


ETC Motion Control

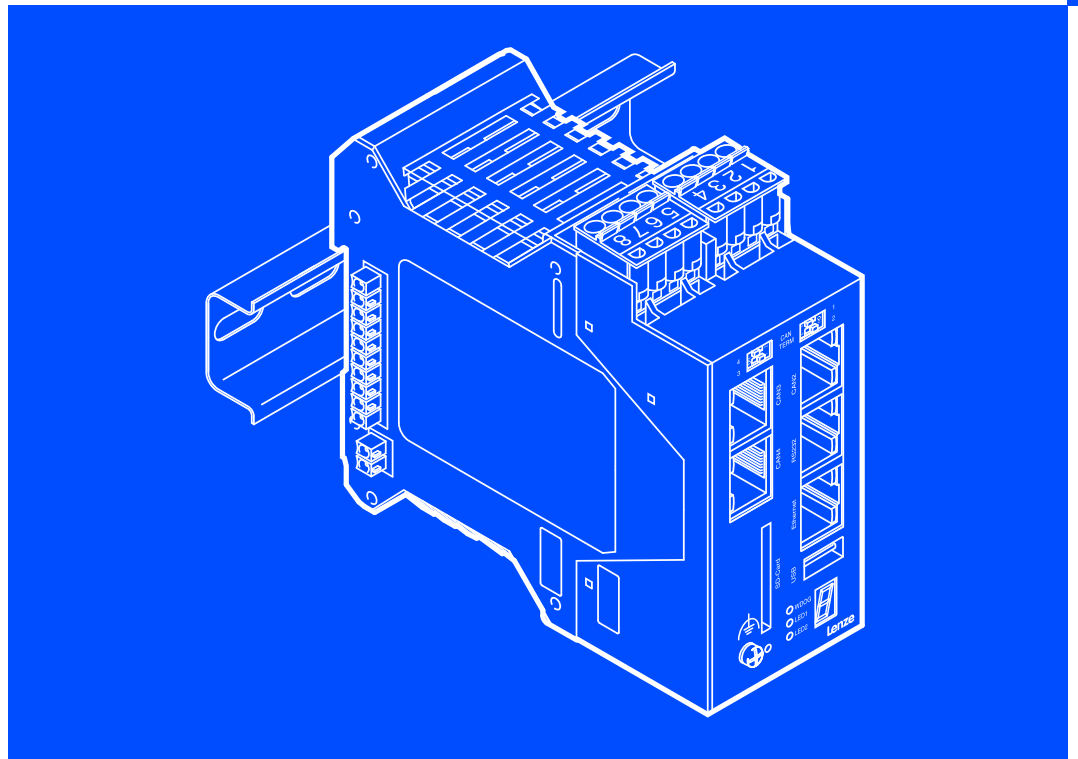

ETHCxxxBCB

Betriebssystem NC für 2. Gerätegeneration



Tipp!

Aktuelle Dokumentationen und Software-Updates zu Lenze Produkten finden Sie im Internet jeweils im Bereich "Services & Downloads" unter **<http://www.Lenze.com>**

1	Vorwort und Allgemeines	10
1.1	Für welche Produkte ist das Handbuch gültig?	11
2	Erste Schritte	12
2.1	Voraussetzungen	13
2.1.1	Hardware	13
2.1.2	Software	13
2.2	Inbetriebnahmeschritte (Übersicht)	15
2.3	Kommunikation zwischen PC und ETCHx herstellen	16
2.3.1	ETCHx und PC verbinden	16
2.3.2	ETCHx starten	16
2.3.3	Terminalprogramm "HyperTerminal" starten und Monitorschnittstelle aktivieren	17
2.3.4	Betriebsart der ETCHx einstellen	21
2.3.5	IP-Adresse zuweisen	25
2.4	ETC-MMI und ETC-MMI-Gateway konfigurieren	27
2.5	ETC-MMI installieren	28
2.6	ETC-MMI starten	29
2.6.1	Sprache im ETC-MMI umschalten	30
2.6.2	Verbindung zwischen ETC-MMI und ETC herstellen	31
2.7	Antriebe über Maschinenkonstanten parametrieren	33
2.7.1	Übersicht der wichtigsten Maschinenkonstanten	33
2.7.2	Maschinenkonstanten-Datei ETC*.mk	35
2.7.3	Hinweise zum Laden der MK-Datei in die Steuerung	37
2.7.4	Beispiel für das Anpassen einer Maschinenkonstanten-Datei .	38
2.7.5	Maschinenkonstanten im ETC-MMI anpassen	40
2.7.6	Parameter der Antriebe überprüfen	43
2.7.7	Antriebe im Tippbetrieb testen	44
2.8	CNC-Programmierung nach DIN 66025	45
2.8.1	G-Funktionen	45
2.8.2	M-Funktionen	46
2.9	CNC-Beispielprogramm erstellen	47
2.9.1	Texteditor im ETC-MMI aufrufen	47
2.9.2	CNC-Programm eingeben und speichern	48
2.9.3	CNC-Programm in die Steuerung laden und starten	49
2.9.4	CNC-Programm erweitern	50
2.10	ETC-SPS-Programmierung mit CoDeSys	51
2.10.1	CoDeSys installieren	51
2.10.2	Steuerung im ETC-CoDeSys konfigurieren	51

2.11	SPS-Beispielprogramm erstellen	58
2.11.1	Vorausgesetzte Hardware	58
2.11.2	SPS-Beispielprogramm starten und konfigurieren	59
2.11.3	SPS-Beispielprogramm in die Steuerung laden	67
2.12	CNC- und SPS-Programm testen	71
2.13	SPS-Tasten im ETC-MMI	75
2.13.1	Beschriftung der SPS-Tasten im ETC-MMI	75
2.13.2	Aufruf der Signale in der SPS	76
2.13.3	Funktion der Tasten	76
2.14	Firmware der ETCHx in der Betriebsart "Stand-Alone" aktualisieren ...	77
2.14.1	Aufruf des Bootmonitors in der Steuerung	77
2.14.2	Versionsabfrage der Firmware	78
2.14.3	Updaten der Firmware	78
3	CNC-Programmierung	81
3.1	Grundlagen	81
3.2	G-Funktionen	86
3.2.1	G-Funktionen im Überblick	86
3.2.2	G-Funktionen-Einzelbeschreibungen	89
3.3	Formelprozessor	169
3.3.1	Rechenoperationen	169
3.4	Satzerweiterungen	171
3.4.1	Parameterzuweisung P	171
3.4.2	H-Funktionen	172
3.4.3	M-Funktionen	172
3.4.4	Q-Funktionen	174
3.4.5	S-Funktionen	175
3.4.6	T-Funktionen	176
3.5	Datenfelder	177
3.5.1	P-Feld	177
3.5.2	Q-Feld	186
4	Maschinenkonstanten	187
4.1	Grundlagen	187
4.2	Testeinstellungen	189
4.2.1	MK_TEST_OHNEMECHANIK	189
4.2.2	MK_SPS_DUMMY	189

4.3	Software-Konfiguration	190
4.3.1	MK_KUNDE	190
4.3.2	MK_VOREINSTELLUNG	190
4.3.3	MK_NCPROG_OHNE_KOMMENTARE	191
4.3.4	MK_NCPROG_NICHT_INS_EEPROM	191
4.3.5	MK_METRISCH	191
4.3.6	MK_CONST_REL_MM	192
4.3.7	MK_CONST_REL_INCH	192
4.3.8	MK_KONTURFEHLER	192
4.3.9	MK_LAH_GRENZWINKEL	193
4.3.10	MK_RADIUS_B_BEWERTUNG	193
4.3.11	MK_EPSILONMM	194
4.3.12	MK_EPSILONGRAD	194
4.3.13	MK_OVERRIDEMAX	194
4.3.14	MK_FEHLERRESTART	195
4.3.15	MK_SOTO_VERSATZ_ERLAUBT	195
4.3.16	MK_S_VERSATZSPERRE	195
4.3.17	MK_CANOPEN_BAUDRATE	196
4.3.18	MK_DELTAT	196
4.4	Speicherplatzreservierung	198
4.4.1	MK_KANALANZAHL	198
4.4.2	MK_LAH_VORLAUFTIEFE	198
4.4.3	MK_LAH_RUECKLAUFGRENZE	199
4.4.4	MK_PFELD_GROESSE	199
4.5	Konfiguration der Achsen - Grundlegendes	200
4.5.1	MK_CANDRIVES/MK_VIRTUALDRIVES	200
4.5.2	MK_HARDKONF (nur für Modul ETCHE011)	201
4.5.3	MK_ACHSEINGÄNGE (nur für Modul ETCHE011)	201
4.5.4	MK_APPLACHSIDX	202
4.6	Konfiguration der Achsen - Zuordnung und Auswertung	204
4.6.1	MK_CANDRIVES	204
4.6.2	MK_APPLACHSIDX	205
4.6.3	MK_ACHSENART	205
4.7	Konfiguration der Achsen - Auflösung	207
4.7.1	MK_IMPULSE	207
4.7.2	MK_WEG	208
4.7.3	MK_MASSSTAB	208

4.8	Konfiguration der Achsen - Arbeitsfeld	209
4.8.1	MK_GRUNDOFFSET	209
4.8.2	MK_SW_ENDS_MINUS, MK_SW_ENDS_PLUS	209
4.8.3	MK_SW_ENDS_MIT_RAMPE	209
4.8.4	MK_SCHLEPPGENAUHALT	209
4.8.5	MK_GENAUHALTZEIT	209
4.9	Konfiguration der Achsen - Reglereinstellung	210
4.9.1	MK_REGLER_MODE (nur für Modul ETCHE011)	210
4.9.2	MK_KP (nur für Modul ETCHE011)	210
4.9.3	MK_KF (nur für Modul ETCHE011)	212
4.9.4	MK_KB (nur für Modul ETCHE011)	212
4.9.5	MK_TV (nur für Modul ETCHE011)	213
4.9.6	MK_TN (nur für Modul ETCHE011)	213
4.9.7	MK_T2	214
4.9.8	MK_DRIFTABGLEICH (nur für Modul ETCHE011)	214
4.10	Konfiguration der Achsen - Referenzierung	215
4.10.1	MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE	215
4.10.2	MK_REF_TYP (nur für Modul ETCHE011)	215
4.10.3	MK_REF_VMAXx, MK_REF_BMAXx (nur für Modul ETCHE011)	216
4.11	Konfiguration der Achsen - Geschwindigkeit und Beschleunigung	217
4.11.1	MK_MODVMAX	217
4.11.2	MK_VMAX	217
4.11.3	MK_BESCHL, MK_BREMS	217
4.11.4	MK_T_BESCHL	217
4.11.5	MK_VBAHNMAX	218
4.11.6	MK_BAHNBESCHL, MK_BAHNBREMS	218
4.11.7	MK_T_BAHNBESCHL	218
4.12	Konfiguration der Achsen - Achskorrektur	219
4.12.1	MK_SPINDELUMKEHRSPIEL	219
4.13	Konfiguration der Achsen - Handräder	221
4.13.1	MK_CANDRIVES	221
4.13.2	MK_APPLACHSIDX	221
4.13.3	MK_ACHSENART	221
4.13.4	MK_IMPULSE	221
4.13.5	MK_WEG	221
4.13.6	MK_HANDRADZUORDNUNG	222
4.13.7	MK_HANDRADFAKTOR	222
4.13.8	MK_HANDRADFILTER	222
4.13.9	MK_REGLER_MODE (nur für Modul ETCHE011)	223

4.14	Konfiguration der Achsen - Synchronachsen	224
4.14.1	MK_ACHSENART	224
4.14.2	MK_SYNCHRONABWEICHUNG	224
4.14.3	MK_SYNCHRONOFFSET	224
4.15	Konfiguration der Achsen - Überwachungen	225
4.15.1	MK_US, MK_UA0, MKUA12 (nur für Modul ETCHE011)	225
4.15.2	MK_SSIKONF (nur für Modul ETCHE011)	225
4.15.3	MK_SCHLEPPABSTAND (nur für Modul ETCHE011)	226
4.15.4	MK_SCHLEPPZAEHLER (nur für Modul ETCHE011)	226
4.16	Technologiespezifische Einstellungen	227
4.16.1	MK_MFKT_UPR_TABELLE	227
4.16.2	MK_TECHNOLOGIEDATEN1 ... MK_TECHNOLOGIEDATEN4 ...	227
4.16.3	MK_MASCH_POLAR_KART	228
4.16.4	MK_KARTESISCH_ACHSNR	228
4.16.5	MK_POLAR_ACHSNR	229
4.16.6	MK_WLK_C_GRENZWINKEL	229
4.16.7	MK_WLK_C_OFFSET	229
4.16.8	MK_WLK_VERWEILZEIT	230
4.16.9	MK_X_WINKEL	230
4.16.10	MK_GEWINDE_VMAX	230
4.16.11	MK_DW224_255	231
4.17	Liste der Maschinenkonstanten	232
5	Schnittstelle SPS <-> NC-Betriebssystem	246
5.1	Definitionen	246
5.1.1	Datenbaustein 0	248
5.1.2	Datenbaustein 1	253
5.1.3	Datenbaustein 2	280
5.2	Erweiterte Schnittstelle für MMI-Funktionen	282
5.2.1	Datenbausteine 8 ... 14	282
5.2.2	Datenbaustein 15	285
6	ETC-MMI-Gateway	288
6.1	ETC-MMI-Gateway installieren	288
6.2	ETC-MMI-Gateway starten	289
6.3	ETC-MMI-Gateway konfigurieren	289
6.3.1	Connection - Verbindungen einrichten	290
6.3.2	Trace – Fehlerlogbuch	293
6.3.3	About – Versionsinformationen	295
6.4	Mmigtway.ini	296
6.4.1	Beispiel der Datei "mmigtway.ini"	297
6.5	Kompatibilität mit vorhandenen Applikationen	298

6.6	Kommunikationswerte im DPR Bereich	298
7	ETC-MMI	299
7.1	ETC-MMI installieren	299
7.2	ETC-MMI starten	301
7.3	IP-Adresse über "NetConf" einstellen	302
7.4	ETC-MMI bedienen	305
7.4.1	Anzeigeelemente der Programmoberfläche	305
7.4.2	Bedienelemente der Programmoberfläche	306
7.4.3	Konfigurationsdatei	307
7.4.4	Sprachumschaltung	307
7.4.5	Passworte	308
7.4.6	Hinweise, Warnungen, Fehlermeldungen	308
7.5	Betriebsart "Einrichten"	309
7.5.1	Bedien- und Anzeigeelemente	309
7.6	Betriebsart "Automatik"	317
7.6.1	Bedien- und Anzeigeelemente	318
7.7	Betriebsart "Programmieren"	324
7.7.1	Bedien- und Anzeigeelemente	325
7.8	Betriebsart "Diagnose"	333
7.9	Anhang	344
7.9.1	Sprachdateien und Zusatzinformationen	344
7.9.2	Zyklusprogrammierung	355
7.9.3	SPS-Tasten	357
7.9.4	Konfigurationsdatei "delphmmi.ini"	359
7.9.5	Konfigurationsdatei "interpreter.ini"	372
8	SPS-Programmierung	375
8.1	ETC-SPS-Programmierung mit CoDeSys	375
8.2	CoDeSys installieren	376
8.2.1	Systemvoraussetzungen für CoDeSys V2.xx	376
8.2.2	Software installieren	376
8.3	ETC und PC verbinden	377
8.3.1	V.24-Schnittstelle	377
8.3.2	Ethernet-Schnittstelle	377


8.4	Projektierung	378
8.4.1	Zielsystem einstellen	378
8.4.2	SPS-Tasks der ETCxC konfigurieren	379
8.4.3	E/A-Module konfigurieren	381
8.4.4	Adressierung	386
8.4.5	Remanente Variablen	387
8.4.6	Objektverzeichnis (Parametermanager)	387
8.4.7	Einstellungen in den globalen Variablenlisten im Objektverzeichnis	389
8.5	Netzwerkvariablen	390
8.5.1	Einstellungen in den Zielsystemeinstellungen	390
8.5.2	Einstellungen in den globalen Variablenlisten	391
8.6	Programm generieren	393
8.7	Schnittstelle zur ETC	394
8.7.1	Datenbausteine	394
8.7.2	Systemvariablen der ETCxC	394
8.7.3	Maschinenkonstanten verwenden	398
8.7.4	Parameterfeld	398
8.7.5	Betriebsdaten	398
8.8	Bibliothek	399
8.8.1	Allgemeine Funktionen	399
8.8.2	V24-Funktionen	413
8.8.3	FILE IO-Funktionen	418
8.8.4	Speicherzugriffsfunktionen	430
8.8.5	CANopen Funktionen	435
8.8.6	MMI-Kommunikationsfunktionen	442
8.8.7	Feldbusmodul-Funktionen für 2. Gerätegeneration	445
8.9	Bibliothek ServerSDO.lib	448
8.9.1	InitServerSdo	448
9	Telnet- und FTP-Schnittstelle	449
9.1	Telnet-Server	450
9.2	FTP-Server	452
10	Stichwortverzeichnis	454

1 Vorwort und Allgemeines

Zielgruppe	Dieses Handbuch wendet sich an alle Personen, die das ETC Motion Control-System der 2. Gerätegeneration unter dem Betriebssystem "NC" programmieren und inbetriebnehmen.
Inhalt	Im Softwarehandbuch "Betriebssystem NC" finden Sie Informationen zu folgenden Themen: ▶ Erste Schritte – eine chronologische Beschreibung der Inbetriebnahmeschritte ▶ CNC-Programmierung – Arbeiten mit G-Funktionen, Formelprozessor, Satzerweiterungen und Datenfeldern ▶ Maschinenkonstanten – Antriebe parametrieren ▶ SPS-ETC-Schnittstelle – Datenbausteine und ihre Funktionen ▶ ETC-MMI-Gateway – zwischen Windows-Applikationen und der ETC kommunizieren ▶ ETC-MMI – Entwicklungsumgebung für die Erstellung von CNC-Programmen ▶ CoDeSys – Entwicklungsumgebung für die Erstellung von SPS-Programmen
Weitere Information	Im hardware-orientierten ETC-Gerätehandbuch für die 2. Gerätegenerationen finden Sie Informationen zu folgenden Themen: ▶ Technische Daten ▶ Aufbau und Funktion der System-Komponenten einschließlich Schnittstellen-Beschreibung ▶ System-Komponenten montieren, anschließen und instandsetzen  Lesen Sie zuerst diese Anleitung und die Dokumentation zum Grundgerät, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen! Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.

1.1 Für welche Produkte ist das Handbuch gültig?

Typenschlüssel	①					
Steuerung	ETCH	C	x	xx	B	CB
Produkt						
Ausführung C = CNC-Kern						
Anzahl CAN-Busse 2 = 2 CAN-Busse 4 = 4 CAN-Busse						
Anzahl Achsen z. B. 04 = 4 Achsen						
Generation B = 2. Gerätegeneration						

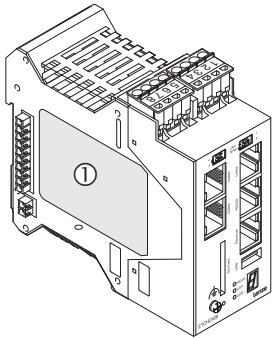

ETCH102

2 Erste Schritte


Dieses Kapitel vermittelt Grundlagen des ETC-Systems der 2. Generation und beschreibt die Vorgehensweise bei der Realisierung einer Automatisierungsaufgabe mit dem I/O-System IP20.



Eine Übersicht der Systemkomponenten und deren Beschreibung finden Sie im ETC-Gerätehandbuch für die 2. Gerätegeneration.

2.1 Voraussetzungen

2.1.1 Hardware

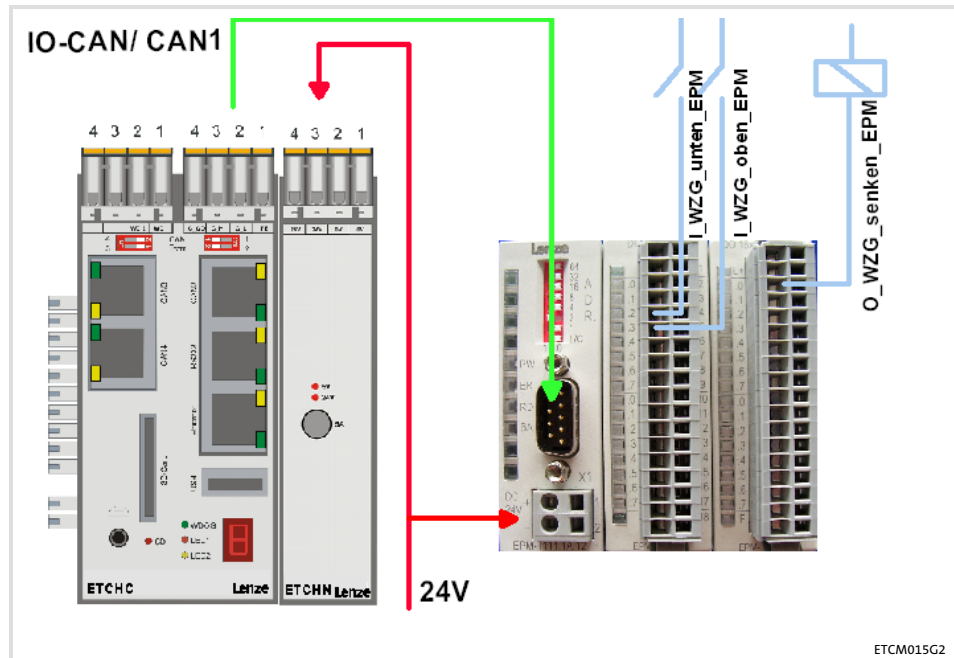

- Die 24-V-Spannung ist am Netzteil ETCHN004 und am IP20-CAN Gateway (z. B. EPM-T111) angeschlossen.
- Die CAN1-Schnittstelle des Steuerungsmoduls ETCHx ist mit der CAN-Schnittstelle des IP20-CAN Gateways (z. B. EPM-T111) verbunden.
- Ein Schalter **Werkzeug unten** (I_WZG_unten_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 2 angeschlossen.
- Ein Schalter **Werkzeug oben** (I_WZG_oben_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 3 angeschlossen.
- Ein Schalter **Notaus-Kreis** (I_Taste_NotAus_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 7 angeschlossen.
- Ein Relais **Werkzeug senken** (O_WZG_senken_EPM) ist am IP20-Ausgangsmodul (z. B. EPM-T223) an Klemme 0 angeschlossen.

2.1.2 Software

ETC

Damit die ETC-Steuerung ihre zugedachte Steuerungsaufgabe ausführen kann, benötigt sie verschiedene Programme, die vom IPC (oder Standard-PC) übertragen werden:

- Betriebssystem bzw. Firmware der Steuerung (ETC*.rsc)
- SPS-Programme (z. B. SPSDummy.prg)
- CNC-Programme; d. h. Zyklen- und DIN-Programme (z. B. 9000.zyk oder Nikolaus.din)

IPC

Über den IPC (oder Standard-PC) programmieren, bedienen und warten Sie die ETC-Steuerung. Hier laufen z. B. folgende Applikationen:

- ▶ Betriebssystem Windows 2000 oder XP
- ▶ Terminal-Programm (z. B. HyperTerminal) zum Einrichten der Ethernet-Verbindung zwischen IPC und ETC-Steuerung und für die Konfiguration der ETC-Steuerung über die Monitorschnittstelle (z. B. Update der Firmware).
- ▶ ETC-MMI-Gateway als Kommunikationsprogramm zwischen Windows-Applikationen und ETC-Steuerung.
- ▶ Lenze-ETC-MMI zum Konfigurieren, Bedienen und Beobachten der ETC-Steuerung und zum Erstellen von CNC-Programmen.
- ▶ CoDeSys-Entwicklungsumgebung zum Erstellen und Testen von SPS-Programmen.

**Hinweis!**

Für die Inbetriebnahme benötigen Sie eine externe Tastatur am IPC. Während des normalen Betriebs ist sie nicht erforderlich.

2.2 Inbetriebnahmeschritte (Übersicht)



Stop!

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Erstes Einschalten" des ETC-Gerätehandbuchs bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

Schritt	Beschreibung	Siehe
1	ETC mit PC verbinden und starten.	16
2	Am PC Terminalprogramm starten (ggf. vorher konfigurieren) und Monitor-schnittstelle der ETC aktivieren.	17
3	Wenn die ETC in der Betriebsart "mit MMI" betrieben werden soll, auf der ETC die Firmware-Datei "ETCHC_2G.rsc" löschen.	21
4	IP-Adresse der ETC zuweisen.	25
5	Falls auf dem IPC noch nicht vorhanden, ETC-MMI und ETC-MMI-Gateway installieren.	28
6	ETC-MMI und ETC-MMI-Gateway starten.	29
7	Verbindung zwischen ETC-MMI und ETC herstellen.	31
8	Antriebe über Maschinenkonstanten parametrieren.	33
9	Parameter der Antriebe überprüfen.	43
10	Antriebe im Tipfbetrieb testen.	44
11	CNC-Programm im ETC-MMI erstellen.	47
12	CNC-Programm in die ETC laden, starten und testen.	49
13	Falls auf dem IPC noch nicht vorhanden, CoDeSys installieren.	51
14	CoDeSys starten und konfigurieren.	51
15	SPS-Programm erstellen.	58
16	SPS-Programm in die ETC laden, starten und testen.	67
17	CNC- und SPS-Programm testen.	71

2.3 Kommunikation zwischen PC und ETCHx herstellen**2.3.1 ETCHx und PC verbinden**

Die Verbindung zwischen der ETCHx und einem PC ist auf 3 Arten möglich.

Verbindungsart	Leitungsausführung	Beschreibung
Serielle Verbindung	Siehe ETC-Gerätehandbuch	Diese Verbindung wird nur für die Inbetriebnahme benötigt! Ein freier COM-Port am PC wird mit der RS232-Schnittstelle der ETC verbunden. Der PC kommuniziert über ein Terminalprogramm mit der Monitorschnittstelle der ETC.
Lokale Verbindung über Ethernet (Peer-to-Peer-Verbindung)	Systemleitung Typ EWL 0065, EWL 0066 oder EWL 0067 (beidseitig RJ45)	Eine Netzwerkkarte im PC wird mit dem Ethernet-Anschluss der ETC über ein Cross-over-Kabel verbunden. Kommuniziert wird über das TCP/IP-Protokoll.
Netzwerk-Verbindung	Ethernet Patch-Kabel STP Cat5 (beidseitig RJ45)	Die ETC wird über ihren Ethernet-Anschluss an ein separates oder bestehendes Netzwerk (z. B. Intranet) angeschlossen. Kommuniziert wird über das TCP/IP-Protokoll.

2.3.2 ETCHx starten

1. Verbinden Sie die seriellen Schnittstellen von PC und ETC.
2. Starten Sie den PC.
3. Starten Sie die ETC durch Netzeinschalten.
Sobald die ETC-Firmware geladen ist, leuchtet an der ETC die grüne Watchdog-LED.

2.3.3 Terminalprogramm "HyperTerminal" starten und Monitorschnittstelle aktivieren


Für die Kommunikation zwischen PC und ETC benötigen Sie ein Terminal-Programm. Das Terminalprogramm "HyperTerminal" steht in jeder Standard-Windows-Installation zur Verfügung.

1. Falls Sie bereits eine Verbindung mit einer ETC hergestellt hatten (d. h. falls bereits eine Verbindung konfiguriert ist), starten Sie die Verbindung mit **<Start> → Programme → Zubehör → Kommunikation → HyperTerminal → Verbindungsname.ht**. Weiter im nächsten Abschnitt.


Falls noch keine Verbindung konfiguriert ist, starten Sie das HyperTerminal über **<Start> → Programme → Zubehör → Kommunikation → HyperTerminal**.

Das Programm fragt verschiedene Einstellungen des Telefonanschlusses ab, da es auch für eine Modem-Verbindung gedacht ist. Diese Einstellungen sind hier nicht von Bedeutung.


2. Nach Aufforderung vergeben Sie einen Namen für die Verbindung (zum Beispiel "ETC") und klicken auf **<OK>**.
3. Wählen Sie im Dialog "Verbinden mit" die PC-Schnittstelle, über die Sie die Verbindung herstellen möchten (zum Beispiel "COM1").

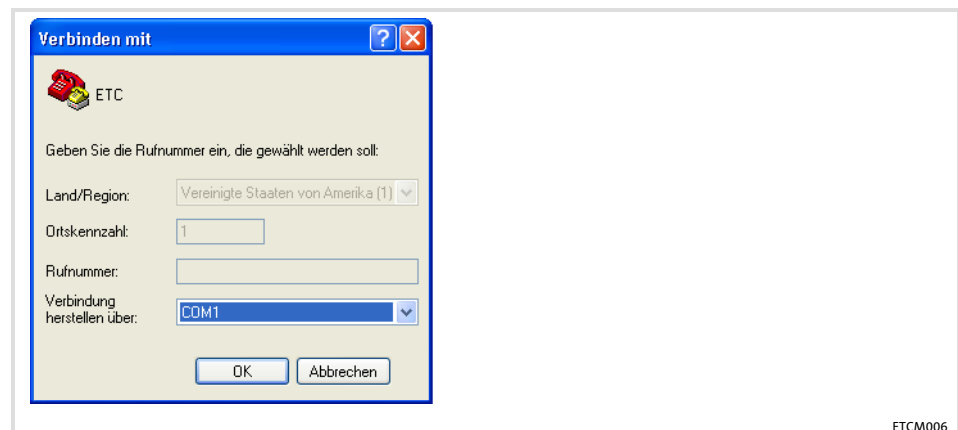

4. Klicken Sie auf **<OK>**.
5. Geben Sie im Dialog "Eigenschaften von COMx" folgende Daten ein:

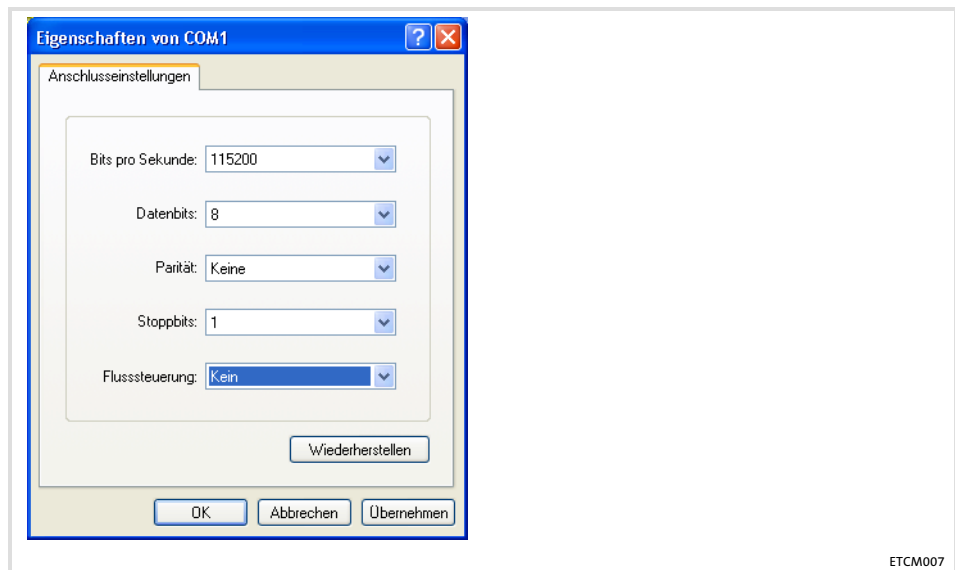

6. Klicken Sie auf <OK>.

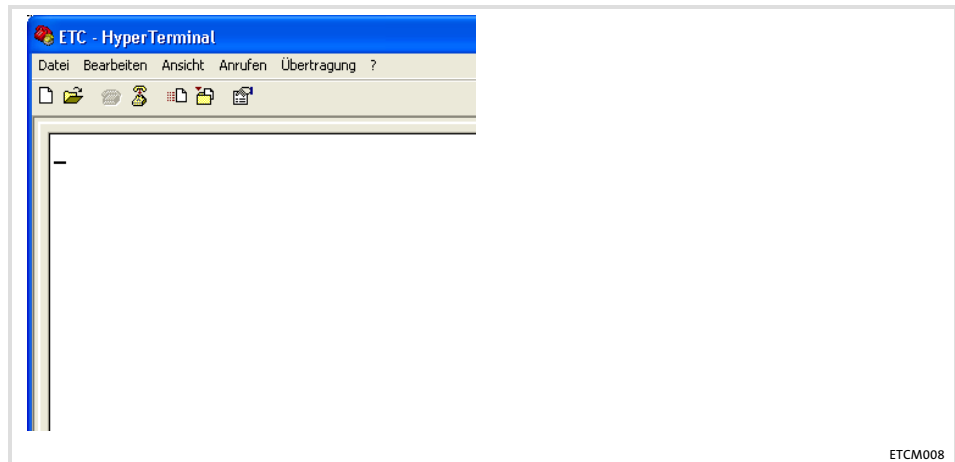


Die Meldung "Wait Boot Loader" erscheint und anschließend folgendes Fenster:



7. Drücken Sie die Taste <?> bis der Prompt ">" erscheint.

Kommunikation zwischen PC und ETCHx herstellen Terminalprogramm "HyperTerminal" starten und Monitorschnittstelle aktivieren

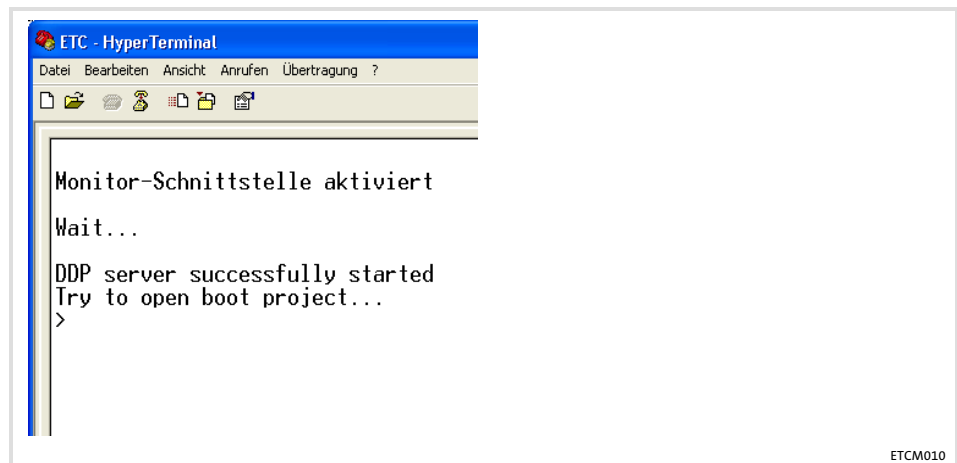

Die Monitorschnittstelle ist gestartet. Sie können jetzt über die Tastatur Befehle zur ETC senden.

Wichtige Befehle des Monitorprogramms

Befehl	Bedeutung
dir [dr:][pattern]	Zeigt das Inhaltsverzeichnis des angegebenen Laufwerks an. Dabei bedeutet: • Flashdisk/Silicon-Disk (sd:) • Ram-Disk (rd:) • Programmspeicher (ps:) • CMOS-RAM (cr:) • SD-Karte (sc:) • USB-Massenspeicher (ms:) • PC-Disk (pc:) • Net-Disk (nd:) Als Pattern sind die gängigen MS-DOS-Pattern verwendbar, z. B.: *.din
del [dr:][pattern]	Löscht die angegebenen Dateien auf dem angegebenen Laufwerk. Voreingestellt ist auch hier die Flash-Disk (sd:).
cd [dr:]	Wechselt das aktuell ausgewählte Laufwerk bzw. zeigt es an. Voreingestellt ist die Flash-Disk (sd:).
format dr:	Formatiert das aktuelle Laufwerk und löscht damit alle darauf vorhandenen Dateien. Ein Laufwerkname muss angegeben werden.
reboot	Reset der Steuerung. Um den Bootmonitor zu aktivieren, muss anschließend die Taste "!" gedrückt werden, bis sich der Bootmonitor meldet (kann 3-4 Sekunden dauern).
help	Hilfeseite mit den Befehlen des Monitorprogramms anzeigen.
ver	Versionstring anzeigen
ipconf	Netzwerkparameter für Ethernetschnittstelle konfigurieren
hwconf	Hardware-Konfiguration der Steuerung anzeigen (CPU-Typ, Speicher usw.)

Störungsbeseitigung

Falls mit der beschriebenen Vorgehensweise keine Verbindung zur ETCHx aufgebaut wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kontrollieren Sie die Verkabelung zwischen PC und ETCHx.
2. Kontrollieren Sie die Verbindungsparameter des Terminalprogramms.

Ein erster Test der Kabelverbindung lässt sich mittels einer Brücke zwischen den Pins 2 und 3 an der Buchse des Kabels (Steuerungsseite) durchführen:

- Das Terminalprogramm wird danach wie bisher aufgerufen und beliebige Buchstaben über die Tastatur eingegeben.
- Falls die eingegebenen Zeichen der Tastatur in der Maske des Terminalprogramms korrekt angezeigt werden (die Zeichen werden durch die Brücke als Echo zurückgesandt), ist das Kabel auf eine vertauschte Pinbelegung (Pin2/3), auf Kurzschluss und die Verbindung auf richtige Parametrierung zu kontrollieren.

2.3.4 Betriebsart der ETCHx einstellen

Die ETCHx kann in zwei Betriebsarten betrieben werden:

- Variante "Stand-Alone" (Auslieferungsvariante)
 - Die Steuerung lädt direkt nach Anlegen der Spannung die Firmware.
 - Die Steuerung führt ein festes Programm aus.
- Variante "mit MMI"
 - Die Steuerung wartet nach Anlegen der Spannung auf das Laden einer Firmware von einem PC über ein beliebiges MMI-Programm (z. B. ETC-MMI).
 - Variable Anwenderprogramme können ausgeführt werden.

Vergleich der Betriebsarten

	Stand-Alone (Auslieferung)	Mit MMI
Einsatz	Die Steuerung betreibt eine Maschine ohne weitere Kopplung zu einem PC.	Die Steuerung betreibt eine Maschine mit Kopplung zu einem PC mit Bedienoberfläche, der zum Laden von Programmen und zum Bedienen der Steuerung dient.
Anwenderprogramm	In der Steuerung läuft ein festes Programm.	Variable Anwenderprogramme können in die Steuerung geladen werden.
Installierte Firmware auf der Steuerung	Bootloader Firmware	Bootloader Loader
Installation der Firmware	Die Firmware wird über den Bootloader in das EEPROM der Steuerung geladen und installiert.	Der Loader wird über den Bootloader in das EEPROM der Steuerung geladen und installiert.
Verhalten der Steuerung nach Anlegen der Spannung	Die Steuerung startet nach Anlegen der Spannung automatisch mit ihrer Firmware.	Die Steuerung wartet nach Anlegen der Spannung auf das Laden der Firmware über den PC.
LED Anzeige nach Anlegen der Spannung	Nach erfolgreichem Start der Firmware leuchtet die grüne Watchdog-LED.	Nach erfolgreichem Start des Loaders leuchtet einer der äußeren Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend
Starten der Firmware	Die Firmware wird vor dem Start aus dem EEPROM der Steuerung in das RAM geladen und gestartet.	Die Firmware befindet sich auf dem PC und wird beim Start der MMI-Bedienoberfläche in das RAM der Steuerung geladen und gestartet. Nach erfolgreichem Start der Firmware leuchtet die grüne Watchdog-LED.


Die Betriebsart "Stand-Alone" ist werkseitig eingestellt.

**Betriebsart "Stand-Alone"
einstellen**

Falls die ETCHx schon mal in der Betriebsart "mit MMI" betrieben wurde, dann aber wieder in die Betriebsart "Standalone" zurückgesetzt werden soll, muss die Firmware-Datei **ETCHC_2G.rsc** auf die ETC übertragen werden.


Ausgangszustand: Die Kommunikation zwischen PC und ETC ist aufgebaut und die Monitorschnittstelle ist aktiviert (16)

1. Geben Sie im Terminal-Programm den Befehl **reboot** ein.
2. Halten Sie während des laufenden Reboot-Prozess die Tasten **<Shift> + <!>** gedrückt.

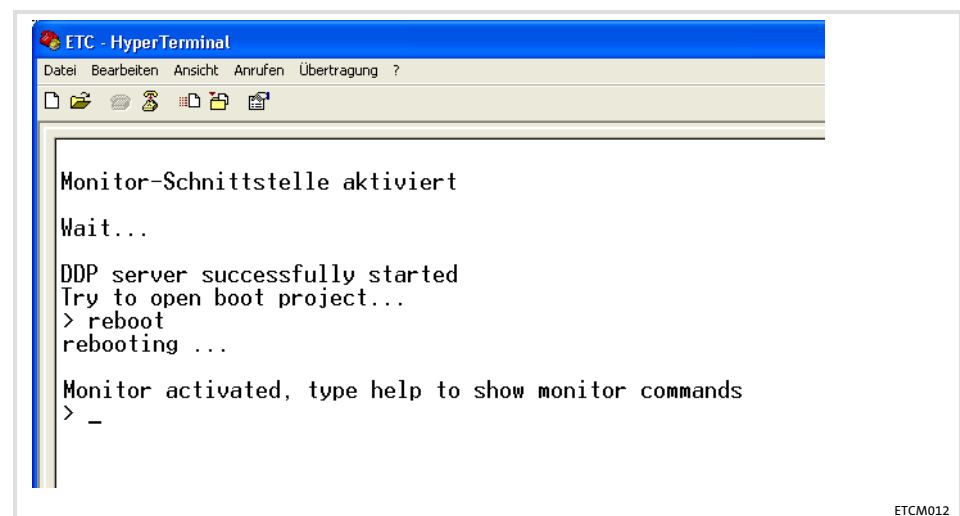


Wenn der Prompt ">" erscheint, ist die Eingabe im Bootmonitor der Steuerung aktiv. Auf der ETC leuchten zwei äußere Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend.

3. Um eine RSC-Datei auf die ETC zu übertragen, aktivieren Sie im HyperTerminal den Menüpunkt **Übertragung → Datei senden**.

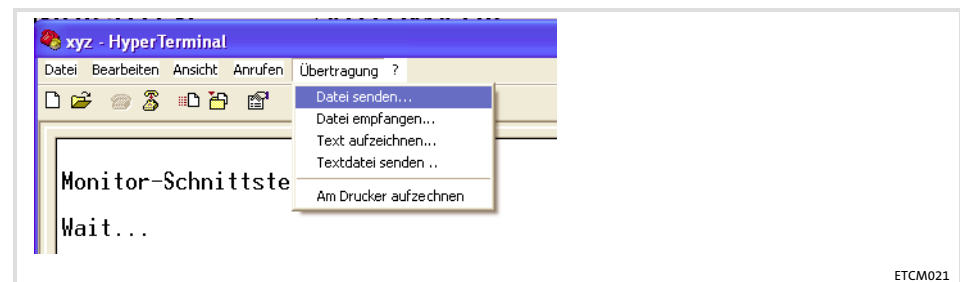


4. Geben Sie den Pfad zur Firmware-Datei **ETCHC_2G.rsc** vor und wählen Sie als Protokoll "Zmodem mit Wiederherstellung".

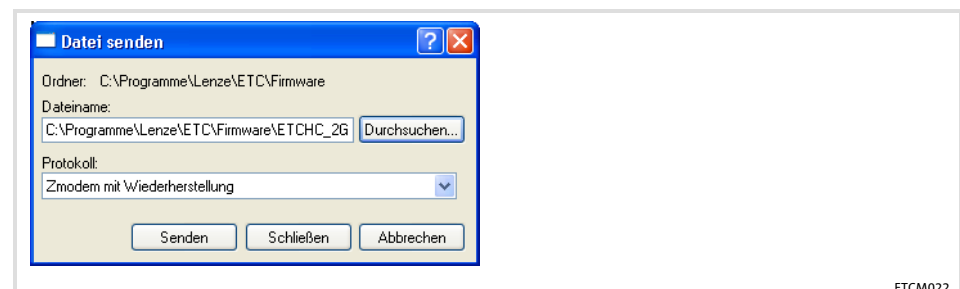


5. Klicken Sie auf **Senden**.

Die 7-Segment-Anzeige auf der ETC zeigt eine "3".

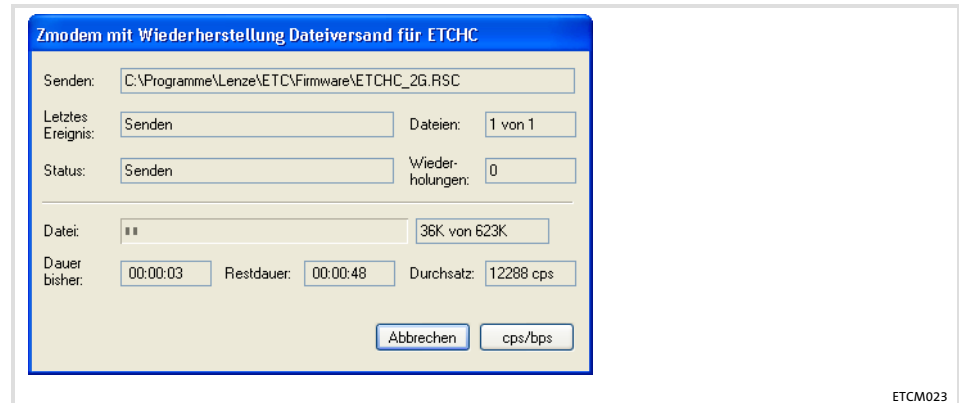

Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint das folgende Bild:

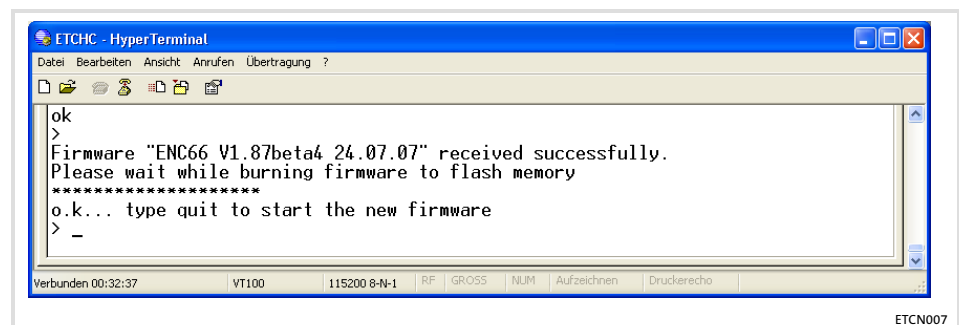

Die Steuerung wartet auf das Laden der Firmware vom PC. Die 7-Segment-Anzeige zeigt eine "4".

6. Geben Sie im HyperTerminal-Fenster **quit** ein und bestätigen Sie den Befehl mit **<Enter>**.


Die Firmware startet. Auf der ETC-Frontplatte leuchten zwei äußere Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend.

Betriebsart "Mit MMI"
einstellen

Für die Betriebsart "mit MMI" muss auf der ETCHx Generation 2 die Firmware-Datei gelöscht werden.

Ausgangszustand: Die Kommunikation zwischen PC und ETC ist aufgebaut und die Monitorschnittstelle ist aktiviert (📖 16)

1. Geben Sie im Terminal-Programm den Befehl **reboot** ein.
2. Halten Sie während des laufenden Reboot-Prozess die Tasten **<Shift> + <!>** gedrückt.

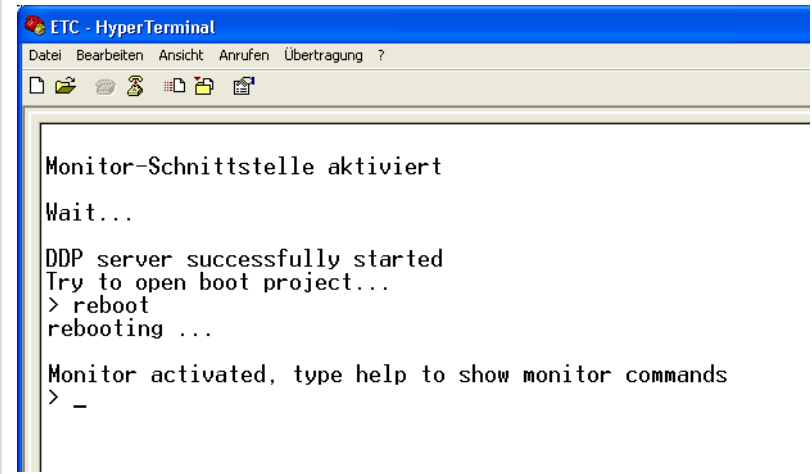

```

ETC - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?

Monitor-Schnittstelle aktiviert
Wait...
DDP server successfully started
Try to open boot project...
> reboot
rebooting ...

Monitor activated, type help to show monitor commands
> -
  
```

Wenn der Prompt ">" erscheint, ist die Eingabe im Bootmonitor der Steuerung aktiv.

Auf der ETC leuchten zwei äußerere Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend.

3. Um die Firmware-Datei zu löschen, geben Sie **delfirm** im HyperTerminal ein. Drücken Sie abschließend **<Enter>**.
4. Geben Sie im HyperTerminal-Fenster **quit** ein und bestätigen Sie den Befehl mit **<Enter>**.

Der Loader startet. Auf der ETC-Frontplatte leuchten zwei äußere Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend.

2.3.5 IP-Adresse zuweisen

Für die Kommunikation über ein Netzwerk oder ein lokales Ethernet-Kabel benötigt die ETC eine eindeutige und zu den anderen Teilnehmern passende IP-Adresse (mit Subnet-Maske). Bei Auslieferung der Steuerung hat die Steuerung eine bestimmte, aber zufällige IP-Adresse.

Die IP-Adresse der ETC weisen Sie über die Monitorschnittstelle zu, wie nachfolgend beschrieben. Alternativ kann die IP-Adresse auch über das Tool "Net-Conf" zugewiesen werden (📖 302).

Die IP-Adresse wird bei der Erstellung von Verbindungen im ETC-MMI-Gateway abgefragt (📖 31).

Bilden Sie die IP-Adresse nach den folgenden allgemeinen Regeln für IP-Adressen:

Separates (lokales)
Netzwerksegment

Wenn Steuerung und PC mit einem lokalen Netzwerksegment oder durch eine direkte Ethernet-Verbindung verbunden sind (ohne Internet-/Intranet-Anschluss), ordnen Sie den beiden Netzwerkstationen IP-Adressen der Klasse B oder Klasse C zu.

- ▶ Adressen der Klasse B liegen im Bereich von 128.0.0.0 bis 191.255.255.255. Die entsprechende Subnetz-Maske ist 255.255.0.0 (default).
- ▶ Adressen der Klasse C liegen im Bereich von 192.0.0.0 bis 223.255.255.255. Die entsprechende Subnetz-Maske ist 255.255.255.0.

Die Gateway-Adresse ist hier nicht relevant. Sie können eine freie IP-Adresse des Subnetzes eingeben (aber nicht 0.0.0.0).

Bespiel	IP-Adresse	Subnetz-Maske	Gateway-Adresse
Diese Adresse ist der ETC zuzuweisen und als Verbindungsparameter im ETC-MMI-Gateway einzugeben 📖 31:	181.16.1.10	255.255.0.0	181.16.1.1
Diese Adresse ist in der Netzwerkverbindung des PCs einzugeben (TCP/IP-Einstellungen):	181.16.1.11	255.255.0.0	181.16.1.1

**Hinweis!**

Verwenden Sie in IP-Adressen keine führenden Nullen, da die IP-Adresse sonst als Oktadezimalzahl interpretiert wird.

Existierendes
Netzwerksegment

Sollen ETC und PC mit einem existierenden Netzwerksegment verbunden werden, müssen die Adressen und die Subnetz-Maske vom Netzwerkadministrator vergeben werden.

MAC –Adresse


Die ETC wie auch jedes andere Gerät mit Ethernet-Controller erhält vom Hersteller eine unveränderbare und weltweit eindeutige physikalische Ethernet-Adresse, auch MAC-ID (Media Access Control Identity) genannt. Diese kann zur Adressierung auf Hardware-Ebene verwendet werden. Die Adresse besitzt eine feste Länge von 6 Bytes (48 Bit) und beinhaltet einen Adresstyp, eine Kennzeichnung des Herstellers und eine Seriennummer.

MAC-ID der ETC: 00:05:7e:xx:xx:xx (mit xx:xx:xx = Seriennummer).

IP-Adresse über
Hyperterminal zuweisen

1. Geben Sie im HyperTerminal den Befehl **ipconf** ein und bestätigen Sie den Befehl mit **<Enter>**.

Die MAC-ID und die aktuelle Adresseinstellung der ETC werden angezeigt.

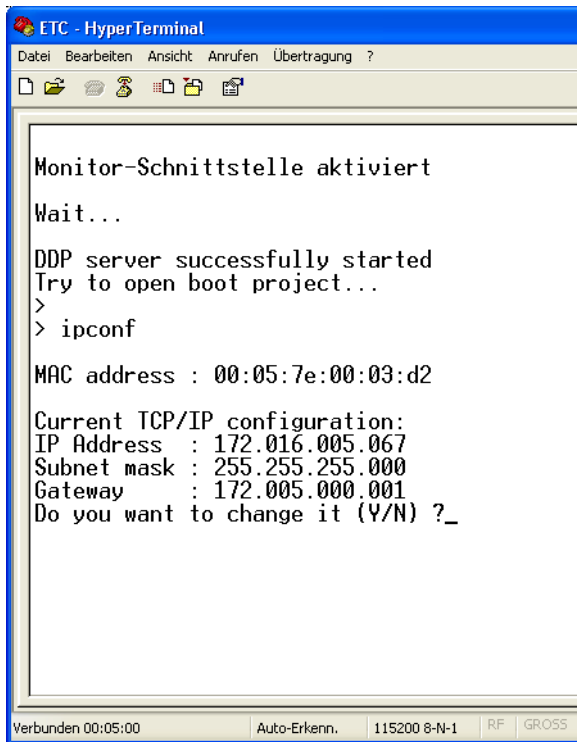

The screenshot shows a HyperTerminal window titled "ETC - HyperTerminal". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Anrufen", "Übertragung", and "?". The toolbar contains icons for file operations and communication. The main text area displays the following output:

```
Monitor-Schnittstelle aktiviert
Wait...
DDP server successfully started
Try to open boot project...
>
> ipconf

MAC address : 00:05:7e:00:03:d2

Current TCP/IP configuration:
IP Address  : 172.016.005.067
Subnet mask : 255.255.255.000
Gateway     : 172.005.000.001
Do you want to change it (Y/N) ?_
```

At the bottom of the window, a status bar shows "Verbunden 00:05:00", "Auto-Erkenn.", "115200 8-N-1", "RF", and "GROSS". The identifier "ETCM011" is visible in the bottom right corner.

2. Drücken Sie die Taste **<Y>** und ändern Sie die Einstellungen. Folgen Sie dabei den Anweisungen der Monitorschnittstelle.
Wählen Sie eine IP-Adresse gemäß den am Anfang dieses Abschnitts genannten Regeln.
Das Programm HyperTerminal kann jetzt beendet werden.

**Hinweis!**

Notieren Sie die IP-Adresse, da sie bei der Erstellung von Verbindungen im ETC-MMI-Gateway eingegeben werden muss (31).

2.4 ETC-MMI und ETC-MMI-Gateway konfigurieren

Das Programm "ETC-MMI" wird für folgende Aufgaben verwendet:

- ▶ Steuerung konfigurieren
- ▶ Steuerung bedienen und beobachten
- ▶ Steuerung warten und Fehler diagnostizieren

Das MMI-Gateway ist das Kommunikationsprogramm zwischen Windows Applikationen und ETC-Steuerungen. Unterschiedliche Applikationen, wie MMIs, Konfigurationstools oder OPC-Server können gleichzeitig ihre Verbindungen zu einer oder mehreren Steuerungen aufbauen.

Das Gateway implementiert alle nötigen Mechanismen für Zugriffsverwaltung, Fehlerhandling und Diagnose und unterstützt steuerungsspezifische Hardwaretreiber und Kommunikationsprotokolle. Mit Hilfe des Konfigurationstools können neue Verbindungen eingefügt bzw. vorhandene Verbindungen editiert werden.

Das ETC-MMI-Gateway wird bei der Installation des Lenze-ETC-MMIs mitinstalliert. Es kann aber auch als separate Applikation installiert werden und steht dann als Kommunikationskanal für andere Applikationen zur Verfügung.



Weitere Informationen entnehmen Sie den Kapiteln "ETC-MMI-Gateway" (📖 288) und "ETC-MMI" (📖 299).

2.5 ETC-MMI installieren




Hinweis!

Das ETC-MMI-Gateway wird bei der Installation des Lenze ETC-MMIs mitinstalliert

1. Starten Sie über den Windows-Explorer das Programm "setup.exe" auf der ETC-MMI-Installations-CD.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Folgendes wird abgefragt:
 - Demo- oder Standard-Installation
 - Steuerungstyp (ETCHC)
 - IP-Adresse der ETCHC (📖 25).In der Startleiste wird der Eintrag "Lenze ETC-MMI" angelegt, über den die Applikation gestartet werden kann.
3. Überprüfen Sie, dass TCP/IP-Protokolle in Netzwerkeigenschaften installiert sind (<Start> → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Netzwerk**).

2.6 ETC-MMI starten

1. Starten Sie das ETC-MMI über **<Start> → Programme → Lenze → ETC-MMI → Lenze ETC-MMI**.

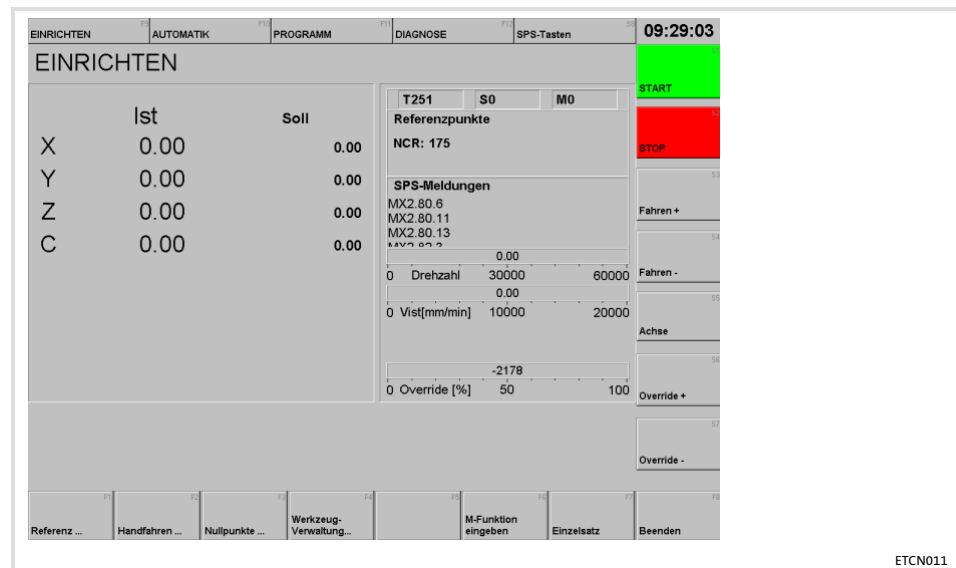

ETCN011

Das ETC-MMI-Gateway wird automatisch mitgestartet. Die Applikation ist auf der Taskleiste zu sehen:



ETCN001



Hinweis!

Welche Betriebsart nach dem Starten der Bedienoberfläche angezeigt wird, kann vorgegeben werden (📖 359).

Eine detaillierte Beschreibung des MMIs finden Sie im Kapitel "ETC-MMI" (📖 299).

Eine detaillierte Beschreibung des MMI-Gateways finden Sie im Kapitel "ETC-MMI-Gateway" (📖 288).

2.6.2 Verbindung zwischen ETC-MMI und ETC herstellen

1. Klicken Sie auf der Taskleiste mit der linken Maustaste auf das ETC-MMI-Gateway-Symbol.




Settings: Konfigurationsoberfläche starten.

About: Versions- und Herstellerinformationen anzeigen.

Exit: Gateway schließen (wenn aktive Verbindungen zu einer Applikation bestehen, wird eine Warnung angezeigt).

Alternativ-Aufruf im MMI: **F12** Betriebsart Diagnose → **F8** Edit Inis → **F6** Gateway

2. Klicken Sie auf **Settings**.

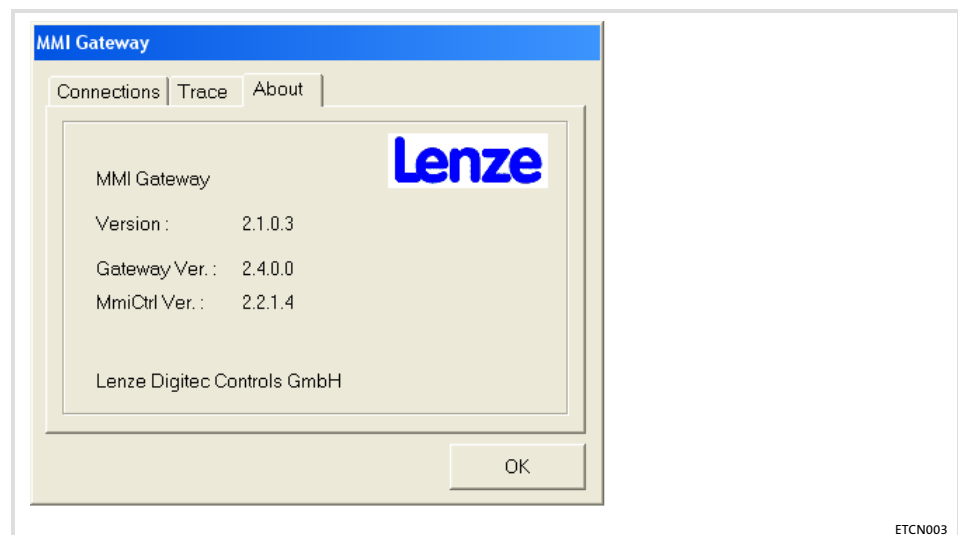


Connections: Liste der bereits konfigurierten Verbindungen. Ein grünes LED-Zeichen neben einem Verbindungsnamen kennzeichnet eine aktive Verbindung, über die Nachrichten und/oder zyklische Daten gesendet werden. Über die Schaltfläche **Settings** können Sie die Kommunikationsparameter der markierten Verbindung ändern (290).

Trace: Bei Störungen in der Kommunikation können auf diesem Register Trace-Aufnahmen aktiviert werden (293).

About: Versions- und Herstellerinformationen anzeigen.

3. Um eine neue Verbindung zu erstellen, klicken Sie auf dem Register "Connection" auf **Add**.

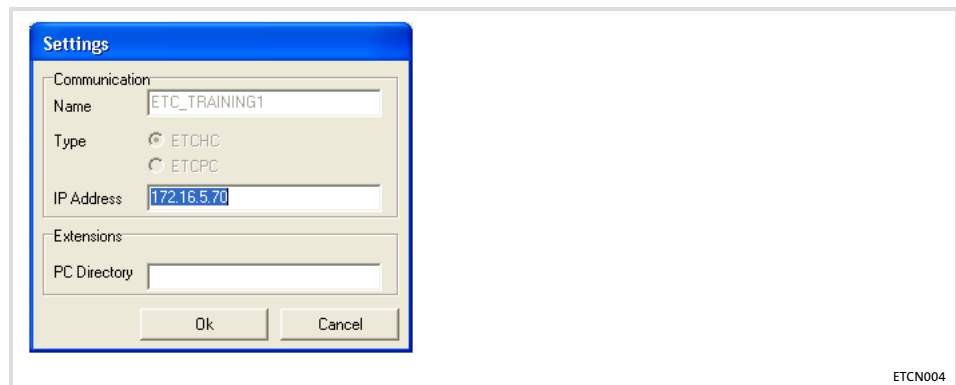

4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein:
Damit eine Applikation über das ETC-MMI-Gateway mit einer Steuerung kommunizieren kann, muss jeder Verbindung ein eindeutiger Name zugewiesen werden. Beliebige Namen sind erlaubt, vergeben Sie z. B. einheitliche Namen "ETC0", "ETC1", ... oder applikationsspezifische Namen "Rampe", "Lasersteuerung" usw. Ein Name kann bis 31 ASCII-Zeichen enthalten ("A ... Z", "a ... z", "0 ... 9").
5. Wählen Sie den Verbindungstyp ETCHC (Ethernet-Kommunikation über DPR/UDP/IP-Protokoll).
6. Geben Sie die IP-Adresse (📖 25) im Feld "IP-Adresse" ein.
7. Schließen Sie den Dialog über **OK**.
Ihre Eingaben werden in die Datei "mmigtway.ini" geschrieben (📖 296). Wenn bereits eine Verbindung mit den gleichen Parametern existiert, wird der Fehler "Gateway cannot change the parameter" gemeldet.

2.7 Antriebe über Maschinenkonstanten parametrieren

Die Eigenschaften der Antriebe müssen sowohl im Antrieb selbst als auch in der Steuerung parametriert werden.

In der Steuerung werden die Eigenschaften über Maschinenkonstanten (MKs) zugewiesen. Eine Maschinenkonstante besteht aus einem Schlüsselwort und den zugehörigen Werten; zum Beispiel "MK_VMAX".

Die Maschinenkonstanten sind auf dem PC in einer Textdatei mit der Endung .mk gespeichert und werden über das ETC-MMI in die Steuerung geladen. Über einen Dialog im ETC-MMI können die Maschinenkonstanten nach dem Laden geändert werden.

Die 2. Gerätegeneration verfügt über 3 synchronisierte Motion-CAN Busse. Diese haben auf der Baugruppe die Bezeichnung:

- Motion-CAN1 Bus: CAN2
- Motion-CAN2 Bus: CAN3
- Motion-CAN3 Bus: CAN4

2.7.1 Übersicht der wichtigsten Maschinenkonstanten

Die im Folgenden aufgeführten Maschinenkonstanten sind zwingend notwendig zum Betrieb eines Antriebs. Sie stellen bezogen auf die Antriebe nur eine Untermenge der notwendigen Parametrierung dar. Eine detaillierte Beschreibung aller Maschinenkonstanten entnehmen Sie dem Kapitel "Maschinenkonstanten" (187).



Stop!

Die Steuerung initialisiert über ihre Maschinenkonstanten nur die Antriebe und gibt bahnbezogene Parameter vor. Die regelungstechnischen Parameter, die Sicherheitsfunktionen der Antriebe und die Parameter der Referenzfahrt müssen mit Hilfe des GDC (Global Drive Control) im Antrieb selbst parametriert werden.

Testeinstellung

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_TEST_OHNEMECHANIK	1	0, 1	0: Funktion "Achsrechner" der NC-Firmware arbeitet und berücksichtigt den Istpositionszähler des Antriebs. 1: Funktion "Achsrechner" der NC-Firmware arbeitet, simuliert aber den Istpositionszähler des Antriebs (Istposition = Sollposition für Test der NC-Funktion ohne Mechanik).
MK_SPS_DUMMY	1	0, 1, -1	0: mit integrierter SPS-Funktion 1: ohne integrierte SPS-Funktion -1: ohne integrierte SPS-Funktion, Freigaben werden zurückgesetzt

Hardware-Konfiguration

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_CANDRIVES	48	-1, 0 ... 11	Zuordnung der Achsnummer 0 ... 11 zu der CAN-Knotenadresse in der Reihenfolge der CAN-Knotenadresse: 1 ... 12 Motion-CAN1 (CAN2) 17 ... 28 Motion-CAN2 (CAN3, Option) 33 ... 44 Motion-CAN3 (CAN4, Option) -1: Der Knotenadresse ist keine Achsnummer zugeordnet 0 ... 11: Der Knotenadresse ist eine Achsnummer zugeordnet
MK_APPLACHSIDX	18	-1, 0 ... 11	Zuordnung der Achsnummer 0 ... 11 zu der Achsbezeichnung in der Reihenfolge der Achsbezeichnung X, Y, Z, C, U, V, W, A, B, u, v, w, x, y, z, a, b, c -1: Der Achsbezeichnung ist keine Achsnummer zugeordnet 0 ... 11: Der Achsbezeichnung ist eine Achsnummer zugeordnet
MK_ACHSENART	12		Zuordnung der Achsenart zu der Achsnummer in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
			Bit 0 Achsenart
		xxxxxxx0	Linearachse
		xxxxxxx1	Rotationsachse
			Bit 1 Endschalter
		xxxxxx0x	HW-Endschalter berücksichtigen
		xxxxxx1x	HW-Endschalter ignorieren
			Bit 3/2 Achsenart
		xxxx00xx	Normalachse
		xxxx01xx	Spindel
		xxxx10xx	Messachse
		xxxx11xx	Spindel und Messachse
			Bit 5/4 Nur bei xxxxxxx1, Rotationsachse
		xx00xxxx	Rotationsachse mit absoluter Positionierung
		xx01xxxx	Modulo 360°-Achse - Vorzeichen gibt Richtung an
		xx11xxxx	Modulo 360°-Achse - kürzester Weg wird gefahren (nur ETCHC)
			Bit 6 Gantry-Achse
		x0xxxxxx	Normale Achse
		x1xxxxxx	Gantry-Achse (Synchronachse mit mechanischer Kopplung)
			Bit 7 Handrad
		0xxxxxxx	Normale Achse
		1xxxxxxx	Handrad

Antriebe über Maschinenkonstanten parametrieren Maschinenkonstanten-Datei ETC*.mk

Software-Konfiguration

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_CANOPEN_BAUDRATE	2	125-500, 125-1000	1. Parameter für CAN1 2. Parameter für CAN2 0: kein Gerät angeschlossen >0: Baudrate für CAN-Open in kB
MK_DELTAT	1		Grobinterpolationstakt in [ms]

Einstellung der Achsen

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_IMPULSE	12		Anzahl Impulse pro [MK_WEG] (nach der Vervierfachung!) in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
MK_WEG	12		Weg in [mm] bzw. [Grad] der im Achsrechner (!) dem Wert von [MK_IMPULSE] entspricht in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11

Achsbezogene Grenzwerte

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_MODVMAX	12		Modale Achsgeschwindigkeit (Handverfahren) [m/min] bzw. [U/min] in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
MK_VMAX	12		Max. Achsgeschwindigkeit [m/min] bzw. [U/min] in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
MK_BESCHL	12		Beschleunigungsrampe [m/s ²] bzw. [U/s ²] in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
MK_BREMS	12		Bremsrampe [m/sec ²] bzw. [U/s ²] in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11
MK_T_BESCHL	12		Dämpfungszeitkonstante für Beschleunigungs- und Bremsrampen [ms] in der Reihenfolge der Achsnummer 0 ... 11

Bahnbezogene Grenzwerte

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte	Bedeutung
MK_VBAHNMAX	1		Max. Bahngeschwindigkeit [m/min]
MK_BAHNBESCHL	1		Beschleunigungsrampe [m/s ²]
MK_BAHNBREMS	1		Bremsrampe [m/s ²]
MK_T_BAHNBESCHL	1		Dämpfungszeitkonstante für Brems- und Beschleunigungsrampen [ms]

2.7.2 Maschinenkonstanten-Datei ETC*.mk

In der Steuerungsvariante "mit MMI" wird die Maschinenkonstantendatei ETC*.mk beim Start des ETC-MMI in die Steuerung geladen. In der Steuerungsvariante "Stand-Alone"-Variante wird erkannt, dass die Maschinenkonstanten schon geladen sind.

Das folgende Beispiel von Maschinenkonstanten ist ein Ausschnitt aus der Datei voreingestellten Maschinenkonstanten, die für den konkreten Anwendungsfall angepasst werden müssen.

Testeinstellung

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_TEST_OHNEMECHANIK	1	0
MK_SPS_DUMMY	1	0

Hardware-Konfiguration

[illegible]

Software-Konfiguration

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_CANOPEN_BAUDRATE	2	500, 1000
MK_DELTAT	1	2

Einstellung der Achsen

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_IMPULSE	12	65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536
MK_WEG	12	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

Achsbezogene Grenzwerte

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_MODVMAX	12	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
MK_VMAX	12	20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
MK_BESCHL	12	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
MK_BREMS	12	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
MK_T_BESCHL	12	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Bahnbezogene Grenzwerte

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_VBAHNMAX	1	20
MK_BAHNBESCHL	1	2
MK_BAHNBREMS	1	2
MK T BAHNBESCHL	1	0

2.7.3 Hinweise zum Laden der MK-Datei in die Steuerung

Achten Sie darauf, dass die Anzahl der Parameter in der Datei der Maschinenkonstanten mit der Anzahl der maximalen Achsen im Betriebssystem der Steuerung übereinstimmt.

Beim Laden der Datei der Maschinenkonstanten in die Steuerung sind 3 Fälle möglich:

- ▶ Anzahl der Parameter in der Datei **ist gleich** der maximalen Anzahl im Betriebssystem.
Die Parameter überschreiben die gespeicherten Maschinenkonstanten in der Steuerung.
- ▶ Anzahl der Parameter in der Datei **ist größer** als maximale Anzahl im Betriebssystem.
Die Parameter überschreiben die gespeicherten Maschinenkonstanten in der Steuerung bis zu der maximalen Anzahl. Für jeden nicht übernommenen Parameter der Datei wird eine Fehlermeldung erzeugt.
- ▶ Anzahl der Parameter in der Datei **ist kleiner** als maximale Anzahl im Betriebssystem.
Die Parameter überschreiben die gespeicherten Maschinenkonstanten in der Steuerung. Die fehlenden Maschinenkonstanten bis zu der maximalen Anzahl werden durch die in der Steuerung bereits vorhandenen Einträge ergänzt.



Hinweis!

Wenn sich die Steuerung in einem Fehlerzustand befindet (Anzeige im ETC-MMI in der Betriebsart EINRICHTEN: "NCR: FEHLER"), werden die geladenen Maschinenkonstanten nicht in die Steuerung übernommen.

Erst im Steuerungszustand "Idle" (Anzeige im ETC-MMI in der Betriebsart EINRICHTEN: "NCR: STEHT") sind die Maschinenkonstanten korrekt übernommen.

2.7.4 Beispiel für das Anpassen einer Maschinenkonstanten-Datei

Die Antriebskonfiguration umfasst 6 Antriebe mit folgenden Eigenschaften:

CAN2:

Achse 0 an Knoten 1

Achse 1 an Knoten 2

Achse 2 an Knoten 3

CAN3:

Achse 6 an Knoten 17

CAN4:

Achse 7 an Knoten 33

Achse 8 an Knoten 34 (als Synchronachse zu Achse 7, daher ist die Achsennummer ebenfalls 7)

	Antrieb					
	1	2	3	4	5	6
Achsennummer	0	1	2	6	7	7
CAN-Knotenadresse/ CAN-Busnummer	1/2	2/2	3/2	17/3	33/4	34/4
Parameter der Ma- schinenkonstante MK_CANDRIVES	0	1	2	16	32	33
CAN-Baudrate	1000 kB					
Achsbezeichnung	X	Y	Z	C	U	(U')
Achsenart	Linear			Rotation	Linear	Gantry zu U
Auflösung Impule	65536					

Die Datei der Maschinenkonstanten muss dafür wie folgt aussehen:

Testeinstellung

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_TEST_OHNEMECHANIK	1	0
MK_SPS_DUMMY	1	0

Hardware-Konfiguration

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_CANDRIVES	48	0,1,2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,6,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,7,7,-1,...
MK_APPLACHSIDX	18	0,1,2,6,7,-1,-1,-1,-1,...
MK_ACHSENART	12	0,0,0,-1,-1,-1,1,64,-1,-1,-1,...

Software-Konfiguration

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK CANOPEN BAUDRATE	2	500, 1000

Einstellung der Achsen

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_IMPULSE	12	65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536, 65536


Erläuterung

Um eine Synchronachse zu definieren wird in MK_CANDRIVES die gleiche Achsnummer an 2 CAN-Knotenadressen eingetragen. Damit wird eine Zwangskopplung der Achsen der beiden CAN-Knotenadressen erzeugt. Die CAN-Achse mit der kleineren Knotenadresse ist automatisch die Führungsachse, die Achse mit der größeren Knotenadresse und der gleichen Achsnummer ist die Folgeachse (Synchronachse).

Die Gantry-Achse (U, in MK_ACHSENART) ist ein Sonderfall der Synchronachse. Hier handelt es sich um eine mechanische Zwangskopplung von 2 Achsen. Die Gantry-Achse wird daher in MK_CANDRIVES nicht als eigene Achse eingetragen, sondern nur als Bezug auf die Achse U.

2.7.5 Maschinenkonstanten im ETC-MMI anpassen**Maschinenkonstanten ändern**

1. Drücken Sie im ETC-MMI-Fenster **<F12>** (Diagnose).
Das MMI-Fenster der Betriebsart "Diagnose" wird geöffnet.
2. Drücken Sie dort **<F6>** (Maschinenkonst.).
3. Drücken Sie erneut **<F6>** (Akt. MKs ändern).
Die aktuellen Maschinenkonstanten werden geladen.

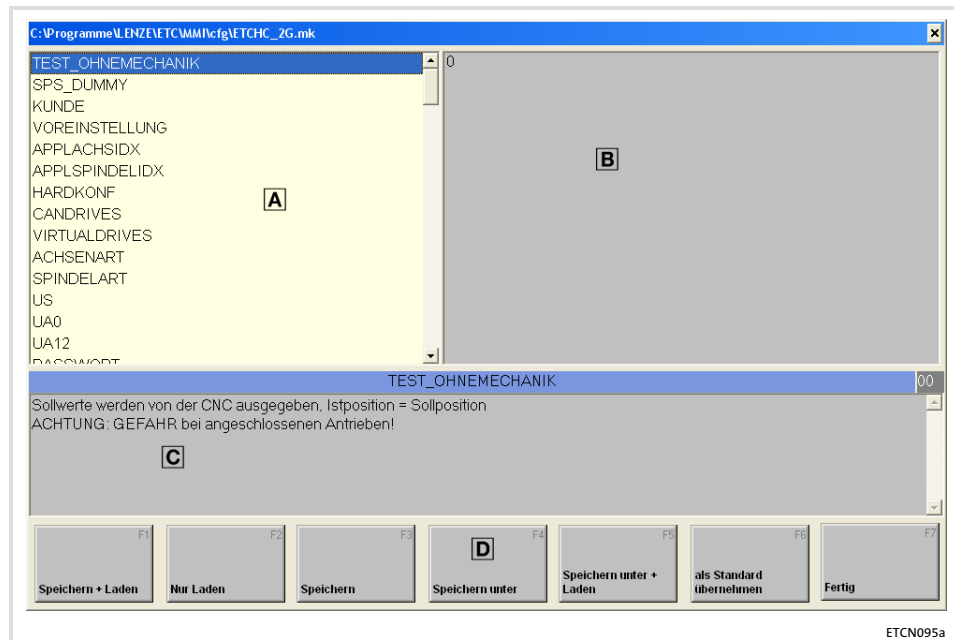

[A]: Verfügbare Maschinenkonstanten in der Steuerung

[B]: Wert der markierten Maschinenkonstante

[C]: Kurzbeschreibung der markierten Maschinenkonstante

[D]: Funktionstasten

4. Markieren Sie im Feld der verfügbaren Maschinenkonstanten **[A]** diejenige, die Sie anpassen möchten.
5. Um den Wert der markierten Maschinenkonstante zu ändern, drücken Sie die **<Leertaste>** und geben den neuen Wert im Feld **[B]** ein.
6. Zum Übernehmen des Wertes, drücken Sie die Taste **<F1>**.
7. Wenn Sie alle Anpassungen durchgeführt haben, drücken Sie **<F7>**.
Die Änderungen werden zur ETC gesendet und in der MK-Datei aktualisiert.

Achsparemeter anpassen

1. Drücken Sie im ETC-MMI-Fenster, Betriebsart "Diagnose" <F6> (Maschinenkonst.) → <F3> (Konfigurieren).

ETC-MMI - [DIAGNOSE - CNC1]

Einrichten F3 AUTOMATIK F10 PROGRAMMIEREN F11 DIAGNOSE F12 SPS-Tasten S8 10:12:41

DIAGNOSE Maschinenkonstanten Konfiguration

C:\Programme\LENZE\ETC\MMI\cnc\ETCHC_2G.mk

Ax Konfiguration	Nr.	Ax-Buchstabe	Achsen-Art	Verbunden mit	Synchr.
Ax Parameter	0	X	0,LIN	CAN Knoten Nummer:17	
Spindel Parameter	1	Y	0,LIN	CAN Knoten Nummer:18	
Bahn	2		0,LIN	Virtuelle Achse:2	
Voreinstellung	3	C	17,ROT	CAN Knoten Nummer:19	
Kunden Spezial	4	U	0,LIN	Virtuelle Achse:3	
Diverse	5	V	0,LIN	Virtuelle Achse:4	
	6	W	0,LIN	Virtuelle Achse:5	
	7	A	0,LIN	Virtuelle Achse:6	
	8	B	0,LIN	Virtuelle Achse:7	
	9	u	0,LIN	Virtuelle Achse:8	
	10	v	0,LIN	Virtuelle Achse:9	
	11	w	0,LIN	Virtuelle Achse:10	

APPLACHSIDX 00

Interne Nummer der Achsbezeichnung
 0, # X-Achse #/ 9, # u-Achse #/
 1, # Y-Achse #/ 10, # v-Achse #/
 2, # Z-Achse #/ 11, # w-Achse #/
 3, # C-Achse #/ 12, # x-Achse #/
 4, # U-Achse #/ 13, # y-Achse #/

Speichern + Laden F1 Nur Laden F2 Speichern F3 Speichern unter F4 Speichern unter + Laden F5 als Standard übernehmen F6 Zurück ... F7 F8

ETCN101


2. Um den Achsbuchstaben zur Achsnummer vorzugeben, klicken Sie auf das zugehörige Feld in der Spalte "Ax-Buchstabe".
Nur noch verfügbare Achsbuchstaben werden angezeigt.

Nr. 0


- x
- y
- z
- a
- b
- c

ETCN102

3. Um die Achsenart vorzugeben, klicken Sie auf das zugehörige Feld in der Spalte "Achsen-Art".

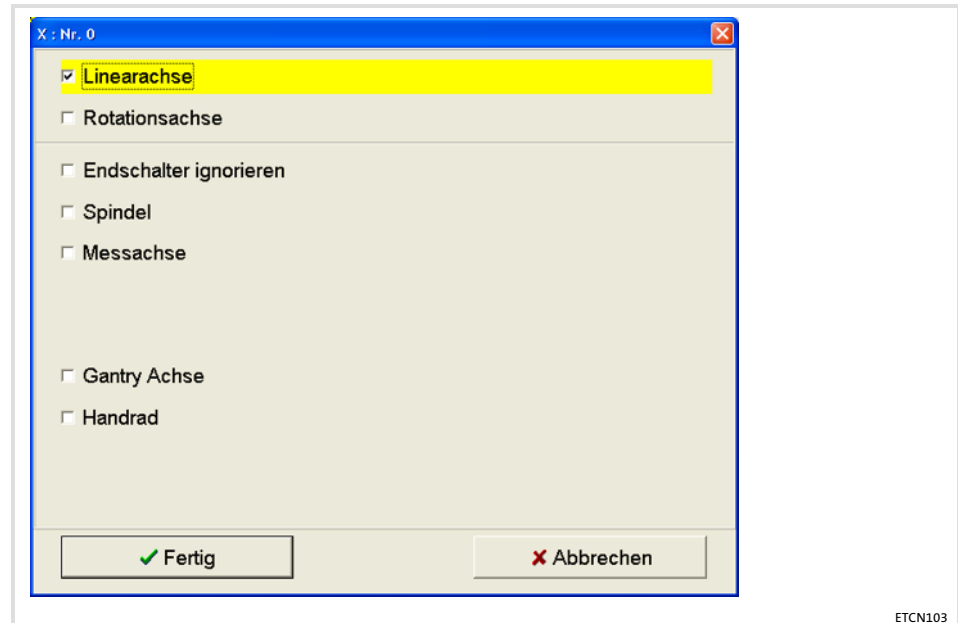

4. Klicken Sie auf <Fertig>.
5. Um die Konfiguration des CAN-Knotens auf einem Motion-CAN-Busse vorzugeben, klicken Sie auf das zugehörige Feld in der Spalte "Verbunden mit".

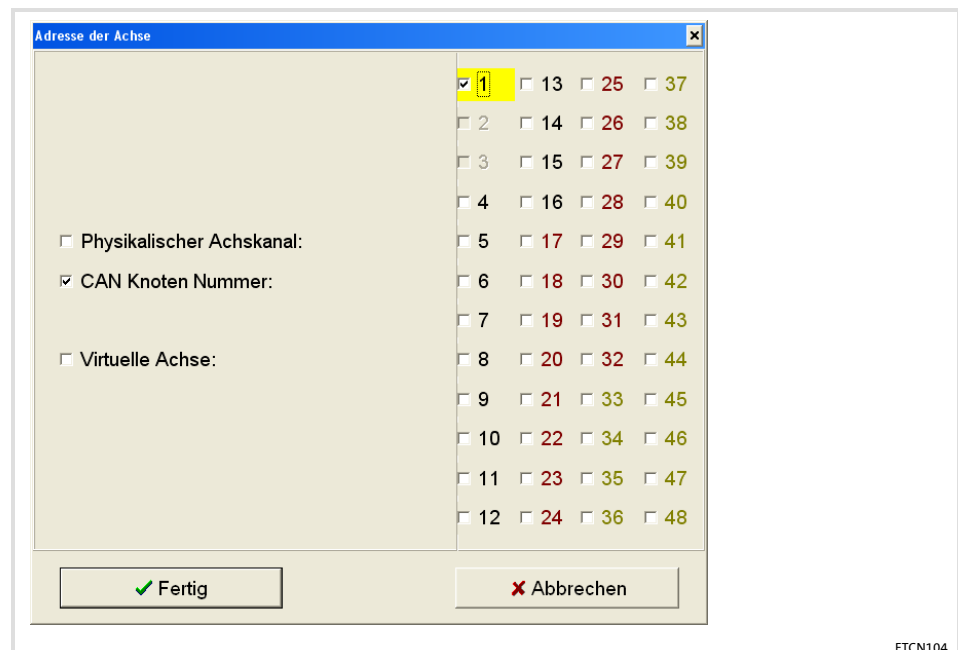

6. Klicken Sie auf <Fertig>.

Testeinstellung



Hinweis!

Der Betrieb des CNC-Programms ist grundsätzlich auch möglich:

- ▶ ohne angeschlossene Mechanik und Antriebe.

Dies wird erreicht durch Setzen der Maschinenkonstanten
MK_TEST_OHNEMECHANIK=1.

- ▶ ohne ein SPS-Programm.

Dies wird erreicht durch Setzen der Maschinenkonstanten
MK_SPS_DUMMY=1.

Für die folgenden Tests gehen wir davon aus, dass bereits reale Antriebe angeschlossen sind. Deshalb müssen die oben genannten Maschinenkonstanten wie folgt eingestellt werden:

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_TEST_OHNEMECHANIK	1	0
MK_SPS_DUMMY	1	1

2.7.6 Parameter der Antriebe überprüfen

Nach Anpassen der Maschinenkonstanten können die angeschlossenen Antriebe in der Diagnose über ihren Schleppabstand überprüft werden.

1. Drücken Sie im ETC-MMI-Fenster <F12> (Diagnose).

Das MMI-Fenster der Betriebsart "Diagnose" wird geöffnet.

Richtig parametrierte Antriebe zeigen einen wechselnden Schleppabstand um den Nullpunkt.

2.7.7 Antriebe im Tippbetrieb testen

Nach der Anpassung der Maschinenkonstanten müssen die Antriebe im Tippbetrieb getestet werden. Kontrollieren Sie dabei, dass sich die konfigurierten Antriebe gemäß den Vorgaben verhalten.


1. Drücken Sie im ETC-MMI-Fenster **<F9>** (Einrichten).

Das MMI-Fenster der Betriebsart "Einrichten" wird geöffnet.

2. Drücken Sie dort **<F2>** (Handfahren).

3. Drücken Sie im Untermenü auf **<F1>** (Modales Fahren).

Ein einzelner Antrieb ist ausgewählt. Der ausgewählte Antrieb ist am grün unterlegten Sollwert zu erkennen.

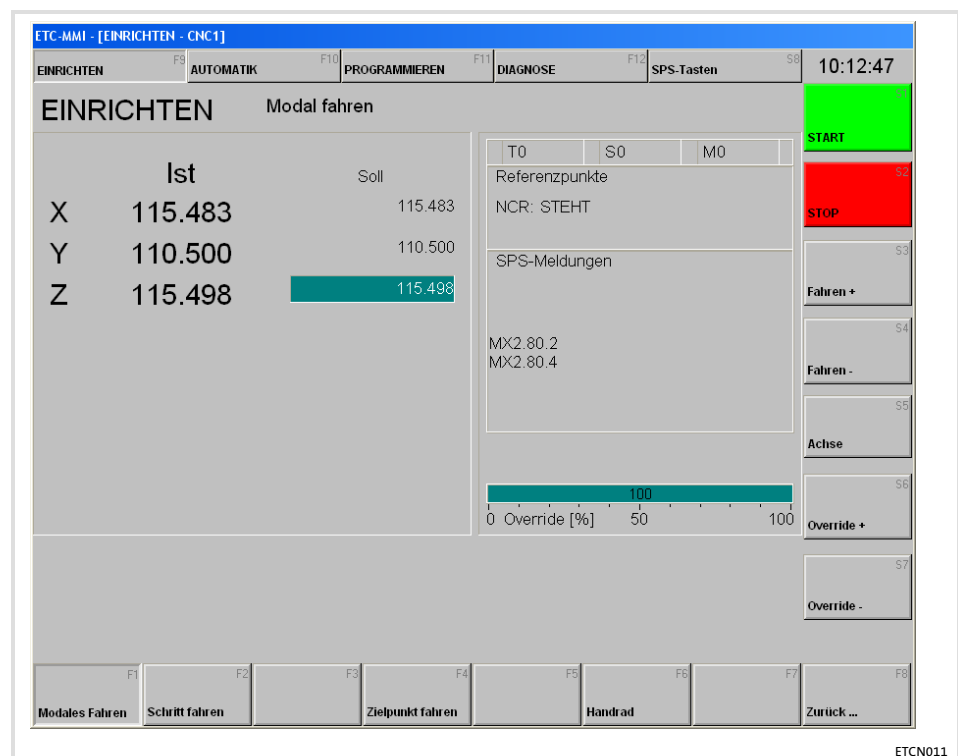

4. Drücken Sie im Untermenü abwechselnd auf **<S3>** (Fahren +) und **<S4>** (Fahren -).

Der ausgewählte Antrieb dreht sich im Tippbetrieb in positive bzw. negative Richtung.

5. Um die Geschwindigkeit des Antriebes zu ändern, drücken Sie **<S6>** (Override +) bzw. **<S7>** (Override -).

6. Um die nächste Achse zum Verfahren auszuwählen, drücken Sie **<S5>** (Achse).

Die grüne Sollwertanzeige schaltet um.

2.8 CNC-Programmierung nach DIN 66025

Die folgende Beschreibung von Funktionen nach DIN 66025 ist ein Auszug aus dem Kapitel "CNC-Programmierung" (📖 81).

2.8.1 G-Funktionen


G-Funktionen definieren geometrische Wegbedingungen für den Betrieb der Achsen. Ein DIN-Satz mit einer G-Funktion hat grundsätzlich folgenden Aufbau:

Dem Buchstaben "G" folgt die Nummer der G-Funktion. Daran anschließend folgen die Parameter, die jeweils durch einen Buchstaben und dem dazugehörigen Wert gebildet werden.

G (Nummer) [Parameter (Wert)] [Parameter (Wert)] ...

Im Folgenden einige Beispiele von G-Funktionen:

G	Bedeutung	Parameter	Beispiel mit Parameter und Werten
00	Geradeninterpolation im Eilgang	AXES R D F E L	G1 X0 Z10 C0 F2
01	Geradeninterpolation		
02	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn	AXES D I J K R F E L	G3 X40 Y40 R100 D-60 K2
03	Kreisinterpolation im Gegenuhrzeigersinn		
17	Ebenenwahl XY zur Kreisinterpolation	--	G17
18	Ebenenwahl XZ zur Kreisinterpolation	--	G18
19	Ebenenwahl YZ zur Kreisinterpolation	--	G19

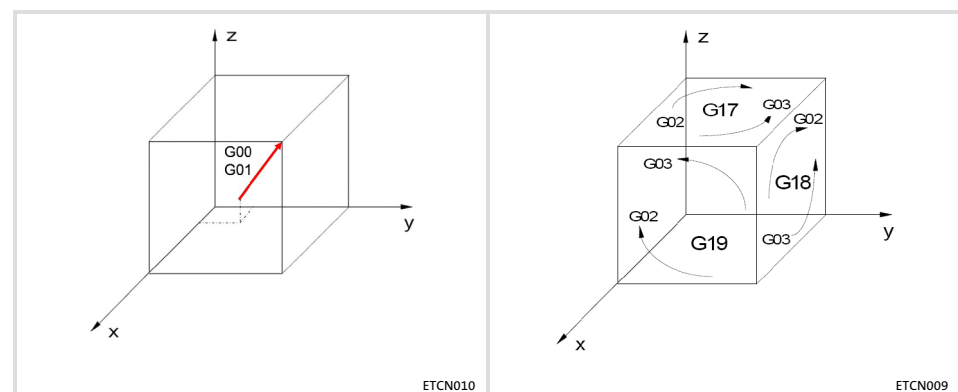

Parameter für G00, G01

Parameter	Bedeutung
AXES	Zielpunktkoordinaten der linearen Achsen X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, x, y, z, a, b, c, u, v, w Anmerkung: In einer G-Funktion dürfen nur die Achsen X, Y, Z, A, B, C, U, V, W oder die Achsen x, y, z, a, b, c, u, v, w benutzt werden.
D	Max. Bahnabweichung im Zielpunkt zum Eckenverschleifen mit der nachfolgenden Linearinterpolation.
R	Radius, mit dem die nachfolgende Linearinterpolation (G0, G1) verbunden werden soll.
F	Eilganggeschwindigkeit (G00) bzw. Vorschubgeschwindigkeit (G01) auf der Bahn (G31) bzw. jeder Achse (G30), auch für alle nachfolgenden Linearinterpolationen.
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L) $F=E \cdot L$.

Parameter für G02, G03

Parameter	Bedeutung
AXES	Zielpunktkoordinaten der drei linearen Hauptachsen (Default X,Y,Z), sowie Start- bzw. Zielpunktkoordinaten der drei rotativen Nebenachsen (Default A,B,C).
D	Radiusänderung bei Erreichen des Zielpunktes.
I	Mittelpunktcoordinate der ersten Hauptachse (X) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise.
J	Mittelpunktcoordinate der zweiten Hauptachse (Y) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise.
K	Mittelpunktcoordinate der dritten Hauptachse (Z) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise
R	Interpolationsradius
F	Bahngeschwindigkeit
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L) $F=E \cdot L$.

2.8.2 M-Funktionen

M-Funktionen definieren Maschinenanweisungen. Sie werden in der CNC bearbeitet und außerdem an die SPS gesendet. In der SPS werden sie ausgewertet und lösen dort die programmierte Funktion im Zusammenspiel mit der CNC aus.

M-Funktionen haben keine Parameter. Die Koordination zwischen der SPS und der CNC erfolgt über die Schnittstellensignale SPS-NC (246).

Im Folgenden einige Beispiele von festen M-Funktionen. Alle weiteren M-Funktionen stehen dem Programmierer zur freien Verfügung.

Parameter	Bedeutung
14	Konturanfang, schaltet die Aufsummierung der Bahnlänge im Parameterfeld P551 ein. Bei Verwendung von M14 in einem Online-Programm (Programm mit Nachladen von Programmteilen) wird die Ausführung des Programms solange blockiert, bis sich das Konturende (M15/M16/M21) im Speicher befindet.
15	Konturende, schaltet die Aufsummierung der Bahnlänge in P551 aus (Beginn der Leerfahrt).
30	Programmende

2.9 CNC-Beispielprogramm erstellen

2.9.1 Texteditor im ETC-MMI aufrufen


1. Starten Sie ggf. das ETC-MMI über <Start> → Programme → Lenze → ETC MMI → Lenze ETC MMI.

Das ETC-MMI-Fenster wird geöffnet.



ETC011

2. Drücken Sie im ETC-MMI-Fenster <F11> (Programmieren).
Das MMI-Fenster in der Betriebsart "Programmierung" wird geöffnet. Es zeigt den Texteditor für die Eingabe des CNC-Programms.
3. Drücken Sie <F8> (Grafik) und anschließend <F7> (Grafik ein/aus).
Das Fenster wird geteilt. Es zeigt links den Texteditor und rechts ein Anzeigefeld für die grafische Darstellung (Grafikbereich). Im Texteditor blinkt links oben der Cursor.

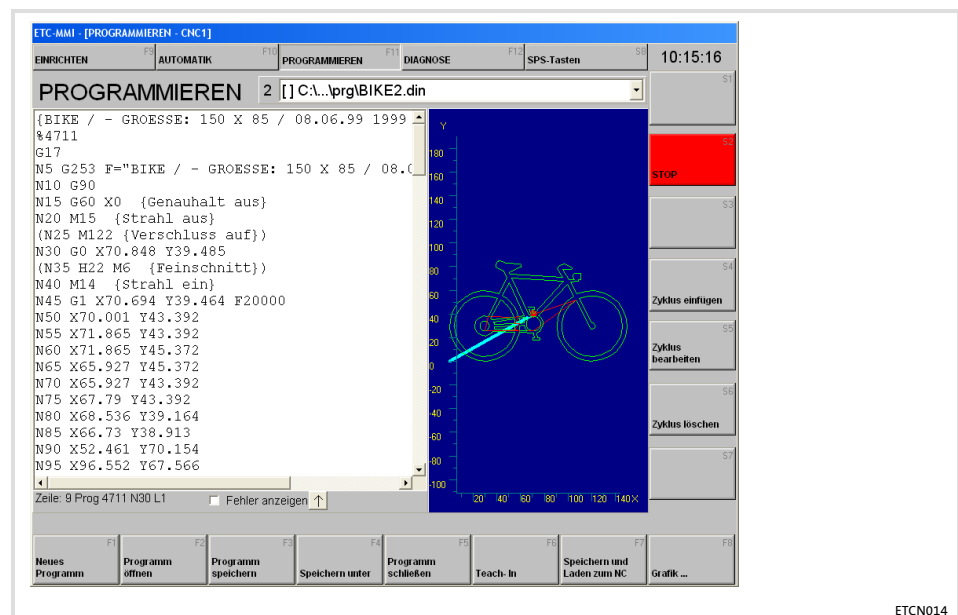


ETC014

2.9.2 CNC-Programm eingeben und speichern

Wir erstellen ein Programm für eine Kontur mit abgerundeten Ecken.

1. Geben Sie das CNC-Programm gemäß folgender Tabelle in den Texteditor ein:

Zeile	Eingabe im Texteditor	Bedeutung	Anzeige im Grafikbereich
1	%1	Programmnummer festlegen	
2	G1 F10000	Fahrgeschwindigkeit festlegen	
3	G17	Ebene festlegen	
4	G0 X10 Y10	Zum Ausgangspunkt mit Eilgang fahren	erzeugt eine Gerade vom Nullpunkt zum Ausgangspunkt
5	G2 X20 Y20 R10	Ein Teilstück der quadratischen Kontur abfahren	erzeugt einen Viertelkreis
6	G1 X30		ergänzt eine Gerade
7	G2 X40 Y10 R10		ergänzt einen Viertelkreis
8	G1 Y0		ergänzt eine Gerade
9	G2 X30 Y-10 R10		ergänzt einen Viertelkreis
10	G1 X20		ergänzt eine Gerade
11	G2 X10 Y0 R10		ergänzt einen Viertelkreis
12	G1 Y10		ergänzt eine Gerade zu einer geschlossenen quadratischen Kontur
13	G0 X0 Y0	Zum Nullpunkt mit Eilgang fahren	
14	M30	Ende des Programms	

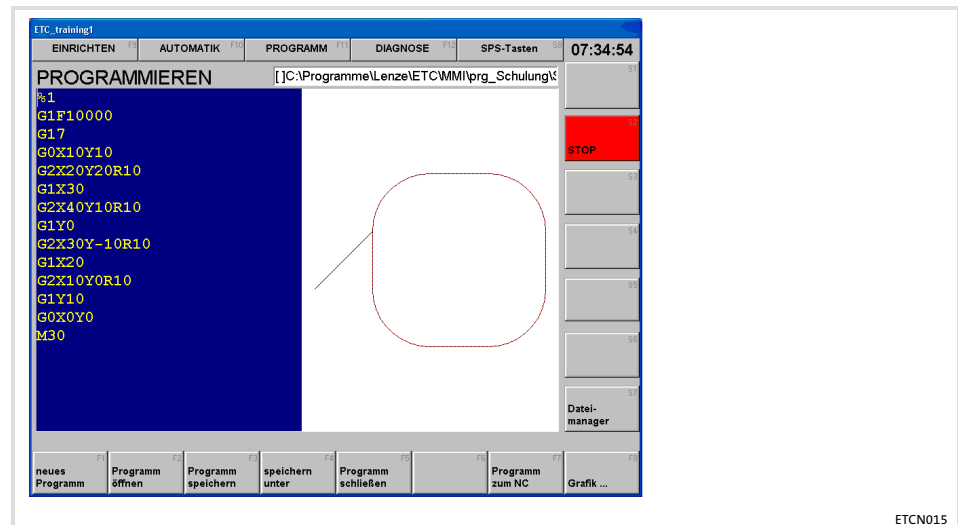

ETCN015

2. Drücken Sie **<F4>** (Speichern unter).
3. Geben Sie als Programmname z. B. **test.din** ein.
4. Drücken Sie **<Enter>**.

2.9.3 CNC-Programm in die Steuerung laden und starten

Programm in die Steuerung laden

Ausgangspunkt: NC-Programm wird im Editor angezeigt.

1. Drücken Sie **<F7>** (Speichern und laden zum NC).

Das Programm wird auf die ETC-Steuerung übertragen.

Programm in der Steuerung starten

Ausgangspunkt: Der Cursor blinkt oben rechts im Texteditor und der Grafikbereich wird angezeigt. In der Steuerung ist das Programm (z. B. **test.din.**) geladen.




Hinweis!

Der Betrieb des CNC-Programms ist grundsätzlich auch ohne angeschlossene Mechanik und Antriebe möglich und auch ohne ein SPS-Programm. Dazu sind folgende Maschinenkonstanten zu setzen:

- ▶ MK_TEST_OHNEMECHANIK=1
- ▶ MK_SPS_DUMMY=1

1. Drücken Sie **<S1>** (Start).

Die Antriebe starten und die Kontur des Rechtecks wird abgefahren (ohne eingeschaltete Grafik ändern sich die Zahlen der Soll- und Istpositionen). Die einzelnen Befehle werden im unteren Teil des Fensters angezeigt.

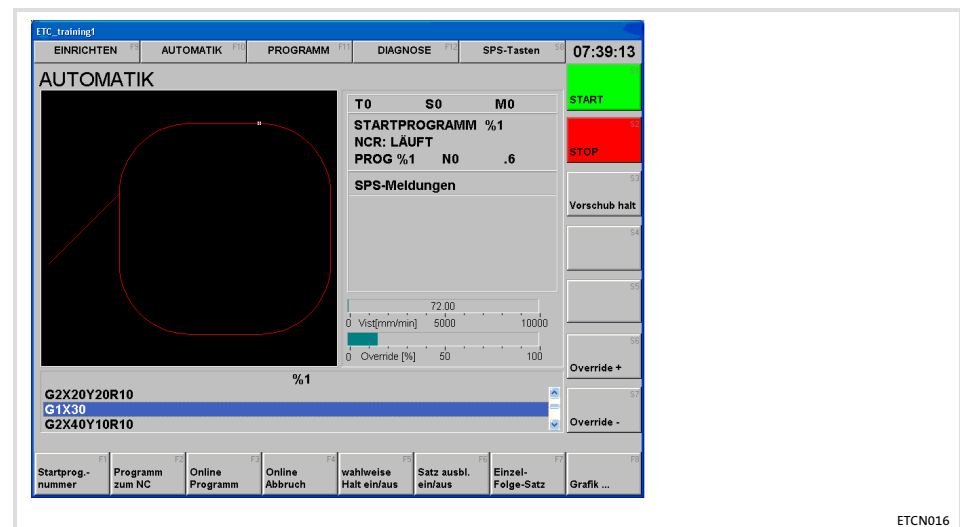

ETCNO16

Die gezeichnete Gerade vom Nullpunkt (0/0) zum Anfangspunkt (10/10) wird nur dann abgefahren, wenn der Antrieb auch im Nullpunkt steht. Andernfalls fährt die Steuerung die Antriebe auf einer Geraden vom aktuellen Punkt zum Anfangspunkt.

2. Um die Bahngeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie **<S6>/<S7>** (Override +/-).
3. Um die Antriebe zu stoppen, drücken Sie **<S2>** (Stop).

2.9.4 CNC-Programm erweitern

Das Beispiel-Programm ("test.din") fährt eine kreisförmige Kontur ab. Das eigentliche Ziel eines CNC-Programms ist, beim Abfahren einer Kontur ein Werkzeug einzuschalten. Das Beispiel-Programm wird daher um die entsprechenden M-Funktionen M14 und M15 erweitert, die beim Abfahren der Kontur das Werkzeug absenken bzw. anheben. Die M-Funktionen werden in einem getrennten SPS-Programm programmiert.

M-Funktion	Soll-Funktion	Programmierung in einem getrennten SPS-Programm
M14	Werkzeug absenken	Ein Ausgang zum Absenken des Werkzeugs soll gesetzt werden. Weiterschalten auf den nächsten Befehl erst nach Ansprechen eines unteren Endschalters.
M15	Werkzeug anheben	Ein Ausgang zum Anheben des Werkzeugs soll gesetzt werden. Weiterschalten auf den nächsten Befehl erst nach Ansprechen eines oberen Endschalters.

Ausgangspunkt: Der Cursor blinkt oben rechts im Texteditor und der Grafikbereich wird angezeigt. In der Steuerung ist das Programm (z. B. **test.din**) geladen.

1. Drücken Sie **<F2>** (Programm öffnen).
2. Wählen Sie das Programm (z. B. **test.din**) und drücken Sie **<Enter>**
3. Drücken Sie **<F7>** (Speichern und laden zum NC).
4. Fügen Sie die M-Funktionen gemäß nachstehender Tabelle ein.

Eingabe im Texteditor	Bedeutung
%1	
G1 F10000	
G17	
M15	Werkzeug anheben
G0 X10 Y10	
M14	Werkzeug absenken
G2 X20 Y20 R10	
G1 X30	
G2 X40 Y10 R10	
G1 Y0	
G2 X30 Y-10 R10	
G1 X20	
G2 X10 Y0 R10	
G1 Y10	
M15	Werkzeug anheben
G0 X0 Y0	
M30	

5. Drücken Sie **<F3>** (Programm speichern).

ETC-MMI beenden

1. Drücken Sie **<F9>** (Einrichten).
2. Drücken Sie **<F8>** (Programm beenden).

2.10 ETC-SPS-Programmierung mit CoDeSys

Das Werkzeug ETC-CoDeSys ist eine komplette Entwicklungsumgebung zum Erstellen und Testen von SPS-Programmen für die ETC.

Es basiert auf dem weit verbreiteten Programmpaket CoDeSys mit den spezifischen Erweiterungen für die ETC-Steuerungen.



Hinweis!

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "SPS-Programmierung" (📖 375).

2.10.1 CoDeSys installieren

1. Legen Sie die CoDeSys-Setup-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
Wenn das Autostart-Feature des CD-ROM-Laufwerks in Windows aktiviert ist, startet das Setup automatisch.
2. Sollte das Setup nicht automatisch starten:
 - Wählen Sie im Startmenü den Menüpunkt "Ausführen".
 - Geben Sie in der Befehlszeile den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks gefolgt von "setup.exe" ein (z. B. "d:\setup.exe") und bestätigen Sie mit "OK".
3. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.
CoDeSys wird im Verzeichnis "c:\programme\lenze\CoDeSys2 V2.3" installiert.



Stop!

Die Datei "codesys.ini" im Installationsverzeichnis kann nach der Installation von CD schreibgeschützt sein. Der Schreibschutz muss aufgehoben werden, da sonst die CoDeSys-Einstellungen nicht gespeichert werden.

2.10.2 Steuerung im ETC-CoDeSys konfigurieren


Dieses Kapitel beschreibt die generelle Vorgehensweise bei der Steuerungskonfiguration als Voraussetzung zum Erstellen eines Programms mit dem ETC-CoDeSys am Beispiel einer ETCHC.

Dieses Kapitel kann übersprungen werden, wenn das Beispielprogramm (📖 58) aufgerufen wird, da die beschriebenen Einstellungen dort schon vorhanden sind.


ETC-CoDeSys starten und
neues Projekt anlegen

1. Starten Sie das ETC-CoDeSys über <Start> → Programme → CoDeSys.
2. Bei Bedarf können Sie die Sprache im CoDeSys umschalten:
 - Projekt → Optionen → Arbeitsbereich → Sprache = englisch
 - Project → Options → Desktop → Language = german


3. Erstellen Sie ein neues Projekt über **Datei → Neu**.
4. Wählen Sie im Dialog "Zielsystemeinstellungen" die entsprechende Steuerung.

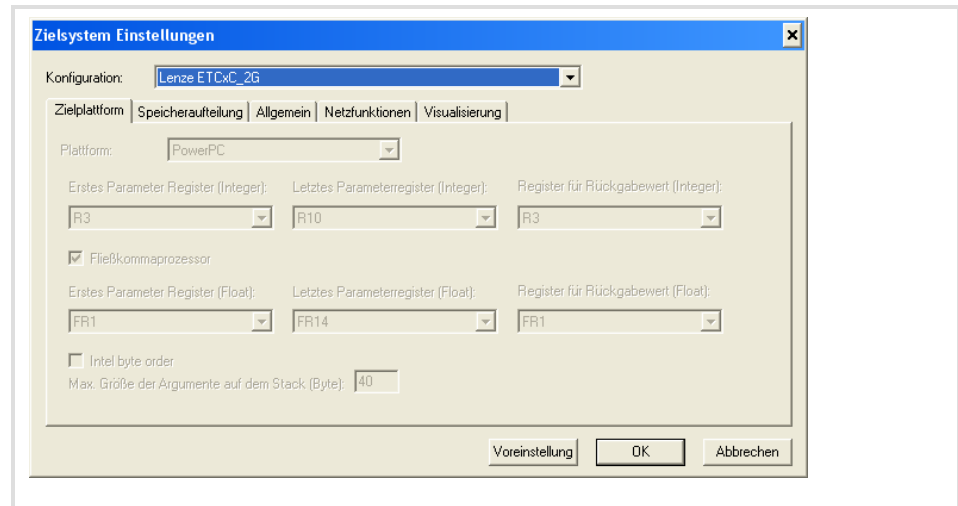

5. Akzeptieren Sie die Voreinstellung.
Ein Dialog für den ersten Baustein erscheint. Der Name ist frei wählbar (z. B. PLC_PRG). Als erster Baustein wird in der Voreinstellung ein Programm in der Sprache ST (strukturierter Text) erstellt.

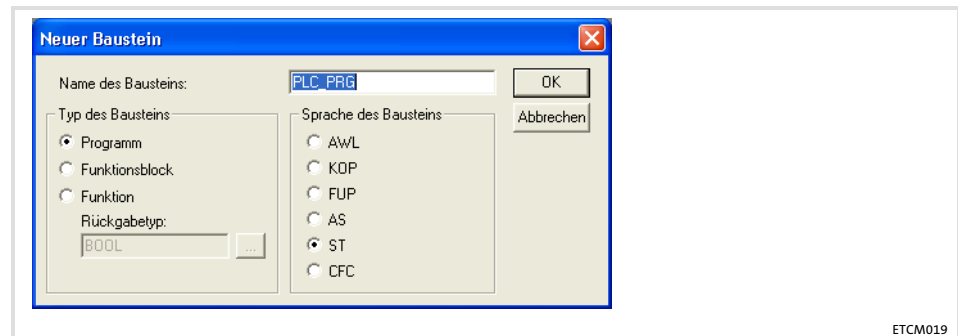


6. Drücken Sie **<OK>**
7. Speichern Sie das neue Projekt über **Datei → Speichern**.

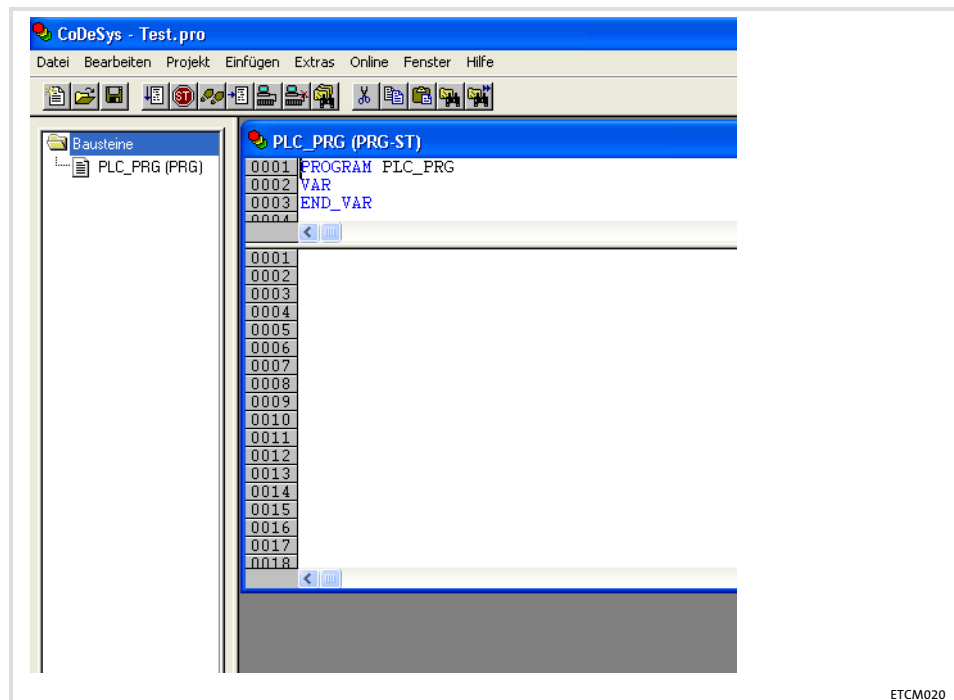


Steuerung (CAN-Master)
konfigurieren

1. Klicken Sie im linken, unteren Fensterbereich auf den Reiter "Ressourcen", und wählen Sie "Steuerungskonfiguration".
2. Öffnen Sie den Eintrag **ETCHC_2G [Slot]** indem Sie auf "+" klicken, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **FieldBus**.
3. Klicken Sie auf **CAN1 CANopen Master**, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Unterelemente anhängen** und im Untermenü das CANopen-Gateway.

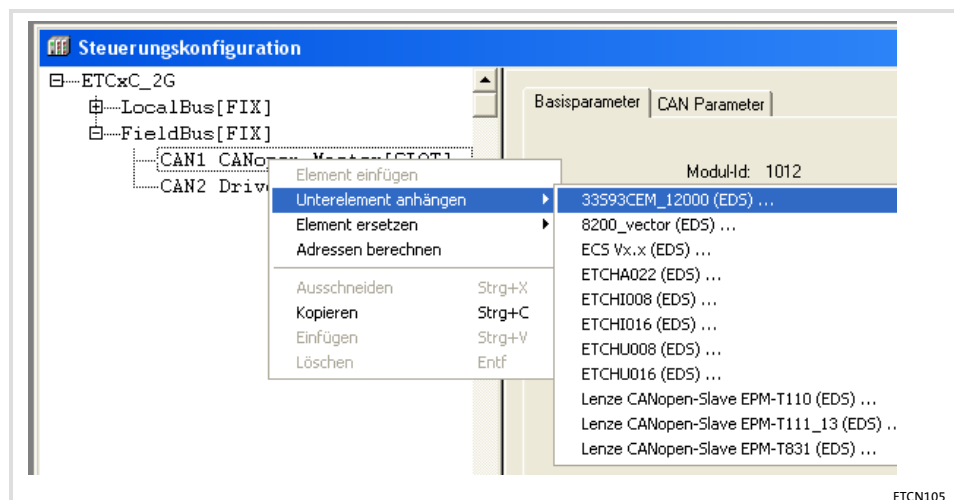


4. Geben Sie auf dem Register "Basisparameter" die Adressen des CANopen-Gateway ein.

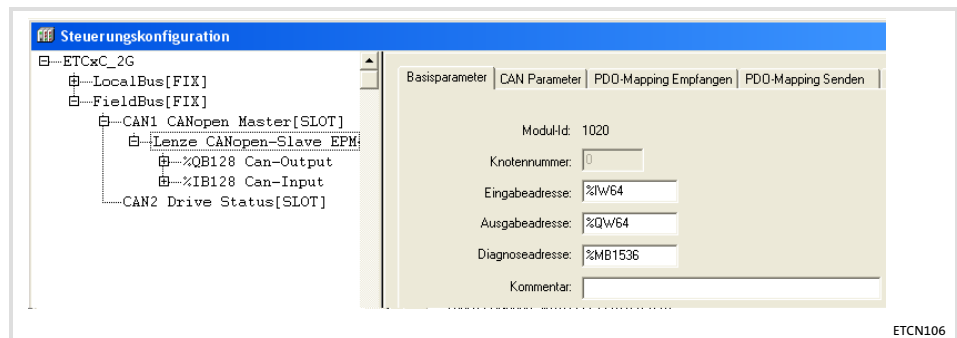


ETCN106

5. Aktivieren Sie auf dem Register "CAN-Parameter" die DSP-Unterstützung, indem Sie das Kontrollfeld markieren.

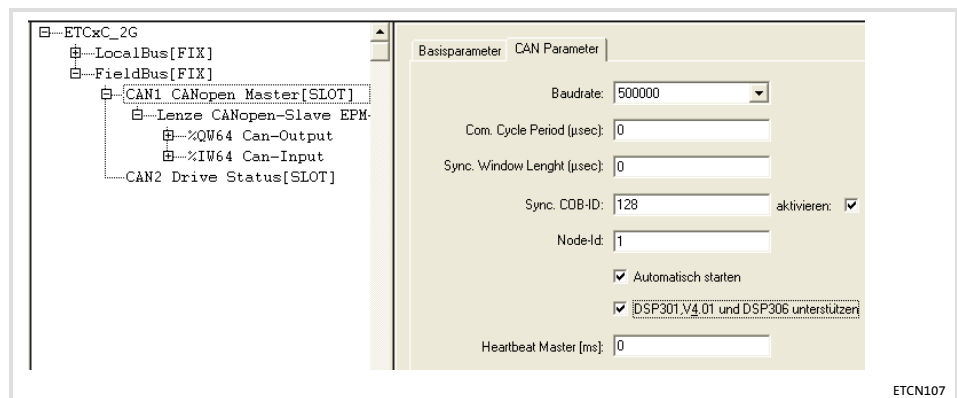

ETCN107


6. Aktivieren Sie Knotenadresse und Nodeguarding.

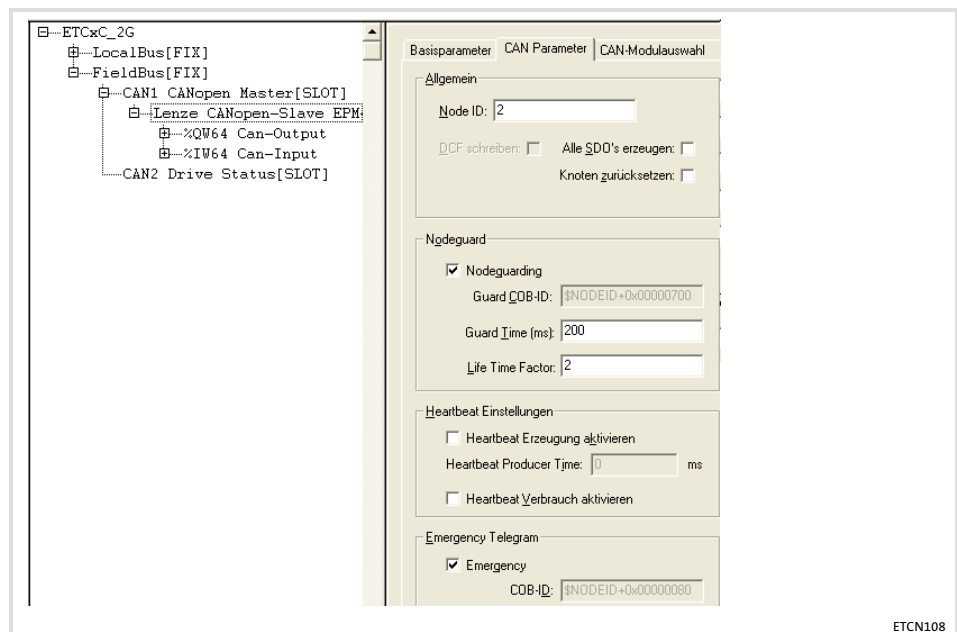


ETCN108

7. Aktivieren Sie auf dem Register "CAN-Modulwahl" die Ausgangsmodule des Gateways.

ETC-SPS-Programmierung mit CoDeSys Steuerung im ETC-CoDeSys konfigurieren

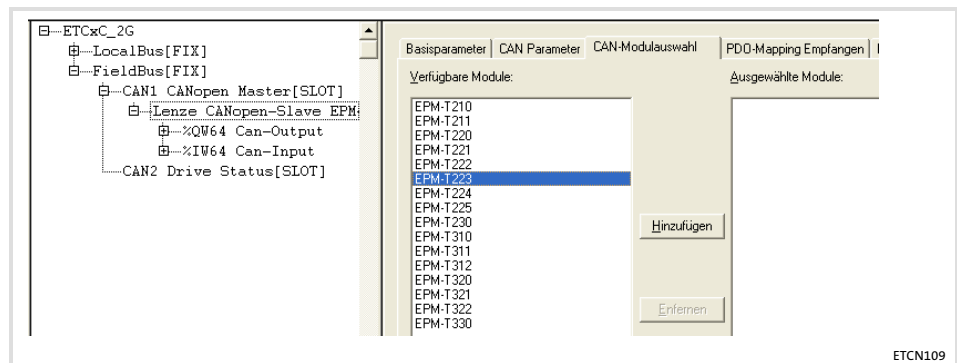


8. Aktivieren Sie auf dem Register "CAN-Modulwahl" die Eingangsmodule des Gateways.

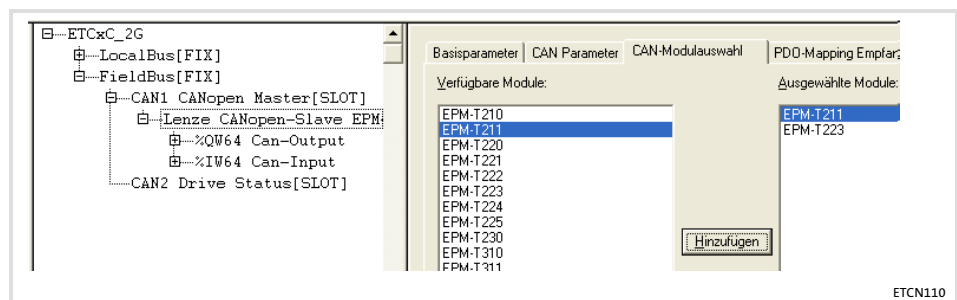

9. Kontrollieren Sie auf dem Register "PDO-Mapping empfangen" das PDO-Mapping der E-/A-Baugruppen.

Im ersten Send- bzw. Empfangs-PDO müssen immer die digitalen Signale stehen. Im zweiten Send- bzw. Empfangs-PDO müssen immer die analogen Signale stehen. Alle weiteren Baugruppen müssen dann in den folgenden PDO untergebracht werden.

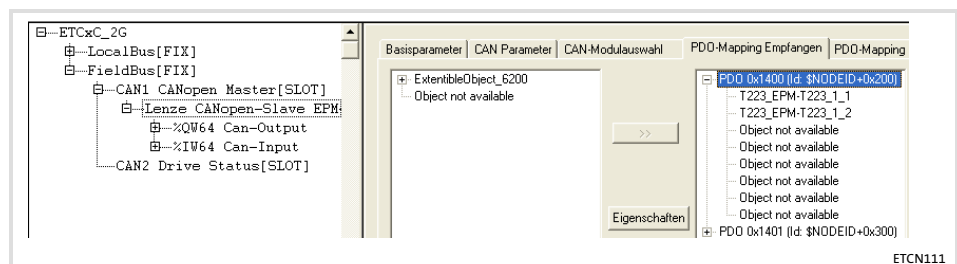

Beschreibung des Moduls in der EDS-Datei

Jedes in der Steuerung zu konfigurierende Modul benötigt eine EDS-Datei. Die zum Modul gehörige EDS-Datei muss in dem jeweiligen Target-Verzeichnis der ausgewählten Steuerung (hier Lenze) liegen.

Eine EDS-Datei enthält Einträge von Schlüsselworten, die mit den entsprechenden Werten die Eigenschaft des Moduls beschreiben.

Bei Modulen von Fremdherstellern müssen die entsprechenden EDS-Dateien in das Target-Verzeichnis der Steuerung kopiert werden.

Module parametrieren

Die IP20-Module können in einem beliebigen Adressraum gelegt werden.

**Hinweis!**

Besteht die Notwendigkeit, dass die IP20-Module noch bezüglich ihrer Funktion parametriert werden müssen, so muss dieses entweder durch das GDC oder durch die SPS vollzogen werden.

Die ETC unterstützt nicht den Dialog zur CoDeSys-Reiterkarte "Service Data Objects".

Basisparameter CAN Parameter CAN-Modulauswahl PDO-Mapping Empfangen PDO-Mapping Senden Service Data Objects					
Index	Name	Wert	Typ	Def...	
2001	CAN-Baudrate EEPROM	0x01	Unsi...	0x01	
2003	SaveComauPm		Unsi...		
2100	KILL EEPROM	0x01	Unsi...	0x01	
2358	Reset_Node		Unsi...		
2360	ForceOutputs	0	Unsi...	0	
2400...	LENZE PDO Control1	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control2	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control3	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control4	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control5	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control6	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control7	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control8	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control9	0x0000	Unsi...	0x0000	
2400...	LENZE PDO Control10	0x0000	Unsi...	0x0000	
6423	Analog Input Interrup...	0xFF	Unsi...	0xFF	
6002...	T211_EPM-T211_0_1	0	Unsi...	0	
6002...	T211_EPM-T211_0_2	0	Unsi...	0	
6002...	T211_EPM-T211_1_1	0	Unsi...	0	
6002...	T211_EPM-T211_1_2	0	Unsi...	0	
6200...	T223_EPM-T223_2_1		Unsi...		
6200...	T223_EPM-T223_2_2		Unsi...		
6202...	T223_EPM-T223_2_1	0	Unsi...	0	
6202...	T223_EPM-T223_2_2	0	Unsi...	0	
6206...	T223_EPM-T223_2_1	0xFF	Unsi...	0xFF	

ETCN112

Zur Parametrierung über die SPS stehen CAN-Read- und CAN-Writefunktionen zur Verfügung. Diese können durch die AKB downgeloadet werden.

Nodeguarding

Ist die Option **Nodeguarding** aktiviert, wird im Intervall, das bei **Guard Time** in Millisekunden angegeben ist, eine Nachricht an das Modul verschickt. Meldet sich das Modul daraufhin nicht mit einer Antwort und ist die Anzahl der Versuche (**Life Time Factor**) erreicht, so gilt das Modul als nicht NOK (ausgefallen oder nicht vorhanden).


Der Status des Moduls wird in der Systemvariable der Steuerung DB1_NC2SPS_COPMODUL_VORHANDEN_AW hinterlegt (📖 246).

Die Standard-Einstellung ist bei allen Modulen **Guard Time = 500** und **Life Time Factor = 3**. Diese Einstellung bedeutet ein Erkennen eines Ausfalls nach $500 \text{ ms} \times 3 = 1,5 \text{ s}$. Wenn keine Guard Time und kein Life Time Factor angegeben ist (= 0), wird das Modul nicht überwacht.

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

Taskkonfiguration


Eine Taskkonfiguration ist nur notwendig, falls Systemvariablen von Datenbaustein_0 benutzt werden (📖 379).

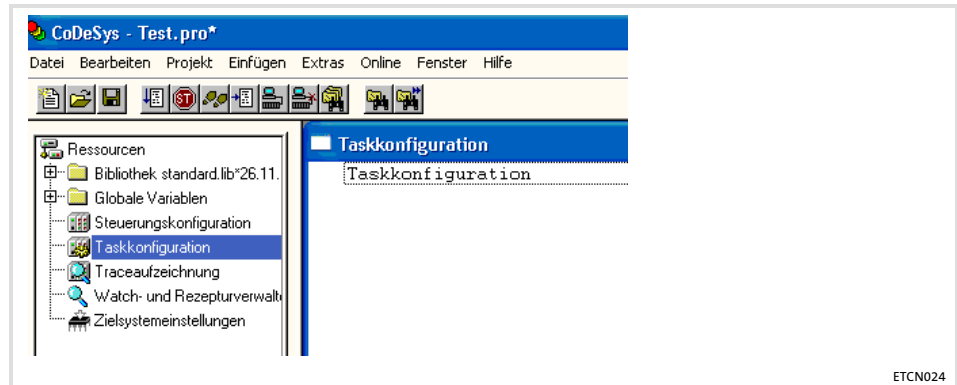

2.11 SPS-Beispielprogramm erstellen

Dieses Kapitel beschreibt die Erstellung eines SPS-Programms am Beispiel eines ETCHx-Systems.

2.11.1 Vorausgesetzte Hardware

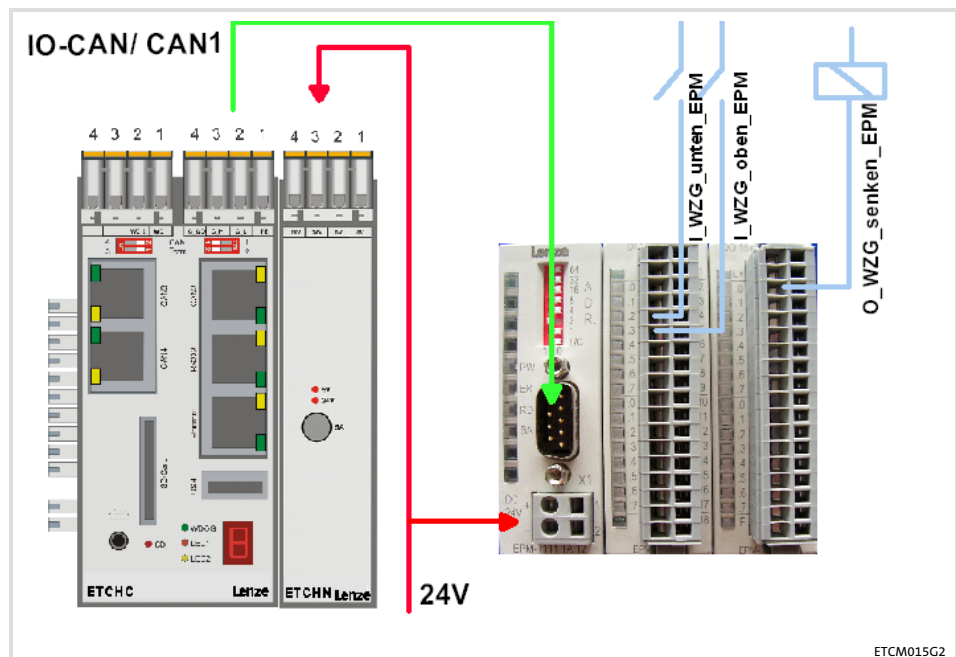

- Die 24-V-Spannung ist am Netzteil ETCHN004 und am IP20-CAN Gateway (z. B. EPM-T111) angeschlossen.
- Die CAN1-Schnittstelle des Steuerungsmoduls ETCHx ist mit der CAN-Schnittstelle des IP20-CAN Gateways (z. B. EPM-T111) verbunden.
- Ein Schalter **Werkzeug unten** (I_WZG_unten_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 2 angeschlossen.
- Ein Schalter **Werkzeug oben** (I_WZG_oben_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 3 angeschlossen.
- Ein Schalter **Notaus-Kreis** (I_Taste_NotAus_EPM) ist am IP20-Eingangsmodul (z. B. EPM-T211) an Klemme 7 angeschlossen.
- Ein Relais **Werkzeug senken** (O_WZG_senken_EPM) ist am IP20-Ausgangsmodul (z. B. EPM-T223) an Klemme 0 angeschlossen.

2.11.2 SPS-Beispielprogramm starten und konfigurieren


Das Beispielprogramm "ETC2G_Schulung_V1_0.pro" beinhaltet

- alle Einstellungen der Steuerung,
- die Parametrierung,
- die Aufrufe, um das beschriebene CNC-Programm mit den notwendigen SPS-Funktionen für die M-Funktionen zu ergänzen.

Beispielprogramm starten

1. Klicken Sie im Windows-Explorer doppelt auf die Datei "ETC2G_Schulung_V1_0.pro".

CoDeSys wird gestartet und das Beispielprogramm wird geladen. Es besteht aus einer Ablaufsteuerung (AS) mit den Schritten "Init" und "Main".

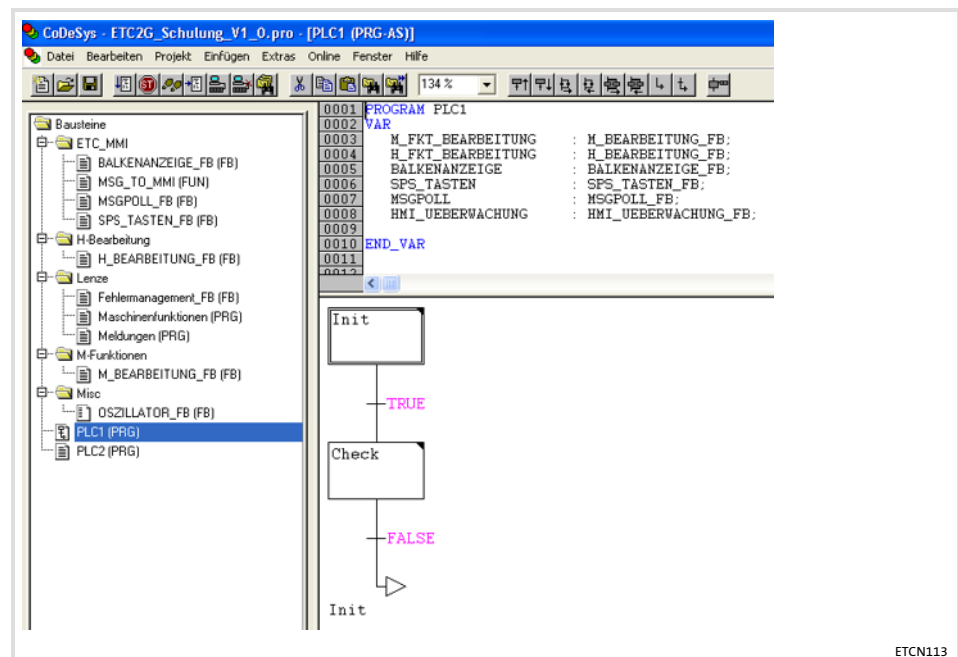


ETCN113

Bibliotheken einfügen

Das Beispiel benötigt die Bibliotheken "standard.lib", "StdHmi32.lib" und "sysetcxc_2g.lib" (...\\CoDeSys V2.3\\Targets\\Lenze\\ETCxC_2g).

2. Fügen Sie, falls die Bibliotheken noch nicht vorhanden sind, diese über **Ressourcenverwaltung → Bibliotheksverwalter** ein.

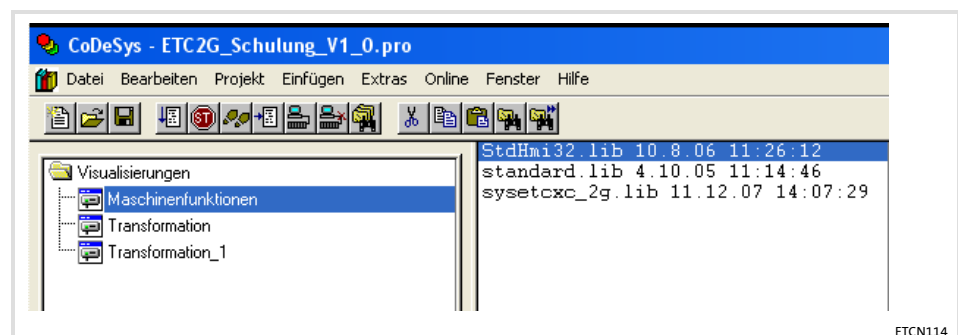


ETCN114

Systemvariablen und
Datenbausteine

Die Kommunikation zwischen der CNC-Steuerung und dem SPS-Programm erfolgt über Variablen des Datenbausteins 1, die Kommunikation zwischen dem ETC-MMI und dem SPS-Programm über Variable des Datenbausteins 2. Die unbedingt notwendigen Systemvariablen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst (die Systemvariablen sind in Deutsch und Englisch aufgelistet):

Systemvariable	Merkerwort	Benötigt für
DB1_SPS2NC_NOTAUS_BIT DB1_X0_0_plc2nc_emergency_bit	%MX1.0.0	Freigabe CNC
DB1_SPS2NC_VORSCHUBFREIGABE_W DB1_W1_plc2nc_feed_release_axes_w	%MW1.1	Freigabe CNC
DB1_SPS2NC_VERFAHRTASTENFREIGABE_PLUS_W DB1_W3_plc2nc_release_jog_keys_plus_w	%MW1.3	Tasten Handfahren z. B. Lenze-HMI, bitweise kodiert für 12 Antriebe
DB1_SPS2NC_VERFAHRTASTENFREIGABE_MINUS_W DB1_W4_plc2nc_release_jog_keys_minus_w	%MW1.4	Tasten Handfahren z. B. Lenze-HMI, bitweise kodiert für 12 Antriebe
DB1_SPS2NC_REGLERFREIGABE_W DB1_W5_plc2nc_regulator_release_w	%MW1.5	Freigabe CNC
DB1_SPS2NC_EINLESEFREIGABE_BIT DB1_X7_0_plc2nc_read_in_release_bit	%MX1.7.0	Freigabe CNC
DB1_SPS2NC_PROGRAMMSTART_B DB1_B9_0_plc2nc_program_start_b	%MB1.9.0	ETC-MMI
DB1_SPS2NC_PROGRAMMSTOP_B DB1_B12_0_plc2nc_stop_program_b	%MB1.12.0	ETC-MMI
DB1_NC2SPS_BETRIEBSBEREIT_2_BIT DB1_X128_0_nc2plc_NC_ready_1_bit	%MX1.128.1	Überwachung CNC
DB1_NC2SPS_PROGRAMMSTART_B DB1_B137_0_nc2plc_program_start_b	%MB1.137.0	ETC-MMI
DB1_NC2SPS_PROGRAMMSTOP_B DB1_B142_0_nc2plc_stop_program_b	%MB1.142.0	ETC-MMI

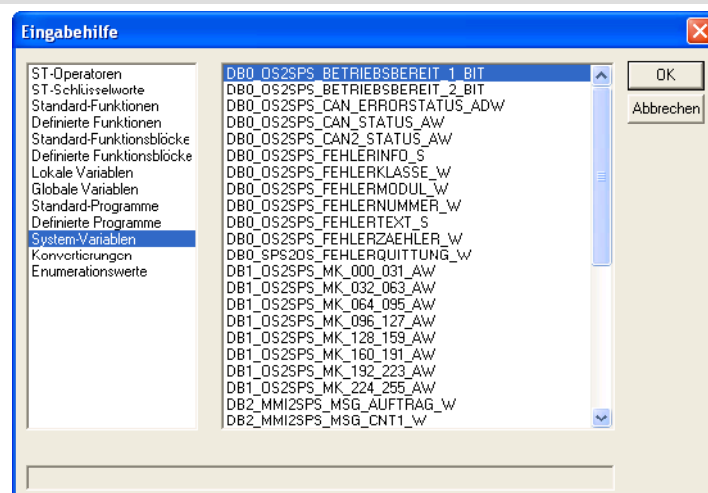

ETCN026

**Hinweis!**

Die vollständige Liste der Systemvariablen kann im Programmierfenster des ETC-CoDeSys über <F2> angezeigt werden.

**Aufgabenstellung für M14
und M15**

In einem SPS-Programm sollen die beiden Funktionen M14 und M15 wie folgt programmiert werden:

M-Funktion	Soll-Funktion	Programmierung im SPS-Programm
M15	Werkzeug heben	Ausgang "Werkzeug senken" (O_WZG_senken_EPM) = 0 Warten auf "Werkzeug oben" (I_WZG_oben_EPM) = 1
M14	Werkzeug senken	Ausgang "Werkzeug senken" (O_WZG_senken_EPM) = 1 Warten auf "Werkzeug unten" (I_WZG_oben_EPM) = 1
M30	Programmende	--

Ablaufsteuerung

Ein Programm in der Sprache "Ablaufsteuerung" besteht aus den prinzipiellen Elementen "Schritt", "Transition" und "Verzweigung". Elemente können in der Ablaufsprache über die rechte Maustaste eingefügt werden.

Das Programm "ETC2G_Schulung_V1_0.pro" besteht aus einem Initialisierungsbaustein mit zwei Schritten und einer Transition.

Element	Name	Inhalt	Kommentar
Schritt	Init	Initialisierung der Systemvariablen	Initialisierungsprogramm
Transition		True	Weiterschaltung auf den nächsten Schritt "Main".
Schritt	Main	Bausteine MSGPOLL MSG_TO_MMI	Auswertung der Nachrichten vom und zum MMI
		Baustein M_FUNCTIONS	Bearbeitung der M-Funktionen
		Baustein H_FUNCTIONS	Bearbeitung der H-Funktionen
		Baustein FEHLERMANAGEMENT	Auswertung der Fehlerinformationen: Fehlermodul, Fehlernummer, Fehlerzusatzinfo
		Baustein MASCHINENFUNKTIONEN	Freigabe der Systemvariablen (Regler-, Vorschubfreigaben usw.), Auswertung des Eingangs "I_Taste_NotAus"
		Baustein MELDUNGEN	Meldungsanzeige über z. B. Werkzeugposition im ETC-MMI
Transition		False	

Nach Doppelklick auf einen Schritt öffnet sich ein Fenster, in dem die entsprechende Aktion des Schritts eingetragen ist.

```

Aktion Init (ST) - PLC1 (PRG-AS)
0001 (*-----ETC2Gen.-Schulungs-Basisprogramm V1.0-----*)
0002 (*Autor: Stork-----*)
0003 (*Datum: 21.08.07-----*)
0004 (*Visualisierung über ETC-MMI-----*)
0005 (*Bedienung über ETC-MMI und CoDeSys-Visualisierung-----*)
0006 (*Konfiguration: ETCCH mit I/O-Modulen-----*)
0007 (*-----*)
0008 (*-----*)
0009
0010 (* --- Definition der Datentypen im DB2 --- *)
0011 DefDataTypes(1, '96w4v52b2v');
0012 DefDataTypes(2, '32w4v52b2v');
0013
0014 (* ----- Ruecksetzen der Freigaben ----- *)
0015 DB1_SPS2NC_VORSCHUBFREIGABE_W := 2#0;
0016 DB1_SPS2NC_REGLERFREIGABE_W := 2#0;
0017 DB1_SPS2NC_VERFAHRTASTENFREIGABE_MINUS_W := 2#1111111111111111;
0018 DB1_SPS2NC_VERFAHRTASTENFREIGABE_PLUS_W := 2#1111111111111111;

Aktion Check (ST) - PLC1 (PRG-AS)
0001 (* --- Betriebsart von ETC-MMI ermitteln --- *)
0002 betriebsart_st := HMI_BETRIEBSART(0);
0003
0004 (* ----- Nachrichtenschnittstelle zum ETC-MMI bedienen ----- *)
0005 MSGPOLL;
0006
0007 (* ----- M-Funktionen ----- *)
0008 M_FKT_BEARBEITUNG;
0009
0010 (* ----- H-Funktionen ----- *)
0011 H_FKT_BEARBEITUNG;
0012
0013 (* ----- Auswertung der Softkeys von ETC-MMI ----- *)
0014 SPS_TASTEN;

```

ETCN115

Ein-/Ausgänge definieren

1. Wählen Sie im CoDeSys **Ressourcen** → **Globale Variablen** → **Ein_Ausgänge**.
2. Definieren Sie die Ein- und Ausgänge als Bit in den entsprechenden Worten des Prozessabbildes.

```

0001 VAR_GLOBAL
0002 (* 1. ETC1008 an der ETC 1. Generation *)
0003
0004 I_WZG_unten_ETCHI          AT%IX64.2 : BOOL;
0005 I_WZG_oben_ETCHI          AT%IX64.3 : BOOL;
0006 I_Taste_NotAus_ETCHI      AT%IX64.7 : BOOL;
0007
0008 (* 1. ETC1008 an der ETC 1. Generation *)
0009
0010 Q_WZG_senken_ETCHU        AT%QX64.0 : BOOL;
0011
0012 (* 1. EPM-T211 an der ETC 2. Generation *)
0013
0014 I_WZG_unten_EPM           AT%IX70.2 : BOOL;
0015 I_WZG_oben_EPM           AT%IX70.3 : BOOL;
0016 I_Taste_NotAus_EPM       AT%IX70.7 : BOOL;
0017
0018 (* 1. EPM-T223 an der ETC 2. Generation *)
0019
0020 Q_WZG_senken_EPM         AT%QX70.0 : BOOL;
0021
0022 END_VAR
0023
0024

```

ETCN116

Programm
Maschinenfunktionen

Diese Funktion wertet die folgenden Systemvariablen aus, welche die Freigabe- und Überwachungssignale in der Steuerung setzen:

- ▶ DB1_SPS2NC_VORSCHUBFREIGABE_W
- ▶ DB1_SPS2NC_REGLERFREIGABE_W
- ▶ DB1_SPS2NC_NOTAUS_BIT
- ▶ DB1_SPS2NC_VORSCHUBFREIGABE_BIT
- ▶ DB1_SPS2NC_EINLESEFREIGABE_BIT

Funktion START_STOP

Diese Funktion wertet die folgenden Systemvariablen aus, welche Start und Stopp des SPS-Programms im ETC-MMI steuern:

- ▶ DB1_SPS2NC_PROGRAMMSTART_B
- ▶ DB1_SPS2NC_PROGRAMMSTOP_B
- ▶ DB1_NC2SPS_PROGRAMMSTART_B
- ▶ DB1_NC2SPS_PROGRAMMSTOP_B
- ▶ (DB1_B9_0_plc2nc_program_start_b,
DB1_B137_0_nc2plc_program_start_b;
DB1_B12_0_plc2nc_stop_program_b,
DB1_B142_0_nc2plc_stop_program_b)

Funktion M_BEARBEITUNG

Der Funktionsbausteins M_BEARBEITUNG wertet die von der NC kommenden M-FUNKTIONEN aus. Über die beiden folgenden Systemvariablen erkennt der Baustein, ob eine neue M-Funktion beauftragt wurde:

- DB1_NC2SPS_MFKT_STROBE_BIT, DB1_SPS2NC_MFKT_QUITT_BIT
- (DB1_X150_0_nc2plc_M_function_strobe_bit,
DB1_X32_0_plc2nc_acknowledgement_for_M_function_bit)

Über die folgende Systemvariable erkennt der Baustein, welche M-Funktion beauftragt wurde:

- DB1_NC2SPS_MFKT_W (DB1_W151_nc2plc_M_function_w)

Solange eine M-Funktion aktiv ist, wird über das Bit DB2_HINT_OPTIONAL-
LYSTOP_ACTIVE_BIT in der Systemvariablen DB2_SPS2HMI_HINWEIS_AW
ein Fenster im ETC-MMI geöffnet.

```

0001 FUNCTION_BLOCK M_BEARBEITUNG_FB
0002 VAR
0003     mfkf_dw      : DWORD;
0004     FLANKE_M150   : R_TRIG;
0005     FLANKE_M160   : R_TRIG;
0006 END_VAR
0007
0008 (* ----- Erkennung der M-Funktion ----- *)
0009 IF (NOT DB1_NC2SPS_MFKT_STROBE_BIT AND DB1_SPS2NC_MFKT_QUITT_BIT) THEN
0010 CASE (DB1_NC2SPS_MFKT_W) OF
0011     0: M_M0_bit := TRUE; (* Vorschub-Halt *)
0012     1: M_M1_bit := DB1_NC2SPS_WAHLWEISE_HALT_BIT; (* Wahlweise-Halt *)
0013     14: M_M14_bit := TRUE; (* M14: Werkzeug senken *)
0014     15: M_M15_bit := TRUE; (* M15: Werkzeug heben *)
0015     30: M_M30_bit := TRUE; (* DIN-Programmende *)
0016     150: M_M150_bit := TRUE; (* Abfrage (Dialogbox), an St
0017     160: M_M160_bit := TRUE; (* Starten einer Windows Appl
0018 ELSE
0019     mfkf_dw:=DB1_NC2SPS_MFKT_W;
0020     SPSError(F_UNBEKANNTE_MFKT_KI, 1, 'M-Fkt: %lu', ADR(mfkf_dw));
0021 END_CASE;
0022 END_IF;
0023
0024 (* ----- Bearbeitung der M-Funktion ----- *)
0025 (* ----- Vorschub-Halt ----- *)
0026 IF (M_M0_bit) THEN
0027     IF (FLANKE_STARTTASTE_Q
0028         OR FLANKE_STOPTASTE_Q)
0029     THEN
0030         M_M0_bit := FALSE;
0031     END_IF;
0032 END_IF;
0033

```

ETCN117

Der Teil "M-FUNKTIONEN" arbeitet die in der Funkiont M_BEARBEITUNG empfangenen M-Funktionen ab.

M14

Der Ausgang *O_WZG_senken_EPM* wird gesetzt und ein Timer von 5 s gestartet. Wenn der Eingang *I_WZG_unten_EPM* innerhalb der nächsten 5 s gesetzt wird, wird die Funktion weitergeschaltet, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung erfolgt über die Funktion *SPSERROR*, die über eine Fehlernummer (*F_WZG_unten_KI*) ein Fehlerfenster in dem ETC-MMI öffnet.

```

0049
0050 (* M-Funktion: Werkzeug senken *)
0051 SR_WZG_senken(SET1:=MMI_Taste_WZG_senken);
0052
0053 TRIG_M14(CLK:=M_M14_bit OR SR_WZG_senken.Q1);
0054 IF (M_M14_bit OR SR_WZG_senken.Q1) THEN
0055   IF (TRIG_M14.Q) THEN
0056     TIMER_M14(IN:=FALSE);
0057     SR_WZG_senken.RESET:=FALSE;
0058     O_WZG_senken_EPM := TRUE;
0059     O_WZG_senken_ETCHU:= TRUE;
0060   ELSE
0061     TIMER_M14(IN:=TRUE, PT:=t#5s);
0062     IF (I_WZG_unten_EPM OR I_WZG_unten_ETCHI OR g_I_WZG_unten_b) THEN
0063       M_M14_bit := FALSE;
0064       SR_WZG_senken.RESET:=TRUE;
0065     ELSIF (TIMER_M14.Q) THEN
0066       M_M14_bit := FALSE;
0067       SR_WZG_senken.RESET:=TRUE;
0068       SPSERROR(F_WZG_unten_KI, 3, '', 0);
0069     END_IF
0070   END_IF

```

ETCN118

M15

Der Ausgang *O_WZG_senken_EPM* wird zurückgesetzt und ein Timer von 5 s gestartet. Wenn der Eingang *I_WZG_oben_EPM* innerhalb der nächsten 5 s gesetzt ist, wird die Funktion weitergeschaltet, andernfalls erscheint eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung erfolgt über die Funktion *SPSERROR*, die über eine Fehlernummer (*F_WZG_oben_KI*) ein Fehlerfenster in dem ETC-MMI öffnet.


```

0073 (* N-Funktion: Werkzeug heben *)
0074 SR_WZG_heben(SET1:=MMI_Taste_WZG_heben);
0075
0076 TRIG_M15(CLK:=M_M15_bit OR SR_WZG_heben.Q1);
0077 IF (M_M15_bit OR SR_WZG_heben.Q1) THEN
0078   IF (TRIG_M15.Q) THEN
0079     TIMER_M15(IN:=FALSE);
0080     SR_WZG_heben.RESET:=FALSE;
0081     O_WZG_senken_EPM := FALSE;
0082     O_WZG_senken_ETCHU:= FALSE;
0083   ELSE
0084     TIMER_M15(IN:=TRUE, PT:=t#5s);
0085     IF I_WZG_oben_EPM OR I_WZG_oben_ETCHI OR g_I_WZG_oben_b THEN
0086       M_M15_bit := FALSE;
0087       SR_WZG_heben.RESET:=TRUE;
0088     ELSIF (TIMER_M15.Q) THEN
0089       M_M15_bit := FALSE;
0090       SR_WZG_senken.RESET:=TRUE;
0091       SPSERROR(F_WZG_oben_KI, 3, '', 0);
0092     END_IF
0093   END_IF

```

ETCN119

Sind an der Steuerung keine E/A-Module angeschlossen, kann die Visualisierung genutzt werden.

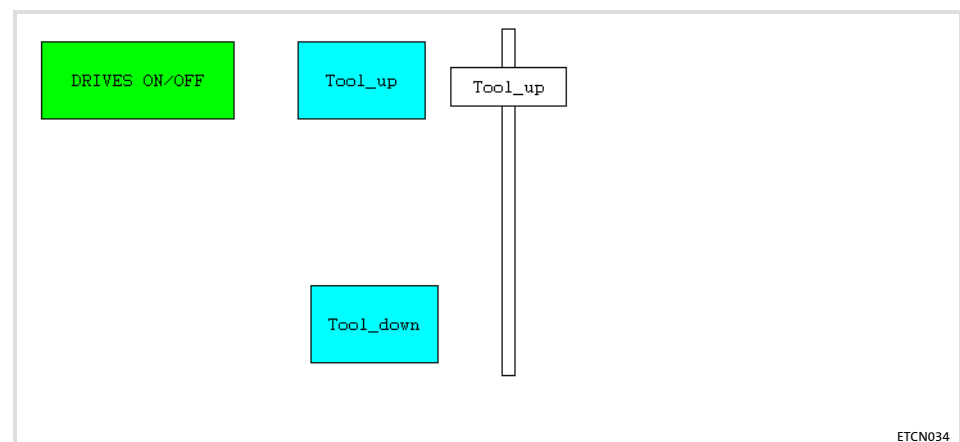

ETCN034


Mit "DRIVES ON/OFF" werden die Antriebe ein- und ausgeschaltet. "Tool_up" und "Tool_down" stellen die Schalter dar, die betätigt werden sollen.

2.11.3 SPS-Beispielprogramm in die Steuerung laden


Über das ETC-CoDeSys kann die Verbindung vom PC zur Steuerung eingestellt werden, wahlweise über eine serielle Verbindung (RS232-Schnittstelle) oder über das Netzwerk.

Serielle Verbindung


1. Verbinden Sie PC und ETCHC über die serielle Schnittstelle.
2. Wählen Sie **Online** → **Kommunikationsparameter**.
3. Klicken Sie auf **<Neu>**.

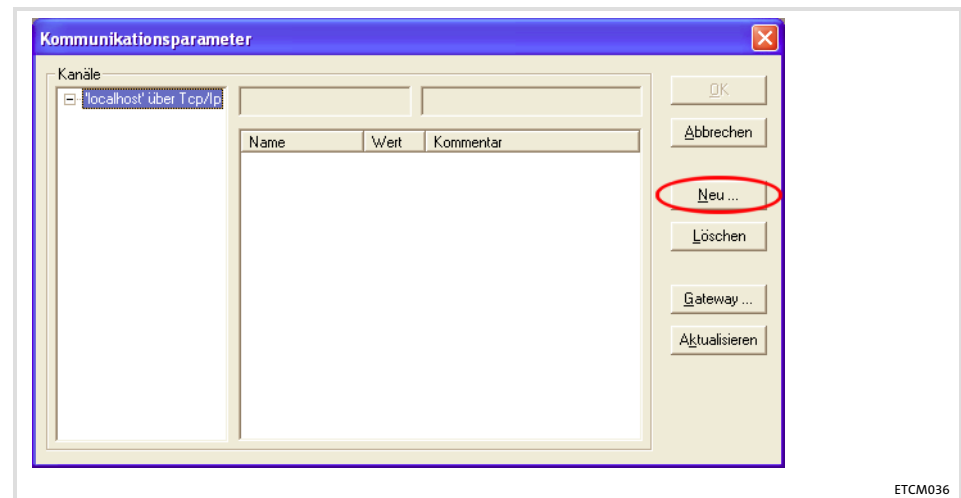

4. Geben Sie einen Verbindungsnamen ein (z. B. ETC_serial) und wählen Sie "Serial RS232".

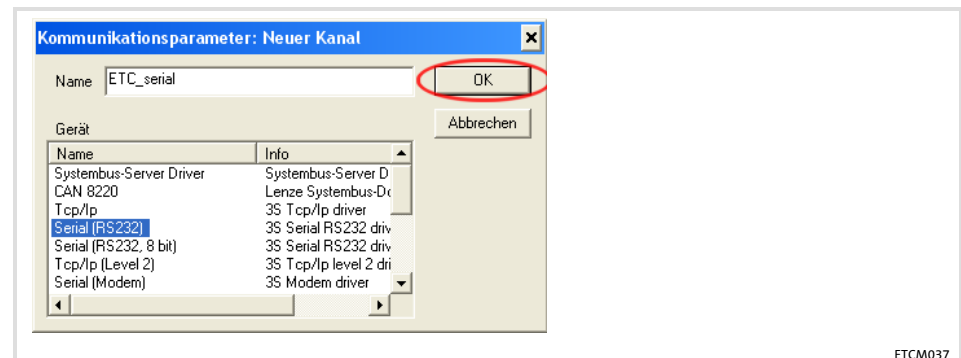

5. Klicken Sie auf **<OK>**.
6. Geben Sie die Parameter der Schnittstelle (z. B. COM1 mit Baudrate, Parity und Stopbit) vor, klicken Sie dazu auf das entsprechende Feld doppelt.

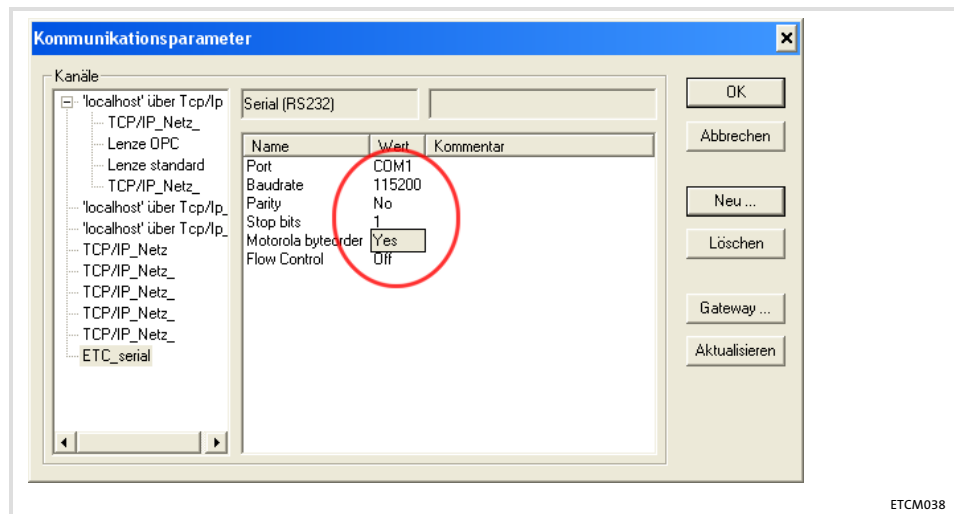


ETCM038

7. Da die Steuerung einen Motorola-Prozessor beinhaltet, muss das Feld "Motorola Byteorder" auf "Yes" stehen. Korrigieren Sie das ggf.
8. Schließen Sie das Fenster mit <OK>.


Verbindung über Netzwerk

1. Wählen Sie **Online** → **Kommunikationsparameter**.
2. Klicken Sie auf <Neu>.

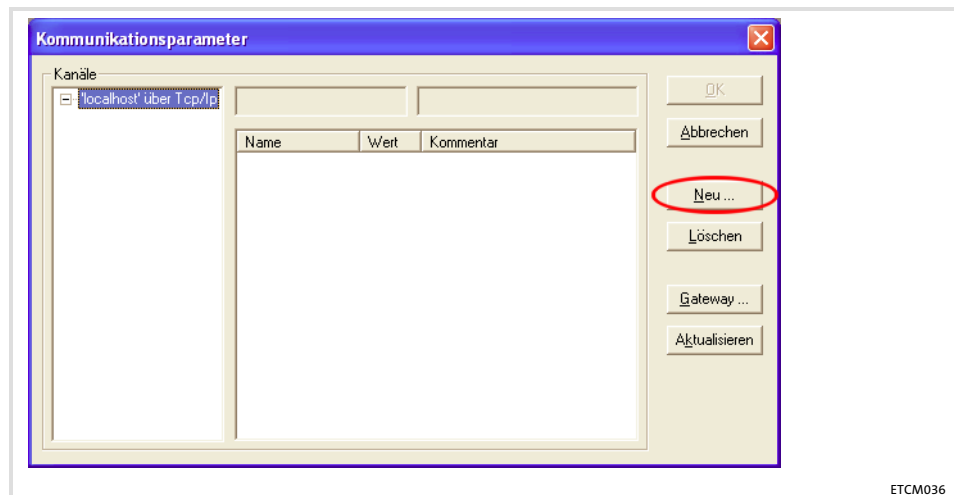


ETCM036

3. Geben Sie einen Namen vor (z. B. Netzwerk) und wählen Sie als Parameter das TCP/IP-Protokoll. Klicken Sie auf <OK>.

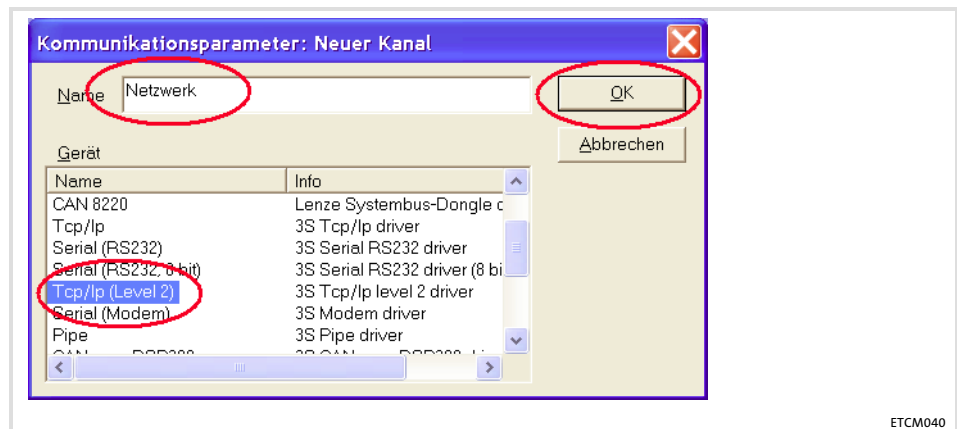

4. Klicken Sie doppelt auf den Wert des Feldes "Adress" und geben Sie die korrekte IP-Adresse vor (25).

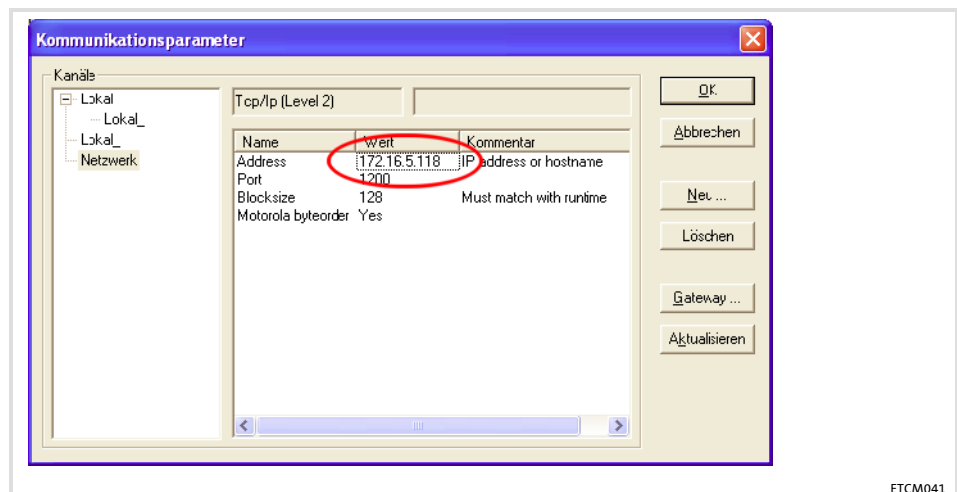

Hinweis!

Verwenden Sie in IP-Adressen keine führenden Nullen, da die IP-Adresse sonst als Oktadezimalzahl interpretiert wird.

5. Da die Steuerung einen Motorola-Prozessor beinhaltet, muss das Feld "Motorola Byteorder" auf "Yes" stehen. Korrigieren Sie das ggf. durch mehrfaches Doppelklicken.



Hinweis!

Im linken Fensterbereich werden die Verbindungsmöglichkeiten angezeigt. In diesem Fall die beiden Verbindungen "Lokal_" und "Netzwerk".

Die aktuelle Einstellung ist die Einstellung, die vor Klicken auf <OK> im rechten Fenster angezeigt wird; sie wird für das Einloggen benutzt.

6. Schließen Sie das Fenster mit <OK>.

 
Programm laden und starten

1. Wählen Sie **Online → Einloggen**.


Das Programm wird in die Steuerung geladen.

2. Wählen Sie **Online → Start**.

Das Programm wird gestartet. Nach erfolgreichem Start wechselt in der Statuszeile das Feld "LÄUFT" seine Farbe von grau auf schwarz.



In der Statuszeile wird die aktuelle Verbindung (hier: "Lokal_") angezeigt. Das Programm zeigt im rechten Teil des Fensters die aktuellen Werte der Variablen.

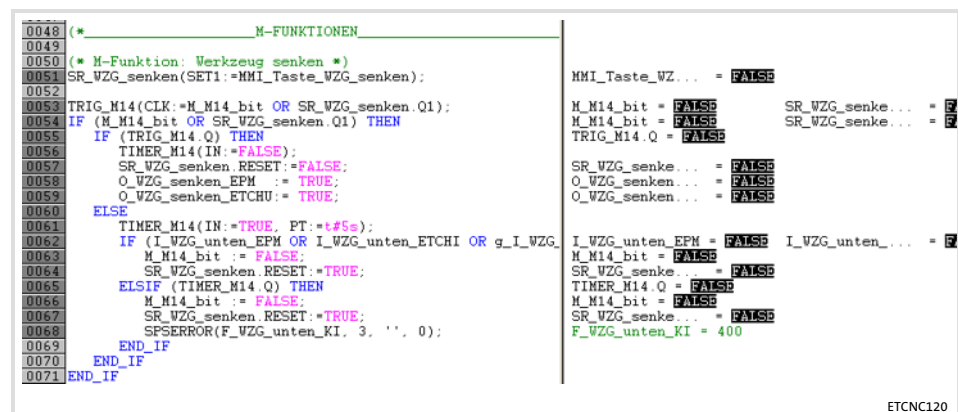

Programm bedienen

Nach Einloggen in die Steuerung über **Online → Einloggen**, können folgende Bedienfunktionen aktiviert werden:

- ▶ Programm stoppen: **Online → Stop**
- ▶ Datenspeicher auf Startwerte zurücksetzen: **Online → Reset**
- ▶ Boot-Projekt erstellen: **Online → Bootprojekt erzeugen**
Das Programm wird als "default.prg" in das Flash der Steuerung abgelegt. Beim Starten der Steuerung wird nach einem Programm "default.prg" gesucht. Dieses wird dann automatisch als Boot-Projekt gestartet.
- ▶ Boot-Projekt löschen: **Online → Reset (Ursprung)**
- ▶ Kommunikation mit der Steuerung beenden: **Online → Ausloggen**
Das Programm in der Steuerung behält den Status, der zuletzt ausgewählt wurde.

2.12 CNC- und SPS-Programm testen



Hinweis!

Der Betrieb des CNC-Programms ist grundsätzlich möglich

- ohne angeschlossene Mechanik und Antriebe.

Dies wird erreicht durch Setzen der Maschinenkonstanten
MK_TEST_OHNEMECHANIK=1.

- ohne ein SPS-Programm.

Dies wird erreicht durch Setzen der Maschinenkonstanten
MK_SPS_DUMMY=1.

Für die folgenden Tests mit Programm und Mechanik müssen daher die Maschinenkonstanten wie folgt eingestellt werden:

Testeinstellung

MK-Schlüsselwort	Anzahl Werte	Werte
MK_TEST_OHNEMECHANIK	1	0
MK_SPS_DUMMY	1	0

Hardware beschalten

1. Beschalten Sie den Hardware-Aufbau wie vorausgesetzt (📖 13).
 - Die Eingänge "Werkzeug unten" und "Werkzeug oben" müssen entsprechend dem Fortschritt des Programms (M14, M15) gesetzt werden. Die Eingänge müssen daher fest auf 24 V gelegt werden, oder rechtzeitig geschaltet werden.

SPS-Programm starten

1. Starten Sie das SPS-Beispielprogramm im CoDeSys. Klicken Sie dazu im Windows-Explorer doppelt auf die Datei "ETC*.pro" (📖 59).
CoDeSys wird gestartet und das Beispielprogramm wird geladen.
2. Laden Sie das SPS-Programm in die Steuerung über **Online → Einloggen** (📖 67).
3. Starten Sie das SPS-Programm über **Online → Start** (📖 67).

CNC-Programm starten


1. Starten Sie das ETC-MMI über **<Start> → Programme → Lenze → ETC** und drücken Sie im ETC-MMI-Fenster **<F11>** (Programmieren).
Das MMI-Fenster der Betriebsart "Programmieren" wird geöffnet. Es zeigt den Texteditor für das CNC-Programm.
2. Drücken Sie **<F8>** (Grafik) und anschließend **<F7>** (Grafik ein/aus).
Das Fenster wird geteilt. Es zeigt links den Texteditor und rechts ein Anzeigefeld für die grafische Darstellung (Grafikbereich).
3. Drücken Sie **<F2>** (Programm öffnen).
4. Wählen Sie das CNC-Programm (z. B. **test.din**) und drücken Sie **<Enter>**.
5. Drücken Sie **<F7>** (Speichern und laden zum NC).
Das CNC-Programm wird auf die Steuerung übertragen (📖 49).
6. Drücken Sie **<S1>** (Start).

Die Antriebe starten und die Kontur des Rechtecks wird abgefahren (49).

Die gezeichnete Gerade vom Nullpunkt (0/0) zum Anfangspunkt (10/10) wird nur dann abgefahren, wenn der Antrieb auch im Nullpunkt steht. Andernfalls fährt die Steuerung die Antriebe auf einer Geraden vom aktuellen Punkt zum Anfangspunkt.

7. Ändern Sie die Bahngeschwindigkeit auf einen kleinen Wert (z. B. 1 %), klicken Sie dazu auf <S7> (Override -).


Bei korrektem Laden des SPS- und CNC-Programms läuft eine Marke die kreisförmige Kontur ab. Der Ausgang "Werkzeug senken" wird entsprechend dem aufgerufenen M-Funktion gesetzt und zurückgesetzt.

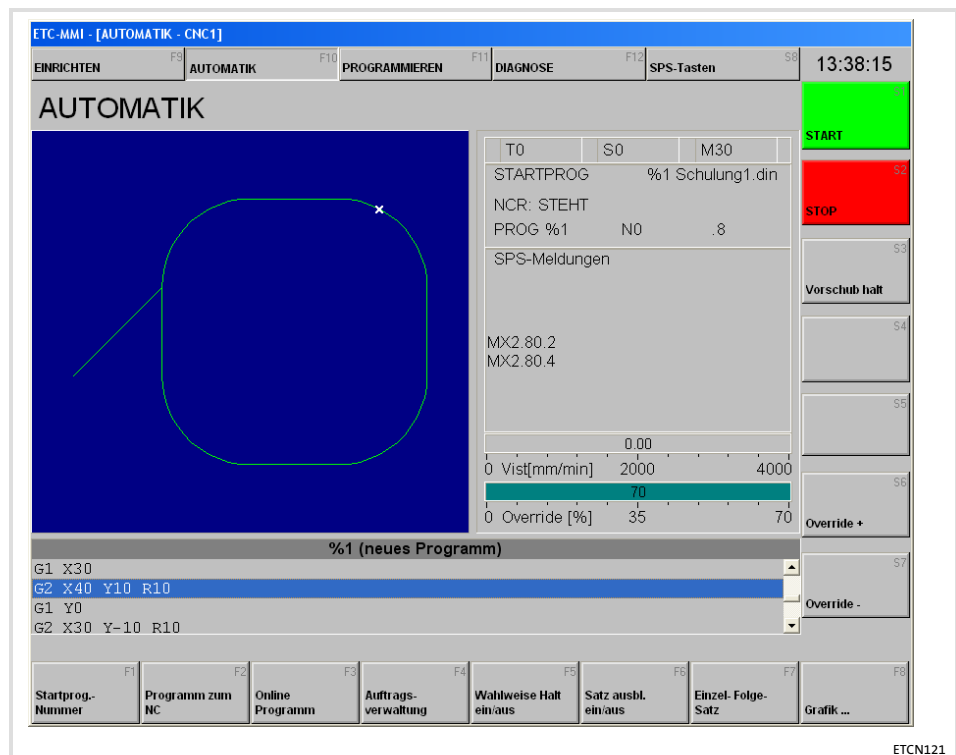

8. Um das NC-Programm abzubrechen und die Antriebe zu stoppen, drücken Sie <S2> (Stop).

Fehlermeldungen des CNC-Programms

Wenn einer der beiden Eingänge nicht rechtzeitig auf 24 V liegt, stoppt das Programm und die folgende Fehlermeldung erscheint in einem roten Kasten.

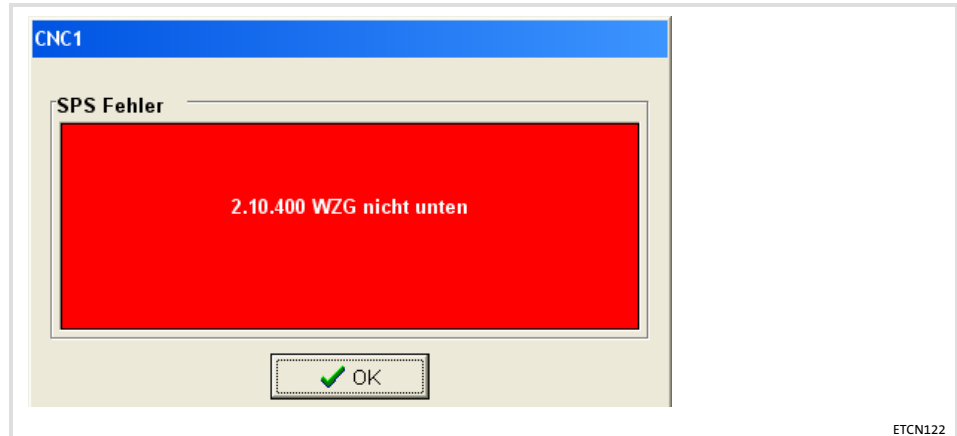


Diese Fehlermeldung wird über die Funktion **SPSERROR** im Modul **Maschinenfunktionen** nach Ablauf eines Timers mit 5 s erzeugt. Der zu der Fehlernummer zugehörige Text ist in der Datei "sps_fehl_de.db" eingetragen. Diese Datei liegt in dem Verzeichnis "Sprache" des ETC-MMI.

Im Bild handelt es sich um einen Fehler aus der Steuerung (2) des Moduls SPS-Programm (10) mit der Fehlernummer 400 (F_WZG_unten_KI). Für eine korrekte Fehlermeldung muss daher in der Datei "sps_fehl_de.db" eine Fehlernummer 2.10.400 mit entsprechendem Text eingetragen werden.


SPS-Meldungen im ETC-MMI

Die Zustände der beiden Werkzeugschalter kann in den Meldungen des ETC-MMI angezeigt werden. Dazu stehen im DB2 Merker zur Verfügung, die seitens der SPS beschrieben werden und dann im MMI-Meldungsfenster Texte einblenden.



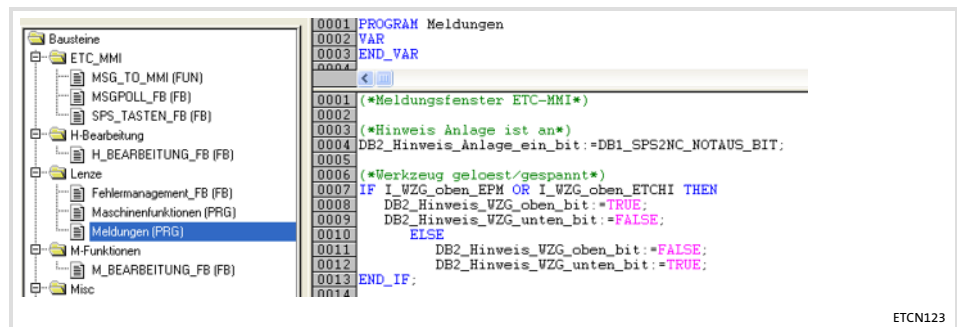

Die Meldungen werden dann über Variablen des DB2 zur Visualisierung gebracht.

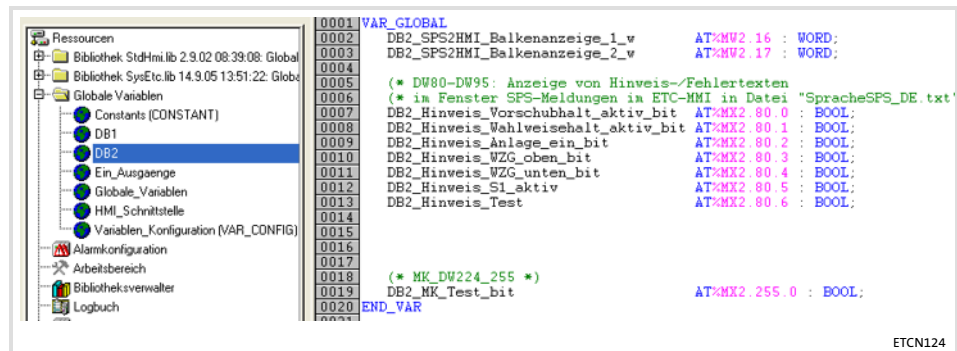

Der zur SPS-Meldung zugehörige Text ist in der Datei "SpracheSPS_DE.txt" eingetragen.




2.13 SPS-Tasten im ETC-MMI

In der Betriebsart "SPS-TASTEN" ist es möglich, Handfunktionen in der SPS vom ETC-MMI aus zu starten. Hierzu stehen 10 Menüebenen zur Verfügung. Das entspricht 100 Funktionstasten.

2.13.1 Beschriftung der SPS-Tasten im ETC-MMI

Die Beschriftung der SPS-TASTEN wird in der sprachabhängigen **lenze.txt**-Datei durchgeführt. Dazu werden jeder Taste 2 Texte zugeordnet. Das heißt, F1 im ersten Menü bekommt Text 2800 und 2900 zugeordnet, F2 bekommt 2801 und 2901 zugeordnet usw.

Abhängig davon, ob ein oder 2 Texte vorliegen, ist die F-Taste ein Schalter oder ein Taster.

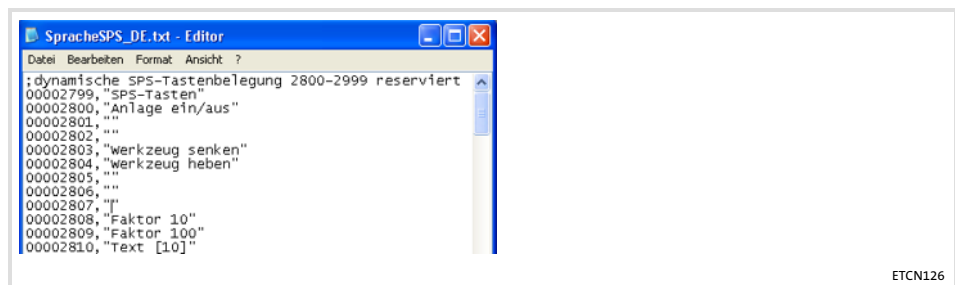

ETCN126

Für die erste SPS-Taste gelten die Texte 2800 und 2900 aus der Datei "SpracheSPS_de.txt".

 
2 Texte für eine Taste beinhalten automatisch eine Tooglefunktion. D. h. mit Betätigen von F1 wird die Anlage eingeschaltet und beim erneuten Betätigen ausgeschaltet. Der Ausgabewert in der SPS wird durch jedes Betätigen wieder umgeschaltet.



Hinweis!

Um den 2. Text der Taste zu deaktivieren, muss in der Datei "SpracheSPS_de.txt" vor die betreffende Zeile ein "-" Zeichen stehen; Bsp.: -2900 000 ...

Darstellung im ETC-MMI:



ETCN128

2.13.2 Aufruf der Signale in der SPS

DB1	0008	DB1_SPS2NC_QBIT_1	AT%MX1.18.1 : BOOL;
DB2	0009	DB1_SPS2NC_QBIT_2	AT%MX1.18.2 : BOOL;
Ein_Ausgaenge	0010	DB1_NC2SPS_REFERENZPUNKT_0	AT%MX1.129.0 : BOOL;
Globale_Variablen	0011	DB1_NC2SPS_REFERENZPUNKT_1	AT%MX1.129.1 : BOOL;
HMI_Schnittstelle	0012	DB1_NC2SPS_REFERENZPUNKT_2	AT%MX1.129.2 : BOOL;
Variablen_Konfiguration (VAR_CONFIG)	0013	DB1_NC2SPS_WAHLWEISE_HALT_BIT	AT%MX1.133.0 : BOOL;
Alarmkonfiguration	0014	DB1_NC2SPS_MODAL_AM_ZIEL_0	AT%MX1.135.0 : BOOL;
Arbeitsbereich	0015	DB1_NC2SPS_MODAL_AM_ZIEL_1	AT%MX1.135.1 : BOOL;
Bibliotheksverwalter	0016	DB1_NC2SPS_MODAL_AM_ZIEL_2	AT%MX1.135.2 : BOOL;
Logbuch	0017	DB1_NC2SPS_VORSCHUB_HALT_BIT	AT%MX1.144.0 : BOOL;
Steuerungskonfiguration	0018		
Taskkonfiguration	0019	(*SPS-Tasten im ETC-MMI*)	
Traceaufzeichnung	0020	MMI_Taste_NOT_AUS	AT%MX1.212.0 : BOOL;
Walch- und Rezepturverwalter	0021	MMI_Taste_2	AT%MX1.212.1 : BOOL;
	0022	MMI_Taste_3	AT%MX1.212.2 : BOOL;
	0023	MMI_Taste_WZG_senken	AT%MX1.212.3 : BOOL;
	0024	MMI_Taste_WZG_heben	AT%MX1.212.4 : BOOL;
	0025	MMI_Taste_Programm_download	AT%MX1.212.5 : BOOL;
	nn26		

ETCN129

Die Zuweisung geschieht im Beispiel absolut auf die Wortvariable:

MMI_Taste_NOT_AUS → %MX1.121.0 (X=Bit) greift auf Bit 0 des DW212 im DB1 zu.

Ein Zugriff auf die symbolische Systemvariable ist ebenfalls möglich:

DB2_MMI2SPS_TASTEN_AW [0].0

2.13.3 Funktion der Tasten


Die Tasten im ETC-MMI haben die gleiche Funktion wie die M-Funktionen M14 und M15; d. h. mit den Tasten kann das Werkzeug gesenkt und gehoben werden. Auch hier muss der Eingang bzw. das Signal der Visualisierung innerhalb von 5 s anliegen, da andernfalls eine Fehlermeldung erscheint.

2.14 Firmware der ETCHx in der Betriebsart "Stand-Alone" aktualisieren

2.14.1 Aufruf des Bootmonitors in der Steuerung

Ausgangszustand: Die Kommunikation zwischen PC und ETC ist aufgebaut und die Monitorschnittstelle ist aktiviert (📖 16)

1. Geben Sie im Terminal-Programm den Befehl **reboot** ein.
2. Halten Sie während des laufenden Reboot-Prozess die Tasten **<Shift> + <!>** gedrückt.

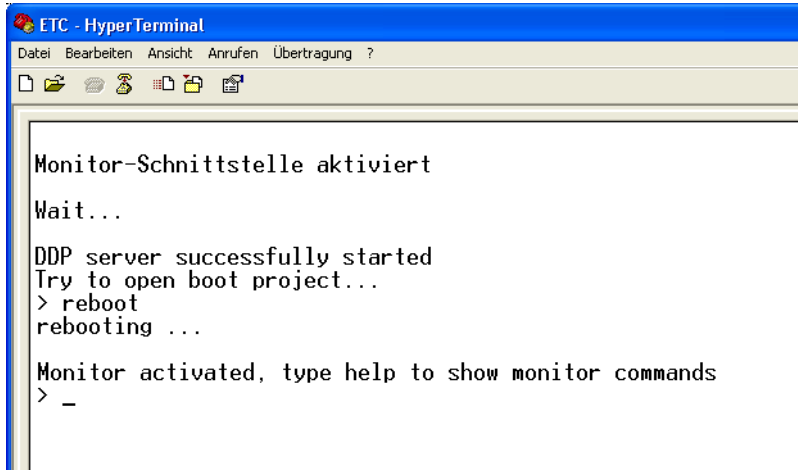

```
ETC - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?

Monitor-Schnittstelle aktiviert
Wait...
DDP server successfully started
Try to open boot project...
> reboot
rebooting ...
Monitor activated, type help to show monitor commands
> _
```

ETCM012


Wenn der Prompt ">" erscheint, ist die Eingabe im Bootmonitor der Steuerung aktiv.

Auf der ETC leuchtet ein äußerer Balken der 7-Segment-Anzeige umlaufend.


2.14.2 Versionsabfrage der Firmware

1. Wenn der Prompt ">" des Bootmonitors erscheint, geben Sie den Befehl **ver** ein.
Die Version der Firmware wird abgefragt und angezeigt.

Variante "mit ETC-MMI"

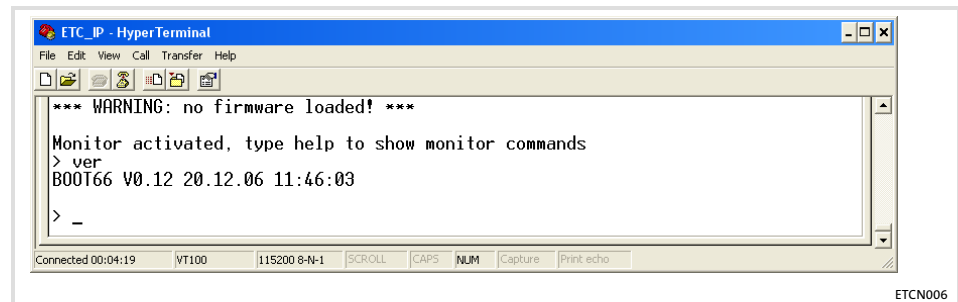


Variante "Stand-Alone"

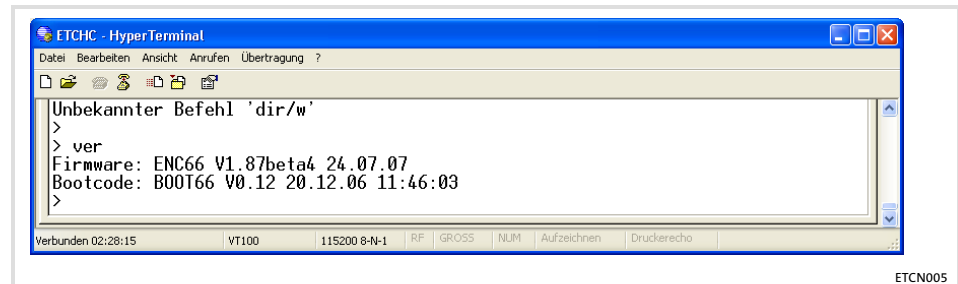

2.14.3 Updaten der Firmware


Ausgangszustand: Die Kommunikation zwischen PC und ETC ist aufgebaut und die Monitorschnittstelle ist aktiviert (16).

1. Um die aktuelle Firmware auf die ETC zu übertragen, aktivieren Sie im HyperTerminal den Menüpunkt **Übertragung → Datei senden**.

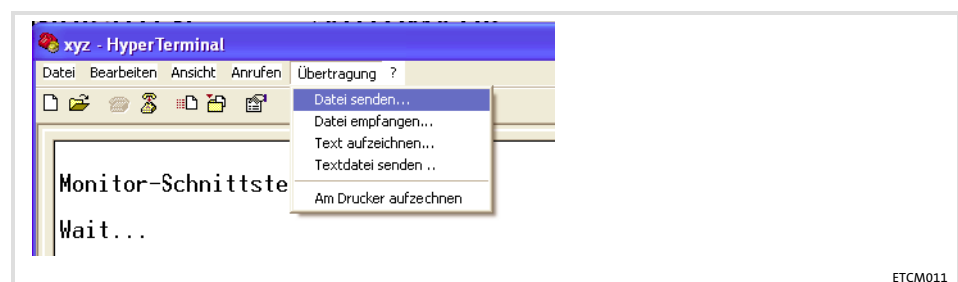

2. Geben Sie den Pfad zur Firmware-Datei "ETCHC_2G.rsc" vor und wählen Sie als Protokoll "Zmodem mit Wiederherstellung".


Firmware der ETCHx in der Betriebsart "Stand-Alone" aktualisieren Updaten der Firmware

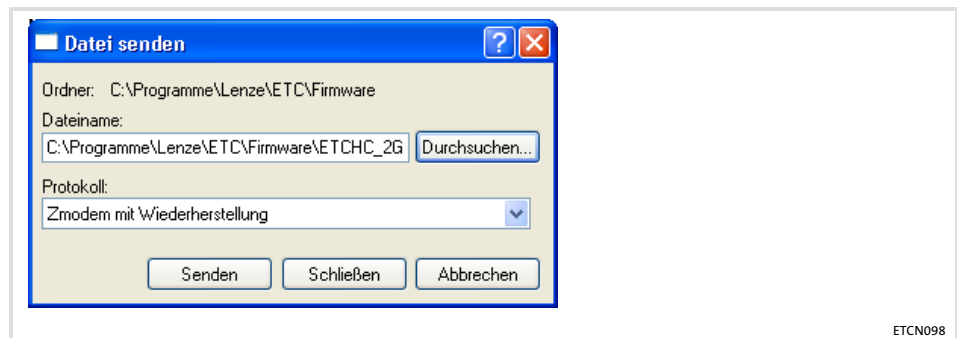


3. Klicken Sie auf **Senden**.

Während des Ladens der Datei in die Steuerung erscheint das nachfolgende Bild.

Die 7-Segment-Anzeige zeigt eine "3".

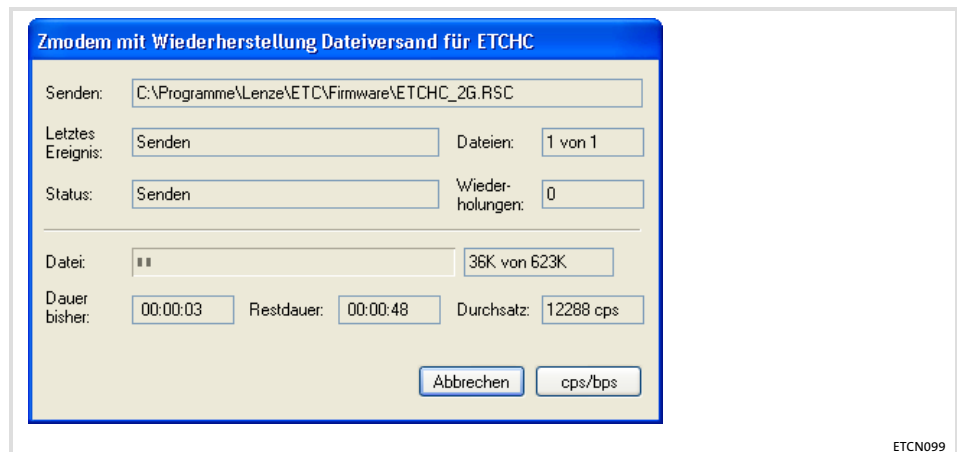

Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint das folgende Bild:

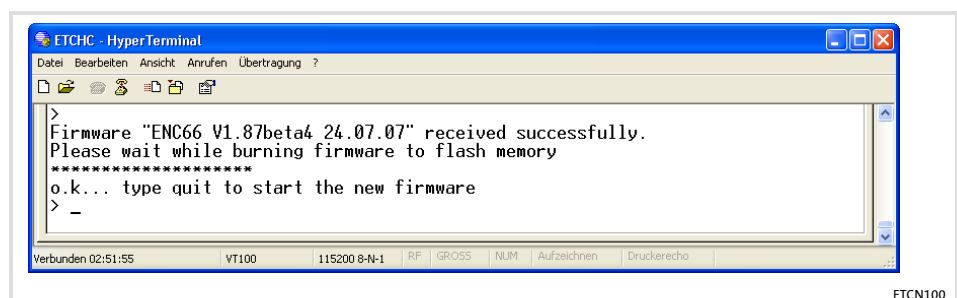

Die Steuerung wartet auf das Laden der Firmware vom PC.

Die 7-Segment-Anzeige zeigt eine "4".

4. Geben Sie im HyperTerminal-Fenster **quit** ein.

Die Firmware startet.

Die 7-Segment-Anzeige zeigt eine "5".

**Wichtige Befehle des
Bootmonitors**

Befehl	Bedeutung
ver	Zeigt die Versionen des Bootloaders und der aktuell geladenen Firmware an.
sz [dateiname]	Sendet die aktuell geladene Firmware unter dem angegebenen Namen per Z-Modem an den PC.
rz	Dieser Befehl wird implizit durch das angeschlossene Terminalprogramm bei Anwahl von "Dateien Senden" an die Steuerung geschickt und dient zur Übertragung von Firmware oder Bootloader in die Steuerung. Zum Senden muss das Protokoll "ZMODEM" angewählt werden.
quit	Beendet den Bootmonitor und startet die geladene Firmware.
reset	Setzt die Steuerung zurück.
help	Zeigt die Befehle des Bootmonitors an.

3 CNC-Programmierung

Dieses Kapitel stellt die Funktionen der Steuerung ETCxC dar, mit denen die Programme zur Bearbeitung von Werkstücken erstellt werden. Die Programmierung der ETCxC erfolgt in Anlehnung an die DIN 66025. Der Befehlsvorrat ist gegenüber der DIN mit einer Vielzahl zusätzlicher, leistungsfähiger Funktionen erweitert.

Im Folgenden werden zunächst einige grundlegende Bedingungen für den Aufbau eines Programms beschreiben. Anschließend werden alle Funktionen im Detail beschrieben.

3.1 Grundlagen

Varianten der Programm-Erstellung

Die Erstellung der Programme kann entweder an der Steuerung selbst vorgenommen werden (☞ 47) oder extern, mit einem beliebigen ASCII-Editor entsprechend nachfolgender Regeln.

Programm übertragen

Wenn die Steuerung über Ethernet-Schnittstelle an ein ETC-MMI angeschlossen ist, werden die Programme beim Start der Steuerung von der Festplatte des PCs direkt in die Steuerung übertragen.

Falls kein ETC-MMI als Bediengerät verwendet wird, können die Programme mittels Modem über die Monitorschnittstelle (serielle Schnittstelle) der Steuerung übertragen werden. In der Steuerung gespeicherte Programme können dann auch über die Monitorschnittstelle ausgelesen werden.

Um Programme über die Monitorschnittstelle oder eine Diskette in die Steuerung zu übertragen, müssen diese als Namen eine bis zu 4-stellige Nummer und die Extension **.DIN** haben. Die Nummer wird dabei automatisch als Programmnummer verwendet und mit einem vorangestellten %-Zeichen am Anfang des Programms eingefügt. Die Programme werden automatisch im EEPROM der Steuerung gespeichert, falls die Maschinenkonstante `MK_NCPROG_NICHT_INS_EEPROM = 0` ist.

Bei Verwendung eines ETC-MMI können auch Online-Programme abgearbeitet werden. Solche Programme können beliebig lang sein und werden während der Übertragung abgearbeitet. Online-Programme müssen sequenziell aufgebaut sein und dürfen keine Sprünge oder andere Verzweigungen enthalten. Unterprogrammaufrufe mit "G22 Lxxx" sind erlaubt.

Programm-Komponenten

Ein Programm besteht aus einer Programmnummer (Programmanfang), einer Anzahl von Sätzen und dem Programmende. Es muss mindestens aus Programmanfang und Programmende bestehen. Ein Programm darf beliebig viele Sätze umfassen. Begrenzt wird es lediglich durch den zur Verfügung stehenden Gesamtspeicher. Die Anzahl der Programme ist auf einen einstellbaren Wert begrenzt (☞ 198).

In einem Programm dürfen keine Steuerzeichen verwendet werden.

Programmanfang

Ein Programm beginnt in der Regel mit einem "%" -Zeichen, dem die Programmnummer (1 ... 9999) folgt.

Beim Laden eines Programms über die Monitorschnittstelle wird diese Programmnummer automatisch aus dem Dateinamen gebildet und am Anfang des Programms eingefügt (123.DIN -> %123).

Jedes Programm kann direkt gestartet oder als Unterprogramm durch andere Programme aufgerufen werden. Dabei ist im Einzelfall die Bereitstellung von Parametern zu beachten.

Eine Unterscheidung von Haupt- und Unterprogrammen anhand der Programmnummer existiert nicht.

Programmnummern ≥ 8000 werden im Allgemeinen gesondert betrachtet. In diesem Bereich werden normalerweise Zyklenprogramme abgelegt.

Satz

Ein Satz besteht aus einer Anweisung, der optional eine Satznummer vorangestellt werden kann (siehe unten). Eine Anweisung setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

- ▶ Wegbedingung "G"
- ▶ Hilfsfunktion "M", "S", "T"
- ▶ Schnelle Ausgänge "Q"
- ▶ Parameterzuweisungen
- ▶ Rechenanweisung
- ▶ Kommentar

Alle Elemente dürfen in einem Satz nur einmal programmiert sein. Eine Ausnahme bilden hierbei "Schnelle Ausgänge" und "Parameterzuweisung". Diese dürfen mehrfach in einem Satz angegeben werden.

Rechenanweisungen werden mit einem Doppelpunkt eingeleitet, müssen alleine in einem Satz stehen und dürfen nur mit Kommentaren kombiniert werden. Ein Satz darf maximal 256 Zeichen lang sein.

Programmschleife und -verzweigung

Für Programmschleifen bzw. -verzweigungen können einer Anweisung Satznummern vorangestellt werden. Diese müssen innerhalb des Programms in aufsteigender Reihenfolge vergeben werden.

Programmende

Das Programmende wird durch eine M- oder G-Funktion gekennzeichnet:

- ▶ M30 = Hauptprogramm-Ende
- ▶ G99 = Unterprogramm-Ende

Kommentare

Kommentare werden durch runde oder geschweifte Klammern eingegrenzt und zur Laufzeit überlesen.

Ein Kommentar darf am Satzende oder allein in einem Satz stehen. Die Zeilenlänge von 256 Zeichen darf auch mit Kommentar nicht überschritten werden. Wird ein Kommentar mit einer Klammer geöffnet, wird das Zeilenende automatisch als Kommentarende angesehen.

Bei der Verwendung der geschweiften Klammern für Kommentare besteht die Möglichkeit, diese beim Einlesen über die Monitorschnittstelle in die Steuerung zu unterdrücken. Dies wird durch die Maschinenkonstante `MK_NCPROG_OHNE_KOMMENTARE` bestimmt. Die Kommentare werden dann nicht in der Steuerung gespeichert.

Bei der Verwendung von Rechenanweisungen, sind Kommentare generell in geschweifte Klammern zu setzen.

Beispiel:

G17 (Ebenenauswahl XY-Ebene)
{Dies ist auch ein Kommentar}

Wegbedingung G

Die Wegbedingung "G" ist entweder nur in ihrem Satz gültig (nicht modale Funktion) oder ersetzt eine andere, vorher gültige Bedingung (modale Funktion).

Modale G-Funktionen sind in Gruppen zusammengefasst, innerhalb dieser ist zu einem Zeitpunkt nur eine Funktion gültig.

Modale Funktionen

Modale Funktionen bleiben solange gültig, bis sie durch eine neue modale Funktion der gleichen Gruppe abgelöst werden. Diese Funktionen sind in folgende Gruppen eingeteilt:

Gruppe	Funktion
a	Interpolationsart
b	Umschaltung zwischen Bahn- und Streckenbetrieb
c	Ebenenauswahl
d	Maßangaben
e	Werkzeugkorrektur
f	Koordinatenverschiebung
g	Spindeldrehzahl-Vereinbarung
h	Funktionen, die sich nicht gegenseitig aufheben, sondern durch sich selbst oder eine spezielle Ausschaltfunktion aufgehoben werden

Bei einem Unterprogrammaufruf werden die gültigen modalen Zustände der Funktionsgruppen a ... d gerettet. Im Unterprogramm ist es dann möglich, neue modale Funktionen zu aktivieren. Der Unterprogrammrücksprung setzt anschließend die modalen Funktionen auf den geretteten Zustand. Dieses gilt über alle acht möglichen Unterprogrammebenen.

Eine Ausnahme bildet ein Programmabbruch, der entweder durch Drücken der **<STOP>**-Taste oder durch einen Fehler ausgelöst wird. Hierbei wird die Steuerung in den Bahnsteuerungsbetrieb und ins Bezugsmaßsystem zurückgeschaltet.

Diese und weitere modale Funktionen können am Programmende oder nach einem Programmabbruch mit Hilfe der Maschinenkonstante MK_VOREINSTELLUNG in einen definierten Zustand gebracht werden .

**Satzvorverarbeitung und
Zeitsynchronisation**

Bei der Abarbeitung eines CNC-Programms wird zwischen der Interpretation und der Ausführung des Programms unterschieden. Die Ausführung eines DIN-Satzes erfolgt im Allgemeinen nicht zeitgleich zu dessen Interpretation. Es ist im Gegenteil für viele Funktionen wichtig, dass die Sätze vorausschauend interpretiert werden. So ermittelt zum Beispiel die Funktion "Look-Ahead" (G60 X0) über die interpretierten Interpolationssätze ein optimales Geschwindigkeitsprofil, was nur möglich ist, wenn genügend viele Sätze im Voraus interpretiert werden.

Programmausführung und Interpretation erfolgen grundsätzlich parallel und sind nur über einen Vorlaufpuffer (FIFO-Speicher) gekoppelt, in den Interpolations- und andere Aufträge zur Ausführung eingetragen werden. Erst durch diese Entkopplung ist eine zügige Programmabarbeitung möglich. Die max. Anzahl der Sätze in diesem FIFO hat damit maßgeblichen Einfluss auf die Abarbeitungsgeschwindigkeit eines NC-Programms. Diese Anzahl kann mit der Maschinenkonstante MK_LAH_VORLAUFTIEFE auf bis zu 1024 Sätze eingestellt werden. Für die meisten Anwendungen reichen jedoch 16 Sätze vollkommen aus, für anspruchsvollere Anwendungen können auch 256 oder mehr Sätze sinnvoll sein.

An kritischen Programmstellen kann es notwendig sein, diese Satzvorverarbeitung zu stoppen, um die Interpretation mit der Ausführung der davor stehenden Sätze zu synchronisieren. Eine solche Zeitsynchronisation erfolgt automatisch, wenn im Programm auf einen zeitsynchronisierten Parameter im Parameterfeld zugegriffen wird oder eine zeitsynchronisierte G-Funktion programmiert ist.

Eine Zeitsynchronisation hat auch bei eingeschaltetem "Look-Ahead" immer einen kurzzeitigen Stillstand der Achsen auf der Bahn zur Folge, da ohne einen Nachfolgesatz keine Anschlussgeschwindigkeit bestimmt werden kann.

In der Tabelle der G-Funktionen sind die zeitsynchronisierten G-Funktionen durch den Index "s" markiert (📖 86).

Neben diesen Funktionen gibt es noch Befehle, die keine ausführende Funktion haben, sondern lediglich den sequenziellen Programmfluss beeinflussen oder auf andere Art nur die Interpretation des Programms beeinflussen. Diese Funktionen werden bereits bei der Interpretation vollständig ausgeführt, landen nicht im Vorlaufpuffer und führen daher nicht zu einer Unterbrechung der Bahnbewegung.

Zu diesen Befehlen gehören:

- ▶ Parameterfeldzuweisungen (P2000=100)
- ▶ Formeln (:P2001=P2000+50)
- ▶ einige G-Funktionen (z. B. G20, G22)

Alle betroffenen G-Funktionen sind in der Tabelle der G-Funktionen durch einen Index markiert (📖 86).

3.2 G-Funktionen

Syntax

Ein DIN-Satz mit einer G-Funktion hat grundsätzlich folgenden Aufbau: Dem Buchstaben "G" folgt die Nummer der G-Funktion. Daran anschließend folgen die Parameter, die jeweils durch ihren Adressbuchstaben und dem dazugehörigen Wert gebildet werden.

G(Nummer) [Adresskennzeichen(Adresswert)] ...

Mögliche Adresskennzeichen sind

- ▶ **X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, x, y, z, a, b, c, u, v, w** als Kennzeichnungen für Achsen, im Folgenden als AXES bezeichnet.
- ▶ **D, F, H, I, J, K, L, R** als G-funktionsspezifische Fließpunktparameter
- ▶ **E, O** als G-funktionsspezifische Integerparameter

Als Adresswerte sind bei Achsadressen und Fließpunktparametern beliebige Fließpunktzahlen alternativ mit Exponent (z. B. $-23.475e^{-3}$) gültig. Bei allen anderen sind ganze Zahlen im Bereich von -32767 bis +32767 erlaubt.

Alternativ zu der direkten Eingabe können alle oben genannten Adressen auch indirekt programmiert werden. Dies wird durch die Angabe von "P" angezeigt. Die Programmierung erfolgt über das P-Feld. Statt des Zahlenwertes wird dann der Index auf das P-Feld dem Adressbuchstaben zugeordnet.

Beispiel

G0 X=P1000	Für X gilt dann der Wert, der beim Index 1000 im P-Feld steht.
G0 X=PP1100	Für X gilt der Wert, dessen Index beim Index 1100 im P-Feld steht (doppelt indiziert).

Ein DIN-Satz muss nicht zwingend eine G-Funktion enthalten. Einige der Funktionen sind modal wirksam und müssen nicht wiederholt werden. Für den Rest des Satzes gelten dann die obigen Festlegungen.

3.2.1 G-Funktionen im Überblick

- i Funktion ist eine reine Interpreterfunktion (85)
- s Funktion ist zeitsynchronisiert (85)
- 1) Funktion wird bei Programmende oder -abbruch und bei modalen Verzweigungen deaktiviert
- 2) Funktion wird bei Programmende oder -abbruch deaktiviert
- 3) Funktion wird bei Programmabbruch deaktiviert
- 4) Funktion wird bei Programmabbruch und bei modalen Verzweigungen deaktiviert

Nr.	Bedeutung	Gruppe	Attribut
00	Geradeninterpolation im Eilgang	a	
01	Geradeninterpolation	a	
02	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn	a	
03	Kreisinterpolation im Gegenuhrzeigersinn	a	
04	Verweilzeit		
05	Spline-Interpolation über die programmierten Stützpunkte	h ¹⁾	i
06	Polynom-Interpolation mit Koeffizientenprogrammierung	h ¹⁾	i
10	Definition einer Wiederanlaufposition nach einem Fehler		

Nr.	Bedeutung	Gruppe	Attribut
16	Festlegen der Hauptachsen des aktuellen NC-Kanals	h	s
17	Ebenenauswahl (XY)	c	i
18	Ebenenauswahl (XZ)	c	i
19	Ebenenauswahl (YX)	c	i
20	Satzsprung, wahlweise mit Bedingungsprüfung		l
21	Synchrone Parameterfeldzuweisung		
22	Unterprogrammaufruf, wahlweise mit Bedingungsprüfung und Start eines neuen NC-Kanals		l
24	Negative Verfahrbereichsgrenze definieren	h	
25	Positive Verfahrbereichsgrenze definieren	h	
26	Verfahrbereichsgrenzen aktivieren/deaktivieren	h	
27	Satzsprung mit Wiederholungszähler		i
30	Streckenbetrieb	b	s
31	Bahnbetrieb	b	s
33	Kopplung zwischen Bahn und Rotationsachsen einschalten	h ²⁾	
34	Bahnkopplung ausschalten	h	
36	Modales Oszillieren einschalten	h ³⁾	s
37	Modales Oszillieren ausschalten	h	s
40	Ausschalten des Korrekturmoduls	e	i
41	Einschalten des Korrekturmoduls / links	e ⁴⁾	i
42	Einschalten des Korrekturmoduls / rechts	e ⁴⁾	i
53	Temporäre Koordinatenverschiebung aufheben	f	i
54	Temporäre Nullpunktverschiebung des aktuellen Werkstück-koordinatensystems	f ²⁾	i
60	Genauhalt ein/aus	h ²⁾	i
61	Satzvorverarbeitung anhalten		s
74	Referenzpunktfahrt		s
75	Maßstabsfaktor für Eingabeeinheiten ändern	h ²⁾	i
76	Maßstabsfaktor für Impulsbewertung ändern	h ²⁾	
88	Grunddrehung	h	s
89	Konturdrehung	h ²⁾	s
90	Absolute Maßangaben (Bezugsmaß)	d	i
91	Inkrementale Maßangaben (Kettenmaß)	d	i
92	Relative Nullpunktverschiebung des akt. Koordinatensystems	f	i
93	Absolute Nullpunktverschiebung des akt. Koordinatensystems		
96	Programmierung der Spindelumfangsgeschwindigkeit	g	
97	Programmierung der Spindeldrehzahl		
99	Unterprogrammrücksprung		i
100	Polarkoordinaten: Geradeninterpolation im Eilgang	a	
101	Polarkoordinaten: Geradeninterpolation	a	
102	Polarkoordinaten: Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn	a	
103	Polarkoordinaten: Kreisinterpolation gegen Uhrzeigersinn	a	
110	Polarkoordinaten: Mittelpunkt übernehmen		
110	Polarkoordinaten: Mittelpunkt übernehmen		i
112	Tangentiale Nachführung einschalten	h	i
113	Tangentiale Nachführung ausschalten	h	i
114	6-Achsen-Transformation (X,Y,Z,A,B,C)	h ²⁾	s
115	Mantel-Transformation	h ²⁾	s

Nr.	Bedeutung	Gruppe	Attribut
116	Rotationsachsen-Transformation (B,C) -> (A,B')	h ²⁾	s
117	Reserviert		
118	Reserviert		
120	Koordinatenverschiebung über modalen Offset	h	s
121	Programmierung des modalen Offsets		s
122	Konfigurieren der Wirkung der Verfahrstasten		
125	Nichtmodale Vergleichsoperation	h ²⁾	i
130	Modale Vergleichsoperation		s
131	Modale Vergleichsoperation austragen		s
132	Modale Programmverzweigung sperren	h ²⁾	s
133	Modale Programmverzweigung erlauben		s
134	Nichtmodale Wartefunktion, Parameterfeldvergleich		i
140	Unrundschleifen ausschalten	E	S
141	Unrundschleifen mit neg. Drehrichtung einschalten	e ³⁾	s
142	Unrundschleifen mit pos. Drehrichtung einschalten	e ³⁾	s
143	Parametereinstellung der Unrundschleifphasen		i
144	Konfiguration einer Korrekturtabelle für Unrundschleifen	h	s
145	Festlegen der Korrekturwerte in der Korrekturtabelle		i
150	Modale Programmverzweigung auf ein externes Ereignis		s
151	Programmverzweigung auf ein externes Ereignis	h ²⁾	s
152	Nichtmodale Wartefunktion, Q-Bit Vergleich		i
153	Warten auf die Terminierung eines NC-Kanals		
158	Intermittierenden Betrieb einschalten	h ⁴⁾	
159	Intermittierenden Betrieb ausschalten		
161	Istpositionsübernahme		s
162	Achsverbund definieren		
175	Achstausch	h	s
180	Modales Fahren einschalten		s
181	Modales Fahren ausschalten		s
187	Handradkopplung ein-/ausschalten	h ³⁾	
193	Absolutes Nullpunktsetzen im aktuellen Koordinatensystem		i
194	Grundoffsetverschiebung		s
195	Verschiebung aller Werkstückkoordinatensysteme außer S0	f	
200	Ein-/Ausschalten des Geometriefilters	h	i
201	Ändern der Beschleunigungs- und Bremsrampen		i
209	Setzen des Geometriezählers		i
211	Transformation für zweiachsige Knickarmroboter-Kinematik	h	s
212	Transformation für zweiachsige Handlingskinematik		s
222	Kundenspezifischen Ausgangssignalhandler aktivieren		
226	Wirkung der Hardwareendschalter umkonfigurieren	h	
231	Abstandsregelung im Achsrechner		s
232	Reserviert für Online-Messerkorrektur		s
233	3D-Achsenkorrektur	h	s
234	Richtungsabhängige Höhenkorrektur		s
250	Aufzeichnung von Achspositionen oder Geschwindigkeiten		
251	Sprungantwort einer Achse aufnehmen	h	s
252	Werteingabe über das Anzeigegerät		s
253	Textanzeigefunktion, optional mit Fehlerbehandlung		s

3.2.2 G-Funktionen-Einzelbeschreibungen

Im Folgenden wird jede G-Funktion detailliert beschrieben. Die Funktionen sind in numerisch aufsteigender Folge sortiert.



Hinweis!

Bei den Wegbedingungen sind explizit die Kennbuchstaben für die einzelnen Achsen angegeben. Diese beziehen sich auf eine Konfiguration mit maximal vier Achsen. Bei einer anderen Konfiguration können auch andere Achsbuchstaben verwendet werden. Diese sind dann sinngemäß in den Wegbedingungen zu verwenden. Die verwendeten Achsen mit den zugehörigen Kennbuchstaben werden in den Maschinenkonstanten festgelegt.

3.2.2.1 G00 Lineare Zustellung im Eilgang

Mit der Wegbedingung G00 wird eine lineare Zustellung mit Eilgang-Geschwindigkeit programmiert.

Abweichend von der DIN66025 kann im Streckenbetrieb oder im Bahnbetrieb verfahren werden. Dies wird durch G30 / G31 vorgewählt.

Syntax

G0 AXES R D E L

Bedeutung der Adressen

AXES	Zielpunktkoordinaten der Achsen
R	Radius, mit dem die nachfolgende Linearinterpolation (G0, G1) verbunden werden soll.
D	Max. Bahnabweichung im Zielpunkt zum Eckenverschleifen mit der nachfolgenden Linearinterpolation.
F	Eilganggeschwindigkeit auf der Bahn (G31) bzw. jeder Achse (G30).
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E \cdot L$.

Erläuterung

G00 kann im Bahnbetrieb (G31) und im Streckenbetrieb (G30) programmiert werden.

Bahnbetrieb: Alle Achsen erreichen den programmierten Zielpunkt gleichzeitig. Zwei direkt aufeinanderfolgende G0/G1-Funktionen können mit einem tangentialen Kreisbogen mit dem Radius R verbunden werden. Dazu ist im ersten Satz der Parameter "R" anzugeben. Der programmierte Radius wird seitens der Steuerung hin zu kleineren Radien korrigiert, wenn der Abstand zwischen dem Gerade-Kreis-Schnittpunkt und dem Scheitelpunkt die Länge einer der beiden Geraden überschreitet oder im nachfolgenden Satz ebenfalls ein R programmiert ist. Im letztern Fall wird die zur Verfügung stehende Bahnlänge für die Kreiseinpassung auf die Hälfte gekürzt.

Alternativ zu R kann mit D die maximale Bahnabweichung im Zielpunkt programmiert werden, um die zwischen zwei G0/G1-Sätzen entstehende Ecke definiert zu verschleifen. Auch hier müssen die beiden Sätze direkt hintereinander programmiert sein, ansonsten wird das D ignoriert. Im Gegensatz

zum Eckenrunden mit R muss beim Eckenverschleifen keine Ebene ausgewählt werden, da zwischen beiden Sätzen kein Kreis, sondern ein Polynom (G6) eingefügt wird. Die Interpolation erfolgt im Raum.

Die bei F programmierte Eilgangsgeschwindigkeit ist modal für G0 wirksam, sie hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit bei G1, G2 oder G3. Voreingestellt ist der Wert aus MK_VBAHNMAX.

Die bei E und L programmierten Werte sind modal wirksam und haben keinen Einfluss auf die Eilgangsgeschwindigkeit, sondern nur auf G1, G2 und G3. Die resultierende Vorschubgeschwindigkeit wird jedoch nur berücksichtigt, wenn bei L ein Wert ungleich 0 programmiert wurde. Der bei E programmierte Wert wird zusätzlich zeitsynchron in P561 abgelegt und kann z. B. als Spindeldrehzahl verwendet werden.


Die Geschwindigkeit wird so begrenzt, dass weder die max. Bahngeschwindigkeit (MK_VBAHNMAX) noch die max. Achsgeschwindigkeiten (MK_VMAX) überschritten werden. Die Beschleunigungs- und Bremsrampen auf der Bahn werden so begrenzt, dass die max. Rampen (MK_BESCHL, MK_BREMS) der beteiligten Achsen nicht überschritten werden.

Streckenbetrieb: Alle Achsen erreichen ihren Zielpunkt unabhängig voneinander. Der nachfolgende Satz wird erst dann ausgeführt, wenn alle Achsen ihren Zielpunkt erreicht haben. Die bei F programmierte Eilgangsgeschwindigkeit ist modal für G0 und alle programmierten Achsen wirksam, sie hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit bei G1, G2 oder G3. Voreingestellt sind die Werte aus MK_VMAX. Die Geschwindigkeiten der beteiligten Achsen werden auf die jeweiligen max. Achsgeschwindigkeiten (MK_VMAX) in den Maschinenkonstanten begrenzt. Als Beschleunigungs- und Bremsrampen werden die in den Maschinenkonstanten konfigurierten Maximalwerte (MK_BESCHL, MK_BREMS) verwendet, falls nicht mit G201 kleinere Werte gewählt wurden.

Generell: Die Wegbedingung G00 ist modal wirksam.

Unter den Adressen der Positionierachsen kann die Endposition der Achsen entweder im Bezugsmaßsystem (G90) oder im Kettenmaßsystem (G91) programmiert werden. Die Einheit von F ist davon abhängig, welche Achsen programmiert sind. Falls nur Linearachsen beteiligt sind, wird in F in Eingabeeinheiten/min (Default: mm/min) programmiert. Sind nur Rotationsachsen beteiligt, wird F in 1/min programmiert. Wenn beide beteiligt sind, ist die Einheit von F davon abhängig ob die Führungsachsen Linear oder Rotationsachsen sind (siehe G16).

Beispiel

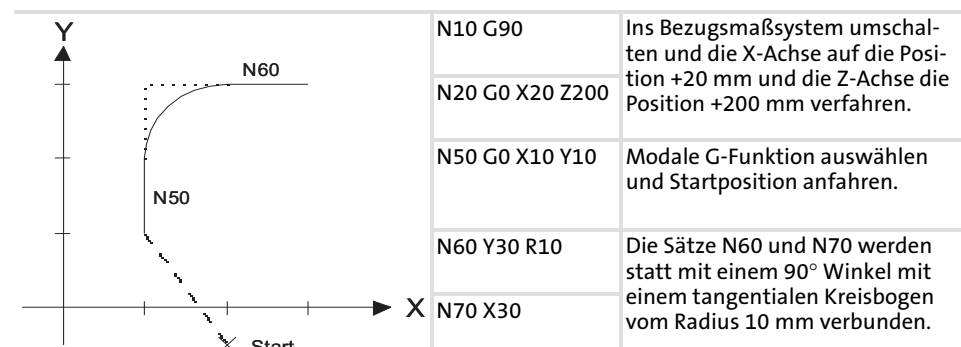

3.2.2.2 G01 Geradeninterpolation

Bei der linearen Interpolation bewegt sich das Werkzeug zwischen dem Startpunkt, d. h. der aktuellen Ist-Position und dem programmierten Endpunkt (Sollposition) auf einer Geraden. Der programmierte Endpunkt wird von allen Achsen gleichzeitig erreicht.

Syntax

G1 AXES R D F E L

Bedeutung der Adressen

AXES	Zielpunktkoordinaten der Achsen.
R	Radius, mit dem die nachfolgende Linearinterpolation (G0, G1) verbunden werden soll.
D	Max. Bahnabweichung im Zielpunkt zum Eckenverschleifen mit der nachfolgenden Linearinterpolation.
F	Vorschubgeschwindigkeit auf der Bahn (G31) bzw. jeder Achse (G30).
E,L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E \cdot L$.

Erläuterung

G01 kann im Bahnbetrieb (G31) und im Streckenbetrieb (G30) programmiert werden.

Bahnbetrieb: Alle Achsen erreichen den programmierten Zielpunkt gleichzeitig.

Zwei direkt aufeinanderfolgende G0/G1-Funktionen können durch einen tangentialen Kreisbogen mit dem Radius R verbunden werden. Dazu ist im ersten Satz der Parameter R anzugeben. Der programmierte Radius wird seitens der Steuerung hin zu kleineren Radien korrigiert, wenn der Abstand zwischen dem Gerade-Kreis-Schnittpunkt und dem Scheitelpunkt die Länge einer der beiden Geraden überschreitet oder im nachfolgenden Satz ebenfalls ein R programmiert ist. Im letzten Fall wird die zur Verfügung stehende Bahnlänge für die Kreiseinpassung auf die Hälfte gekürzt.

Alternativ zu R kann mit D die maximale Bahnabweichung im Zielpunkt programmiert werden, um die zwischen zwei G0/G1-Sätzen entstehende Ecke definiert zu verschleifen. Auch hier müssen die beiden Sätze direkt hintereinander programmiert sein, ansonsten wird das D ignoriert. Im Gegensatz zum Eckenrunden mit R muss beim Eckenverschleifen keine Ebene ausgewählt werden, da zwischen beiden Sätzen kein Kreis, sondern ein Polynom (G6) eingefügt wird. Die Interpolation erfolgt im Raum.

Die bei F programmierte Vorschubgeschwindigkeit ist modal wirksam. Vor eingestellt ist der Wert 0.

Die bei E und L programmierten Werte sind modal wirksam. Die resultierende Vorschubgeschwindigkeit wird jedoch nur berücksichtigt, wenn bei L ein Wert ungleich 0 programmiert wurde. Der bei E programmierte Wert wird zusätzlich zeitsynchron in P561 abgelegt und kann z. B. als Spindeldrehzahl verwendet werden.


Die Geschwindigkeit wird so begrenzt, dass weder die max. Bahngeschwindigkeit (MK_VBAHNMAX) noch die max. Achsgeschwindigkeiten (MK_VMAX) überschritten werden. Die Beschleunigungs- und Bremsrampen auf der Bahn werden so begrenzt, dass die max. Rampen (MK_BESCHL, MK_BREMS) der beteiligten Achsen nicht überschritten werden.

Streckenbetrieb: Alle Achsen fahren mit der programmierten Geschwindigkeit und erreichen ihren Zielpunkt unabhängig von einander entsprechend der Verfahrstrecke und der Geschwindigkeit. Der nachfolgende Satz wird erst ausgeführt, wenn alle Achsen ihren Zielpunkt erreicht haben. Die bei F programmierte Vorschubgeschwindigkeit ist modal für alle programmierten Achsen wirksam. Voreingestellt ist für alle Achsen der Wert 0. Die Geschwindigkeiten der beteiligten Achsen werden auf die jeweiligen max. Achsgeschwindigkeiten (MK_VMAX) in den Maschinenkonstanten begrenzt. Als Beschleunigungs- und Bremsrampen werden die in den Maschinenkonstanten konfigurierten Maximalwerte (MK_BESCHL, MK_BREMS) verwendet, falls nicht mit G201 kleinere Werte gewählt wurden.

Generell: Die Wegbedingung G01 ist modal wirksam.

Unter den Adressen der Positionierachsen kann die Endposition der Achsen entweder im Bezugsmaßsystem (G90) oder im Kettenmaßsystem (G91) programmiert werden. Die Einheit von F ist davon abhängig welche Achsen programmiert sind. Falls nur Linearachsen beteiligt sind, wird in F in Eingabeeinheiten/min (Default: mm/min) programmiert. Sind nur Rotationsachsen beteiligt, wird F in 1/min programmiert. Wenn beide beteiligt sind, ist die Einheit von F davon abhängig ob die Führungsachsen Linear oder Rotationsachsen sind (siehe G16).

Beispiel

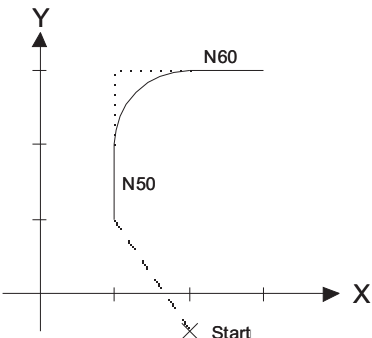	N10 G31	Bahnbetrieb einschalten
	N20 G1 X0 Z10 C0 F2	X-Achse auf 0 mm und Z-Achse auf +10 mm mit 2 mm/min positionieren, gleichzeitig dazu wird die C-Achse auf 0° positioniert.
	N30 G1 C360 F60	C-Achse bewegt sich auf die Position 360 Grad mit der Geschwindigkeit 60 Umdrehungen pro Minute.
	N50 G1 X10 Y10	Modale G-Funktion auswählen und Startposition anfahren.
	N60 Y30 R10 N70 X30	Die Sätze N60 und N70 werden statt mit einem 90° Winkel mit einem tangentialen Kreisbogen vom Radius 10 mm verbunden.

3.2.2.3 G02 Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn, G03 Kreisinterpolation gegen Uhrzeigersinn

Definition eines Kreises bzw. Kreisabschnittes im Uhrzeiger- bzw. Gegen-Uhrzeigersinn, mit linearer Zustellung einer Linearachse (Schraubenlinie) oder aufweitendem Radius (Spirale) mit zusätzlicher Zustellung einer Linearachse (konische Schraubenlinie)



Hinweis!

Bei der Verwendung von Korrekturmodulen (z. B. WRK) kann nur der normale Kreisbogen programmiert werden. Die Zusatzfunktionen sind nicht erlaubt!

Syntax

G02 AXES D I J K R F E L
G03 AXES D I J K R F E L

Bedeutung der Adressen

AXES	Zielpunktkoordinaten der drei linearen Hauptachsen (Default X,Y,Z), sowie Start- bzw. Zielpunktkoordinaten der drei rotativen Nebenachsen (Default A,B,C).
D	Radiusänderung bei Erreichen des Zielpunktes
I	Mittelpunktcoordinate der ersten Hauptachse (X) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise
J	Mittelpunktcoordinate der zweiten Hauptachse (Y) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise
K	Mittelpunktcoordinate der dritten Hauptachse (Z) oder Anzahl zusätzlicher Vollkreise
R	Interpolationsradius
F	Bahngeschwindigkeit
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E \cdot L$.

Erläuterung

Mit G02/G03 wird die Interpolation auf einer Kreisbahn in der ausgewählten Ebene (G17, G18 bzw. G19) programmiert (G02 im Uhrzeigersinn, G03 gegen den Uhrzeigersinn).



Hinweis!

In jedem Fall muss eine Ebene ausgewählt sein, es gibt keine standardmäßige Voreinstellung!

Für die Bestimmung eines Kreisbogens ist die Angabe von 3 Punkten notwendig. Dies sind in jedem Fall der Kreisbogenstartpunkt und Kreisbogenendpunkt, sowie entweder ein Mittelpunkt oder ein Radius. Somit ergeben sich für die Bestimmung eines Kreises, je nach Ebene, folgende zwingende DIN-Adressen Kombinationen

G17: "XY IJ" oder "XY R"
G18: "ZX KI" oder "ZX R"
G19: "YZ JK" oder "YZ R"

Die Angabe der Zielwerte kann sowohl im Absolutmaß als auch im Kettenmaß erfolgen.

Für fehlende Zielwerte werden die entsprechenden Kreisstartwerte eingesetzt. Die Angabe eines Mittelpunktes wird immer als Relativangabe zum Kreisstartpunkt interpretiert. Da sich bei der Radiusprogrammierung rechnerisch immer mehr als ein Kreismittelpunkt ergibt, ist in diesem Modus der Kreisbestimmung die Programmierung eines Vollkreises nicht möglich. Ein negativer Radius wählt von den beiden möglichen Mittelpunkten denjenigen aus, der den größeren Kreisbogen zur Folge hat. Durch Kombination der über die notwendigen Angaben hinausgehenden DIN-Adressen der G2/G3, ergeben sich folgende Geometrien:

a) Schraubenlinie mit Zylinderoberfläche

Programmiert werden muss die senkrecht zur ausgewählten Ebene stehende Linearachse. Diese Angabe bewirkt eine gleichzeitige Linearinterpolation der Achse zwischen Kreisstartpunkt und Kreiszielpunkt. Ist keine zusätzliche optionale DIN-Adresse angegeben, dann überstreicht die Schraubenlinie maximal 360°.

G17: Z

G18: Y

G19: X

Durch Angabe der Anzahl (n) zusätzlicher Vollkreise lässt sich die Schraubenlinie auf maximal (n+1)*360° ausdehnen.

G17: ZK

G18: YI

G19: XJ

b) Schraubenlinie mit Konusoberfläche

Hierbei gelten alle Angaben wie unter a). Zusätzlich muss aber ein Delta-Radius (D) programmiert werden. Der Konusradius öffnet (D>0) oder schließt (D<0) sich dann gleichmäßig vom Kreisstartpunkt bis zum Kreiszielpunkt.

G17: ZKD

G18: YID

G19: XJD

c) Spirale in der Ebene

Alle Angaben wie unter b) allerdings ohne die Linearzustellung werden benötigt.

G17: KD

G18: ID

G19: JD

Durch vorheriges Ausführen der Wegbedingung G112 ist die tangentielle Nachführung der Rotationsachse möglich, die der angewählten Ebene (Default: G17: C, G18: B, G19: A) zugeordnet ist. Wurde die G112 mit "Schlagzustellung der Rotationsachse" programmiert, ist bei der G2/G3 die Angabe des Startwinkels der Rotationsachse unter den entsprechenden DIN-Adressen (A,B,C) möglich. Wenn die tangentielle Nachführung nicht eingeschaltet ist, darf der Zielwinkel der Rotationsachse programmiert werden. Die Rotationsachse wird dann linear zwischen Start- und Zielwinkel auf der Kreisbahn zugestellt.

Die dem aktuellen NC-Kanal zugeordneten Haupt- und Nebenachsen können mit G16 ausgewählt werden. Die Bahngeschwindigkeit kann unter der Adresse F programmiert werden. Wenn die Geschwindigkeit nicht programmiert wird, ist die zuletzt programmierte gültig. Die Bahngeschwindigkeit wird in Abhängigkeit vom Radius und der erlaubten Bahnbeschleunigung laut folgender Formel begrenzt:

$$F_{\max} = \sqrt{3,6 * R * B} * 1000 \text{ [mm/min]} \quad \text{mit } R = \text{Radius [mm]} \text{ und } B = \text{Beschleunigung [m/s}^2\text{]}$$

Die bei E und L programmierten Werte sind modal wirksam. Die resultierende Vorschubgeschwindigkeit wird jedoch nur berücksichtigt, wenn bei L ein Wert ungleich 0 programmiert wurde. Der bei E programmierte Wert wird zusätzlich zeitsynchron in P561 abgelegt und kann z. B. als Spindeldrehzahl verwendet werden.

Besonderheiten bei der Kreisberechnung:

Bei Verwendung eines veränderlichen Radius (D), interpretiert die Steuerung die programmierte Geschwindigkeit als Vorgabe für den größeren Radius. Die Winkelgeschwindigkeit ist über die komplette G2/G3 Kontur konstant, während die programmierte Bahngeschwindigkeit sich auf dem Kreisbogen nur bei Erreichen des größeren Radius einstellt. Ist eine tangentielle Nachführung programmiert, wird die Bahngeschwindigkeit dem Beschleunigungsvermögen der nachgeführten Achse angepasst. Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte der optionalen Linearachse werden nicht berücksichtigt.

Die bei der Berechnung der Kreisgeometrien eventuell auftretenden Ungenauigkeiten, die in dem über Maschinenkonstanten definierten Fenster liegen, werden von der Steuerung über den Deltaradius kompensiert. Mit anderen Worten, alle Koordinatenangaben bei G2/G3 (Ziel- und Mittelpunkt) werden als nicht zu korrigierende Vorgabe interpretiert.

Beispiel

Alle nachfolgenden Beispiele zur G2/G3-Programmierung setzen voraus, dass zuvor die XY-Ebene (G17) eingeschaltet wurde.

N10 G0 X50 Y100	Kreisstartpunkt anfahren
N20 G2 Y200 I0 J50 F200	Fährt einen Halbkreis im Uhrzeigersinn von X50 Y100 nach X50 Y200 mit einem Kreismittelpunkt von X50 Y150, einem Radius von 50 mm und einer Bahngeschwindigkeit von 200 mm/min.
N30 G3 X-50 Y100 R100	Fährt einen Viertelkreis gegen den Uhrzeigersinn von X50 Y200 nach X-50 Y100 mit einem Radius von 100 mm.
G0 X0 Y0	Startposition X0 Y0
G3 X40 Y40 R100 D-60 K2	Fährt eine Spirale gegen den Uhrzeigersinn mit einem Startradius von 100 mm, einem Endradius von 40 mm (R+D) und einem überstrichenen Winkel von 810°.
G0 X0 Y0 Z0	Startposition X0 Y0 Z0
G3 X10 Y0 Z115 K12 R10	Fährt eine Schraubenlinie auf einer Zylinderfläche gegen den Uhrzeigersinn mit einem Radius von 10 mm, einer Länge von 115 mm (Y) und einem überstrichenen Winkel von 4500°.
G0 X0 Y-30 Z-115	Startposition X0 Y-300 Z-115
G3 X30 Y0 Z0 K10 R10 D20	Fährt eine Schraubenlinie auf einer Konusoberfläche gegen den Uhrzeigersinn mit einem Startradius von 10 mm, einem Endradius von 30 mm (R+D), einer Länge von 115 mm (Y) und einem überstrichenen Winkel von 3690°.

3.2.2.4 G04 Verweilzeit

Mit der Wegbedingung G04 wird die Verweilzeit programmiert, d. h., dass die Maschine sich für den programmierten Zeitraum nicht bewegt.

Syntax

G04 X

Bedeutung der Adressen

X: Verweilzeit in Sekunden

Erläuterung

Die Verweilzeit wird unter dem Adressbuchstaben "X" programmiert, und zwar in Schritten von 0,01 s; die Einheit ist 1 Sekunde.

Die minimale Zeit ist vom Grobinterpolationstakt abhängig, die maximale Zeit beträgt 100 Minuten (6000 s).

Die vor der Verweilzeit gültigen modalen Wegbedingungen bleiben wirksam. In einem Satz mit der Wegbedingung G04 darf noch eine M-Funktion programmiert werden, die nach der Verweilzeit bearbeitet wird.

Beispiel

N30 G4 X5.1

Die Verweilzeit von 5,1 s warten, danach mit dem nachfolgenden Satz fortfahren.

3.2.2.5 G05 Spline - Interpolation

Die Spline-Interpolation wird mit G05 und der Angabe der beteiligten Achsen und ggf. weiterer Parameter eingeschaltet.

Syntax

G05 AXES I J K L

Bedeutung der Parameter

AXES	Gültigkeitskennung (L=0) oder Startposition des letzten Satzes (L=1)
I	Randbedingungen (Kopplung an benachbarte Raumkurven) 0: Freie Ränder (Default) 1: Anfang stetig und Ende mit freiem Rand 2: Anfang freier Rand, Ende stetig 3: Stetige Ränder
K	Wahl des Polynomgrades 0: Polynom 3. Grades (zweite Ableitung nicht stetig, Default) 1: Polynom 5. Grades (zweite Ableitung stetig)
J	Tangentiale Nachführung der Rotationsachse 0: Relativ zu der Startposition der Achse (Default) 1: Zustellung der Rotationsachse im Startpunkt der Spline-Kurve auf den Tangentenwinkel
L	Kennung 0: Offene Kurve (Default) 1: Geschlossene Kurve

Erläuterung

Die Stützpunkte werden durch die nachfolgende Angabe der Koordinaten der Achsen angegeben. Die Anzahl der Stützpunkte ist beliebig. Das Ende eines Konturzugs, der mit der Spline-Interpolation durchfahren werden soll, wird durch eine G05 ohne Parameter gekennzeichnet. Nachfolgende Positionen werden dann in der programmierten Interpolationsart angefahren. Ein Spline, der sich nur über einen Satz erstreckt, wird als normaler Linear-satz ausgeführt. Die an der Spline-Interpolation beteiligten Achsen werden durch Angabe einer Gültigkeitskennung bei dem jeweiligen Achsbuchstaben gekennzeichnet. Alle übrigen Achsen, die in den nachfolgenden Sätzen programmiert sind, werden linear interpoliert. Sie kommen zeitgleich mit den Spline-Achsen an ihrem Ziel an.

Wenn eine geschlossene Kurve im Start- und gleichzeitig Zielpunkt stetig sein soll, muss die Steuerung bereits zu Beginn der Kontur den Startpunkt des letzten Satzes kennen. Dieser muss dann explizit unter den Achsadressen bei der G05 angegeben werden und die Kennung L auf 1 gesetzt werden.

Innerhalb einer Spline-Folge werden die Stützstellenableitungen mit Hilfe der benachbarten Stützstellen berechnet. Am linken und rechten Rand einer Spline-Folge kann die Ankopplung an die benachbarten Konturabschnitte über die Adresse I beeinflusst werden. Es sind freie Ränder und die stetige Ankopplung zu unterscheiden, wobei eine stetige Verbindung mit zirkularen Abschnitten nur in einer Hauptebene erfolgen kann. Bei einer stetigen Ankopplung am Ende muss der G05 ein Linear- oder Zirkularsatz folgen. Die Beeinflussung der Rotationsachse im Startpunkt der Spline-Kurve mit der Adresse J gilt nur dann, wenn vorher die tangentielle Nachführung der Achse mit G112 eingeschaltet war.

Hinweise für die Verwendung der Spline-Interpolation:

Die Spline-Interpolation ist auch im Zusammenhang mit einer Werkzeugradiuskorrektur (WRK) zulässig. Zu beachten ist dabei, dass die WRK vorher ausgeführt wird, d. h. die Spline-Interpolation findet über die korrigierten Stützpunkte statt. Eine Spline-Interpolation über Stützpunkte, die im Polarkoordinatensystem programmiert sind, ist möglich. Der verwendete Algorithmus für die Spline-Interpolation erlaubt auch die Rückwärtsinterpolation der Sätze. In einem Satz mit Stützpunkten dürfen gleichzeitig eine M-Funktion und schnelle Ausgänge programmiert werden.

Die Verwendung modaler Vergleichsoperationen ist möglich. Diese dürfen jedoch nicht innerhalb der Spline-Sequenz programmiert werden. Bei einem Abbruch wird die Spline-Interpolation abgeschaltet. Die Verwendung eines Interruptprogramms ist möglich. Die programmierten Punkte werden in den jeweiligen Interpolationsarten angefahren. Die Verwendung der Spline-Interpolation im Interrupt-Programm ist nicht zulässig.

Bei der indirekten Programmierung der Stützpunkte ist zu beachten, dass nicht auf zeitsynchronisierte Parameter (z. B. aktuelle Ist-Position) zugegriffen werden kann. Ein Wechsel zwischen Absolutmaß und Kettenmaß ist möglich. S-/T-Umschaltungen und Koordinatenverschiebungen sind erlaubt. Sprungfunktionen (G20, G22, G125) sind ebenfalls erlaubt. Direkt aufeinanderfolgende Sätze mit identischen Stützpunkten werden ignoriert. Falls Zusatzfunktionen programmiert sind, gehen diese ebenfalls verloren.

3.2.2.6 G06 Polynom - Interpolation

Polynom-Interpolation dritten Grades in einem Satz.

Syntax

G06 AXES[Ziel;a₂;a₃] NAXS I J K E L F

Bedeutung der Parameter

AXES	Beliebige Achsadresse, deren Polynom-Koeffizienten (Ziel, a ₂ , a ₃) programmiert werden sollen.
NAXS	Nebenachse, die linear zu der Bahnbewegung interpoliert wird (a ₂ =0, a ₃ =0)
I	Lage des Segments im Polynomzug 0: Zwischensegment (Default) 1: das erste Segment 2: das letzte Segment 3: nur ein Segment
J	Tangentiale Nachführung der Rotationsachse 0 oder nicht programmiert - relativ zu der Startposition der Achse 1: die Rotationsachse wird zunächst im Startpunkt dieses Segmentes auf den Tangentenwinkel zugestellt
K	Art der Kurve - nur mit erstem Segment der Kurve programmiert 0: eine offene Kurve (Default) 1: eine geschlossene Kurve
F	Bahnvorschub
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E*L$.

Erläuterung

Mit G6 wird für jede Achse ein Polynom dritter Ordnung der Form

$$f(p) = a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0$$

programmiert. Dabei werden außer der Zielposition der jeweiligen Achse noch die Koeffizienten a₂ und a₃ angegeben. Der Koeffizient a₀ entspricht der Startposition der Achse und a₁ wird intern berechnet. p ist die Position auf der Sehne, die sich zwischen Start und Zielposition der beteiligten Achsen ergibt.

Beispiel

G06 X[100;0.1234;-0.00182] Y[15;0.00145;-0.0003067] A30 I3 F2000

3.2.2.7 G10 Definition einer Wiederanlaufposition

Mit Hilfe der G10 können im Programm Wiederanlaufpositionen gesetzt werden, an denen die Bearbeitung nach einem Fehler wieder aufgenommen werden kann.

Syntax

G10 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, die für den Wiederanlauf repositioniert werden sollen.
------	--

Erläuterung

Nach einem leichten Fehler kann mit Hilfe des "Start nach G10"-Befehls (siehe "MC- und NC Software Handbuch") die Bearbeitung des Programms, an der letzten programmierten G10 vor dem Fehler, wiederaufgenommen werden. Die G10 speichert dazu folgende Informationen:

- ▶ Absolut-/Relativmaß (G90/G91)
- ▶ Bahn-/Streckenbetrieb (G31/G30)
- ▶ Hauptebene (G17,G18,G19)
- ▶ Modale G-Funktion (G0,G1,G2,G3)
- ▶ Unterprogrammebene
- ▶ Werkzeug- und Werkstückkoordinatensystem (T,S)
- ▶ Ist-Positionen der programmierten Achsen
- ▶ Status des Korrekturmoduls (G40,G41,G42)

Bitte beachten Sie, dass die G10 weder den Zustand des Parameterfeldes noch die Nullpunkte der Koordinatensysteme speichert, auch der Zustand anderer NC-Funktionen wie Spline (G5) und Radiusübergang (G1 mit R) werden nicht gerettet.

Verwenden Sie die G10 nach Möglichkeit nur am Anfang abgeschlossener Konturabschnitte.

Für die Funktion "Wiederanlauf nach Fehler" muss die Maschinenkonstante MK_FEHLERRESTART gesetzt werden, sonst erfolgt auch nach einem leichten Fehler ein Fehlerabbruch und die Bearbeitung kann nicht an der Unterbrechungsstelle wiederaufgenommen werden.

Beispiel

N80 G10 X0 Y0	Satz 80 wird als Wiederanlaufsatz markiert und die aktuellen Positionen der X- und Y-Achse als Wiederanlaufposition gespeichert.
---------------	--

3.2.2.8 G16 Auswahl der Haupt- und Nebenachsen des aktuellen NC-Kanals

Mit der G16 können die an den drei Hauptebenen beteiligten Haupt- und Nebenachsen des aktuellen NC-Kanals beliebig ausgewählt und damit die voreingestellten Achsen X,Y,Z und A,B,C ersetzt werden.

Syntax

G16 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, die als Haupt- und Nebenachsen ausgewählt werden sollen. 1: erste Hauptachse (X) 2: zweite Hauptachse (Y) 3: dritte Hauptachse (Z) 4: erste Nebenachse (C) 5: zweite Nebenachse (A) 6: dritte Nebenachse (B)
------	--

Erläuterung

Die Auswahl anderer Haupt- und Nebenachsen wird notwendig, wenn andere als die voreingestellten Achsen mit G2/G3 interpoliert, mit Hilfe der WRK korrigiert oder beim Look-Ahead berücksichtigt werden sollen.

Wenn die erste Hauptachse eine Linearachse ist, dann muss die zweite und dritte Hauptachse ebenfalls eine Linearachse und alle Nebenachsen Rotationsachsen sein. Alle Achsen, die an den drei Hauptebenen beteiligt werden sollen, müssen programmiert werden. Die Programmierung der Vorschubgeschwindigkeit erfolgt bei allen Interpolationsaufgaben, an denen eine der Hauptachsen oder eine andere Linear-Achse beteiligt ist, in mm/min.

Ist die erste Hauptachse eine Rotationsachse, dürfen keine weiteren Achsen bei G16 programmiert werden. Die programmierte Achse wird zur Führungsachse. Die Programmierung der Vorschubgeschwindigkeit bei allen Interpolationen, an denen diese Achse beteiligt ist, erfolgt in 1/min.

Die G16 kann ohne Parameter programmiert werden, um die Default-Konfiguration mit X,Y,Z und A,B,C wieder herzustellen.

Beispiel

G16 U1 V2 W4	Auswahl der U- und V-Achse als lineare Hauptachsen und W als rotative Nebenachse, gültig in der X-Y-Ebene (G17).
G17	U-V-Ebene auswählen.
G0 U0 V0	Startpunkt für Kreisinterpolation anfahren.
G2 U100 R50	Halbkreis in der U-V-Ebene interpolieren.
G16	Default-Konfiguration wiederherstellen.

3.2.2.9 G17, G18, G19 Ebenenauswahl

Über die Wegbedingungen G17 ... G19 wird für diverse Funktionen, wie z. B. Kreisinterpolation in 2 Achsen die entsprechende Ebene ausgewählt.

Syntax

G17
G18
G19

Erläuterung

Ausgewählte Ebene:

G17	X-Y-Ebene
G18	X-Z-Ebene
G19	Y-Z-Ebene

Die ausgewählte Ebene ist im Programm modal gültig. Nach Programmende ist automatisch "G17" gültig.

Beim ersten Start eines Programms muss unbedingt eine Ebene ausgewählt werden. Eine standardmäßige Voreinstellung ist nicht vorgesehen.

Beispiel

G18	Die Ebene Z-X wird ausgewählt.
-----	--------------------------------

3.2.2.10 G20 Satzsprung, wahlweise mit Bedingungsprüfung

Programmverzweigung innerhalb eines Programms mit Programmierung des Sprungziels und einer optionalen Sprungbedingung.

Syntax

G20 X E

Bedeutung der Adressen

X	Sprungziel
E	Index des Q-Bits (direkte Programmierung) bzw. des Parameterfeldes (indirekte Programmierung) zur Bedingungsprüfung.

Erläuterung

Mit der G20 wird ein Sprung innerhalb eines Programms programmiert. Ist zusätzlich die DIN-Adresse E angegeben, so wird die Ausführung des Sprunges von einer Bedingung abhängig gemacht.

Ist E direkt programmiert, wird die Funktion zeitsynchronisiert und der Wert von E als Index eines Q-Bits interpretiert. Der Sprung wird nur ausgeführt, wenn das Q-Bit "1" ist.

Im Falle indirekter Programmierung wird der Sprung nur ausgeführt, wenn der Inhalt des angegebenen Parameters ungleich "0" ist. Eine Zeitsynchronisation erfolgt nur, wenn es sich um einen zeitsynchronisierten Parameter handelt.

Beispiel

N20 G20 X50	Nach dem Satz 20 wird der Satz 50 bearbeitet.
G20 X1 E14	Fahre fort mit Satz 1, wenn das Q-Bit 14 einen Wert ungleich 0 enthält. Sonst fahre mit dem Satz nach der G20 fort.

3.2.2.11 G21 Synchrone Parameterfeld-Zuweisung

Synchrones Schreiben eines Wertes in den angegebenen Parameter im Parameterfeld.

Syntax

G21 X E

Bedeutung der Adressen

X	zu schreibender Wert
E	Index für Parameterfeld (P-Feld. Nummer des Parameters, in dem der bei X programmierte Wert abgelegt werden soll.

Erläuterung

Die Zuweisung des Wertes erfolgt nicht - wie bei der direkten Zuweisung mit "Pnnnn=Wert)" – im Voraus durch den Interpreter, sondern zeitsynchron zur Programmausführung im Grobinterpolator. Die G21 kann also verwendet werden, um zeitkritische Daten im Parameterfeld abzulegen.

Beschreibung des Parameterfeldes und Bedeutung der einzelnen Parameter siehe Kap. "P-Feld".

Beispiel

Das folgende Beispiel soll den Unterschied zwischen der "einfachen" Parameterfeldzuweisung und der G21 verdeutlichen. Dazu sollen im Folgenden die Werte aus einer 15 Einträge langen Tabelle ab P1510 Schritt für Schritt über P1500 an die SPS gemeldet werden.

N10 P1501=1510	Schleifenzähler initialisieren
N20 G21 E1500 X=PP1501	Wert aus Tabelle nach P1500
N30 M25	Signal an SPS
N40 P1501=P1501+1	Schleifenzähler erhöhen
N50 G27 X20 Z15	Sprung nach N20

In Satz 20 wird der Wert vom Interpreter aus der Tabelle geholt und ein Auftrag zum Beschreiben von P1500 in den Auftragspuffer des Grobinterpolators eingetragen. Danach wird die M-Funktion in den Auftragspuffer geschrieben. Die richtige Reihenfolge von P-Feld-Schreiben und M-Funktionsausführung ist also sichergestellt.

3.2.2.12 G22 Unterprogrammaufruf, wahlweise mit Bedingungsprüfung und Start eines neuen NC-Kanals

Aufruf eines Unterprogramms als separates Programm oder innerhalb des aktuellen Programms, wahlweise von einer Bedingung abhängig und mit Wiederholung programmierbar. Das Unterprogramm kann auch in einem neuen NC-Kanal gestartet werden.

Syntax

G22 AXES K L J I E

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, die an den neuen NC-Kanal (K) übergeben werden sollen.
K	Nummer des neuen NC-Kanals (> 1)
L	Nummer des Unterprogramms {1 ... 9999}
J	Satznummer
I	Schleifenzähler
E	Index des Q-Bits (direkte Programmierung) bzw. des Parameterfeldes (indirekte Programmierung) zur Bedingungsprüfung.

Erläuterung

Die Funktion G22 erlaubt einen Unterprogramm-Aufruf, der auf Wunsch auch über die DIN-Adresse E bedingt ausführbar ist und über die DIN-Adresse K in einem separaten NC-Kanal ausgeführt werden kann.

Ist E direkt programmiert, wird die Funktion zeitsynchronisiert und der Wert von E als Index eines Q-Bits interpretiert. Der Sprung wird nur ausgeführt, wenn das Q-Bit "1" ist. Im Falle indirekter Programmierung wird der Sprung nur ausgeführt, wenn der Inhalt des angegebenen Parameters ungleich "0" ist. Eine Zeitsynchronisation erfolgt nur, wenn es sich um einen zeitsynchronisierten Parameter handelt.

Die Bearbeitung des Programms verzweigt in das aufgerufene Unterprogramm L, die Fortsetzung des Hauptprogramms erfolgt nach Rückkehr aus dem Unterprogramm mit dem auf den Unterprogrammaufruf folgenden Satz.

Es dürfen bis zu 7 Unterprogrammaufrufe geschachtelt werden.

Modal wirksame Funktionen sind nach Rückkehr aus einem Unterprogramm weiterhin gültig. Im Unterprogramm ist zunächst der Zustand des Hauptprogramms gültig, dieser kann jedoch geändert werden.

Mit der Angabe einer Satznummer unter der Adresse J ist es möglich, gezielt mit einer bestimmten Satznummer des Unterprogramms zu beginnen. Wenn keine Programmnummer L angegeben ist, erfolgt der Unterprogrammaufruf innerhalb des aktuellen Programms. Die Programmbearbeitung verzweigt dann zu der angegebenen Satznummer. Die Fortsetzung des Programms erfolgt wie bei einem normalen Unterprogrammaufruf nach G99 mit dem der G22 folgenden Satz. Zu beachten ist hierbei, dass die Satznummern immer in numerisch aufsteigender Reihenfolge vergeben werden müssen!

Zusätzlich ist es möglich, unter der Adresse I eine Anzahl von Wiederholungen zu programmieren. Das bedeutet, dass mit dem der G22 folgenden Satz erst begonnen wird, wenn das Programm L I-Mal aufgerufen wurde.

Start eines 2. NC-Kanals

Die Ausführung des Unterprogramms kann auch parallel zum aktuellen Programm erfolgen. Dazu muss bei K die Nummer des NC-Kanals angegeben werden, in dem das Programm gestartet werden soll. Die angegebene Kanalnummer muss größer als die Nummer des aktuellen Kanals (normalerweise 0) und kleiner als die maximale Kanalanzahl in der Maschinenkonstante MK_KANALANZAHL sein.

Ein NC-Kanal kann nur die Achsen ansprechen, die ihm zugeordnet sind. Sollen im Kanal 1 Achsen verfahren werden, so müssen diese beim Start des NC-Kanals mit G22 an den neuen Kanal übergeben werden. Der Kanal 0 kann mit G153 die übergebenen Achsen zurückholen, sobald der Kanal 1 mit M30 beendet wurde.

Das Programm im Kanal 0 kann erst beendet werden, wenn auch das Programm im Kanal 1 beendet ist. Die Synchronisation erfolgt automatisch bei M30.

Beispiel

N120 G22 L1100 I4	Viermaliger Aufruf des Unterprogramms %1100
N270 G22 J4000	Start eines Unterprogramms in der gleichen Programmdatei, welches bei Satznummer N4000 beginnt.
G22 L8000 J500	Aufruf des Unterprogramms %8000 ab Satz 500.
G22 L395 I3 E=P3012	Bedingter Aufruf des Unterprogramms %395 bis zu 3-mal hintereinander. Ein vorzeitiges Ende der Schleife erfolgt, falls das Parameterfeld an der Stelle 3012 den Wert 0 aufweist.
G22 L9001 K1 U0 V0	Start des Programms %9001 im zweiten Kanal mit Übergabe der U- und V-Achse an den neuen NC-Kanal.

3.2.2.13 G24 Positive Verfahrbereichsgrenze definieren

Definition einer Verfahrbereichsgrenze in positiver Verfahrriichtung.

Syntax

G24 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	positive Verfahrbereichsgrenze der angegebenen Achsen
------	---

Erläuterung

Sind mit der Wegbedingung Achsenadressen angegeben, so werden die programmierten Werte, bezogen auf den durch den Grundoffset definierten Maschinennullpunkt, ab P304 in das Parameterfeld eingetragen. Ist hingegen keine weitere DIN-Adresse außer der Wegbedingung angegeben, so wird das Parameterfeld wieder mit den in den Maschinenkonstanten voreingestellten Werten besetzt.

Um die mit G24 verschobenen Verfahrbereichsgrenzen zu aktivieren, muss anschließend eine G26 mit den entsprechenden Achsbuchstaben programmiert werden.

Beispiel

N100 G24	Für alle Achsen der Anlage werden die positiven Verfahrbereichsgrenzen auf den durch die Maschinenkonstanten bestimmten Wert vordefiniert.
G24 X2345.554	Die positive Verfahrbereichsgrenze der Achse X wird auf die absolute Position 2345.554 definiert.

3.2.2.14 G25 Negative Verfahrbereichsgrenze definieren

Definition einer Verfahrbereichsgrenze in negativer Verfahrriichtung.

Syntax

G25 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	negative Verfahrbereichsgrenze der angegebenen Achsen
------	---

Erläuterung

Sind mit der Wegbedingung Achsenadressen angegeben, so werden die programmierten Werte, bezogen auf den durch den Grundoffset definierten Maschinennullpunkt, ab P336 in das Parameterfeld eingetragen. Ist hingegen keine weitere DIN-Adresse außer die Wegbedingung angegeben, so wird das Parameterfeld wieder mit den in den Maschinenkonstanten voreingestellten Werten besetzt.

Um die mit G25 verschobenen Verfahrbereichsgrenzen zu aktivieren, muss anschließend eine G26 mit den entsprechenden Achsbuchstaben programmiert werden.

Beispiel

N150 G25	Für alle Achsen der Anlage werden die negativen Verfahrbereichsgrenzen auf den durch die Maschinenkonstanten bestimmten Wert vordefiniert.
N200 G25 X-115	Die negative Verfahrbereichsgrenze der Achse X wird auf die absolute Position -115 definiert.

3.2.2.15 G26 Verfahrbereichsgrenzen aktivieren

Aktivieren bzw. deaktivieren von Verfahrbereichsgrenzen.

Syntax

G26 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung (Wert beliebig)
------	------------------------------------

Erläuterung

Sind neben der Wegbedingung Achsadressen programmiert, werden die im Parameterfeld eingetragenen Werte für die positiven und negativen Verfahrbereichsgrenzen übernommen und damit aktiviert. Sind außer der G26 keine weiteren DIN-Adressen programmiert, werden die Verfahrbereichsgrenzen aller (!) Achsen aufgehoben.

Beispiel

N250 G26 X0	Die positive und die negative Verfahrbereichsgrenze der Achse X wird aktiviert.
N260 G26	Alle Verfahrbereichsgrenzen werden deaktiviert

3.2.2.16 G27 Sprungfunktion mit Wiederholungszähler

Programmierung einer Schleife, die n-mal durchlaufen werden soll.

Syntax

G27 X Z

Bedeutung der Adressen

X	Sprungziel (Satznummer)
Z	Wiederholungszähler

Erläuterung

Die programmierte Satznummer wird entsprechend der Zahl im Wiederholungszähler Z durchlaufen. Die Ziel-Satznummer muss immer kleiner sein als die Satznummer, in der G27 programmiert ist, d. h. es sind nur Rücksprünge erlaubt. Bei Nichtbeachtung erfolgt ein Abbruch mit einer Fehlermeldung.

Die Ziel-Satznummer muss vorhanden sein, andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung bei der Abarbeitung des Programms.

Der maximale Wert, der unter Z programmiert werden kann ist 65535; ist der Wert 0 angegeben, so wird die Schleife 65536-mal durchlaufen.

Beispiel

N10 G27 X10 Z3	Das Programm führt drei mal die Sätze zwischen N10 und der G27 aus, bevor es mit dem Satz nach der G27 fortfährt.
-------------------	---

3.2.2.17 G30, G31 Strecken- bzw. Bahnsteuerung

Mit der Wegbedingung G30 wird die Steuerung in den Streckenbetrieb und mit G31 in den Bahnbetrieb geschaltet.

Syntax

G30
G31

Erläuterung

Im Bahnbetrieb fahren alle programmierten Achsen auf einer Bahn, wobei die Geschwindigkeit der Achsen sich aus der programmierten Bahngeschwindigkeit ergibt. Alle Achsen erreichen ihren programmierten Endpunkt gleichzeitig.

Beim Streckenbetrieb fahren die programmierten Achsen ihren Weg zwar gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. Alle Achsen fahren mit der für sie gültigen Geschwindigkeit ihren Endpunkt an. Der Endpunkt wird in Abhängigkeit vom programmierten Weg nicht gleichzeitig erreicht.

Die Abarbeitung des nächsten Satzes beginnt, nachdem die letzte Achse ihren Zielpunkt erreicht hat.

Die Wegbedingung G31 (Bahnbetrieb) ist nach dem Einschalten bzw. Rücksetzen der Steuerung voreingestellt, wenn nicht in den Maschinenkonstanten mit MK_VOREINSTELLUNG eine andere Voreinstellung gewählt wurde.

Beispiel

N5 G30	Mit Satz 5 wird die Steuerung in den Streckenbetrieb umgeschaltet.
--------	--

3.2.2.18 G33 Kopplung zwischen Bahn und Rotationsachse einschalten

Mit der G33 wird die Kopplung zwischen der Bahn bzw. einer an der Bahn beteiligten Achse und eine Rotationsachse eingeschaltet.

Syntax

G33 A B C L E oder
G33 I J K

Bedeutung der Adressen

ABC	Rotationsachsen, die der Bahn nachgeführt werden sollen. (Wert beliebig).
L	Bahnlänge, die während einer ganzen Umdrehung der Rotationsachse zurückgelegt werden soll.
E	Drehzahlvorwahl der Rotationsachse in 1/min. Die resultierende Bahngeschwindigkeit ist $F=E \cdot L$.
I	Gewindesteigung in X-Richtung. Kopplung zwischen X- und A-Achse aktiv.
J	Gewindesteigung in Y-Richtung. Kopplung zwischen Y- und B-Achse aktiv.
K	Gewindesteigung in Z-Richtung. Kopplung zwischen Z- und C-Achse aktiv.

Erläuterung

Die G33 unterscheidet zwei Varianten anhand der Programmierung.

Die erste Variante dient zur Nachführung von Rotationsachsen zum Vorschub auf der Bahn (z. B. Technologie Nähen). Dabei wird pro zurückgelegten Weg auf der Bahn eine Umdrehung der Rotationsachsen ausgeführt. Die Schrittlänge wird pro Satz so korrigiert, so dass eine ganze Anzahl Umdrehungen der Rotationsachsen gefahren wird.

Rampen und Geschwindigkeiten auf der Bahn werden falls erforderlich so nach unten korrigiert, dass die Rotationsachsen nicht überfordert werden. Bei der zweiten Variante wird die Rotationsachse nicht dem Vorschub auf der Bahn nachgeführt, sondern dem Vorschub einer einzelnen Achse. Diese Variante dient speziell zum Gewindeschleifen.

Die programmierte Steigung wird in P685 abgelegt und die Steigungskorrektur in P686 genullt. Die Summe von P685 und P686 ergibt die effektive Gewindesteigung in mm/Umdrehung. Die Steigungskorrektur kann online durch Veränderung von P686 beeinflusst werden.

Während die Gewindekopplung aktiv ist, kann die beteiligte Rotationsachse nicht unabhängig positioniert werden. Die Kopplung ist modal wirksam und muss mit G34 ausgeschaltet werden. Am Programmende wird die Kopplung der ersten Variante automatisch ausgeschaltet. Beide Varianten können nicht gleichzeitig aktiv sein. Bei der ersten Variante können mehrere Rotationsachsen der Bahn nachgeführt werden, wenn diese gemeinsam bei der G33 programmiert werden.

Beispiel

G33 L5 A0	Pro Umdrehung der A-Achse sollen 5 mm auf der Bahn zurückgelegt werden.
G33 K1.5	Die Gewindesteigung soll 1.5 mm pro Umdrehung betragen. Pro 1.5 mm Vorschub der Z-Achse soll die C-Achse also eine Umdrehung machen.

3.2.2.19 G34 Kopplung zwischen Bahn und Rotationsachse ausschalten

Mit der G34 wird die mit G33 eingeschaltete Bahnkopplung wieder ausgeschaltet.

Syntax

G34

Erläuterung

Die G34 hebt die Kopplung zwischen der Bahn bzw. einer an der Bahn beteiligten Achse und der Rotationsachse wieder auf.

Bei der zweiten Variante der G33, dem Gewindeschleifen, ist dies u. a. notwendig, um die beteiligte Rotationsachse allein zu positionieren.

Beispiel

G34	Kopplung ausschalten. Rotationsachse wird nicht mehr mitgeführt.
-----	--

3.2.2.20 G36 Modales Oszillieren einschalten

Modales Oszillieren für eine Achse einschalten.

Syntax

G36 AXES I J K F

Bedeutung der Adressen

AXES	Zu oszillierende Achse und Hub in mm
I	Verweilzeit am linken Umkehrpunkt (Default 0)
J	Verweilzeit am rechten Umkehrpunkt (Default 0)
K	Bewertung von I und J nicht programmiert: Keine Verweilzeit (I u. J egal). 0: I, J geben die Verweilzeit in Sekunden an. 1: I, J geben die Anzahl der Werkstückumdrehungen am Umkehrpunkt an. Nicht implementiert.
F	Oszillationsgeschwindigkeit [mm/min]

Erläuterung

Die modale Pendelbewegung mit programmierbarem Hub und Geschwindigkeit wird eingeschaltet. Der Hub bezieht sich auf die Position der Achse zu Beginn des Satzes. An den Umkehrpunkten kann eine Verweilzeit programmiert werden. Die Angabe der Zeiten kann für beide Umkehrpunkte unabhängig voneinander erfolgen. Die Bewegung wird so lange ausgeführt, bis sie durch G37 angehalten wird. Wenn mehr als eine Achse programmiert ist, wird die Oszillationsbewegung für jede Achse unabhängig ausgeführt. Die Angabe der Verweilzeiten und der Oszillationsgeschwindigkeit gilt dann für jede programmierte Achse.

Beispiel

N10 G36 Z40 J1 F100	Die Z-Achse führt eine Pendelbewegung mit einem Hub von 40 mm und einer Geschwindigkeit von 100 mm/min aus. Am rechten Umkehrpunkt erfolgt eine Verweilzeit von 1 sec.
---------------------	--

3.2.2.21 G37 Modales Oszillieren ausschalten

Syntax	G37 AXES	
Bedeutung der Adressen	AXES	Gültigkeitskennung für die Achsen, für die das modale Oszillieren ausgeschaltet werden soll. Wert = 1.
Erläuterung	Mit der Wegbedingung G37 wird das modale Oszillieren (siehe G36) ausgeschaltet. Um dies zu erreichen, wird in einem Satz mit der Wegbedingung G37 unter der Adresse der Achse, deren modale Oszillation ausgeschaltet werden soll, eine 1 programmiert. Die Achse wird dann sofort gestoppt, d. h. sie fährt ihren Oszillationshub nicht zu Ende.	
Beispiel	N15 G37 Z1	In Satz 15 wird die modale Oszillation der Z-Achse gestoppt.

3.2.2.22 G40 Aufheben der Werkzeugkorrektur

Abschalten der durch G41 / G42 eingeschalteten Werkzeugbahnkorrektur.

Syntax

G40 E

Bedeutung der Adressen

E	Auswahl der Abfahrstrategie, nur bei Standard-WRK. 0: Nach der G40 muss ein Abfahrsatz folgen (Default). 1: Kein Abfahrsatz nach G40, die Achsen bleiben auf der letzten korrigierten Position.
---	---

Erläuterung

G40 schaltet das mit G41 bzw. G42 eingeschaltete Korrekturverfahren wieder aus. Standardmäßig ist eine Werkzeugradiuskompensation vorgesehen.

Mit dem nächsten Verfahrssatz wird der nicht korrigierte Zielpunkt angefahren. Es ist zu beachten, dass bei der WRK im Anschluss an G40 immer ein Verfahrssatz programmiert werden muss, wenn nicht E1 angegeben ist. Der Startpunkt dieses Satzes ist auf der kompensierten Bahn, der Zielpunkt des Satzes ist unkompensiert!

Beispiel

N 100 G1 X10	Y10 Letzter Kontursatz innerhalb der WRK
N 110 G40	Ausschalten der WRK
N 120 G1 X0	Abfahrsatz

3.2.2.23 G41 Werkzeugbahnkorrektur - links, G42 Werkzeugbahnkorrektur - rechts

Einschalten der Werkzeugradiuskompensation oder eines applikationsspezifischen Korrekturverfahrens für die Werkzeugbahn.

Syntax

G41 R J L
G42 R J L

Bedeutung der Adressen

R	Zu kompensierender Werkzeugradius
J	Werkzeugorientierung (Wert 0 ... 9)
L	Übergangsart 0: linear, 1: zirkular

Erläuterung

Die Wegbedingungen schalten die Werkzeugradiuskompensation oder ein applikationsspezifisches Korrekturverfahren ein. Der Werkzeugradius wird aus dem Parameterfeld (P700) übernommen, welches bei einer T-Umschaltung vorbesetzt wird oder kann gegebenenfalls mit dem Kennbuchstaben R direkt programmiert werden. Bei applikationsspezifischen Korrekturen werden die Maße über vereinbarte Schnittstellen übernommen (Parameterfeld, Maschinenkonstanten). G41 aktiviert eine Korrektur links, G42 rechts der programmierten Bahn, bezogen auf die Richtung der Werkzeugbewegung. Die Kompensation gilt für die angewählte Ebene (G17, G18, G19). Nach Auswahl der Kompensation wird mit dem nachfolgenden Satz die kompensierte Bahn angefahren. Der Startpunkt dieses Satzes ist die momentane Ist-Position, der Zielpunkt liegt auf der kompensierten Bahn (Schnittpunkt mit nachfolgendem Satz).

Die entsprechende Werkzeugorientierung J kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden, die den Zusammenhang zwischen den Koordinaten des Schneidenmittelpunktes (Xs,Ys) und den Koordinaten des Werkzeugschneidenpunktes (Xp,Yp) für jeden Orientierungswert beinhaltet.

J	Xp	Yp
0	Xs	Ys
1	Xs+R	Ys+R
2	Xs-R	Ys+R
3	Xs-R	Ys-R
4	Xs+R	Ys-R
5	Xs+R	Ys
6	Xs	Ys+R
7	Xs-R	Ys
8	Xs	Ys-R

Die Werkzeugbahnkorrektur arbeitet nach dem Schnittpunktverfahren. Bei großem Konturübergangswinkel kann der Schnittpunkt sehr weit von der Bahn entfernt liegen. In dem Fall werden lineare Zwischensätze (L0, Konturübergangswinkel > 270 Grad) oder ein zirkularer Übergang (L1, Konturübergangswinkel > 180 Grad) generiert. Die Kompensation wird abgeschaltet durch G40. Ein Wechsel von G41 <-> G42 ohne dazwischenliegendes G40 ist erlaubt.

Beispiel

N100 G41 R1	Werkzeugradiuskorrektur mit 1 mm Werkzeugradius einschalten.
N110 G1 X10	Anfahrsatz
N120 G1 X20 Y10	Erster Kontursatz

3.2.2.24 G53 Temporäre Koordinatenverschiebung aufheben

Hebt die temporäre Koordinatenverschiebung im aktuellen Koordinatensystem wieder auf.

Syntax

G53

Erläuterung

Mit der Funktion G53 wird eine durch G54 vorgenommene temporäre Koordinatenverschiebung aufgehoben. Es gelten wieder die ursprünglich festgelegten Nullpunkte. Dies gilt nur für das aktuelle Werkstückkoordinatensystem.

Beispiel

G53 S1	Die zuvor vorgenommene temporäre Nullpunktverschiebung in S1 wird rückgängig gemacht.
--------	---

3.2.2.25 G54 Temporäre Nullpunktverschiebung

Mit der Wegbedingung G54 kann der Nullpunkt des aktuellen Werkstückkoordinatensystems temporär verschoben werden.

Syntax

G54 AXES]

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Nullpunkt verschoben werden soll.
------	---

Erläuterung

Mit G54 kann der Nullpunkt des aktuellen Werkstückkoordinatensystems verschoben werden. Die Verschiebung erfolgt wie bei G92, ist jedoch nur temporär wirksam. Sie wird aufgehoben bei Programmende oder -abbruch oder durch G53.

Zu beachten ist die Sonderstellung von S0. Bei einer Verschiebung von S0 werden alle anderen S-Koordinatensysteme mit verschoben. Ist die Maschinenkonstante MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT nicht gesetzt, wird die Verschiebung in S0 unterdrückt, in allen anderen Koordinaten wird sie jedoch wirksam.

Beispiel

G54 X10 Y10	Die Nullpunkte der Achsen X und Y im aktuellen Koordinatensystem (S) werden um jeweils 10 mm verschoben.
-------------	--

3.2.2.26 G60 Genauhalt Ein/Aus

Umschalten des Verhaltens der Bahnsteuerung am Satzende.

Syntax

G60 X Y

Bedeutung der Adressen

X	Wahlschalter nicht programmiert: Genauhalt ein. 0: Genauhalt aus, LookAhead ein. >0: Wartezeit am Satzende in Sekunden.
Y	Aktivieren von Genauhalt mit Schleppabstandsüberwachung. Der programmierte Wert hat keine Bedeutung.

Erläuterung

Mit der Funktion G60 kann das Verhalten der Bahnsteuerung am Satzende eines Verfahrssatzes beeinflusst werden. Die Grundeinstellung ist "Genauhalt ohne Schleppabstandsüberwachung".

Genauhalt ohne Schleppabstandsüberwachung:

Die Zielposition des Satzes wird über eine Bremsrampe angefahren. Die Größe der Rampe wird in Maschinenkonstanten festgelegt. Die Bahngeschwindigkeit beträgt am Satzende "0".

Genauhalt mit Wartezeit:

Die Zielposition wird wie beim Genauhalt angefahren. An dieser Position wird für die unter X programmierte Zeit gewartet, bevor der Satz beendet wird.

Genauhalt mit Schleppabstandsüberwachung:

Nach dem Erreichen der Zielposition wartet die Steuerung, bis der Schleppabstand der beteiligten Achsen innerhalb des konfigurierten Genauhaltfensters (MK_SCHLEPPGENAUHALT) ist. Die maximale Wartezeit kann bei X programmiert werden, voreingestellt sind 10 Sekunden.

Genauhalt aus:

Die Zielposition des Satzes wird mit der programmierten Geschwindigkeit angefahren, wenn ein weiterer Verfahrssatz folgt. Wenn die Geschwindigkeit des nachfolgenden Satzes niedriger ist, wird zum Satzende auf diese Geschwindigkeit gebremst. Die Geschwindigkeit am Satzende wird beeinflusst durch den Konturverlauf, d. h. den Übergangswinkel der beiden Sätze ("look ahead").

Das Bremsen erfolgt über eine Rampe. Wenn kein weiterer Verfahrssatz folgt, wird die Zielposition wie bei "Genauhalt ohne Schleppabstandsüberwachung" angefahren.

Beispiel

G60 X0	Ab sofort soll mit ausgeschaltetem Genauhalt (mit "look ahead") gefahren werden.
--------	--

3.2.2.27 G61 Satzvorverarbeitung anhalten

Zeitsynchronisation mit Grobinterpolator durchführen.

Syntax

G61

Erläuterung

Mit der Funktion G61 kann die Satzvorverarbeitung des Interpreters vorübergehend angehalten werden, d. h. die Interpretation des nächsten Satzes wird angehalten bis der letzte Satz im Auftragspuffer des Grobinterpolators abgearbeitet wurde.

Wenn die G61 innerhalb einer Kontur verwendet wird, kommt es dabei zwangsläufig zum kurzzeitigen Stillstand der Achsen auf der Bahn, da ohne Anschlusssatz keine Anschlussgeschwindigkeit bestimmt werden kann.

Beispiel

N10 G1 X10 Z20	Satz innerhalb der Schleife
...	Weitere Sätze in der Schleife
N50 G61	Satzvorverarbeitung anhalten, bis der Satz vor N50 ausgeführt wurde.
N60 :P1999=P1999+1	Parameter zur Anzeige der Schleifendurchläufe erhöhen.
N70 G27 X10 Z33	Schleife 33-mal durchlaufen.

3.2.2.28 G74 Referenzpunktfahrt

Mit der Wegbedingung G74 wird die Referenzpunktfahrt ausgeführt.

Syntax

G74 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung (Wert beliebig)
------	------------------------------------

Erläuterung

Es gibt zwei Möglichkeiten der Referenzpunktfahrt.

Falls in einem DIN-Satz die Funktion G74 ohne weitere Adressen programmiert ist, wird die automatische Referenzpunktfahrt gemäß der in den Maschinenkonstanten festgelegten Reihenfolge ausgeführt.

Bei Angabe einzelner Achsen wird die Referenzpunktfahrt nur in den programmierten Achsen durchgeführt.

Die Richtung der Referenzpunktfahrt ist durch die entsprechende Maschinenkonstante der Achse vorgegeben, d. h. die Richtung entspricht der automatischen Referenzpunktfahrt. Eine Achse wird programmiert durch Eingabe einer beliebigen einstelligen Zahl unter der zugehörigen Achsadresse.

Beispiel

G74 X1 Y2	Die Referenzpunktfahrt wird für die konfigurierten Achsen durchgeführt (Wert beliebig).
G74	Eine automatische Referenzpunktfahrt wird gemäß der in den Maschinenkonstanten festgelegten Reihenfolge der Achsen durchgeführt.

3.2.2.29 G75 Maßstabsfaktoren für Eingabeeinheiten

Setzen des Maßstabsfaktors der einzelnen Achsen für die programmierten Eingabeeinheiten.

Syntax

G75 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Angabe der Achse und des Faktors
------	----------------------------------

Erläuterung

Die G75 bewirkt eine Streckung oder Stauchung der programmierten Kontur vor der Verarbeitung durch interne Korrekturmodule. Diese kann unsymmetrisch sein, wenn unterschiedliche Skalierungsfaktoren für die einzelnen Achsen programmiert werden. Dabei ist zu beachten, dass nur die jeweils programmierten Zielkoordinaten, Mittelpunktkoordinaten und Radien skaliert werden, d. h. Kreise bleiben weiterhin Kreise und werden niemals zu Ellipsen expandiert.

Ein negativer Skalierungsfaktor bewirkt die Spiegelung um die jeweilige Achse. Die Programmierung der Funktion ohne Angabe von Achsen setzt alle Faktoren wieder auf "1".

Beispiel

G75 X2 Y-3	Skalierungsfaktor 2 für X und -3 für Y
G1 X10 Y5	Fahren auf X20 und Y-15

3.2.2.30 G76 Maßstabsfaktoren für Impulsbewertung

Setzen des Maßstabsfaktors für die Impulsbewertung der einzelnen Achsen.

Syntax

G76 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Angabe der Achse und des Faktors
------	----------------------------------

Erläuterung

Mit der G76 kann die Impulsbewertung (Impulse pro Weg) der Achsen geändert werden. Dies entspricht einer linearen Transformation, wie sie z. B. durch eine Umschaltung der Getriebestufe nötig wird.

Die G76 bewirkt wie die G75 eine Streckung oder Stauchung der programmierten Kontur. Im Gegensatz zur G75 werden jedoch auch die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen beeinflusst. Die max. zulässigen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen aus den Maschinenkonstanten werden dazu entsprechend angepasst. Durch die Änderung der Impulsbewertung ergeben sich bei unsymmetrischen Skalierungsfaktoren geometrisch andere Konturen als programmiert, z. B. werden Kreise zu Ellipsen und die Geschwindigkeit auf der Bahn wird nicht mehr konstant sein.

Ein negativer Skalierungsfaktor bewirkt die Spiegelung um die jeweilige Achse. Die Programmierung der Funktion ohne Angabe von Achsen setzt alle Faktoren wieder auf "1".

Beispiel

G76 C-1	Bewegungssinn der C-Achse invertieren.
---------	--

3.2.2.31 G88 Grunddrehung

Drehung der Systeme S1 - S31 in der XY-Ebene.

Syntax

G88 C X Y

Bedeutung der Adressen

C	Grunddrehwinkel in Grad.
X, Y	Bestimmung des Grunddrehwinkels aus Delta-X und Delta-Y

Erläuterung

Die Grunddrehung dient der Definition der Lage eines Werkstückes (S1 ... S31) relativ zum Maschinenarbeitsraum (S0). Die Drehung wirkt für S1 ... S31 gemeinsam um den gleichen Winkel in der XY-Ebene. Im Referenz-Werkstückkoordinatensystem S0 ist die Drehung nicht wirksam, gleichwohl kann die Drehung aber dort, stehend in S0, definiert werden. Sie wird dann erst bei Umschaltung nach S1 ... S31 aktiv.

Bei der Einschaltung der Drehung werden die Ist-Positionen der X, Y und C Achse an die neue Lage angepasst; eine Ausgleichsbewegung findet nicht statt.

Die Angabe des Winkels ist eine Absolutangabe.

Die Drehung wird deaktiviert durch Programmierung der G88 ohne Parameter bzw. durch Angabe des Winkels 0°.

Die Funktion ist modal wirksam und bleibt bis zur Aufhebung oder Rücksetzen der Steuerung aktiv.

Beispiel

N1 G0 X10 Y15 S0 T0 N2 G193 X-10 Y50 S1 N3 G88 C30	Mit Satz 3 wird eine Drehung der XY-Ebene für alle Systeme S1 ... S31 um 30 Grad, relativ zum ungedrehten S0 aktiviert. Die Drehung wird sofort wirksam, da sie in S1 stehend aktiviert wurde.
--	--

3.2.2.32 G89 Konturdrehung

Drehung der Systeme S1 ... S31 in der XYZ-Ebene wirkt wie die G88, ist jedoch nur innerhalb eines Programms und additiv zur G88 wirksam.

Syntax

G89 A B C

Bedeutung der Adressen

A	Relativer Drehwinkel der YZ-Ebene in Grad
B	Relativer Drehwinkel der ZX-Ebene in Grad
C	Relativer Drehwinkel der XY-Ebene in Grad

Erläuterung

Die Konturdrehung dient der Definition der Lage einer Konturbeschreibung auf einem Werkstück. Die Drehung wirkt für S1 ... S31 gemeinsam. Im Referenz-Werkstückkoordinatensystem S0 ist die Drehung nicht wirksam, gleichwohl kann die Drehung aber dort, stehend in S0, definiert werden. Sie wird dann erst bei Umschaltung nach S1 ... S31 aktiv.

Bei der Einschaltung der Drehung werden die Ist-Positionen der X, Y, Z, A, B und C Achse an die neue Ebenenlage angepasst; eine Ausgleichsbewegung findet nicht statt.

Die Transformations-Reihenfolge ist immer A->B->C.

Die Angaben der Winkel sind Relativangaben.

Die Drehung wird deaktiviert durch Weglassen aller Parameter und sie wird automatisch am Programmende oder bei Programmabbruch ausgeschaltet. Bei der Deaktivierung wird der Winkel auf 0 zurückgesetzt.

Beispiel

N1 G0 X10 Y15 S0 T0	Mit Satz 4 wird eine Konturdrehung der YZ-Ebene um 10° und der XY-Ebene um 15° für alle Systeme S1 ... S31 aktiviert. Die Drehung wird erst in Satz 5 wirksam, da sie in S0 stehend aktiviert wurde.
N2 G193 X0 Y0 S1	
N3 S0	
N4 G89 A10 C15	Die aktuellen Ist-Positionen werden in Satz 5 auf das gedrehte System umgerechnet.
N5 S1	

3.2.2.33 G90 Absolute Maßangaben (Bezugsmaß)

Umschaltung auf das Bezugsmaßsystem.

Syntax

G90 AXIS R D

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung der Achsen (Wert beliebig)
R	Gültigkeitskennung für Polarradius
D	Gültigkeitskennung für Polarwinkel

Erläuterung

Bei der Bezugsmaßprogrammierung bezieht sich der programmierte Endpunkt der Werkzeugbahn immer auf den Nullpunkt des gewählten Koordinatensystems.

Es ist möglich, einzelne oder alle Achsen auf Bezugsmaßprogrammierung umzuschalten. Bei Angabe einer Achse wird nur diese auf Kettenmaß umgeschaltet; für die anderen bleibt die momentane Bemaßungsart gültig. Wird die G90 ohne DIN-Adressen programmiert, werden alle Achsen ins Bezugsmaßsystem umgeschaltet.

Die Wegbedingung G90 ist modal wirksam und wird erst durch die Wegbedingung G91 (Kettenmaßsystem) ausgeschaltet.

Beispiel

N3 G90	Alle Achsen in das Bezugsmaßsystem umschalten.
--------	--

3.2.2.34 G91 Inkrementale Maßangaben (Kettenmaßprogrammierung)

Mit der Wegbedingung G91 wird vom Bezugsmaßsystem auf das Kettenmaßsystem umgeschaltet. Dies kann generell für alle Achsen (ohne Adressparameter) und auch für einzelne Achsen gemacht werden.

Syntax

G91 AXES R D

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung der Achsen (Wert beliebig)
R	Gültigkeitskennung für Polarradius
D	Gültigkeitskennung für Polarwinkel

Erläuterung

Im Kettenmaßsystem wird der Endpunkt der programmierten Achse immer relativ zu ihrem Startpunkt programmiert. Das Vorzeichen gibt die Richtung der Achsbewegung an; der Startpunkt ist die momentane Achsposition.

Es ist möglich, einzelne oder alle Achsen auf Kettenmaßprogrammierung umzuschalten. Bei Angabe einer Achse wird nur diese auf Kettenmaß umgeschaltet; für die anderen bleibt die momentane Bemaßungsart gültig. Wird die G91 ohne DIN-Adressen programmiert, werden alle Achsen ins Kettenmaßsystem umgeschaltet.

Die Wegbedingung G91 ist modal wirksam und wird erst durch die Wegbedingung G90 (Bezugsmaßsystem) ausgeschaltet.

Beispiel

N7 G91	Alle Achsen ins Kettenmaßsystem umgeschalten.
--------	---

3.2.2.35 G92 Relative Nullpunktverschiebung

Mit der Wegbedingung G92 kann der Nullpunkt des aktuellen Koordinatensystems incremental verschoben werden.

Syntax

G92 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Nullpunkt verschoben werden soll.
------	---

Erläuterung

Die incrementale Nullpunktverschiebung wird mit der Wegbedingung G92 und den Adressbuchstaben der Achsen programmiert, bei denen der Nullpunkt verschoben werden soll.

Unter den Adressbuchstaben der Achsen wird der Wert programmiert, um den der Nullpunkt der Achse verschoben werden soll. Mit der Wegbedingung G92 können die Nullpunkte aller gewünschten Achsen in einem Satz verschoben werden.

Wenn im gleichen Satz ein T programmiert ist, erfolgt die Verschiebung im aktuellen Werkzeugkoordinatensystem (T0 ... T31), sonst wird das aktuelle Werkstückkoordinatensystem (S0 ... S31) verschoben.

Zu beachten ist die Sonderstellung von S0. Bei einer Verschiebung von S0 werden alle anderen S-Koordinatensysteme mit verschoben. Ist die Maschinenkonstante MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT nicht gesetzt, wird beim Versuch S0 zu verschieben, eine Fehlermeldung generiert und das Programm abgebrochen.

Beispiel

N20 G92 X0.03 T1	Hier wird der Nullpunkt der X-Achse in T1 um +30 mm verschoben.
------------------	---

3.2.2.36 G93 Absolute Nullpunktverschiebung

Mit G93 kann der Nullpunkt des aktuellen Koordinatensystems auf einen absolut programmierten Wert verschoben werden.

Syntax

G93 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Nullpunkt verschoben werden soll
------	--

Erläuterung

Die absolute Nullpunktverschiebung wird mit der Wegbedingung G93 und den Adressbuchstaben der Achsen programmiert, bei denen der Nullpunkt verschoben werden soll.

Unter den Adressbuchstaben der Achsen wird direkt der neue Nullpunktoffset des zu verschiebenden Koordinatensystems programmiert. Mit der Wegbedingung G93 können die Nullpunkte aller gewünschten Achsen in einem Satz verschoben werden.

Wenn im gleichen Satz ein T programmiert ist, erfolgt die Verschiebung im aktuellen Werkzeugkoordinatensystem (T0 ... T31), sonst wird das aktuelle Werkstückkoordinatensystem (S0 ... S31) verschoben.

Zu beachten ist die Sonderstellung von S0. Bei einer Verschiebung von S0 werden alle anderen S-Koordinatensysteme mit verschoben. Ist die Maschinenkonstante MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT nicht gesetzt, wird beim Versuch S0 zu verschieben, eine Fehlermeldung generiert und das Programm abgebrochen.

Beispiel

N20 G93 Z50 T1	Hier wird der Nullpunktoffset der Z-Achse (Werkzeuglänge) in T1 auf 50 mm gesetzt.
----------------	--

3.2.2.37 G99 Rücksprung

Unterprogrammende mit Rücksprung zum rufenden Programm.

Syntax

G99

Erläuterung

Die Wegbedingung G99 muss in jedem Unterprogramm als letzter Befehl stehen.

Die Steuerung setzt das Programm im Hauptprogramm mit dem Satz fort, der nach dem aufrufenden Satz programmiert wurde.

In einem Satz mit der Wegbedingung G99 darf keine andere Adresse programmiert werden.

Modal wirksame Funktionen sind nur in dem Unterprogramm gültig, in dem sie gesetzt wurden. Nach Beendigung des Unterprogramms sind sie nicht mehr gültig.

Beispiel

N5 G99	Unterprogramme beenden und im aufrufenden Programm weiterarbeiten.
--------	--

3.2.2.38 G100 Polarkoordinaten: Geradeninterpolation im Eilgang

Die Wegbedingung G100 entspricht funktional der Wegbedingung G00 bei der Programmierung der Zielpositionen im rechtwinkligen Koordinatensystem.

Syntax

G100 AXES U W

Bedeutung der Adressen

AXES	Mittelpunktkoordinaten
U	Polarradius
W	Polarwinkel

Erläuterung

Der Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems wird jeweils durch zwei Adressen bestimmt: X/Y bei G17, X/Z bei G18, Y/Z bei G19. Die Zuordnung der Hauptachsen kann mit G16 geändert werden. Bei Verwendung der Achsen U und W als Hauptachsen, können diese nicht für die Mittelpunktprogrammierung verwendet werden.

Die Mittelpunktkoordinaten können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Die Zielposition wird durch den Polarradius U und den Polarwinkel W im Bezug auf den aktuellen Mittelpunkt bestimmt.

Der Radius und der Winkel können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Die programmierten Mittelpunktkoordinaten sind modal wirksam.

Die Wegbedingung G100 ist modal wirksam.

Beispiel

N100 G17 N110 G0 X50 Y0 N120 G100 X10 Y10 U20 W45	Hier wird der Nullpunktoffset der Z-Achse (Werkzeuglänge) in T1 auf 50 mm gesetzt.
---	--

3.2.2.39 G101 Polarkoordinaten: Geradeninterpolation

Die Wegbedingung G101 entspricht funktional der Wegbedingung G01 bei der Programmierung der Zielpositionen im rechtwinkligen Koordinatensystem.

Syntax

G101 AXES U W F E L

Bedeutung der Adressen

AXES	Mittelpunktkoordinaten
U	Polarradius
W	Polarwinkel
F	Bahngeschwindigkeit
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E \cdot L$.

Erläuterung

Der Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems wird jeweils durch zwei Adressen bestimmt: X/Y bei G17, X/Z bei G18, Y/Z bei G19. Die Zuordnung der Hauptachsen kann mit G16 geändert werden. Bei Verwendung der Achsen U und W als Hauptachsen, können diese nicht für die Mittelpunktprogrammierung verwendet werden.

Die Mittelpunktkoordinaten können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Die Zielposition wird durch den Polarradius U und den Polarwinkel W im Bezug auf den aktuellen Mittelpunkt bestimmt.

Der Radius und der Winkel können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Die programmierten Mittelpunktkoordinaten sind modal wirksam.

Die Wegbedingung G101 ist modal wirksam.

Beispiel

```
N200 G18
N210 G0 X0 Z20
N220 G101 X10 Z10 U30 W45 F1000
```

3.2.2.40 G102/G103 Polarkoordinaten: Kreisinterpolation

Die Wegbedingung G102/G103 entspricht funktional der Wegbedingung G02/G03 bei der Programmierung des Kreises mit Mittelpunktkoordinaten im rechtwinkligen Koordinatensystem.

Syntax

```
G102 AXES W F E L
G103 AXES W F E L
```

Bedeutung der Adressen

AXES	Mittelpunktkoordinaten
W	Polarwinkel
F	Bahngeschwindigkeit
E, L	Auswahl der Vorschubgeschwindigkeit über Drehzahl (E) und Schrittweite (L). $F=E \cdot L$.

Erläuterung

Der Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems wird jeweils durch zwei Adressen bestimmt: X/Y bei G17, X/Z bei G18, Y/Z bei G19. Die Zuordnung der Hauptachsen kann mit G16 geändert werden. Bei Verwendung der Achsen U und W als Hauptachsen, können diese nicht für die Mittelpunktprogrammierung verwendet werden.

Die Mittelpunktkoordinaten können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden. Der Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems bestimmt gleichzeitig den Mittelpunkt des Kreises, daher ist die Programmierung des Kreisradius nicht notwendig.

Die Zielposition wird durch den Polarwinkel W im Bezug auf den aktuellen Mittelpunkt bestimmt. Der Winkel kann im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Die programmierten Mittelpunktkoordinaten sind modal wirksam.

Die Wegbedingung G102/G103 ist modal wirksam.

Beispiel

```
N100 G17
N110 G01 X50 Y0 F5000
N120 G103 X0 Y0 W180
N130 G102 X10 Y10 W0
```

3.2.2.41 G110 Polarkoordinaten: Mittelpunkt übernehmen

Die erreichte Sollposition als neuen Mittelpunkt im Polarkoordinatensystem übernehmen.

Syntax

G110 U W

Bedeutung der Adressen

U	Polarradius
W	Polarwinkel

Erläuterung

Die aktuellen Positionen der Hauptachsen werden als neue Mittelpunktkoordinaten übernommen und die mit dem Radius U und dem Winkel W programmierte Zielposition von diesem neuen Mittelpunkt aus mit G101 angefahren.

Wenn weder der Radius U noch der Winkel W programmiert werden, wird keine Bewegung ausgeführt.

Der Radius und der Winkel können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Beispiel

```
N200 G17
N210 G0 X10 Y10
N220 G102 X20 W0 F1000
N230 G110 U20
N240 G102 W180
```

3.2.2.42 G111 Polarkoordinaten: Mittelpunktprogrammierung mit Winkel und Radius

Syntax

G111 U W

Bedeutung der Adressen

U	Polarradius
W	Polarwinkel

Erläuterung

Der Polarradius U und der Polarwinkel W bestimmen den neuen Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems. Es wird keine Achsbewegung ausgeführt.

Der Radius und der Winkel können im Absolutmaß oder im Kettenmaß programmiert werden.

Beispiel

```
N10 G18
N20 G0 X0 Z50
N30 G101 X0 Z50 U50 W90 F2000
N40 G111 U50 W180
N50 G103 W90
```

3.2.2.43 G112 Tangentiale Nachführung ein

Die tangentielle Nachführung der C-Achse wird eingeschaltet.

Syntax

G112 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung und Mode für nachzuführende Rotationsachse. Es darf nur eine Achse angegeben sein!
------	---

Erläuterung

Für Bahnkonturen mit tangentialen bzw. annähernd tangentialen Übergängen ist eine automatische tangentielle Nachführung einer Rotationsachse möglich. Hierbei gibt es zwei Modi, die als Zahlenwert unter dem jeweiligen Achskennbuchstaben programmiert werden müssen.

Mode 1: Tangentiale Nachführung ab momentaner Position der Rotationsachse (Standard)

Mode 2: Tangentiale Nachführung mit schlagartiger Zustellung der Rotationsachse am Beginn der Interpolationsaufgabe auf den in der Geometriefunktion programmierten Winkel

Die reine Nachführung wirkt nur auf Kreiskonturen; die schlagartige Zustellung wirkt in allen Interpolationsarten.

**Hinweis!**

Diese Funktion errechnet nicht den aktuellen Bahnvektor bei Geradeninterpolation, d. h. es findet keine automatische Ausrichtung der Rotationsachse auf die aktuelle Bahnorientierung statt.

Die Nachführachse wird geschwindigkeitsmäßig nachgeführt. Die Nachführung erfolgt bis zur maximal zulässigen Achsgeschwindigkeit (MK). Wird diese Geschwindigkeit überschritten, wird die Bahngeschwindigkeit entsprechend reduziert.

Die Funktion ist modal wirksam und kann durch G113 abgewählt werden.

Beispiel

G112 C1	Die tangentielle Nachführung für die C-Achse wird im normal Mode eingeschaltet (reine Nachführung ohne Ausrichtung auf programmierten Winkel).
---------	--

3.2.2.44 G113 Tangentiale Nachführung aus

Ausschalten der tangentialen Nachführung

Syntax

G113 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achse, für die tangentielle Nachführung ausgeschaltet werden soll.
------	--

Erläuterung

Die mit G112 eingeschaltete tangentielle Nachführung wird für die programmierte Achse ausgeschaltet. Ist keine programmiert, wird die tangentielle Nachführung für alle Achsen ausgeschaltet.

Beispiel

G113	Die tangentielle Nachführung wird ausgeschaltet.
------	--

3.2.2.45 G114 6-Achsen-Transformation

Ein- bzw. Ausschalten der 6-Achsen-Transformation zur Bewegung der Werkzeugspitze über 6-Achsen im Raum mit konstanter Geschwindigkeit.

Syntax

G114 I J K A B C E L

Bedeutung der Adressen

I	Werkzeuglänge längs der X-Achse bei Null-Lage der A-, B- und C-Achse. Entspricht dem Abstand zwischen den Drehpunkten der C-Achse und der A-Achse. (Default 0).
J	Werkzeuglänge längs der Y-Achse bei Null-Lage der A-, B- und C-Achse. Entspricht dem Abstand zwischen den Drehpunkten der A-Achse und der B-Achse. (Default 0).
K	Werkzeuglänge längs der Z-Achse bei Null-Lage der A-, B- und C-Achse. Entspricht dem Abstand zwischen dem Drehpunkt der B-Achse und der Werkzeugspitze. (Default 0).
ABC	Kennung für die Drehachsen, die an der Transformation beteiligt werden sollen. Mindestens eine ist notwendig. Wert sollte 0 sein.
E	Kennung: 0: Werkzeugbahn wird programmiert (Default) 1: Werkstückbahn wird programmiert
L	Kennung: 0: Kinematik mit verschobenen Drehpunkten (Default) 1: Kinematik mit gemeinsamen Drehpunkt der A-, B- und C-Achse

Erläuterung

Mit der 6-Achsen-Transformation lassen sich unterschiedliche Maschinenkinematiken und Werkzeuggeometrien berücksichtigen, z. B. räumliche Werkzeugkorrektur, Werkzeugorientierung und Interpolieren einer Werkstückbahn mit konstanter Bahngeschwindigkeit. Dabei kann sowohl die Bahn der Werkzeugspitze (Werkstückbahn), als auch die Bahn der kartesischen Achsen (Werkzeugbahn) programmiert werden.

Die Transformation wird ausgeschaltet durch Programmierung der G114 ohne Angabe von Parametern und bei Programmende oder Abbruch.

Die Reihenfolge der Transformation ist immer C -> A -> B.

Beispiel

G114 A0 J30 E1	Transformation einschalten, Werkzeuglänge längs Y ist 30 mm
----------------	---

3.2.2.46 G115 Mantel-Transformation

Ein- bzw. Ausschalten der Mantel-Transformation.

Syntax

G115 X Y Z A B C I

Bedeutung der Adressen

XYZ	Auswahl von Quer- und Längsachse. 0: Querachse ≠0: Steigungsfaktor der Längsachse (falls programmiert)
ABC	Auswahl der beteiligten Drehachse und Radius am Konusanfang (bei Position der Längsachse=0)
I	ohne programmierte Achsen: 0: Transformation temporär ausschalten 1: Transformation mit alten Parametern wiedereinschalten

Erläuterung

Bei der Mantel-Transformation werden kartesische Koordinaten auf einer Konusoberfläche abgebildet. Der Konus wird über Radius und Steigung bestimmt. Die kartesischen Koordinaten werden bei der Achsausgabe in Koordinaten für eine Drehachse und eine Längsachse transformiert. Die Drehachse dreht das Werkstück und die Längsachse bewegt das Werkzeug längs der Drehachse. Die dritte mögliche Achse, senkrecht zum Werkstück, wird nicht transformiert.

Um die Transformation auszuschalten, muss die G115 ohne Parameter programmiert werden.

Bei eingeschalteter Transformation kann die beteiligte Rotationsachse nur noch über Programmierung der Querachse bewegt werden.

Beispiel

G115 X0 A50	Einschalten der Mantel-Transformation mit X als Querachse, A als Drehachse und einer beliebigen Längsachse. Der Radius des Zylinders, auf dessen Oberfläche die Kontur abgebildet wird, beträgt 50 mm.
-------------	--

3.2.2.47 G116 Rotationsachsen-Transformation

Transformiert ein virtuelles Achssystem mit den Rotationsachsen B und C in ein physikalisches Achssystem mit den Rotationsachsen A und B'.

Syntax


G116 C

Bedeutung der Adressen

C	Verschiebungswinkel φ zwischen Bahnorientierung und Werkzeugorientierung.
---	---

Erläuterung

Die Funktion erzeugt die virtuellen Achsen B und C und transformiert deren Winkel γ und δ unter Berücksichtigung des Verschiebungswinkels φ in die Winkel α und β der physikalischen Achsen A und B'. Dabei gilt folgender kinematischer Zusammenhang:

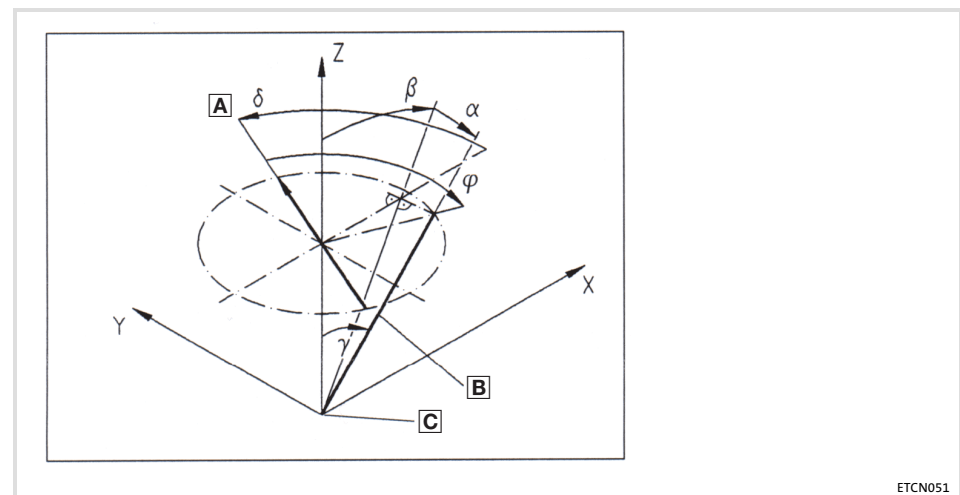

- A** Schneidrichtung
- B** Werkzeug
- C** Werkzeugspitze

Zum Einschalten der Transformation müssen die Achsen A und B konfiguriert sein. Solange die Transformation eingeschaltet ist, werden die physikalischen Achsen A und B' durch die virtuellen Achsen B und C ersetzt und die Programmierung der entsprechenden physikalischen Achsen gesperrt.

Der Definitionsbereich der Winkel α , β und γ liegt zwischen -90° und $+90^\circ$.

Die Transformation wird durch Programmierung von G116 ohne Parameter ausgeschaltet. Am Programmende oder bei Programmabbruch wird die Transformation automatisch ausgeschaltet.

Beispiel

Das folgende Beispiel soll den Einsatz der G116 am Beispiel einer Schneidtechnologie verdeutlichen. Dazu muss MK_KUNDE = "SCHNEIDEN" gesetzt werden. Die G41 schaltet in diesem Fall die tangentielle Nachführung des Werkzeugs ein. Nach Einschalten der Transformation wird mit der B-Achse der Gärungswinkel des Schneidwerkzeugs eingestellt.

...	Prolog
G60 X0	Look-Ahead ein
G17	X/Y-Ebene einschalten
G116 C90	Transformation einschalten mit Verschiebungswinkel $\phi = 90^\circ$
G41	Korrekturmodul für tangentielle Nachführung der C-Achse einschalten
G0 X100 Y50 B15 M14	Leerfahrt zum Anfang der Kontur, Schwenken des Werkzeugs um 15°
G3 X50 Y100 R50 F7000	Erster Kontursatz
G1 X-50	Weitere Kontursätze
G3 X-50 Y0 R50	
G1 X50	
G3 X100 Y50 R50 M15	Letzter Kontursatz, M15 = Leerfahrt ein
...	Noch mehr Konturen
G40	Korrekturmodul aus
G116	Transformation aus
...	Epilog

3.2.2.48 G120 Absolute Koordinatenverschiebung über modalen Offset

Setzen der NC-Ist-Position auf den programmierten Wert über Verschiebung des modalen Offsets.

Syntax

G120 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Positionen gesetzt werden sollen.
------	---

Erläuterung

Mit G120 wird der modale Offset so berechnet, dass die daraus resultierende Ist-Position gleich dem bei der Achsadresse programmierten Wert ist.

Wirkt wie Koordinatenverschiebung mit G193, jedoch auf den modalen Offset. Der modale Offset kann mit G121 genullt werden.

Beispiel

N10 G90	In Satz 30 wird die interne Ist-Position auf 30 und der modale Offset auf 70 gesetzt.
N20 G0 X100	
N30 G120 X30	Die angezeigte Ist-Position (Ist-Pos. + Mod-Pos.) verändert sich dabei nicht.
N40 G0 X130	In Satz 40 wird auf $200=130+70$ gefahren. Die angezeigte Ist-Position ist 200.

3.2.2.49 G121 Programmieren des modalen Offsets

Ändern des modalen Offsets mit gleichzeitiger Übernahme des Änderungsbetrags in die NC-Ist-Position.

Syntax

G121 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung und neuer modaler Offset
------	---

Erläuterung

Beim Fahren über die Verfahrtasten (modales Fahren oder Zielpunktfahrt über SPS-Achsen) werden die Achsen über den modalen Offset positioniert. Diese Verfahrbewegung kann prinzipiell zu der Verfahrung im NC-Programm überlagert werden, siehe G122. Die Sollposition in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem der Steuerung ergibt sich aus der Summe von NC-Ist-Position und modalem Offset. Der modale Offset wirkt dabei wie eine Koordinatenverschiebung.

Mit der G121 kann der modale Offset programmiert werden, im einfachsten Fall um ihn zu Nullen und die über die Verfahrtasten ausgelöste Verschiebung aufzuheben. Dabei wird der modale Offset in die NC-Ist-Position übernommen und der modale Offset genullt.

Der modale Offset kann allerdings auch gezielt verwendet werden, um asynchron zum laufenden Programm eine Koordinatenverschiebung herbeizuführen, z. B. in einem Interrupt-Programm (siehe G130 und G150). Bitte beachten Sie, dass eine asynchrone Verschiebung über die Werkzeug- und Werkstückkoordinatensysteme nicht möglich ist!

Beispiel

G121 X0 Y0	Der modale Offset der X- und Y-Achse (P160,P161) wird in die NC-Ist-Position (P0,P1) übernommen und der modale Offset genullt.
G121 X50 Y10	Der modale Offset der X-Achse wird auf 50 und der Y-Achse auf 10 gesetzt, die NC-Ist-Position wird entsprechend verkleinert.

3.2.2.50 G122 Konfigurieren der Wirkung der Verfahrtasten

Syntax G122 X

Bedeutung der Adressen

X	Verfahrtastenmode
---	-------------------

Erläuterung

Mit G122 wird die Wirkung der Verfahrtasten auf die Achsenbewegung konfiguriert. Der Wert bei X hat folgende Bedeutung:

Mode 0: (Default) Die Verfahrtasten sind nur im Handbetrieb und nicht im Automatikprogramm wirksam. Beim Start eines Programms oder eines Einzelsatzes wird der modale Offset automatisch, wie bei G121 beschrieben, genullt.

Mode 1: In diesem Modus wirken die Verfahrtasten als modaler Offset zur programmierten Ist-Position. Sie wirken wie eine Koordinatenverschiebung. Die Verfahrbewegung erfolgt gegebenenfalls überlagert zu einer programmierten Bewegung und kann sowohl im Handbetrieb als auch im Automatikbetrieb erfolgen. Der mit den Verfahrtasten eingestellte Offset kann mit G121 in die Ist-Position übernommen werden.

Mode 2: Im Handbetrieb sind die Verfahrtasten normal wirksam. Der entstehende modale Offset wird beim Start eines Programms oder eines Einzelsatzes automatisch genullt. Im Automatikbetrieb können die Achsen mit den Verfahrtasten entlang einer programmierten Bewegung verfahren werden. Dabei wird die programmierte Geschwindigkeit durch die mit der Verfahrtaste eingestellte Geschwindigkeit ersetzt. Dies gilt auch bei fehlender Vorschubfreigabe! Wenn die Geschwindigkeit negativ ist, erfolgt die Bewegung rückwärts auf der programmierten Kontur.

Im Bahnbetrieb wird die Verfahrtaste der ersten Achse (Achse 0) verwendet. Dabei kann sowohl vorwärts als auch rückwärts über die Satzgrenzen hinweg gefahren werden. Die Anzahl der Sätze über die zurückgefahren werden kann, ist begrenzt (MK_LAH_RUECKLAUFGRENZE). Im Streckenbetrieb wirken die Verfahrtasten der im aktuellen Satz programmierten Achsen. Dabei kann nur vorwärts über die Satzgrenzen hinweg gefahren werden und nur dann, wenn alle Achsen ihren Zielpunkt erreicht haben.

Mode 3: Dies ist eine Kombination aus Mode 1 und 2. Die Verfahrtasten sind sowohl im Handbetrieb als auch im Automatikbetrieb wirksam. Der modale Offset wird nicht automatisch genullt. Bei fehlender Vorschubfreigabe kann wie im Mode 3 auf der programmierten Kontur vor- und zurückgefahren werden.

Mode 4: Die Verfahrtasten sind im Handbetrieb und im Automatikbetrieb wirksam. Der modale Offset wird jedoch bei der nächsten Gelegenheit automatisch genullt. Die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung auf der programmierten Kontur ist nicht möglich.

Nach dem Einschalten ist die Steuerung im Zustand "G122 X0", wenn nicht in MK_VOREINSTELLUNG ein anderer Modus gewählt wurde.

Beispiel

N33 G122 X1	Verfahrtasten wirken wie Koordinatenverschiebung
-------------	--

3.2.2.51 G125 Nichtmodale Vergleichsoperation, Parameterfeldvergleich

Nichtmodale Vergleichsoperation ohne Beeinflussung anderer, modaler Vergleichsoperationen

Syntax

G125 X Z K I E

Bedeutung der Adressen

X	Operand 1
Z	Operand 2
K	Operator
I	Satznummer des Sprungziels
E	P-Feld-Index zur Ablage des Vergleichsergebnisses muss angegeben werden, falls I nicht programmiert ist

Erläuterung

Die G125 führt einen Vergleich K zwischen den beiden Operanden X und Z durch. Die unter K möglichen Vergleichsoperationen sind

0: $X = Z$	X gleich Z
1: $X > Z$	X größer Z
2: $X < Z$	X kleiner Z
3: $X \geq Z$	X größer oder gleich Z
4: $X \leq Z$	X kleiner oder gleich Z
5: $X \neq Z$	X ungleich Z
6: $(X \wedge 2^Z) = 0$	Bit Z in X gelöscht
7: $(X \wedge 2^Z) \neq 0$	Bit Z in X gesetzt

Trifft die programmierte Bedingung zu (das Vergleichsergebnis ist "wahr"), wird das Programm an der bezeichneten Stelle (I) fortgesetzt. Andernfalls wird mit dem der G125 nachfolgenden Satz fortgefahren. Im Unterschied zur G130 führt ein "wahres" Ergebnis nicht zum Löschen modaler Vergleichsoperationen.

Falls E programmiert ist, wird das Vergleichsergebnis (0 oder 1) zusätzlich im angegebenen Parameter gespeichert.

Als Operanden sind sowohl Konstanten, als auch Indizes von Parameterfeldern zulässig.

Beispiel

G125 X=P701 Z100 K1 I20	Wenn der Wert in P701 größer als 100 ist, wird die Programmbearbeitung bei Satz 20 fortgesetzt, sonst mit dem der G125 folgenden Satz.
-------------------------	--

3.2.2.52 G130 Modale Vergleichsoperation, Parameterfeldvergleich

Modale oder nicht-modale Vergleichsoperation mit Beeinflussung anderer modaler Vergleichsoperationen

Syntax

G130 X Z K I E Y V J

Bedeutung der Adressen

X	1. Operand
Z	2. Operand
K	Vergleichsoperation
I	Zielsatznummer
E	Zielprogrammnummer
Y	Nummer des modalen Vergleichs (0 ... 6) oder falls nicht programmiert, nicht modaler Vergleich.
V	Index einer optionalen kundenspezifischen Vergleichsoperation
J	Bremsen 0: ohne Rampe 1: mit Rampe (Default)

Erläuterung

Die G130 führt einen Vergleich K zwischen den beiden Operanden X und Z durch. Als Operanden sind sowohl Konstanten als auch Indizes von Parameterfeldern zulässig.

Die unter K möglichen Vergleichsoperationen sind

0: $X = Z$	X gleich Z
1: $X > Z$	X größer Z
2: $X < Z$	X kleiner Z
3: $X \geq Z$	X größer oder gleich Z
4: $X \leq Z$	X kleiner oder gleich Z
5: $X \neq Z$	X ungleich Z
6: $(X \wedge 2^Z) = 0$	Bit Z in X gelöscht
7: $(X \wedge 2^Z) \neq 0$	Bit Z in X gesetzt

Bei einem "wahren" Ergebnis werden alle laufenden Aktionen im aktuellen NC-Kanal angehalten. Danach sind zwei Varianten der Programmfortführung möglich:

Programmsprung: Die angehaltenen Aktionen werden abgebrochen und das Programm wird mit Satz I fortgesetzt. In diesem Fall darf der Kennbuchstabe E nicht programmiert sein. Die Zielsatznummer I muss im gleichen Programm zu finden sein, in dem auch der Vergleich programmiert ist. Wenn die Zielsatznummer I ungleich der aktuellen Satznummer N ist, führt ein "wahres" Ergebnis zum Löschen aller modalen und nicht-modalen Vergleichsoperationen, die auf gleichen bzw. darunter liegenden Programmebenen gemacht wurden.

Unterprogrammaufruf: Die angehaltenen Aktionen werden gerettet, das Programm E wird zur Bearbeitung gebracht. In diesem Fall muss der Kennbuchstabe E programmiert sein; eine Zielsatznummer I darf nicht angegeben werden. Ist das Unterprogramm abgearbeitet, setzt die Steuerung die Bearbeitung an der unterbrochenen Stelle fort. Ein "wahres" Ergebnis führt nicht zum Austrag von modalen oder nicht-modalen Vergleichsoperationen.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, alle Achsen, die er im Unterprogramm benutzt, wieder an die Positionen zurück zu bringen, welche er bei Unterprogrammaufruf vorfand.

Sieben modale Vergleiche sind gleichzeitig aktivierbar. Mit Y ist hierbei der Index für die Tabellenzeile anzugeben. Ein fehlendes Y wird als nicht-modaler Vergleich interpretiert, d. h. die Funktion wird nur einmal interpretiert und bleibt nicht im Hintergrund wirksam.

Ein programmierter modaler Vergleich bleibt solange aktiv, bis

- ▶ ein anderer Vergleich an die gleiche Stelle der Vergleichstabelle programmiert wurde (Y),
- ▶ der Eintrag mit G131 ausgetragen wird,
- ▶ dieser oder ein anderer Vergleich (G130, G150, G151) auf der gleichen oder einer höheren Programmebene wahr wird und das Ergebnis des Vergleichs als Satzsprung ausgewertet wird,
- ▶ Unterprogrammende; bei Rückkehr in eine höhere Programmebene nach Unterprogrammende werden alle Vergleiche deaktiviert, die in diesem Unterprogramm aktiviert wurden,
- ▶ der Vergleich vollzogen wurde (bei nicht-modalem Vergleich),
- ▶ Programmende bzw. Programmabbruch.



Hinweis!

Sind in der Vergleichstabelle zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere Bedingungen erfüllt, die zu einem Satzsprung führen würden, so wird nur der modale Vergleich mit dem niedrigsten Tabellenindex zur Ausführung gebracht.

Über die Adresse "J" kann festgelegt werden, ob die Achsen bei Eintreten des Ereignisses und daraus folgender Unterbrechung einer Verfahrbewegung mit oder ohne Rampe gebremst werden sollen. Die Standardeinstellung (J nicht programmiert) ist "Bremsen mit Rampe".

Beispiel

G130 X=P1 Z200 K2 Y1 I30	Die Vergleichsbedingung mit dem Index 1 wird eingetragen. Der Sprung zu Satz 30 wird ausgeführt, wenn der Inhalt von P1 kleiner 200 wird.
N20 G130 X=P1300 K5 Z1 I20	In Satz 20 warten solange P1300 ungleich 1 ist.

3.2.2.53 G131 Modale Vergleichsoperation löschen

Syntax G131 Y

Bedeutung der Adressen

Y	Nummer des modalen Vergleichs (0 ... 6)
---	---

Erläuterung

Mit der Wegbedingung G131 können modale Vergleichsoperationen, die mit G130 aktiviert wurden, wieder aus der Vergleichsoperationstabelle gelöscht werden. Dazu muss unter der Adresse Y die Nummer der Vergleichsoperation programmiert werden.

Falls unter der Y-Adresse eine Nummer größer als 6 programmiert wird oder keine Nummer angegeben wird, erfolgt ein Programmabbruch mit einer Fehlermeldung.

Beispiel

G131 Y1	Die im vorigen Beispiel gesetzte Vergleichsoperation mit dem Index 1 wird wieder gelöscht.
---------	--

G131 Y1

Die im vorigen Beispiel gesetzte Vergleichsoperation mit dem Index 1 wird wieder gelöscht.

3.2.2.54 G132/G133 Modale Programmverzweigung sperren / erlauben

Syntax G132
G133

Erläuterung

Mit der G132 können modale Vergleichsoperationen, die mit G130 oder G150 aktiviert wurden vorübergehend gesperrt werden, um kritische Programmstellen vor einer Unterbrechung zu schützen.

Solange die modalen Vergleichsoperationen gesperrt sind, werden weder modale noch nicht-modale Vergleiche mit G130, G150 oder G151 ausgeführt. Modale Vergleiche werden zwar in die Tabelle aufgenommen, werden jedoch erst nach einer G133 ausgeführt. Nicht-modale Vergleiche werden ignoriert.

Bedingte Programmverzweigungen mit G20, G22 oder G125 werden nicht beeinflusst.

Das Sperrung der Vergleichsoperationen wird durch G133, Programmende oder -abbruch wieder aufgehoben.

Beispiel

G132	Keine Unterbrechung jetzt
G0 X100 Y200 S0	Z-Achse in Werkzeugwechselposition fahren
G0 Z0 M10	Werkzeug holen
G0 Z20	und anheben
G0 X0 Y0	in Ausgangsposition fahren
G133	Unterbrechung wieder erlaubt

3.2.2.55 G134 Nicht-modale Wartefunktion, Parameterfeldvergleich

Warten auf das Wahrwerden einer Vergleichsoperation.

Syntax

G134 X Z K

Bedeutung der Adressen

X	1. Operand
Z	2. Operand
K	Vergleichsoperation

Erläuterung

Die G134 führt einen Vergleich K zwischen den beiden Operanden X und Z durch. Als Operanden sind sowohl Konstanten als auch Indizes von Parameterfeldern zulässig.

Im Gegensatz zu G130 erfolgt bei einem positiven Vergleichsergebnis keine Programmverzweigung. Die G134 blockiert lediglich die weitere Programmausführung im aktuellen Kanal bis das Vergleichsergebnis wahr wird.

Die unter K möglichen Vergleichsoperationen sind:

0: $X = Z$	X gleich Z
1: $X > Z$	X größer Z
2: $X < Z$	X kleiner Z
3: $X \geq Z$	X größer oder gleich Z
4: $X \leq Z$	X kleiner oder gleich Z
5: $X \neq Z$	X ungleich Z
6: $(X \wedge 2^Z) = 0$	Bit Z in X gelöscht
7: $(X \wedge 2^Z) \neq 0$	Bit Z in X gesetzt

Die Funktion ist nicht zeitsynchronisiert und daher auch für die schnelle Reaktionen im Bereich von maximal einem Interpolationstakt geeignet. Es werden keine vorher mit G130 oder G150 programmierten modalen Vergleiche ausgetragen.

Beispiel

G134 X=P16 K3 Z50	Wartet darauf, dass $P16 \geq 50$ wird.
...	Sätze, die anschließend ausgeführt werden sollen

3.2.2.56 G140/G141/G142 Unrundschleifen ein-/ausschalten

Die Funktionen G140 ... G142 dienen zum Ein- bzw. Ausschalten der Funktion Unrundschleifen.

Syntax

G140
 G141 X C D L K E
 G142 X C D L K E

Bedeutung der Adressen

X	Gesamtes Aufmaß in mm
C	Anfangsbereich der Zustellung als Position der Winkelachse (nur bei L=0). Wenn nicht programmiert, wird der Anfangsbereich der Zustellung durch die Startposition der C-Achse bestimmt.
D	Schleifscheibendurchmesser. Wenn nicht programmiert, wird der aktuelle Durchmesser aus den Werkzeugdaten übernommen.
L	Kontur 0: ist stetig (Default) 1: ist unstetig
K	Unrundschleifen 0: ohne Korrekturtabelle (Default) 1: mit Korrekturtabelle (siehe G144, G145)
E	Unrundschleifen 0: von Außen (Default) 1: von Innen

Erläuterung

Mit G141 wird die Funktion Unrundschleifen eingeschaltet, und zwar mit negativer Drehrichtung der C-Achse während der Konturerzeugung. Die G142 aktiviert Unrundschleifen mit positiver Drehrichtung.


Die G140 schaltet die Funktion Unrundschleifen wieder aus.

Zwischen der G141/G142 und der G140 erfolgt der Aufruf der einzelnen Schleifphasen durch G143 mit der Beschreibung der Fertigkontur als Unterprogramm. Die Drehrichtung der Konturbeschreibung muss mit der durch G141 bzw. G142 vorgegebenen Drehrichtung übereinstimmen.

Beispiel

N10 G31	Bahnbetrieb
N20 G01 X50 C0 F5000	Startposition anfahren
N30 G60 X0	Look-Ahead einschalten
N40 G142 D500 X20 L0 E0	Unrundschleifen für glatte Kontur einschalten
N41 G5 X24.142 Y-14.142 I3 L1	Spline-Interpolation für geschlossene Kurve einschalten
N42 G143 X15 D7.5 F5000 L3 I0	2 Umdrehungen Vorschleifen
N43 G143 X5 D5 F5000 L3 I1	Fertigschleifen mit einer Ausfeuerumdrehung
N44 G143 X-20 D20 F5000 L3	Abfahren
N45 G5	Spline-Interpolation ausschalten
N46 G140	Unrundschleifen ausschalten
N50 G60	Look-Ahead ausschalten
N60 M30	Programmende
%3	
N10 X24.142 Y14.142	Unterprogramm zur Beschreibung der Fertigkontur
N20 X10 Y20	
N30 X-4.142 Y14.142	
N40 X-10 Y0	
N50 X-4.142 Y-14.142	
N60 X10 Y-20	
N70 X24.142 Y-14.142	
N80 X30 Y0	
N90 G99	

Position der X-Achse im kartesischen Koordinatensystem:

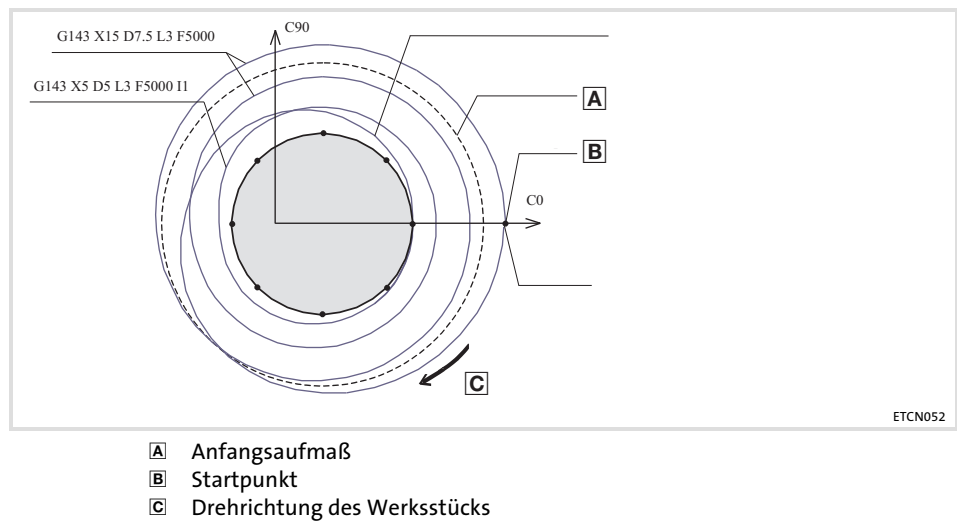

Das Werkstück wird erst während der ersten Umdrehung angefahren, da das tatsächliche Aufmaß kleiner als das vorgegebene Aufmaß ist.

Das Abfahren von der Fertigkontur erfolgt auch über G143, indem das Aufmaß und der Zustellbetrag negativ programmiert werden.

3.2.2.57 G143 Parameter von Schleifphasen beim Unrundschleifen

Mit der G143 müssen für jede Schleifphase, z. B. Schruppen, Schlichten, Feinschlichten und Ausfeuern die Parameter programmiert werden.

Syntax

G143 X D C F L J I

Bedeutung der Adressen

X	Aufmaß für diese Phase in mm.
D	Zustellbetrag pro Umdrehung in mm.
C	Bewegungsbereich der C-Achse in dem die Zustellung erfolgen soll. Falls nicht programmiert erfolgt die Zustellung über eine ganze Umdrehung der C-Achse.
F	Bahngeschwindigkeit während dieser Phase in mm/min.
L	Programmnummer des Unterprogramms, in dem die Fertigungskontur beschrieben ist.
J	Satznummer im aktuellen Programm, ab dem die Fertigungskontur beschrieben ist.
I	Anzahl von zusätzlichen Umdrehungen ohne Zustellung.

Erläuterung

Die G143 wird benötigt, um die Schleifphasen beim Unrundschleifen zu definieren. Mindestens eine Schleifphase ist notwendig.

Bei L wird die Nummer des Programms angegeben, in dem die Fertigungskontur beschrieben ist. Alternativ zu L kann auch mit J die Satznummer, ab der die Fertigungskontur im aktuellen Programm beschrieben ist, angegeben werden. In jedem Fall muss die Beschreibung der Fertigungskontur mit G99 beendet werden.

Die Kontur wird in einer virtuellen X/Y-Ebene beschrieben, wobei der X-Position 0° und der Y-Position 90° der C-Achse entspricht. Dazu können sowohl kartesische Koordinaten (G1, G2, G3) als auch Polarkoordinaten (G101, G102, G103) verwendet werden.

Bei Verwendung der Spline-Interpolation darf die G5 nicht innerhalb der Fertigungskontur programmiert werden, sondern muss bereits vor der ersten G143 eingeschaltet und nach der letzten G143 ausgeschaltet werden.

Die gesamte Anzahl der Werkstückumdrehungen einer Schleifphase ergibt sich aus dem programmierten Aufmaß und dem Zustellbetrag pro Umdrehung (X/D) plus der programmierten Anzahl von Umdrehungen ohne Zustellung.

Beispiel

Siehe G140/G141/G142

3.2.2.58 G144/G145 Programmieren einer Korrekturtabelle beim Unrundschleifen

Die Korrekturtabelle dient zur Kompensation beliebiger systematischer Fehler bei der Erzeugung einer Kontur beim Unrundschleifen.

Syntax

G144 D
G145 C X

Bedeutung der Adressen

D	Abstand der Stützpunkte in der Tabelle in Grad
C	Wert der Bezugsachse in Grad
X	Korrekturwert in μm

Erläuterung

Mit der G144 wird die Korrekturtabelle konfiguriert und alle Korrekturwerte auf 0 initialisiert. Die Stützpunkte werden durch die nachfolgenden G145-Befehle definiert. Dabei müssen nicht alle 720 möglichen Stützpunkte programmiert werden. Die Korrekturwerte der nicht programmierten Stützpunkte werden auf 0 initialisiert.

Die Tabelle enthält die Korrekturwerte für die X-Achse in Bezug auf die Modulo-360°-Position der C-Achse. Bis zu 720 Korrekturwerte können in der Tabelle gespeichert werden, d. h. der minimale Abstand zwischen den Stützpunkten beträgt 0,5°.

Die Korrektur erfolgt durch Addition der Korrekturwerte auf die Achssollwerte der X-Achse. Zwischen zwei benachbarten Stützpunkten erfolgt eine lineare Interpolation.

In der Anzeige der NC-Ist-Position erscheinen immer die unkorrigierten Positionswerte.

Die Korrekturtabelle muss vor dem Einschalten des Unrundschleifens definiert werden.

Beispiel

G144 D10	Abstand der Stützpunkte soll 10° betragen
G145 C330 X12	Die Korrektur erfolgt im Bereich von 320° bis 20°, wobei der Korrekturwert bei 320° und bei 20° 0 μm . Bei 350° erfolgt mit 13 μm die größte Korrektur.
G145 C340 X13	
G145 C350 X13	
G145 C360 X13	
G145 C10 X12	

3.2.2.59 G150 Modale Vergleichsoperation, Q-Bit Vergleich

Ein- bzw. Austragung eines modalen Vergleiches auf ein externes Ereignis (Q-Bit)

Syntax

G150 X Y Z E V J L

Bedeutung der Adressen

X	Ziel-Satznummer
Y	Ziel-Programmnummer
Z	Zustand des Vergleiches
E	Index des externen Ereignisses
V	Index einer optionalen kundenspezifischen Vergleichsoperation
J	Bremsen 0: ohne Rampe 1: mit Rampe (Default)
L	Parameterfeldindex, zum Speichern der Achs-Ist-Positionen

Erläuterung

Die G150 führt einen Vergleich des Q-Bit E (0 ... 63) auf den Zustand Z (0 bzw. 1) durch. Dies gilt auch für "schnelle Eingänge", die ebenfalls als Q-Bit abgebildet sind. Bei einem "wahren" Ergebnis werden alle laufenden Aktionen im aktuellen NC-Kanal angehalten. Danach sind bei der G150 zwei Varianten der Programmfortführung möglich:

Programmsprung:

Die angehaltenen Aktionen werden abgebrochen und das Programm mit dem Satz X fortgesetzt. In diesem Fall darf der Kennbuchstabe Y nicht programmiert sein. Die Zielsatznummer X muss im gleichen Programm zu finden sein, in dem auch der Vergleich programmiert ist.

Wenn die Zielsatznummer X ungleich der aktuellen Satznummer N ist, führt ein "wahres" Ergebnis zum Austrag aller modalen und nicht-modalen Vergleichsoperationen, die auf gleichem bzw. darunter liegenden Programmebenen gemacht wurden.

Unterprogrammaufruf:

Die angehaltenen Aktionen werden gerettet, das Programm Y wird zur Bearbeitung gebracht. In diesem Fall muss der Kennbuchstabe Y programmiert sein; eine Zielsatznummer X darf nicht angegeben werden. Ist das Unterprogramm abgearbeitet, setzt die Steuerung die Bearbeitung an der unterbrochenen Stelle fort. Ein "wahres" Ergebnis führt nicht zum Austrag von modalen oder nicht-modalen Vergleichsoperationen.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, alle Achsen, die er im Unterprogramm benutzt, wieder an die Positionen zurückzubringen, welche er bei Unterprogrammaufruf vorfand.

Die Funktion bleibt modal wirksam. Sie wird deaktiviert, wenn

- der Eintrag zurückgesetzt wird (siehe unten)
- bei positivem Ergebnis des Vergleichs und daraus resultierendem Satzsprung
- bei Unterprogrammende; in diesem Fall werden alle Vergleiche deaktiviert, die in diesem Unterprogramm aktiviert wurden.

- Eintreten eines anderen modalen Ereignisses (G130, G150) in einer höheren Programmebene mit daraus resultierendem Satzsprung. Da in diesem Fall ein Rücksprung in die höhere Programmebene erfolgen muss, werden alle modalen Vergleiche der darunter liegenden Programmebenen deaktiviert.
- Programmende oder Programmabbruch (Stop oder Fehler)

Es sind 7 modale Vergleiche gleichzeitig aktivierbar.



Hinweis!

Es darf nicht gleichzeitig ein modaler Vergleich und ein nicht-modaler Vergleich auf das gleiche Q-Bit mit dem gleichen Ergebnis programmiert werden. Dies führt u. U. zu nicht definierten Ergebnissen.

Über die Adresse J kann festgelegt werden, ob die Achsen bei Eintreten des Ereignisses und daraus folgender Unterbrechung einer Verfahrensbewegung mit oder ohne Rampe gebremst werden sollen. Die Standardeinstellung (J nicht programmiert) ist "Bremsen mit Rampe".

Wird die Adresse L programmiert, werden beim Zutreffen der mit E und Z definierten Bedingung, die Ist-Positionen aller konfigurierten Achsen ab dem bei L angegebenen Index im Parameterfeld gespeichert. Diese Funktion kann verwendet werden, um die Position des Ereignisses unabhängig von der konfigurierten Bremsrampe zu ermitteln.

Ein Eintrag wird aus der Tabelle der aktiven Q-Bit-Vergleiche ausgetragen, in dem die G150 mit der Angabe der Q-Bit-Nummer E ohne weitere Parameter programmiert wird.

Beispiel

N100 G150 X200 Z1 E22	Verzweigung zu Satznummer 200, wenn im Q-Feld an der Stelle 22 eine 1 erscheint.
N200 G150 X500 E18 Z0 L1780	Verzweigung zu Satz 500, wenn Q-Bit 18 den Zustand 0 hat, zusätzlich werden die Achs-Ist-Positionen ab P1780 abgelegt.
N300 G150 E22	Aufheben der modalen Überwachung von Q-Bit 22.

3.2.2.60 G151 Nichtmodale Vergleichsoperation, Q-Bit Vergleich

Ausführung eines nicht-modalen Vergleiches auf ein externes Ereignis (Q-Bit).

Syntax

G151 X E Z V

Bedeutung der Adressen

X	Sprungziel Satznummer
Z	Zustand des Vergleiches
E	Index des externen Ereignisses
V	Index einer optionalen kundenspezifischen Vergleichsoperation
L	Parameterfeldindex, zum Speichern der Achs-Ist-Positionen

Erläuterung

Die G151 führt einmalig (nicht modal) einen Vergleich des Q-Bit E (0 ... 63) auf den Zustand Z (0 bzw. 1) durch.

Bei einem "wahren" Ergebnis wird das Programm mit Satz X fortgesetzt. Die Zielsatznummer X muss im gleichen Programm zu finden sein, in dem auch der Vergleich programmiert ist.

Wenn die Zielsatznummer X ungleich der aktuellen Satznummer N ist, führt ein "wahres" Ergebnis zum Austrag aller modalen Vergleichsoperationen, die auf gleichen bzw. darunter liegenden Programmebenen gemacht wurden.

Über die Adresse J kann festgelegt werden, ob die Achsen bei Eintreten des Ereignisses und daraus folgendem Abbruch einer Verfahrbewegung mit oder ohne Rampe gebremst werden sollen. Die Standardeinstellung (J nicht programmiert) ist "Bremsen mit Rampe".

Wird die Adresse L programmiert, werden beim Zutreffen der mit E und Z definierten Bedingung, die Ist-Positionen aller konfigurierten Achsen ab dem bei L angegebenen Index im Parameterfeld gespeichert.

Diese Funktion kann verwendet werden, um die Position des Ereignisses unabhängig von der konfigurierten Bremsrampe zu ermitteln.

Beispiel

N10 G151 X10 E31 Z1	Das Programm wartet mit der Fortführung der Programmabarbeitung, bis das Q-Bit 31 den Zustand 0 angenommen hat (Sprung auf sich selbst, solange Bedingung (Q[31] == 1) zutrifft).
---------------------	---

3.2.2.61 G152 Nicht-modale Wartefunktion, Q-Bit Vergleich

Warten auf das Wahrwerden eines Vergleichs auf ein externes Ereignis.

Syntax

G152 E Z

Bedeutung der Adressen

E	Index des externen Ereignisses
Z	Zustand des Vergleiches

Erläuterung

Die G152 führt einen Vergleich des Q-Bits E (0 ... 63) auf den Zustand Z (0 bzw. 1) durch.

Im Gegensatz zu G151 erfolgt bei einem positiven Vergleichsergebnis kein Satzsprung. Die G152 blockiert lediglich die weitere Programmausführung im aktuellen Kanal bis das Vergleichsergebnis wahr wird.

Die Funktion ist nicht zeitsynchronisiert und daher bei Verwendung von schnellen Eingängen auch für die schnellen Reaktionen im Bereich von maximal einem Interpolationstakt geeignet. Es werden keine vorher mit G130 oder G150 programmierten modalen Vergleiche ausgetragen.

Beispiel

G152 E3 Z0	Wartet auf den Zustand 0 von Q-Bit 3
G152 E3 Z1	Wartet auf den Zustand 1 von Q-Bit 3
...	Sätze, die nach einer positiven Flanke von Q-Bit 3 ausgeführt werden sollen

3.2.2.62 G153 Warten auf die Terminierung eines Kanal 1

Die G153 dient zur Synchronisation des Programmendes im Kanal 1 mit dem Kanal 0.

Syntax

G153 K

Bedeutung der Adressen

K	Kanalnummer des Kanal 1
---	-------------------------

Erläuterung

Die G153 wird im Kanal 0 aufgerufen, um auf das Programmende im Kanal 1 zu warten und damit die Achsen des Kanal 1 wieder an den Kanal 0 zurückzugeben. Die Rückgabe der Achsen ist nur durch die Terminierung des Kanal 1 möglich.

Ein Kanal kann außer durch Programmabbruch nicht von außen terminiert werden, sondern nur durch eine M30 auf Hauptprogrammebene des entsprechenden Kanals.

Beispiel

G22 L10 K1 U0 V0	Starten des Programms %10 im zweiten Kanal mit Übergabe der U- und V-Achse.
G1 X10 Y5 F100	Die Achsen U und V können hier nicht gefahren werden.
G153 K1	Warten bis das Programm im Kanal 1 beendet ist.
G0 U0 V0	Hier können die Achsen U und V wieder angesprochen werden.
M30	
%10	Programm für den zweiten Kanal
G0 U100 M23	
G0 V50 M25	
G0 U200 V150 M27	
M30	

3.2.2.63 G158/G159 Intermittierender Betrieb ein-/ausschalten

Die Wegbedingung G158 schaltet den intermittierenden Betrieb ein, bei dem die Interpolation der programmierten Kontur hubweise ausgeführt wird.

Syntax

G158 I J K
G159

Bedeutung der Adressen

K	Geschwindigkeitsprofil jedes einzelnen Interpolationshubes 0: ohne Intermittieren 1: sprunghaft (default) 2: linear 3: sinusförmig 4: sinusförmig beschleunigen sinusquadratförmig bremsen 5: sinusquadratförmig
I	Vorschubdauer in Prozent der Schrittlänge (default = 50)
J	Phasenverschiebung in Prozent 0: Vorschub am Schritttende (default) 100: Vorschub am Schrittanfang

Erläuterung

Bei eingeschaltetem intermittierendem Betrieb werden alle Interpolationsarten auf der Kontur hubweise ausgeführt. Der mit jedem Hub zurückzulegende Weg auf der Bahn entspricht der Schrittlänge L bei G1/G2/G3. Durch Kombination von G158 und G33 ist es bei einer Nähmaschine (siehe Technologie Nähen) möglich, den Materialtransport nur in einem begrenzten Winkelbereich einer Nähmotorumdrehung durchzuführen.

Jeder Hub bedingt einen Beschleunigungs- und Bremsvorgang des zu transportierenden Materials. Die Art dieser Beschleunigungskurve wird mit der Adresse K unabhängig von der aktuellen Bahnbeschleunigung festgelegt. Die Mechanik wird bei sinusquadratförmiger Beschleunigung am wenigsten belastet. Allerdings ist dabei die doppelte Geschwindigkeit wie bei sprunghafter Beschleunigung notwendig, um den gleichen Weg in derselben Zeit zurückzulegen.

Mit I wird die Dauer des Materialtransports im Verhältnis zu einer vollen Nähmotorumdrehung in Prozent festgelegt. Der Wert 50 entspricht dabei einer halben Umdrehung. Je kleiner der programmierte Wert ist, desto größer werden die daraus resultierenden Werte für Maximalgeschwindigkeit und Beschleunigung.

Der intermittierende Betrieb ist auf Konturen zwischen M14 und M15/M16/M21 wirksam. Er ist modal wirksam, auch über das Programmende hinaus. Er wird abgeschaltet durch G159.

Beispiel

G158 K2	intermittierenden Betrieb mit linearen Rampen aktivieren
G0 X10 Y300 M14	Startposition anfahren, und Konturbeginn markieren (M14)
G0 A90	Nadel in die Startposition 90° bringen (0° = höchste Position)
G33 A0	Automatische Kopplung zwischen Bahn und Rotationsachse einschalten
G1 E500 L3	Drehzahl und Stichlänge auswählen
X300	Kontur
Y10	
X10	
Y300	
M15	Konturende markieren
G34	Bahnkopplung ausschalten
G0 A0	Nadel hoch
G159	intermittierender Betrieb aus

3.2.2.64 G161 Istpositionsübernahme

Übernahme der aktuellen Istpositionen der Achsen als neue Startposition für die nächste Interpolation.

Syntax

G161 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung der Achsen, deren Istpositionen übernommen werden sollen.
------	--

Erläuterung

Sollte es in einem DIN-Programm einmal notwendig sein, bewusst die Reglerfreigabe einer oder mehrerer Achsen vorübergehend wegzunehmen, kann diese Funktion hilfreich sein. Mit der G161 ist es nach dem Wiedereinschalten der Reglerfreigabe möglich, die eventuell geänderten Achspositionen als neue Startposition für die nächste Verfahrfunktion in den Interpreter zu übernehmen.

Sind keine Achsen programmiert, werden die Istpositionen von allen Achsen des aktuellen Kanals übernommen.

Beispiel

M80	SPS nimmt Regler- und Einlesefreigabe vorübergehend weg
G161	Übernahme aller Achsistpositionen

3.2.2.65 G162 Achsverbund definieren

Schaltet die Zwangskopplung zweier Achsen ein bzw. aus.

Syntax

G162 LAX FAX

Bedeutung der Adressen

LAX	Kennbuchstabe der Leitachse, der programmierte Wert muss 0 sein
FAX	Kennbuchstabe der Folgeachse und Kopplungsfaktor ≠0: Achsverbund mit dem angegebenen Kopplungsfaktor definieren 0: Achsverbund löschen

Erläuterung

Die G162 dient zur Definition eines Achsverbundes. Mit dieser Funktion ist es möglich, eine oder mehrere Folgeachsen softwaremäßig über einen frei definierbaren Faktor an eine Leitachse zu koppeln.

Dabei errechnet sich die korrigierte Sollposition der Folgeachse P_F' über die folgende Formel: $P_F' = P_F + m \cdot V \cdot P_L - b$

P_F = Sollposition der Folgeachse

P_L = Sollposition der Leitachse

m = Kopplungsfaktor bei G162

b = Startoffset beim Einschalten der G162

Der Startoffset wird so berechnet, dass sich beim Einschalten der G162 keine Bewegung der Folgeachse ergibt: $b = m \cdot P_L$

Wenn mehrere Folgeachsen an eine Leitachse gekoppelt werden sollen oder umgekehrt, muss die G162 einmal für jedes zu definierende Achsenpaar programmiert werden. Die daraus resultierende Gesamtsollposition inklusiver aller Transformationen (auch G162) und Koordinatensystemoffsets ($S_0 + S_n + T_n$) ist ab P944 für alle Achsen im Parameterfeld abgelegt.

Wenn keine Achse programmiert ist, werden alle mit G162 aktivierten Achskopplungen ausgeschaltet.



Hinweis!

Die Funktion führt keine Geschwindigkeitsbegrenzung der Folgeachse durch und die Istwertdifferenz zwischen Leitachse und Folgeachse wird nicht überwacht. Falls notwendig, muss eine entsprechende Überwachung in der SPS durchgeführt werden (siehe Beispiel).

Wenn die Vorschubfreigaben der Folgeachsen vorhanden sind, können diese Achsen auch bei eingeschalteter Kopplung unabhängig von der Leitachse verfahren werden. Dies kann beim Einrichten der Maschine u. U. hilfreich sein.

Beispiel

Die Achsen A und B sollen nach der Referenzpunktfahrt eins zu eins an die Bewegung der Achse C angekoppelt werden. Die Startpositionen und Koordinatensystemoffsets aller drei Achsen beim Einschalten sollen gleich sein, d. h. $b=0$ und $m=1$.

G162	Achsverbund löschen
G74 C0 A0 B0	Referenzpunktfahrt
G0 C0 A0 B0	alle zu koppelnden Achsen auf die gleiche Startposition fahren
G162 C0 A1	A-Achse an C-Achse koppeln
G162 C0 B1	B-Achse an C-Achse koppeln
M174	SPS informieren, dass Achskopplung erfolgt ist

3.2.2.66 G175 Achstausch

Tausch zweier Achsen bezüglich der Eingabe

Syntax

G175 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Gültigkeitskennung der beiden Achsbuchstaben, die getauscht werden sollen; Zahlenwert ohne Bedeutung
------	--

Erläuterung

Mit G175 kann ein Tausch der Achszuordnung programmiert werden. Es können zwei gleichartige Achsen miteinander getauscht werden, d. h. es können nur Linearachsen mit Linearachsen und Rotationsachsen mit Rotationsachsen getauscht werden. Alle Positionsangaben einer Achse werden nach dem Tausch auf die getauschte Achse bezogen.

Ein nochmaliger Tausch von Achsen ist erst möglich, nachdem durch Programmierung von G175 ohne weitere Angaben der Ursprungszustand wieder hergestellt wurde.

Beispiel

G175 U0 Z0	Ab hier werden alle Wegangaben für "U" für die "Z"-Achse interpretiert. An der Maschine fährt die Z-Achse die für U programmierten Wege und umgekehrt.
------------	--

3.2.2.67 G180 Modales Fahren einschalten

Eine oder mehrere Achsen modal mit der programmierten Geschwindigkeit in die angegebene Richtung verfahren

Syntax

G180 AXES F

Bedeutung der Adressen

AXES	Zu fahrende Achsen. Der programmierte Wert gibt die Verfahrrichtung an. > 0: positive Verfahrrichtung, < 0: negative Verfahrrichtung, = 0: nur Geschwindigkeit vorwählen.
F	Modale Fahrergeschwindigkeit.

Erläuterung

Mit der G180 können Achsen modal in die angegebene Richtung verfahren werden, bis die Verfahrfunktion mit G181 wieder aufgehoben wird. Die weitere Programmausführung wird dabei nicht blockiert, so dass parallel dazu andere Achsen im Programm verfahren werden können.

Werden mehrere Achsen in einer G180 programmiert, wird die Beschleunigungsrampe der einzelnen Achsen so reduziert, dass alle Achsen gleichzeitig ihre programmierte Geschwindigkeit erreichen. Wenn eine Verfahrrichtung angegeben wird und die Achse bereits modal verfährt, wird die Achse ohne anzuhalten auf die neue Geschwindigkeit und Richtung beschleunigt.

Wird eine Vorschubgeschwindigkeit F programmiert, gilt diese für alle im gleichen Satz programmierten Achsen. Sind Linear- und Rotationsachsen beteiligt, gilt sie jedoch nur für die Linearachsen. Das Vorwählen einer Geschwindigkeit für eine oder mehrere Achsen, ohne diese zu starten, erfolgt durch Vorgabe der "Verfahrrichtung 0".

Modal fahrende Achsen können mit Geometriefunktionen nicht positioniert werden. Sie werden durch G181, die Stopptaste und durch Fehler der Klasse 3 und 4 angehalten.

Beispiel

N10 G180 X0 F1000	1000 mm/min als modale Geschwindigkeit für X vorwählen
N20 G180 A0 B0 F20	20 U/min als modale Geschwindigkeit für A und B vorwählen
N30 G180 X1 A1 B-1	X,A und B modal verfahren. X in positive Richtung mit 1000 mm/min, A positiv mit 20 U/min und B negativ mit 20 U/min.
N40 G180 Y-1 F2000	Y mit 2000 mm/min modal in negative Richtung verfahren
...	
N80 G181 X0 Y0	X und Y anhalten, A und B fahren weiter.
N90 G181	alle mit G180 gestarteten Achsen anhalten

3.2.2.68 G181 Modales Fahren ausschalten

Eine, mehrere oder alle mit G180 gestarteten Achsen anhalten

Syntax

G181 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Anzuhaltende Achsen. Der programmierte Wert ist ohne Bedeutung.
------	---

Erläuterung

Alle programmierten Achsen werden angehalten, wenn diese mit G180 gestartet wurden. Um alle mit G180 gestarteten Achsen anzuhalten, genügt es diese Funktion ohne Achsen zu programmieren.

Beispiel

siehe G180

3.2.2.69 G187 Handrad

Ein- und Ausschalten der Handradfunktion für eine oder mehrere Achsen

Syntax

G187 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Bewertungsfaktor des Handrades für die zugeordnete Achse
------	--

Erläuterung

Der unter AXES programmierte Wert wird als Bewertung des Handradweges für die ausgewählte Achse interpretiert. Die Handradfunktion arbeitet überlagert zu allen anderen Verfahrenbewegungen der Achsen.

Die Auflösung des Handrads wird mit MK_IMPULSE und MK_WEG konfiguriert. Das Produkt aus dem Bewertungsfaktor und dem Wert aus MK_HANDRADFAKTOR wirkt als Multiplikator auf den Weg des Handrades.

Standardmäßig ist kein Handrad aktiv.

Die Zuordnung der Achsen zu den konfigurierten Handrädern wird mit MK_HANDRADZUORDNUNG festgelegt. Dies ist notwendig, falls mehr als ein Handrad an der Maschine vorhanden ist.

Die Funktion wird standardmäßig intern über die Verfahrtastencodes 105 ... 109 erzeugt.

Beispiel

N30 G187 X0.2	Die Impulse des Handrades werden mit dem Faktor 0,2 bewertet der Position der X-Achse zugeschlagen.
N40 G187 X0	Die Zuordnung des Handrades zur X-Achse aufheben.

3.2.2.70 G193 Absolutes Nullpunktsetzen

Der momentane Standpunkt der programmierten Achsen wird im aktuellen Koordinatensystem auf den angegebenen Positionswert gesetzt.

Syntax

G193 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Koordinatennullpunkt gesetzt werden soll.
------	---

Erläuterung

Mit der G193 kann der aktuelle Standpunkt der Achsen im eingeschalteten Koordinatensystem auf die bei den Achsen programmierten Werte gesetzt werden. Dies wird hauptsächlich dazu verwendet, um den Koordinatennullpunkt auf die aktuelle Position der Achsen zu eichen. Der momentane Standpunkt der programmierten Achsen wird dabei zum Koordinatennullpunkt gemacht.

Durch Angabe einer Zahl ungleich 0 kann eine gleichzeitige Nullpunktverschiebung vorgenommen werden, d. h. die Achse steht dann auf dem programmierten Punkt. Eventuell gespeicherte Nullpunkte für die angegebenen Achsen werden durch G193 überschrieben.

Beispiel

G193 X0 Z0	Der momentane Standort von X und Z wird zum neuen Koordinatenursprung erklärt.
G193 X10	Der Nullpunkt wird so gesetzt, dass die X-Achse nach der Verschiebung auf dem Wert "10" steht.

3.2.2.71 G194 Programmieren eines zusätzlichen Grundoffsets

Die G194 dient zum Programmieren eines Grundoffsets, der zusätzlich zu dem Grundoffset in den Maschinenkonstanten wirkt. Die Verschiebung des Grundoffsets erfolgt ohne Berücksichtigung des momentanen Koordinatensystems.

Syntax

G194 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Grundoffset gesetzt werden soll.
------	--

Erläuterung

Der bei G194 programmierte Grundoffset wird zum Wert aus MK_GRUNDOFFSET addiert und an die Achsen übermittelt. Im Gegensatz zu einer Koordinatenverschiebung in einem Koordinatensystem darf die G194 auch in einem Interrupt-Programm verwendet werden.

Die Offsetverschiebung erfolgt direkt im Achsrechner unter Umgehung von Interpreter und Handler. Der mit G194 programmierte Grundoffset wird nicht gespeichert und geht beim Ausschalten der Steuerung verloren. Die programmierten Werte werden ab P928 im Parameterfeld abgelegt.

Beispiel

G194 X150	Der Grundoffset der X-Achse wird auf MK_GRUNDOFFSET+150 gesetzt.
G194 X0	Der Grundoffset der X-Achse wird auf den Wert von MK_GRUNDOFFSET rückgesetzt.

3.2.2.72 G195 Absolute Koordinatenverschiebung aller S-Koordinatensysteme

Mit der G195 können gleichzeitig alle S-Koordinatensysteme um den programmierten Betrag in Bezug auf die durch G193/G92 festgelegten Nullpunkte verschoben werden. Die Verschiebung wirkt additiv zu den aktuellen Nullpunkten aller S-Koordinatensysteme außer S0.

Syntax

G195 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Nullpunkt verschoben werden soll.
------	---

Erläuterung

Mit der G195 wird der Offset von S0 programmiert. Da alle anderen Koordinatensysteme relativ zu S0 sind, bewirkt dies effektiv eine Verschiebung aller anderen Koordinatensysteme.

Mit der Maschinenkonstante MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT kann ausgewählt werden, ob diese Verschiebung auch in S0 wirksam wird. Bei der Defaulteinstellung von 0 wird eine Verschiebung von S0 nicht in S0 wirksam, sondern nur in allen anderen Koordinatensystemen. In diesem Fall wird der Gesamt-Offset (P192ff) der Achsen wie folgt gebildet:

In S0: Offset = Tm

In Sn: Offset = S0+Sn+Tm mit $n > 0$

Falls MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT auf 1 gesetzt ist, unterscheidet sich die Bildung des Gesamt-Offsets:

In S0: Offset = S0+Tm

Die Verschiebung mit der G195 ist eine absolute Verschiebung, d. h. der bei den Achsen programmierte Wert ersetzt den alten Offset. Die Verschiebung wird remanent im CMOS-RAM gespeichert, wenn die Maschinenkonstante MK_NULLPUNKTE_SPEICHERN auf 1 gesetzt ist. Sie ist dann auch noch nach dem Aus-/Einschalten der Steuerung wirksam.

Beispiel

G195 X10	Alle Koordinatensystemen außer S0 werden in X um 10 mm verschoben (MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT = 0).
G195 X0	Verschiebung der X-Achse wird wieder aufgehoben.

3.2.2.73 G200 Ein-/Ausschalten des Geometriefilters

Mit der G200 kann ein Filter aktiviert werden, mit dem das Rauschen der programmierten Kontur unterdrückt werden kann. Verrauschte Konturen entstehen meist, wenn die Punktdichte in der Größenordnung der Auflösung der vorgegebenen Konturstützpunkte liegt.

Syntax

G200 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, die für die Filterfunktion berücksichtigt werden sollen mit Angabe der Filterkonstante je Achse.
------	--

Erläuterung

Das Geometriefilter kann mehrere G1-Sätze durch eine einzige G1 ersetzen. Dabei werden bis zu 20 Stützpunkte gespeichert und mit jedem neuen Stützpunkt eine Gerade zwischen dem ersten und letzten Punkt berechnet. Dann werden die Abweichungen zwischen der berechneten Gerade und allen gespeicherten Stützpunkten bestimmt und mit den bei G200 programmierten maximal zulässigen Toleranzen verglichen.

Ist die Abweichung in allen Punkten innerhalb der Toleranz, wird der neue Punkt abgespeichert und der zugehörige Satz aus dem Eingabestrom entfernt. Andernfalls wird der aktuelle Satz abgespeichert und das bisherige Optimum der gespeicherten Stützpunkte als neuer Satz ausgegeben.


Es können nur G1-Sätze reduziert werden, in denen nichts außer den bei G200 angegebenen Achsen programmiert ist. Sätze mit "F", "M", "S", "T" oder "Q" können generell nicht reduziert werden. Die bei G200 programmierten Toleranzen sind in Eingabeeinheiten anzugeben. Die Toleranzen der einzelnen Achsen dürfen unterschiedlich groß sein und werden achsspezifisch berücksichtigt.

Um die Effizienz des Geometriefilters beurteilen zu können wird in P567 das Verhältnis von reduzierbaren zu reduzierten Sätzen in Prozent angezeigt. Die maximal erreichbare Effizienz liegt bei etwa 94 %. Der zeitliche Overhead des Geometriefilters wird ab einer Effizienz von ca. 15 % durch die geringere Anzahl auszuführender Sätze vollständig kompensiert.

Der Geometriefilter wird durch Programmierung von G200 ohne Achsen ausgeschaltet.

Beispiel

G200 X0.1 Y0.05	Ausgabe der Kontur unterdrücken bis die Summe der Konturstücke in X 0,1 mm oder in Y 0,05 mm überschreitet.
-----------------	---

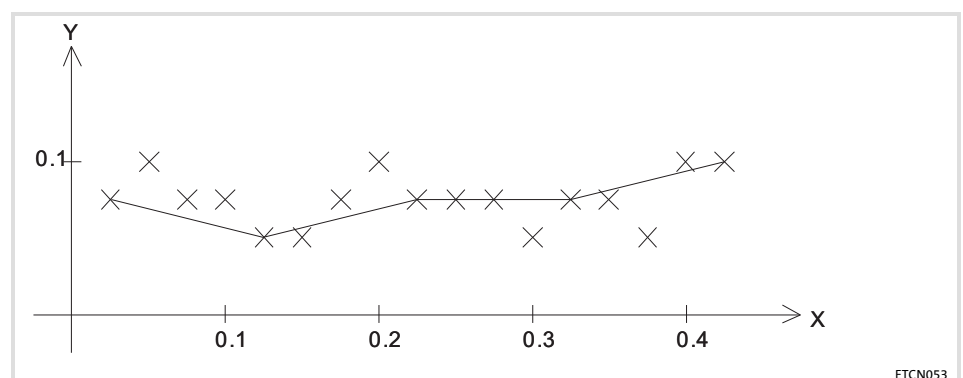

3.2.2.74 G201 Ändern der Beschleunigungs- und Bremsrampen

Mit der G201 können die Beschleunigungs- und Bremsrampen im Bahn- und im Streckenbetrieb programmiert werden.

Syntax

G201 AXES J I K

Bedeutung der Adressen

AXES	Achsen, deren Rampen im Streckenbetrieb geändert werden soll.
J	Zum Ändern der Rampen im Bahnbetrieb.
I	Welche Rampen sollen geändert werden 0: Beschleunigungs- und Bremsrampe (Default) 1: nur Beschleunigungsrampe 2: nur Bremsrampe
K	Zeit bis zum Erreichen der max. Bahnbeschleunigung [ms]

Erläuterung

Zum Ändern der Bahnrampen wird bei J die Höhe der Beschleunigungs- und Bremsrampe in m/s^2 programmiert. Der eingegebene Wert wird auf den Wert von MK_BAHNBEACHL bzw. MK_BAHNBREMS in den Maschinenkonstanten begrenzt.

Die optionale Adresse K hat dieselbe Wirkung wie MK_T_BESCHL und dient zur Anpassung der Ruckbegrenzung auf der Bahn.

Die Beschleunigungs- und Bremsrampen der einzelnen Achsen im Streckenbetrieb werden bei den entsprechenden Achsbuchstaben bei Linearachsen in m/s^2 und bei Rotationsachsen in $1/\text{s}^2$ programmiert. Die eingegebenen Werte werden auf die Werte von MK_BESCHL bzw. MK_BREMS in den Maschinenkonstanten begrenzt.

Mit dem Buchstaben I kann ausgewählt werden, ob nur die Beschleunigungsrampen, nur die Bremsrampen oder beide geändert werden sollen. Wenn kein I programmiert ist, werden beide Rampen auf den programmierten Wert geändert.

Wird die G201 ohne Parameter programmiert, werden die Rampen auf der Bahn und aller konfigurierten Achsen auf die in den Maschinenkonstanten eingestellten Werte zurückgesetzt.

Beispiel

G201 J1.5 I1	Beschleunigungsrampe auf der Bahn auf $1,5 \text{ m/s}^2$ ändern.
G201 J2.5 I2	Bremsrampe auf der Bahn auf $2,5 \text{ m/s}^2$ ändern.
G201 J5 I2 K2	Bremsrampe auf der Bahn auf $2,0 \text{ m/s}^2$ ändern und die Zeit zum Erreichen der maximalen bzw. der minimalen Bahnbeschleunigung auf 2 ms ändern
G201	Alle Rampen auf die in den MK's konfigurierten Werte zurücksetzen.

3.2.2.75 G209 Setzen des Geometriezählers

Die G209 dient zum Initialisieren des Geometriezählers auf einem benutzer-spezifischen Wert.

Syntax

G209 E

Bedeutung der Adressen

E	Neuer Wert des Geometriezählers (default = 0).
---	--

Erläuterung

Der Geometriezähler wird im DIN-Display des ETC-MMI zur Synchronisation der Fortschrittsanzeige mit der Programmbearbeitung in der NC-Steuerung benötigt. Er wird von der Steuerung beim Programmstart auf 0 gesetzt und mit jedem neuen Geometriesatz um 1 hochgezählt.

In manchen Fällen mag es sinnvoll sein, diesen Geometriezähler vom NC-Programm aus zu manipulieren. Mit der G209 kann der Geometriezähler des aktuellen NC-Kanals auf einen definierten Wert gesetzt werden.

Der aktuelle Wert des Geometriezählers wird im Parameterfeld eingeblendet, und zwar in P565 für Kanal 0 und in P597 für Kanal 1.

Beispiel

P2000=P565	aktuellen Wert des Geometriezähler merken
...	Verfahrssätze, die nicht mitgezählt werden sollen
G209 E=P2000	alten Wert restaurieren

3.2.2.76 G211 Transformation für zweiachsige Knickarmroboterkinematik

Die G211 dient zum Ein-/Ausschalten einer Transformation für eine einfache zweiachsige Knickarm-roboterkinematik (A,B) mit Unterstützung für eine optionale dritte Achse (C) für die Werkzeugorientierung.

Syntax


G211 E I J

Bedeutung der Adressen

E	Zum Einschalten der optionalen dritten Achse 0: ohne dritte Achse 1: mit dritter Achse für die Werkzeugorientierung
I	Hebellänge L1, Defaultwert aus P760 (MK_TECHNOLOGIEDATEN1[0])
J	Hebellänge L2, Defaultwert aus P761 (MK_TECHNOLOGIEDATEN1[1])

Erläuterung

Die Funktion transformiert von der X-Y-Ebene im kartesischen Koordinatensystem in ein A-B-Maschinenkoordinatensystem. Dabei wird die Werkzeugorientierung der C-Achse, wenn gewünscht (E1), ebenfalls mit transformiert. Das nachfolgende Bild zeigt die Maschinenkinematik in der 0°-Stellung von A- und B-Achse.

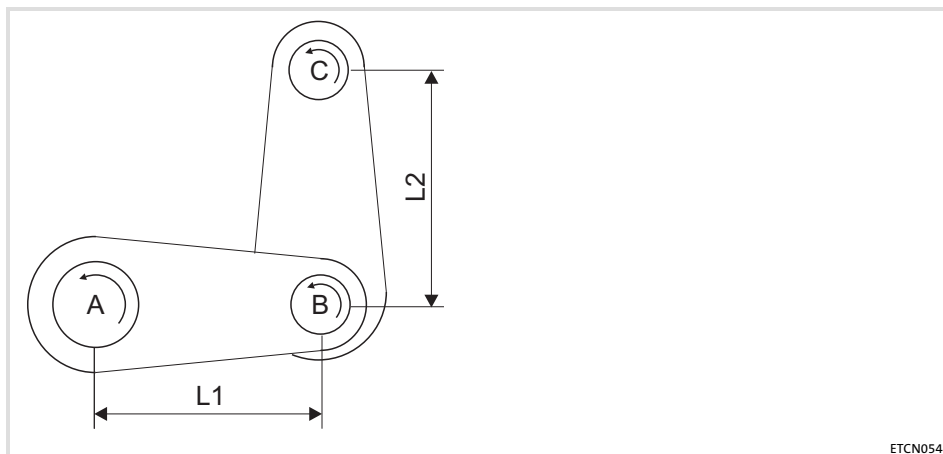

ETCN054

Die Hebellängen L1 und L2 dürfen auch negativ sein.

Programmiert wird bei eingeschalteter Transformation die X/Y-Koordinate des Drehpunktes der C-Achse. In der Ausgangsstellung A0, B0 entspricht dies der Koordinate X0, Y0 im kartesischen Koordinatensystem.

Beim Einschalten der Transformation werden die zwei virtuellen Achsen X und Y angelegt, welche dann zur Programmierung im kartesischen Koordinatensystem dienen. Maximalgeschwindigkeit und Rampen dieser Achsen werden aus den MK's MK_BAHNVMAX, MK_BAHNBESCHL und MK_BAHNBREMS übernommen.

Bei eingeschalteter Transformation können die physikalischen Achsen A und B nur noch indirekt über X,Y bewegt werden. Dabei erfolgt keine Geschwindigkeits- und Beschleunigungsbegrenzung, der an der Transformation beteiligten physikalischen Achsen. Dies ist besonders beim Durchfahren des kritischen Bereichs der Maschine zu beachten. Das Durchfahren von X/Y-Koordinaten in der Nähe des Drehpunktes der A-Achse wird zu sehr hohen Verfahrgeschwindigkeiten der physikalischen Achsen führen!

Für die virtuellen Achsen werden zwei freie Applikationsachsnummern benötigt. Empfehlenswert ist es, die ersten beiden Achsnummern in den MK's für die virtuellen Achsen freizuhalten. In diesem Fall bekommt X die Achsnummer 0 und Y die Achsnummer 1 zugewiesen.

Ausgeschaltet wird die Transformation durch Programmierung von G211 ohne E oder automatisch am Programmende oder bei Programmabbruch.

Beispiel

G211 E1	Transformation mit Berücksichtigung der C-Achse einschalten.
...	Kontur mit X,Y und C-Koordinaten.
G211	Transformation ausschalten.
...	Ab hier sind wieder A,B-Koordinaten erlaubt.

3.2.2.77 G212 Transformation für zweiachsige Handlingskinematik

Die Funktion G212 dient zum Ein-/Ausschalten einer Transformation für eine einfache zweiachsige Handlingskinematik (U,A) mit Unterstützung für eine optionale dritte Achse (B) für die Werkstückorientierung.

Syntax


G212 AXES E I

Bedeutung der Adressen

AXES	Auswahl der beteiligten Achsen (Default X1, Y2, U3, A4, B5)	
E	Bestimmt die Art der Hin- und Rücktransformation	
	Werkstückkoordinaten -> Maschinenkoordinaten	Maschinenkoordinaten -> Werkstückkoordinaten
	0: aus 1: X,Y -> U,A 2: X,A -> U,Y 3: UA -> X,Y 4: X,Y,B' -> U,A,B 5: X,A,B' -> U,Y,B 6: U,A,B' -> X,Y,B	0: aus 1: U,A -> X,Y 2: U,A -> X,Y 3: U,A -> X,Y 4: U,A,B -> X,Y,B' 5: U,A,B -> X,Y,B' 6: U,A,B -> X,Y,B'
I	Hebellänge L1, Defaultwert aus P760 (MK_TECHNOLOGIEDATEN1[0])	

Erläuterung

Die Funktion transformiert von einer virtuellen X,Y-Ebene im kartesischen Koordinatensystem in ein U,A-Maschinenkoordinatensystem. Dabei wird die Werkstückorientierung der B-Achse, wenn gewünscht (E4-E6), ebenfalls mit transformiert. Das nachfolgende Bild zeigt die Maschinenkinematik in der 0°-Stellung von A- und B-Achse für positive L1-Werte.

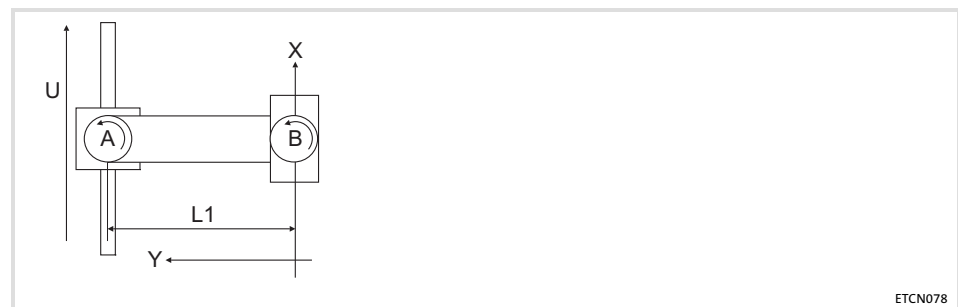

Die Hebellänge L1 darf auch negativ sein. Sie muss aber in jedem Fall ungleich 0 sein.

Für die Transformation werden drei physikalische Achsen (U, A und B) benötigt. Die Dritte wird nur bei Programmierung von E4-E6 benötigt. Zusätzlich werden zwei freie Achskanäle für die virtuellen Achsen (X,Y) benötigt. Die virtuellen Achsen werden beim Einschalten der G212 angelegt und dienen zur Programmierung im kartesischen Koordinatensystem.

Maximalgeschwindigkeit und Rampen der virtuellen Achsen werden aus den MK's MK_BAHNVMAX, MK_BAHNBESCHL und MK_BAHNBREMS übernommen. Es ist empfehlenswert, die Achsnummern 0 und 1 in den MK's für die virtuellen Achsen freizuhalten. In diesem Fall bekommen diese Achse die Achsnummern 0 und 1 zugewiesen.

In der im Bild dargestellten Ruhestellung (A0) ergibt sich unabhängig von der Hebellänge L1 die Position Y=0. Bei A180 ergibt sich die Position Y=2*L1, d.h. negativ bei negativem L1.

Die Transformationen kann auf 6 verschiedene Arten ausgeführt werden, wobei sich die letzten drei von den ersten drei nur durch die zusätzliche Berücksichtigung der B-Achse unterscheiden:

Art 1: In diesem Fall erfolgt eine Transformation vom kartesischen X,Y-Koordinatensystem in das U,A-Maschinenkoordinatensystem. Die Position der U- und A-Achse ergeben sich aus der Transformation. Dabei wird die günstigere von zwei möglichen A-Positionen nach folgender Tabelle gewählt:

Bedingung	Fahrtrichtung von X	Bevorzugte Richtung der A-Achse
$ L1 \cdot \sin(A) > MK_EPSILONMM$	egal	die Richtung, die einem kürzeren Fahrweg entspricht, wird gewählt
$A \approx 0^\circ$ und $L1 > 0$ oder $A \approx 180^\circ$ und $L1 < 0$	positiv	positiv
	negativ	negativ
	keine	die Richtung, die U weiter vom nächsten Software-Endschalter entfernt, wird gewählt
$A \approx 0^\circ$ und $L1 < 0$ oder $A \approx 180^\circ$ und $L1 > 0$	positiv	negativ
	negativ	positiv
	keine	die Richtung, die U weiter vom nächsten Software-Endschalter entfernt, wird gewählt

Art 2: Hier erfolgt die Interpolation im X,A-Koordinatensystem. Im Gegensatz zum ersten Fall kann anstatt der Y-Achse die A-Achse direkt programmiert und interpoliert werden. Die virtuellen X,Y-Werkstückkoordinaten werden dabei berechnet und angezeigt.

Art 3: Hier erfolgen Interpolation und Anzeige direkt im U,A-Maschinenkoordinatensystem. Die Position der Y-Achse im Werkstückkoordinatensystem wird weiterhin berechnet und angezeigt.

Art 4-6: Entspricht Art 1 ... 3 mit zusätzlicher Winkelkompensation der B-Achse, d. h. der Drehwinkel der A-Achse wird durch die B-Achse kompensiert.

Ausgeschaltet wird die Transformation durch Programmierung von G212 ohne E oder automatisch am Programmende oder bei Programmabbruch. Die G212 kann in MK_VOREINSTELLUNG (mit E aber ohne I) eingetragen werden, um sie permanent zu aktivieren.

Beispiel

G212 E1 X1 X2 U3 W4	Transformation x,y -> u,w einschalten
...	Kontur mit x,y-Koordinaten.
G212 E5	Transformation X,A,B' -> U,Y,B einschalten
...	Kontur mit X,A und B-Koordinaten.
G212	Transformation ausschalten.

Erzwingen einer Verfahrrichtung der Rotationsachse A:

Im Modus 1 und 4 werden die virtuellen Achsen X und Y programmiert. In diesen Modi muss im Bedarfsfall dafür gesorgt werden, dass der Winkel A eine bestimmte Winkelstellung einnimmt. D. h. man muss sicherstellen, dass die X-,Y-Position in einer bestimmten Winkelstellung (siehe Bild: nach oben: $A < 0$, nach unten: $A > 0$) angefahren wird.

Dieses wird erreicht, indem vom Startpunkt zuerst in die Nullposition der Y-Achse gefahren wird. Hier muss der Achse ein Verfahrbefehl gegeben werden, der die korrekte Richtung erzwingt.

Fall 1: X-Achse soll in "+"-Richtung fahren und der A-Winkel soll > 0 sein.

Massnahme: Vor der Eingabe des Zielwertes muss ein kleiner Verfahrssatz in "X+"-Richtung und in "Y+"-Richtung eingefügt werden.

```
....  
N40 G1 X200 Y0 F10000 {Nullposition Y anfahren}  
N50 G1 X205 Y5 {A-Winkelstellung erzwingen}  
N60 G1 X300 Y455 {Zielposition anfahren}  
....
```

Fall 2: X-Achse soll in "-"-Richtung fahren und der A-Winkel soll < 0 sein.

Massnahme: Vor der Eingabe des Zielwertes, muss ein kleiner Verfahrssatz in "X-"-Richtung und in "Y+"-Richtung eingefügt werden.

```
....  
N40 G1 X200 Y0 F10000 {Nullposition Y anfahren}  
N50 G1 X195 Y5 {A-Winkelstellung erzwingen}  
N60 G1 X45 Y455 {Zielposition anfahren}  
....
```

3.2.2.78 G226 Hardwareendschalter umkonfigurieren

Mit der G226 kann die Reaktion der Steuerung beim Fahren auf die richtungsabhängigen Hardwareendschalter einzelner Achsen geändert werden.

Syntax

G226 AXES

Bedeutung der Adressen

AXES	Kennung der Achsen, deren Endschalterfunktion geändert werden soll. 0: Endschalter deaktivieren 1: Normale Endschalterfunktion aktivieren 2: Die Endschalter wirken verfahrensbereichsbegrenzend für die entsprechende Achse, führen jedoch nicht zur Fehlermeldung oder zum Programmabbruch.
------	--

Erläuterung

Die Kennung, die bei den Achsen programmiert wird, bestimmt, wie die Steuerung auf die Endschalter der entsprechenden Achse reagieren soll. Bei deaktivierten Endschaltern reagiert die Steuerung gar nicht auf die Endschalter der Achse. Bei der normalen Endschalterfunktion reagiert die Steuerung, in dem die Verfahrbewegung ohne Verzögerung angehalten und ein eventuell laufendes NC-Programm abgebrochen wird.

Wenn die Kennung 2 programmiert ist, reagiert die Steuerung auf die Endschalter, in dem sie die Verfahrbewegung der betroffenen Achse in diese Richtung ohne Verzögerung anhält und die Position der Achse einfriert. Die Position bleibt solange eingefroren, bis die Achse die eingefrorene Position in Gegenrichtung wieder verlassen soll. Dabei wird weder eine Fehlermeldung erzeugt noch das Programm abgebrochen. Diese Funktion bewirkt ein Abschneiden von Konturbereichen beim Fahren auf die Endschalter.

Um die Defaulteinstellung aus den Maschinenkonstanten wieder zu aktivieren, kann die G226 ohne Achsen programmiert werden.

Beispiel

N10 G226 X0	Endschalter der X-Achse abschalten.
N90 G226	Voreingestellte Endschalterfunktion für alle Achsen aktivieren.

3.2.2.79 G233 2D/3D-Achsenkorrektur

Bei der 2D/3D-Achsenkorrektur wird eine Achse in Abhängigkeit von ein oder zwei Achsen über eine von maximal 3 Stützpunkttabellen korrigiert.

Syntax

G233 AXE

Bedeutung der Adressen

AXE	Kennung der Achse, die korrigiert werden soll. 0: Korrekturtabellen für die angegebene Achse ausschalten 1: Korrekturtable 1 einschalten 2: Korrekturtable 2 einschalten 3: Korrekturtable 3 einschalten
-----	--

Erläuterung

Mit dieser Funktion wird die Position einer Achse in Abhängigkeit von ein bis zwei Basisachsen über eine zuvor geladene Tabelle mit äquidistanten Stützpunkten korrigiert. Dabei darf die zu korrigierende Achse eine der beiden Basis-Achsen sein. Die Korrektur erfolgt um den in der Tabelle angegebenen Offset. Zwischen den Stützpunkten wird linear interpoliert.

Der Werkzeug-Offset des aktuellen Werkzeugs Tn wird beim Einschalten der Funktion mit G233 verrechnet und darf daher nicht schon in der geladenen Stützpunkttabelle berücksichtigt werden. Die Koordinaten der Stützpunkttabelle müssen auf das Referenzkoordinatensystem inklusive Grundoffset, d. h. auf S0 ohne Verschiebung, bezogen sein.

Bis zu 3 solcher Korrekturtabellen können geladen werden und sich gleichzeitig überlagern. Dabei kann auch mehrfach die gleiche Zielachse beteiligt sein. Wenn mehrere Korrekturtabellen aktiviert werden, ist die Ausführungsreihenfolge der Korrekturen wichtig:

Tabelle 1: Korrektur von Y in Abhängigkeit von X

Tabelle 2: Korrektur von Z in Abhängigkeit von X, Y

Erst 1 dann 2: In die Korrektur von Z fließt die Korrektur von Y mit ein und die Korrekturen überlagern sich.

Erst 2 dann 1: Die Korrekturen sind unabhängig und überlagern sich nicht.

Die Reihenfolge der auszuführenden Korrekturen entspricht der Programmierungsreihenfolge der G233-Funktionen.

Durch Programmierung von G233 ohne Achsbuchstaben und bei Programmende oder Programmabbruch, werden die Korrekturtabellen für alle Achsen ausgeschaltet.

Beispiel

G233 Z2	Korrekturtable 2 einschalten, Zielachse in der Tabelle muss Z sein
G233 Y1	Korrekturtable 1 einschalten, Zielachse muss Y sein
G233 Y3	Korrekturtable 3 einschalten, Zielachse muss Y sein
	Die Reihenfolge ist damit festgelegt: 2,1,3
G233 Z0	Korrektur von Z ausschalten
	Die verbleibende Reihenfolge ist 1,3
G233 Y0	Alle Korrekturtabellen von Y ausschalten

Aufbau der Korrekturdatei

Die Korrekturtabellen sind als Binärdateien aufgebaut und müssen entweder über ein angeschlossenes ETC-MMI oder mit dem Hyper-Terminal unter dem Namen "ACHS3D??.KOR" in die Steuerung übertragen werden. Die "?" müssen durch beliebige Zahlen oder Buchstaben ersetzt werden. Die Datei besteht aus einem 128 Byte langen Header, einem Definitionsblock und einem Block mit den Stützpunktwerten für die zu korrigierende Achse.

Header:

Der Header ist 128 Bytes lang und enthält die nullterminierte Liste der Achsbuchstaben aller beteiligten Achsen, sowie im letzten Byte die binäre Nummer der Korrekturabelle. Dabei definiert der erste Buchstabe die Achse, die in Abhängigkeit der anderen Achsen korrigiert werden soll.

0	1	2	3	4	127	128
Z	X	Y	0	...	1-3	

Diese wird im Folgenden als Korrekturachse und die anderen Achsen als Basisachsen bezeichnet.

Definitionsblock:

Der Definitionsblock beschreibt den Gültigkeitsbereich und die Größe der nachfolgenden Stützpunktabelle. Er enthält je Basisachse einen FLOAT für Minimal- und Maximalwert in Eingabeeinheiten und einen ULONG für die Anzahl der Stützpunkte zwischen Minimal- und Maximalwert. Die Gesamtzahl der Stützpunkte entspricht dem Produkt der Anzahl der Stützpunkte aller Basisachsen.

0	4	8	12	16	20	24
$X_{\min}$	$X_{\max}$	X_{anz}	$Y_{\min}$	$Y_{\max}$	Y_{anz}	

Länge = Anzahl Basisachsen x 12

Stützpunkte:

Die Korrekturwerte werden in Eingabeeinheiten in Tabellenform mit je einem FLOAT pro Stützpunkt definiert. Dabei entspricht der erste Stützpunkt der Koordinate, die den Minimalwerten der Basisachsen gehört und der letzte Stützpunkt der Koordinate, die den Maximalwerten der Basisachsen gehört.

0	4	8	12		4k
Z_{11}	Z_{12}	Z_{13}	...		Z_{1k}

wobei $k = Y_{\text{anz}}$

0	4	8	12		4k
Z_{21}	Z_{22}	Z_{23}	...		Z_{2k}

0	4	8	12		4k
Z_{31}	Z_{32}	Z_{33}	...		Z_{3k}

0	4	8	12		4k
Z_{i1}	Z_{i2}	Z_{i3}	...		Z_{ik}

wobei $i = X_{\text{anz}}$

Definition der verwendeten Datentypen

BYTE	vorzeichenloser 8-Bit-Integer
ULONG	vorzeichenloser 32-Bit-Integer, 4 Byte lang, mit dem niederwertigsten Byte zuerst
FLOAT	IEEE-Single-Precision Floating-Point, 4 Byte lang, mit dem niederwertigsten Byte der Mantisse zuerst.

3.2.2.80 G234 Richtungsabhängige Höhenkorrektur

Bei der richtungsabhängigen Höhenkorrektur wird die Position der angegebenen Achse in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung in der aktuellen Ebene über eine Stützpunkttafel korrigiert.

Syntax

G234 AXE K

Bedeutung der Adressen

AXE	Kennung der Achse, die korrigiert werden soll. 0: Korrektur ausschalten 1: Korrektur einschalten
K	Parameterfeldindex, ab dem die Korrekturtafel im P-Feld abgelegt ist.

Erläuterung

Mit dieser Funktion kann zum Beispiel eine Z-Achse in Abhängigkeit von der aktuellen Fahrtrichtung in der XY-Ebene um einen Offset korrigiert werden. Die Korrektur ist dabei auf einen Maximalwert von +/-1 Eingabeeinheit (z.B. mm oder Grad) begrenzt.

Bei K wird der Parameterfeldindex programmiert, ab dem die Korrekturtafel im P-Feld abgelegt ist. Der erste Wert der Tabelle muss die Anzahl der nachfolgenden Tabellenwerte enthalten. Jeder Tabelleneintrag enthält einen Korrektur-Offset für einen definierten Konturwinkel in der aktuell (Zeitpunkt der G234) ausgewählten Ebene. Die Tabellenwerte müssen einen Winkelbereich von 360° abdecken, der erste Tabellenwert gilt für einen Konturwinkel von 0°. Die Tabelle darf maximal 36 Einträge haben (10° pro Korrekturwert). Zwischen den Einträgen wird linear interpoliert.

Ausgeschaltet wird die Korrektur bei Programmende oder Programmabbruch und durch Programmierung von G234 ohne Achsbuchstaben.

Beispiel

P1200=4	Anzahl der Stützpunkte
P1201=0.0	Offset für 0°
P1202=0.1	Offset für 90°
P1203=0.2	Offset für 180°
P1204=0.3	Offset für 270°
G234 Z1 K1200	Korrektur der Z-Achse einschalten
G234	Korrektur ausschalten

3.2.2.81 G251 Sprungantwort einer Achse aufnehmen

Die G251 dient zur Einstellung der Antriebs- und Lageregelungsparameter einer Achse durch Aufnahme einer Sprungantwort und kann nur von einem speziellen Achseinstellungswerkzeug wie dem AXSCOPE benutzt werden. Für den DIN-Programmierer ist diese Funktion im Allgemeinen nicht von Bedeutung.

Syntax

G251 AXES I J K L

Bedeutung der Adressen

AXES	Geschwindigkeitshub der einzustellenden Achse in [mm/min] bzw. [1/min]
I	Sprungdauer in Sekunden
J	Beschleunigungsdauer in Sekunden
K	Anzahl der Sprünge
L	Kennung 0: Aufzeichnung der Master-Achse (Default) 1: Aufzeichnung der Slave-Achse 2: Aufzeichnung von Master- und Slave-Achse

Erläuterung

Die Funktion oszilliert die angegebene Achse K-mal mit der angegebenen Geschwindigkeit, der Beschleunigungsdauer J und der Sprungdauer I hin und her. Am Ende der Bewegung steht die Achse wieder an ihrem Ausgangspunkt. Der Fahrweg entspricht $I \cdot \text{Geschwindigkeit}$. Die Pause zwischen den Sprüngen beträgt $I - J$. Wenn K nicht angegeben ist, oszilliert die Achse 1-mal hin und her.

Während der Ausgabe der Sprungfunktion auf die Achse werden Sollgeschwindigkeit, Ist-Geschwindigkeit, Schleppabstand und Stellgröße als 16-Bit-Integer-Datentyp aufgezeichnet und asynchron an den PC gesendet. Dieser kann die aufgezeichneten Informationen grafisch darstellen oder anderweitig auswerten.

Falls die Kennung L2 bei einer Synchronachse angegeben wird, zeichnet die Steuerung die Ist-Geschwindigkeit der Master-Achse, der Slave-Achse, den Synchronabstand zwischen beiden Achsen und die Sollgeschwindigkeit auf.

Beispiel

G251 X1000 I0.2 J0.1	Ausgeben eines Sollwertsprungs mit einem Geschwindigkeitshub von 1 m/min, einer Sprungdauer von 200 ms und einer Beschleunigungsdauer 100 ms.
----------------------	---

3.2.2.82 G252 Eingabe eines Wertes über Anzeigegerät (siehe MMI)

Der in der G-Funktion angegebenen P-Feld Parameter wird durch eine interaktive Abfrage an den Bediener neu bestimmt.

Syntax

G252 A B C E X Y Z F

Bedeutung der Adressen

A	Erlaubter Minimalwert des Eingabeparameters
B	Erlaubter Maximalwert des Eingabeparameters
C	Index des einzugebenden Parameters im Parameterfeld der Steuerung
E	Satznummer, die bei Eingabeabbruch angesprungen werden soll
F	Textnummer oder in Verbindung mit „..“ eine Formatanweisung
X	Spalte der Anzeige
Y	Zeile der Anzeige
Z	Zeichengröße für die Anzeige

Erläuterung

Die G252 ist eine Funktion zur interaktiven Eingabe eines Wertes über den Bedienrechner. Als Vorgabevorschlag für die Eingabe wird der aktuelle Wert des angesprochenen P-Feldparameters zur Anzeige gebracht.

Für den Wert der Eingabe ist unter A eine Unter- und unter B eine Obergrenze vorgebbbar. Fehlen eine oder beide Eingabegrenzen, so werden die entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwerte eingesetzt.

Die Adresse C hält den Index des einzugebenden Parameters, in dem der Eingabewert abgelegt werden soll.

Unter der Adresse E kann eine Satznummer programmiert werden, bei der das Programm fortfahren soll, falls die Eingabe mit dem Tastendruck ESC abgebrochen wurde. Bei Abschluss der Eingabe mit ENTER wird das Programm mit dem auf G252 folgenden Satz fortgesetzt.

Mit X ist eine andere Spalten- und mit Y eine andere Zeilenposition für die Textausgabe wählbar. Zusätzlich ist unter Z eine alternative Zeichengröße vorgebbbar. Wenn kein X oder Y angegeben ist, erscheint der Text an der im Bedienrechner festgelegten Stelle in festgelegter Größe (applikationsabhängig; Standard: Statuszeile über Softkeys in normaler Größe).

Bei der Eingabe wird der unter F="..." angegebene Text ausgegeben und der gewünschte Parameter im definierten Format entgegengenommen. Das Eingabeformat und die Anzeigeposition des Parameters ist an der gewünschten Stelle im Textstring mit einer Formatangabe gemäß der nachfolgenden Regeln zu kennzeichnen:

%[Flags][Breite][Genauigkeit]Typ

Flags	
<nichts>	rechtsbündig, führende Leerzeichen/Nullen
-	linksbündig, nachfolgende Nullen
+	Vorzeichen immer ausgeben (auch +)
' '	nur neg. Vorzeichen ausgeben
#	bei le, IE, If : Dezimalpunkt immer ausgeben
bei lg, IG:	Dezimalpunkt immer ausgeben aber ohne folgende Nullen
Breite	
On	min n-Stellen, Nullen vorangestellt
n	min n-Stellen, " " vorangestellt
Genauigkeit	
<nichts>	6 Stellen bei le,IE,If
.0	le,IE,If kein Dezimalpunkt ausgeben
.n	max. n-Nachkommastellen
Typ	
If	Fließkomma [-]dddd.ddd
le	Fließkomma [-]d.ddd e[±]ddd
lg	wie le oder If; je nach Genauigkeit automatische Umschaltung der Darstellung
IE	wie le, mit "E" vor dem Exponenten
IG	wie lg, mit "E" vor dem Exponenten
%	das Zeichen % soll angezeigt werden

Beispiel

N10 G252 F="Bitte Wert eingeben: %10.3lf [mm]" A0 C1024 P1024=500

Der Satz N10 holt über die Anzeige einen neuen Wert für das Parameterfeld 1024 (C). Der Wert darf nicht kleiner als 0 (A) eingegeben werden. In der Anzeige erscheint an intern definierter Stelle (kein X und kein Y) der Text

Bitte Wert eingeben: 500 [mm]

Der momentane Wert von P1204 wird als Eingabe vorgeschlagen. Der Cursor () steht auf der äußersten rechten Stelle des Eingabefeldes, das eine Breite von 10 Zeichen hat.

Die Eingabe wird abgeschlossen, wenn die Taste ESC gedrückt wurde oder die Taste ENTER betätigt wurde und der aktuelle Eingabewert innerhalb der vorgegebenen Bereichsgrenzen liegt. Eine mit ESC beendete Eingabe verändert den ursprünglichen Wert des Parameterfeldes nicht. Das Programm fährt in jedem Fall (kein E programmiert) mit dem Satz nach Satz N10 fort.

3.2.2.83 G253 Ausgabe eines Kommentars, optional mit Programmabbruch

Der in der G-Funktion angegebene Text wird am angeschlossenen Bedienrechner angezeigt. Bei Angabe einer Fehlernummer kann das laufende Programm zusätzlich abgebrochen werden.

Syntax

G253 A B C E X Y Z F ()

Bedeutung der Adressen

A	1. Anzeigeparameter
B	2. Anzeigeparameter
C	3. Anzeigeparameter
E	auf dem Bedienrechner anzuzeigende Fehlernummer
F	Textnummer oder in Verbindung mit „..“ eine Formatanweisung
X	Spalte der Anzeige
Y	Zeile der Anzeige
Z	Zeichengröße für die Anzeige

Erläuterung

Die G253 ist eine Funktion zur Anzeige eines Textes oder einer Fehlermeldung an einer vordefinierten Stelle und vordefinierter Größe (applikationsabhängig; Standard: Statuszeile über Softkeys in normaler Größe) auf dem Bedienrechner. Mit X ist eine andere Spalten- und mit Y eine andere Zeilenposition für die Textausgabe wählbar. Zusätzlich ist unter Z eine alternative Zeichengröße vorgebbbar.

Die erste und einfachste Verwendungsform der Funktion ist, den zur Ausgabe bestimmten Text in Kommentarzeichen "(“, “)” in die gleiche Zeile wie die G253 einzugeben. Zu beachten ist, dass hinter dem Kommentar keine Parameter mehr bis zum Ende der Zeile ausgewertet werden.

Die 2. Möglichkeit der Textanzeige ist die Angabe einer Textnummer unter F. Der Bedienrechner bringt in diesem Falle den unter der angegebenen Nummer abgelegten Text zur Anzeige.

Die 3. Variante ermöglicht zusätzlich den Einbau von bis zu drei numerischen Werten in den Text, die unter A, B und C angegeben werden. Hierzu ist die Angabe des Ausgabetextes unter F= in Anführungszeichen (“...”) zu programmieren. Die Formatanweisung darf, im Gegensatz zum Kommentar, an beliebiger Stelle im Satz stehen. Ein zusätzlicher Kommentar wird bei Vorhandensein der Formatanweisung nur noch als Kommentar interpretiert.



Hinweis!

Die G253 ist nur im ersten NC-Kanal zulässig. Im Satzvorlauf wird die G253 ignoriert.

Die Position und das Format der einzufügenden Parameter sind an der gewünschten Stelle im Textstring gemäß den nachfolgenden Regeln zu kennzeichnen.

%[Flags][Breite][Genauigkeit]Typ

Flags	
<nichts>	rechtsbündig, führende Leerzeichen/Nullen
-	linksbündig, nachfolgende Nullen
+	Vorzeichen immer ausgeben (auch +)
" "	nur neg. Vorzeichen ausgeben
#	bei le,IE,If : Dezimalpunkt immer ausgeben
bei lg, IG:	Dezimalpunkt immer ausgeben aber ohne folgende Nullen
Breite	
On	min n-Stellen, Nullen vorangestellt
n	min n-Stellen, " " vorangestellt
Genauigkeit	
<nichts>	6 Stellen bei le,IE,If
.0	e,E,f kein Dezimalpunkt ausgeben
.n	max. n-Nachkommastellen
Typ	
If	Fließkomma [-]dddd.ddd
le	Fließkomma [-]d.ddd e[±]ddd
lg	wie le oder If; je nach Genauigkeit automatische Umschaltung der Darstellung
IE	wie le, mit "E" vor dem Exponenten
IG	wie lg, mit "E" vor dem Exponenten
%	das Zeichen % soll angezeigt werden

Als Parameter sind mit indirekter Programmierung (A=P...) Parameterfeldindices unter A, B und C vorgebbar, wobei die alphabetische Reihenfolge auch die Reihenfolge bei der Konvertierung ist.

Ist die Adresse E programmiert, so wird eine nach dem unter E programmierten Wert abgestufte Fehlerbehandlung eingeleitet. Hierbei wird der im Kommentar oder unter F= verankerte Text als Fehlertext ausgegeben. Erlaubte Werte für E sind 101 ... 499. Die Hunderter-Stelle des unter E programmierten Wertes wird als "Fehlergewichtung" interpretiert. Dem unter E angegebenen Wert wird 2000 hinzuaddiert, und als Fehlermeldung mit der Modulkennung 3 (Interpreter) am Bediengerät angezeigt.

Wenn E programmiert ist, werden die Angaben unter X, Y und Z ignoriert. Wenn E nicht programmiert ist, erfolgt keine Fehlerbehandlung.

3.3 Formelprozessor

Im NC-Programm ist außer der Programmierung über G-Funktionen auch die direkte Eingabe mathematischer Formeln möglich. Ein mathematischer Ausdruck wird durch ein ":" am Zeilenanfang gekennzeichnet. Eine Satznummer darf vorangestellt werden. Kommentare sind in einem Satz mit mathematischem Ausdruck zulässig unter Einschluss in geschweifte Klammern "{}".

Mit Hilfe des Formelprozessors können auch komplexe Ausdrücke zur Laufzeit der Steuerung berechnet werden. Als Operanden sind dabei sowohl Konstanten als auch Elemente aus dem Parameterfeld verwendbar und beliebig kombinierbar. Die Rechenoperationen werden durch vereinbarte Operationen gekennzeichnet. Die Verwendung von Klammern ist zulässig.

3.3.1 Rechenoperationen

Syntax	Operation	Beschreibung
$x + y$	$x + y$	Addition
$x - y$	$x - y$	Subtraktion
$x * y$	xy	Multiplikation
x / y	x / y	Division
$x ^ y$	x^y	Potenz
SQR(x)	x^2	Quadrat einer Zahl
SQRT(x)	$\sqrt{x}$	Quadratwurzel einer Zahl
HYPOT(x,y)	$\sqrt{x^2 + y^2}$	Betrag eines Vektors in der Ebene
HYPOT3(x,y,z)	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Betrag eines Vektors im Raum
FMOD(x,y)	rest(x/y)	Rest der aus Division x / y
SIN(x)	sinx	Sinus eines Winkels in Grad
COS(x)	cosx	Cosinus eines Winkels in Grad
TAN(x)	tanx	Tangens eines Winkels in Grad
ASIN(x)	arcsinx	Arcus Sinus, liefert einen Winkel zwischen -90° und +90°
ACOS(x)	arccosx	Arcus Cosinus, liefert einen Winkel zwischen 0° und 180°
ATAN(x)	arctanx	Arcus Tangens, liefert einen Winkel zwischen -90° und +90°
ATAN2(y,x)	arctan(y/x)	Arcus Tangens mit zwei Argumenten, liefert einen Winkel zwischen 0° und 360°
MOD360(x)	rest (x/360)	Winkel x modulo 360°
ABS(x)	x	Absolutwert einer Zahl (ohne Vorzeichen)
SIGN(x)	$x / x $	Vorzeichen einer Zahl; +1 für $x \geq 0$ und -1 für $x < 0$
ROUND(x)	roundx	Auf- bzw. Abrunden einer Zahl auf ganzzahlige Werte
TRUNC(x)	truncx	Liefert die Vorkommastellen einer Zahl
FRAC(x)	$x - \text{trunc}x$	Liefert die Nachkommastellen einer Zahl
MIN(x,y)	min{x,y}	Liefert den kleineren Wert
MAX(x,y)	max{x,y}	Liefert den größeren Wert
RANDOM(x,y)	rand	Liefert Zufallszahlen zwischen x und y

Syntax	Operation	Beschreibung
AND(x,y)	$(x \neq 0) \wedge (y \neq 0)$	Logische Und-Verknüpfung
OR(x,y)	$(x \neq 0) \vee (y \neq 0)$	Logische Oder-Verknüpfung
XOR(x,y)	$(x \neq 0) \underline{\vee} (y \neq 0)$	Logische Exclusive-Oder-Verknüpfung
NOT(x)	$x = 0$	Logisches Nicht
BITAND(x,y)	$x \wedge y$	Bitweise Und-Verknüpfung
BITOR(x,y)	$x \vee y$	Bitweise Oder-Verknüpfung
BITXOR(x,y)	$x \underline{\vee} y$	Bitweise Exclusive-Oder-Verknüpfung
BITNOT(x)	$\overline{x}$	Bitweises Nicht
PI	π	Konstante 3,141592654
PI180	$\pi/180$	Konstante 0,01745329252

Die Rechenoperationen werden in der den mathematischen Regeln entsprechenden Reihenfolge bearbeitet. Zur Kenntlichmachung von Vorrangstellungen sind Klammern bis zu einer Schachtelungstiefe von 4 Ebenen erlaubt.

Beispiel

N10 : P1050 = sin(89.9 * P1051) / (34 + 91 * cos(P1052))

N20 : P1060 = atan2(P1,P0)

N30 : P1061 = hypot(P0,P1)

3.4 Satzserweiterungen

Die Sätze dürfen um eine oder mehrere zusätzliche Funktionen, die durch die Adressbuchstaben **H, M, P, Q, S** und **T** gekennzeichnet sind, erweitert werden. Die Funktionen dürfen einzeln oder zu mehreren in einem Satz programmiert werden. Sie dürfen auch alleine in einem Satz stehen.

Wenn mehrere Funktionen gleichzeitig angegeben sind, werden sie in der festen Reihenfolge **H, P, T, S, M, Q** bearbeitet.

3.4.1 Parameterzuweisung P

In jedem Satz können einfache Parameterzuweisungen direkt programmiert werden, ohne G-Funktion oder Formelprozessor. Für komplexe Zuweisungen, die Rechenoperationen enthalten, muss jedoch der Formelprozessor verwendet werden.

Die Parameterfeldzuweisung darf innerhalb eines Satzes auch mehrfach programmiert sein. Dies kann unter anderem bei Unterprogrammaufrufen ausgenutzt werden, um mehrere Parameter zu übergeben. Die Parameterfeldzuweisung wird immer als erste Operation in einem Satz ausgeführt, unabhängig von der Stelle im Satz, an der sie programmiert ist.

Mögliche Zuweisungsvarianten sind:

P2000=17: Die Zahl 17 wird im Parameter 2000 abgelegt.

P2000=P0: Der Inhalt von P0 wird dem Parameter 2000 zugewiesen.

PP1500=3.5: Dem Parameter, dessen Index in P1500 angegeben ist, wird der Wert 3,5 zugewiesen.

P2000=PP10: P2000 wird der Inhalt des Parameters zugewiesen, dessen Index in P10 eingetragen ist.

PP10=PPP11: Dem Parameter, dessen Index in P10 angezeigt ist, wird der Wert des Parameterfeldes zugewiesen, dessen Index in dem Parameterfeld steht, dessen Index in P11 abgelegt ist.

Beispiel


```
N10 G0 X3.14 P4000=0 P2000=P0  
P3000=PP200 P3100=123.2 P3333=P100  
G22 L7999 P2000=1 P2001=P1
```

3.4.2 H-Funktionen

H-Funktionen sind für die Änderung von Technologie-Parametern vorgesehen. Die bei H programmierte Nummer wird an die SPS übergeben und muss dort ausgewertet werden.

Die H-Funktion wird immer als erste Funktion im Satz ausgewertet. H-Funktionen sind generell zeitsynchronisiert, d. h. die nachfolgende Funktion wird erst interpretiert, wenn die Übergabe von der SPS quittiert wurde.

Die Übergabe von H-Funktionen an die SPS erfolgt mit Handshake per Strobe und Quittung. Mit der negativen Flanke des Strobe signalisiert der NC der SPS eine neue H-Funktion.

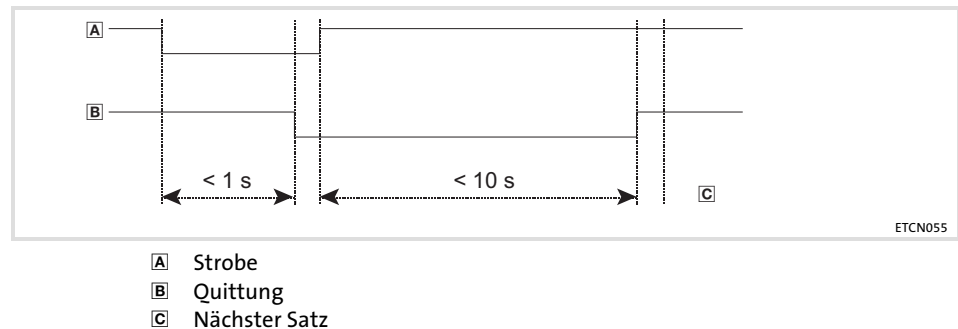

Sollte die Übertragung der Technologieparameter länger als 10 Sekunden dauern, muss die SPS zusätzlich die Einlesefreigabe wegnehmen, sonst meldet die Steuerung die Fehlermeldung "Time Out bei der H-Funktionsübergabe an die SPS".

3.4.3 M-Funktionen

M-Funktionen werden an die SPS gesendet. Diese müssen dort ausgewertet und die gewünschte Funktion ausgelöst werden. Es wird unterschieden zwischen "synchronisierten" und "nicht synchronisierten" M-Funktionen.

Synchronisiert sind M-Funktionen mit den Nummern 0 ... 499. Werden diese an die SPS gesendet, so wird die Abarbeitung des NC-Programms bis zum Eintreffen der SPS-Quittung und Setzen der Einlesefreigabe unterbrochen.

Bei nicht synchronisierten M-Funktionen (≥ 500) wird nach der Ausgabe anschließend sofort der nächste Satz des NC-Programms ausgeführt ohne auf eine Quittung seitens der SPS zu warten. Dabei ist zu beachten, dass es auch bei ausgeschaltetem Genauhalt zu einem Geschwindigkeitseinbruch zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verfahrssätzen kommt, falls mehrere M-Funktion hintereinander ohne eine Verfahrbewegung programmiert sind.

Folgende M-Funktionen werden auch im NC-Rechner ausgewertet:

M30: Programmende

M14: Schaltet von die Aufsummierung der Bahnlänge in P551 ein (Kontur)

M15, M16, M21: Schaltet von die Aufsummierung der Bahnlänge in P551 aus (Leerfahrt)

M48: Geschwindigkeitsüberlagerung wirksam (Override ein)

M49: Geschwindigkeitsüberlagerung unwirksam (Override aus)

M1014: Wie M14, jedoch als asynchrone M-Funktion

M1015: Wie M15, jedoch als asynchrone M-Funktion

M1048: Wie M48, jedoch als asynchrone M-Funktion

M1049: Wie M49, jedoch als asynchrone M-Funktion

Es besteht die Möglichkeit, durch eine M-Funktion zusätzlich einen Unterprogrammaufruf zu initiieren. Dazu müssen in den Maschinenkonstanten, unter dem Bezeichner **MK_MFKT_UPR_TABELLE**, alle so zu expandierenden M-Funktionen eingetragen werden.

Kommt die Steuerung im Zuge der Programmabarbeitung zu einer entsprechenden M-Funktion, so wird sie, nach(!) Abarbeitung aller anderen Informationen aus diesem Satz, einen Unterprogrammaufruf mit der Programmnummer "9000 + M-Funktionsnummer" erzeugen.

Es können für diese Art des Unterprogrammaufrufes M-Funktionsnummern von 1 bis 255 genutzt werden.

Die M-Funktion selbst wird ganz regulär zur SPS übertragen. Ist in dem so aufgerufenen Unterprogramm die gleiche M-Funktion programmiert, führt dieser Umstand nicht zu einem erneuten Unterprogrammaufruf.



Stop!

Wird in dem Unterprogramm 9000(+M-Funktionsnummer) ein anderes Unterprogramm aufgerufen, das seinerseits wieder die auslösende M-Funktion beinhaltet, kommt es zu einer Aufrufrekursion und schließlich zu einer Fehlermeldung "Programmstack overflow"

Dieser Unterprogramm-Mechanismus ist nicht nur in der automatischen Programmabarbeitung aktiv. Die gleiche M-Funktion wird auch als Einzelsatz in einem Unterprogrammaufruf expandiert.

Beispiel

```
N10 G0 X300 M14  
N20 G2....
```

Nachdem die Steuerung die X-Achse auf den Wert 300 verfahren hat, und die Information über die M14 an die SPS übertragen wurde, wird das Unterprogramm %9014 ausgeführt. Erst nach Abschluss des Unterprogramms %9014 wird mit dem Satz N20 fortgefahren.

Die Programmsequenz des Beispiels ist funktional identisch mit

```
N10 G0 X300 M14  
G22 L9014  
N20 G2....
```

3.4.4 Q-Funktionen

Unter der Adresse "Q" sind Zustände von CAN-E/A-Baugruppen programmierbar. Die Q-Funktionen werden auch als "schnelle Eingänge" bezeichnet, da sie direkt im Grobinterpolator, ohne Umweg über die SPS in das NC-Programm gegeben werden.

Da bei den digitalen Ausgängen nur CAN-Ausgänge zur Verfügung stehen, sind diese immer an den SPS-Zyklus gebunden.

Die SPS kann den Ausgangszustand der betroffenen Ausgänge nicht mehr verändern, bis die Freigabe von der SPS rückgesetzt wird. Sie kann jedoch unabhängig davon den aktuellen Ausgangszustand jederzeit lesen.

"Schnelle Ausgänge" werden von der Steuerung nach Programmende oder Abbruch nicht automatisch rückgesetzt. Wenn notwendig, muss dies von der SPS durch Wegnehmen der Freigabe und Rücksetzen der Ausgänge erfolgen.

Weitere Informationen zur Freigabe der "schnellen Ein-/Ausgänge" entnehmen Sie bitte der Dokumentation MC und NC Software Handbuch.

Q-Anweisungen dürfen innerhalb eines Satzes auch mehrfach programmiert sein.

Beispiel

Q0=0 Q14=0 Q15=1	Zustände der Ausgänge initialisieren
G60 X0	Genauhalt ausschalten
G0 X159 Y31 Q0=1	Position 159 in X und 31 in Y anfahren, Ausgang 0 auf 1 setzen und
G1 X163 Y77	ohne Stop den nächsten Satz ausführen
G1 Y121 Q14=1 Q15=0	Weiterfahren und am Ende des Satzes, Ausgang 14 auf 1 setzen und
G1 Y154	Ausgang 15 auf 0 setzen

3.4.5 S-Funktionen

Der Buchstabe S im DIN Satz steht immer für die Angabe des aktuellen Werkstückkoordinatensystems, auf das sich nachfolgende Positionsangaben beziehen. Unter einem Koordinatensystem versteht die Steuerung die Definition eines Nullpunkt-Offsets pro Achse (bezogen auf den Nullpunkt in S0), wobei S0 auf den Maschinennullpunkt (Referenzpunkt + Grundoffset) bezogen ist.

In ETCxC stehen jeweils 250 (ETC-Generation 1: 100) solcher Werkstück-Koordinatensysteme zur Verfügung. Diese werden mit S0 ... S249 (ETC-Gen. 1: S0 ... S99) angewählt.

Ist in der Maschinenkonstante MK_NULLPUNKTE_SPEICHERN eine 1 eingetragen, wird das aktuell eingeschaltete S-Koordinatensystem und die Nullpunkt-Offsets aller Koordinatensysteme gespeichert und nach dem Einschalten der Steuerung wiederhergestellt. Andernfalls befindet sich die Steuerung nach dem Einschalten in S0 und die Offsets aller Koordinatensysteme sind Null.

Für alle Werkstück-Koordinatensysteme kann mit den Funktionen G92, G93 und G193 der Nullpunkt verschoben bzw. gesetzt werden. S0 kann mit diesen Funktionen nur verschoben werden, wenn die Maschinenkonstante MK_S0TO_VERSATZ_ERLAUBT auf 1 gesetzt ist. Bei der Verschiebung von S0 ist in diesem Fall zu beachten, dass alle anderen Koordinatensysteme gleichfalls verschoben werden!

Die Funktion G195 dient speziell dazu, alle Koordinatensysteme zu verschieben in dem der Offset von S0 verschoben wird. Sie ist auch erlaubt, wenn die oben genannte Maschinenkonstante auf 0 gesetzt ist. Allerdings ist dann der Offset von S0 nicht in S0 aber in allen anderen Koordinatensystemen wirksam.

Mit der Funktion G54 kann der Nullpunkt des aktuellen S-Koordinatensystems temporär verschoben werden. Die Verschiebung bleibt solange aktiv, bis sie mit G53 aufgehoben oder das Programm beendet wird. Die Verschiebung durch G54 wird nicht remanent gespeichert.

Beim Umschalten auf ein anderes Koordinatensystem werden die momentanen Ist-Positionen in S_{alt} mit den Nullpunkt-Offsets des neuen Systems (S_{neu}) verrechnet und angezeigt.

Die Offsets der Werkstück-Koordinatensysteme können über das ETC-MMI in die Steuerung geladen bzw. von der Steuerung in den PC übertragen werden.

Beispiel

G0 X0 Y0 S0	Im Koordinatensystem S0 auf die Position X0, Y0 fahren.
G92 X0.1 S1	Umschalten ins Koordinatensystem S1 und Verschieben des Nullpunkts der X-Achse um 0.1 mm.
G1 X100 F2500	Kontur ist S1 Abfahren
M6 S=P711	Umschalten in das Koordinatensystem, dessen Nummer im Parameter P711 eingetragen ist und anschließend die M-Funktion M6 ausgeben.

3.4.6 T-Funktionen

Der Buchstabe T in DIN Satz steht immer für die Angabe des aktuellen Werkzeugkoordinatensystems, auf das sich nachfolgende Positionsangaben beziehen. Unter einem Koordinatensystem versteht die Steuerung die Definition eines Nullpunkt-Offsets pro Achse.

In ETCXC stehen jeweils 250 (ETC-Generation 1: 100) solcher Werkzeug-Koordinatensysteme zur Verfügung. Diese werden mit S0 ... S249 (ETC-Gen. 1: T0 ... T99) angewählt.

Zusätzlich zu den Offsets der Achsen ist jedem T-Koordinatensystem eine Tabelle von 30 Werkzeugdaten zugeordnet, die im Parameterfeld ab P700 für das aktuelle T eingeblendet sind. Diese Werkzeugdaten können innerhalb einer Werkzeugverwaltung verwendet werden, um werkzeugspezifische Parameter zu speichern. Diese werden bei der Werkzeugradiuskompensation verwendet.

Ist in der Maschinenkonstante MK_NULLPUNKTE_SPEICHERN eine 1 eingetragen, wird das aktuell eingeschaltete T-Koordinatensystem, die Nullpunkt-Offsets und die Werkzeugdaten aller Koordinatensysteme gespeichert und nach dem Einschalten der Steuerung restauriert. Andernfalls befindet sich die Steuerung nach dem Einschalten in T0 und die Offsets aller Koordinatensysteme und alle Werkzeugdaten sind Null.

In allen Werkzeug-Koordinatensystemen kann mit den Funktionen G92, G93 und G193 der Nullpunkt verschoben bzw. gesetzt werden.

Beim Umschalten auf ein anderes Koordinatensystem werden die momentanen Ist-Positionen in T_{alt} mit den Nullpunkt-Offsets des neuen Systems (T_{neu}) verrechnet und angezeigt.

Die Werkzeugdaten und die Offsets der Werkzeug-Koordinatensysteme können über das ETC-MMI in die Steuerung geladen bzw. von der Steuerung in den PC übertragen werden.

Ermittlung des Gesamt-Offsets der S- und T-Koordinatensysteme (P192ff)

MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT = 0
 In S0: Offset = T_m
 In S_n : Offset = $S_0 + S_n + T_m$ mit $n > 0$
 MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT = 1
 in S0: Offset = $S_0 + T_m$
 In S_n : Offset = $S_0 + S_n + T_m$ mit $n > 0$

Beispiel

G193 X0 Y0 T1	Aktuelle Position der X- und Y-Achse in T1 auf Null setzen.
T5 S=P711	Umschalten auf T5 und danach das S-Koordinatensystem, welches in den Werkzeugdaten von T5 in P711 eingetragen ist, aktivieren.

3.5 Datenfelder

3.5.1 P-Feld

Für die Programmierung mit Variablen steht in der Steuerung ein Datenfeld zur Verfügung, das Parameter- oder P-Feld. Dieses Datenfeld enthält eine Reihe unterschiedlicher Daten:

► interne Daten des NC-Rechners

Diese Daten werden durch die Bearbeitung eines Programms erzeugt und / oder spiegelt bestimmte Zustände des NC-Rechners wieder. Auf diese Daten kann nur lesend zugegriffen werden. Der Zugriff auf die meisten dieser Daten ist zeitsynchronisiert.

► Daten für Zyklen und Makros

Dieser Bereich ist für die Verwendung in Zyklen und Makros reserviert. In diesem Bereich werden Datenübergaben vom NC-Rechner an die Zyklen vorgenommen. Darüber hinaus dient er als Variablenbereich für die Zyklenprogramme. Zyklen und Makros haben schreibenden und lesenden Zugriff auf diese Daten, Anwenderprogramme sollten nur lesend auf diesen Bereich zugreifen. Der Zugriff ist nicht zeitsynchronisiert.

► Daten für Anwenderprogramme

Dieser Bereich ist für die freie Verwendung in Anwenderprogrammen vorgesehen. Diese haben schreibenden und lesenden Zugriff. Der Zugriff ist nicht zeitsynchronisiert. Die Bedeutung der Parameter ist programmabhängig.

Das Parameterfeld hat defaultmäßig eine Größe von 2048 Einträgen, diese kann mit der Maschinenkonstante MK_PFELD_GROESSE benutzerspezifisch vergrößert werden.

Aufteilung

0	Interne Daten des NC-Rechners
1023	
1024	
1499	Daten für Zyklen
1500	
2047	Anwenderdaten
2048	
MK_PFELD_GROESSE	Erweitertes P-Feld

Der Zugriff auf das Parameterfeld kann erfolgen durch

- G-Funktionen
- Arithmetikfunktionen (Formelprozessor)
- Nachrichten des MMI
- Nachrichten der PLC

Belegung der Systemparameter

Im Folgenden ist die Belegung des Bereichs des Parameterfeldes angegeben, in dem die internen Daten des NC-Rechners abgelegt sind. Die angegebenen Ziffern entsprechen den Parameternummern, unter denen die Variablen angesprochen werden.

Achsbezogene Werte sind immer in der Reihenfolge eingetragen, in der sie in der Maschinen-konstante MK_APPLACHSIDX definiert sind.

Bedeutung der Einheiten in den nachfolgenden Tabellen:

Einheit	Bedeutung
Inc	Incremente
°	Grad
Einh	Translatorische Weingabebeneinheit, maschinenkonstantenabhängig (Default = mm)
mm	Millimeter
m	Meter
h	Stunde
min	Minute
s	Sekunde
ms	Millisekunde
GIT	Grobinterpolationstakt
MK	Einheit ist abhängig von den Maschinenkonstanten
%	Der Parameter ist in Prozent angegeben
---	Der Parameter hat keine Einheit

Bei einigen Parametern ist die Einheit davon abhängig, ob der Parameter zu einer Linearachse oder einer Rotationsachse gehört. Bei Linearachsen ist die Eingabeeinheit zusätzlich vom Wert in den Maschinenkonstanten MK_METRISCH, MK_CONST_REL_MM und MK_CONST_REL_INCH abhängig. Für diese Parameter gilt die folgende erweiterte Tabelle.

Einheit	Bedeutung bei Linearachsen	Bedeutung bei Rotationsachsen
mm *	Eingabeeinheit	Grad
mm/min *	Eingabeeinheiten/Minute	Umdrehungen/Minute
m/s ² *	Meter/Sekunde ²	Umdrehungen/Sekunde ²
Inc/mm *	Incremente/Eingabeeinheit	Incremente/Grad

Ein Kreuz im Feld "Sync" zeigt an, dass der Zugriff auf den entsprechenden Parameter zeitsynchronisiert wird, d. h. dass der Inhalt des Parameters innerhalb eines NC-Programms erst gelesen wird, wenn der Satz davor ausgeführt wurde. Solange wird auch die weitere Interpretation des NC-Programms angehalten.

Achs-spezifische Parameter

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
0 ... 15	NC-Ist-Position der Achsen in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem	x	mm *
16 ... 31	Summe von modaler Ist-Position und NC-Ist-Position der Achsen (P160ff+P0ff)	x	mm *
32 ... 47	NC-Zielposition der Achsen in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem	x	mm *
64 ... 79	Nullpunkt-Offset von Koordinatensystem S0	x	mm *

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
80 ... 95	Nullpunkt-Offset von Koordinatensystem Sn (-> P586) von Kanal N	x	mm *
96 ... 111	Nullpunkt-Offset von Koordinatensystem Sn (-> P554) von Kanal 0	x	mm *
112 ... 127	Nullpunkt-Offset von Koordinatensystem Tn (-> P585) von Kanal N	x	mm *
128 ... 143	Nullpunkt-Offset von Koordinatensystem Tn (-> P553) von Kanal 0	x	mm *
144 ... 159	Modale Zielposition der Achsen in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem	x	mm *
160 ... 175	Modale Ist-Position der Achsen in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem	x	mm *
176 ... 191	Modale Zielpositionsvorgabe in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem	x	mm *
192 ... 207	NC-Gesamt-Offset der Achsen von S0+Sn+Tn (kanal-unabhängig)	x	mm *
208 ... 223	Modale Geschwindigkeitsvorgabe der Achsen	x	mm/min *
224 ... 239	Echte Ist-Position der Achsen bezogen auf den Grundoffset	x	Inc
240 ... 255	Modale Beschleunigungsvorgabe der Achsen	x	m/s ² *
256 ... 271	Schleppabstand der Achsen	x	Inc
272 ... 287	Modale Ist-Geschwindigkeit der Achsen	x	mm/min *
304 ... 319	Negative Software-Verfahrensgrenzen der Achsen bezogen auf den Grundoffset	x	mm *
320 ... 335	Echte Ist-Position der Achsen bezogen auf den Grundoffset	x	mm *
336 ... 351	Positive Software-Verfahrensgrenzen der Achsen bezogen auf den Grundoffset	x	mm *
352 ... 367	Gespeicherte Ist-Positionen der Achsen bezogen auf den Grundoffset, diese werden durch ein externes Triggersignal zeitgleich gespeichert	x	mm *
394 ... 409	Zustände der Eingangssignale der Achsen (Endschalter, Referenznocken,...) Bit0: positiver Endschalter Bit1: negativer Endschalter Bit2: Referenznocken Bit3: Reserveeingang	x	---
410 ... 425	Zustände der Eingangssignale der Slave-Achsen bei Synchronachsen. Bit0: positiver Endschalter Bit1: negativer Endschalter Bit2: Referenznocken Bit3: Reserveeingang	x	---
426 ... 441	Synchronabstand zwischen Master- und Slave-Achsen bei Synchronachsen	x	mm *
442 ... 457	Min. Synchronabstand, ermittelt über 200 Feininterpolationstakte	x	mm *
458 ... 473	Max. Synchronabstand, ermittelt über 200 Feininterpolationstakte	x	mm *
480 ... 495	Umrechnungsfaktor von Eingabeeinheiten in Incremente	x	Inc/mm *
496 ... 511	Grundoffset aus den MK's (MK_GRUND OFFSET)	x	mm *
640 ... 655	Vorgabegeschwindigkeit der Achsen zur Verwendung in Zyklen, wird auf den Wert der Maximalgeschwindigkeit in MK_VMAX initialisiert	x	mm/min *
928 ... 943	Zusätzlicher Grundoffset der Achsen (G194)	x	mm *

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
944 ... 959	Lagesollpositionen der Achsen inclusive aller Transformationen und Koordinatensystemoffsets	x	mm *
960 ... 975	Streckungsfaktoren der Achsen (G75)		---
992 ... 1007	Programmierte Zielposition aus dem letzten interpretierten DIN-Satz		mm *

Parameter zur
Programmverwaltung

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
512,513	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 0 (MMI)	x	---
514,515	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 1 (SPS)	x	---
516,517	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 2 (ZYK)	x	---
518,519	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 3 (APP1)	x	---
520,521	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 4 (APP2)	x	---
522,523	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 5 (APP3)	x	---
524,525	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 6 (APP4)	x	---
526,527	Programmnummer und Satznummer des startenden NC-Programm im Startmode 7 (APP5)	x	---
528	Programmnummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	---
529	Satznummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	---
530	Logische Satznummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	---
531	M-Funktion als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	---
532	Anzahl der Schleifendurchläufe als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	---
533	Bahnlänge, um die in den Zielsatz innerhalb der Funktion Satzvorlauf hineinpositioniert werden soll	x	---
534	Zeilennummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	
535	Werkzeugnummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	
536	Geometrienummer als Triggerbedingung für die Funktion Satzvorlauf	x	
537	Position im Zielsatz als Maß zwischen 0 und 1 für der Funktion Satzvorlauf. 0: Satzanfang 1: Satzende	x	
540	Bitcodierte Anzeige, die signalisiert, ob die Funktion Oszillieren (G36) für eine Achse eingeschaltet ist	x	---
541	Zeigt an ob die gepufferten Positionen in P352 ... 367 gültig sind, sie sind gültig, wenn Triggersignal erkannt wurde. Dieser Parameter muss erst auf 0 zurückgesetzt werden, um ein erneutes Latchen der Positionen zu ermöglichen.	X	---
544	Nummer des NC-Kanals für den die nachfolgenden Daten gültig sind.	x	---
545	Aktuelle Programmnummer	x	---
546	Aktuelle Satznummer	x	---

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
547	Aktuelle logische Satznummer	x	---
551	Summe aller abgefahrenen Konturstücke ohne Leerfahrten seit dem Programmstart	x	---
552	Zurückgelegte Bahnlänge im aktuellen Satz	x	---
553	Aktuelles Werkzeugkoordinatensystem Tn	x	---
554	Aktuelles Werkstückkoordinatensystem Sn	x	---
555	Aktuelle Bahngeschwindigkeit	x	mm/GIT *
556	Aktueller Bearbeitungszustand von Kanal 0 zu Diagnosezwecken 0: Idle 1: Run 2: Bremsen-Abbruch 3: Abbruch-Wait-Quit 4: Abbruch 5: Bremsen-Unterbrechen 6: Unterbrechen 7: Bremsen-Satzsprung 8: Satzsprung 9: Bremsen-Interrupt 10: Interrupt 11: Bremsen-Fehler 12: Fehler 13: Ausgleichsfahrt	x	
557	Aktuelle Schrittweite, z. B. Stichlänge beim Nähen	x	mm *
558	Aktueller Interpreterzustand 0: kein Programm aktiv 1: Einzelfunktion aktiv 2: Programm aktiv 3: Interruptprogramm aktiv 4: Satzvorlauf aktiv	x	---
559	Bitcodierter Zustand modaler Funktionen Bit0: 0=Streckenbetrieb (G30), 1=Bahnbetrieb (G31) Bit1: 0=Leerfahrt (M15,M16,M21), 1=Kontur (M14) Bit2: 0=Eventhandler disabled (G132), 1=Eventhandler enabled (G133) Bit3: 0=Override enabled (M48), 1=Override disabled (M49) Bit4: 1=G114 aktiv Bit5: 1=G231 aktiv	x	---
560	Aktuelle Zeilennummer (nicht Satznummer) im NC-Programm	x	---
561	Aktuelle Solldrehzahl, z. B. für eine Spindel. Entspricht dem bei der Adresse E im DIN-Satz programmierten Wert (G0-G3).	x	---
562	Nummer der M-Funktion, durch die der letzte Unterprogrammaufruf ausgelöst wurde. Zur Verwendung in Zyklen, die durch M-Funktionen aufgerufen werden (MK_MFKT_UPR_TABELLE).		---
563	Letzte ausgegebene H-Funktionsnummer	x	---
564	Aktuelle Anzahl der vorverarbeiteten Sätze im Satzvorlaufpuffer		---
565	Geometriezähler für Satzfortschrittsanzeige	x	---
566	Fortschrittsanzeige für aktuellen Verfahrssatz: 0=Satzanfang, 1=Satzende	x	---
567	Effizienz des Geometriefilters G200 in %	x	%
576	Nummer des NC-Kanals, für den die nachfolgenden Daten gültig sind.	x	---
577	Aktuelle Programmnummer	x	---
578	Aktuelle Satznummer	x	---

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
579	Aktuelle logische Satznummer	x	---
583	Summe aller abgefahrenen Konturstücke ohne Leerfahrten seit dem Programmstart	x	---
584	Zurückgelegte Bahnlänge im aktuellen Satz	x	---
585	Aktuelles Werkzeugkoordinatensystem Tn	x	---
586	Aktuelles Werkstückkoordinatensystem Sn	x	---
587	Aktuelle Bahngeschwindigkeit	x	mm/GIT *
588	Aktueller Bearbeitungszustand von Kanal N zu Diagnosezwecken 0: Idle 1: Run 2: Bremsen-Abbruch 3: Abbruch-Wait-Quit 4: Abbruch 5: Bremsen-Unterbrechen 6: Unterbrechen 7: Bremsen-Satzsprung 8: Satzsprung 9: Bremsen-Interrupt 10: Interrupt 11: Bremsen-Fehler 12: Fehler 13: Ausgleichsfahrt	x	
589	Aktuelle Schrittweite, z. B. Stichlänge beim Nähen	x	mm *
590	Aktueller Interpreterzustand 0: kein Programm aktiv 1: Einzelfunktion aktiv 2: Programm aktiv 3: Interruptprogramm aktiv	x	---
591	Bitcodierter Zustand modaler Funktionen Bit0: 0=Streckenbetrieb (G30), 1=Bahnbetrieb (G31) Bit1: 0=Leerfahrt (M15,M16,M21), 1=Kontur (M14) Bit2: 0=Eventhandler disabled (G132), 1=Eventhandler enabled (G133) Bit3: 0=Override enabled (M48), 1=Override disabled (M49)	x	---
592	Aktuelle Zeilennummer (nicht Satznummer) im NC-Programm	x	---
593	Aktuelle Solldrehzahl, z. B. für eine Spindel. Entspricht dem bei der Adresse E im DIN-Satz programmierten Wert (G0-G3).	x	---
594	Nummer der M-Funktion, durch die der letzte Unterprogrammaufruf ausgelöst wurde. Zur Verwendung in Zyklen, die durch M-Funktionen aufgerufen werden (MK_MFKT_UPR_TABELLE).		---
595	Letzte ausgegebene H-Funktionsnummer	x	---
596	Aktuelle Anzahl der vorverarbeiteten Sätze im Satzvorlaufpuffer		---
597	Geometriezähler für Satzfortschrittsanzeige	x	---
598	Fortschrittsanzeige für aktuellen Verfahrssatz: 0: Satzanfang 1: Satzende	x	---
599	Effizienz des Geometriefilters G200 in %	x	%
610	Größe des freien Speichers zur Verwaltung von NC-Programmen		Byte
611	Größe des freien Speichers zur Verwaltung von symbolischen Programmnummern		Byte
612	Anzahl der anstehenden und noch nicht quittierten Fehlermeldungen		

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
613	Wert von MK_S_VERSATZSPERRE aus den Maschinenkonstanten		
666 ... 669	Aktuelle Werte von Override 0 ... 3		
670	Maximalwert der Beschleunigungsrampe auf der Bahn, siehe G201		m/s ²
671	Maximalwert der Bremsrampe auf der Bahn, siehe G201		m/s ²
672	Geschwindigkeitsvorwahl für modales Fahren	x	Einh/min
673	Schrittweitenvorgabe für Schrittfahren		Einh
674	Umrechnungsfaktor von Eingabeeinheiten in mm		mm/Einh
675	Umrechnungsfaktor von m/min nach Eingabeeinheiten/GIT	x	Einh/GIT m/min
676	Umrechnungsfaktor von Eingabeeinheiten/min in Eingabeeinheiten/GIT	x	min/GIT
677	Umrechnungsfaktor von m/s ² in Eingabeeinheiten/GIT ²	x	Einh/GIT ² m/s ²
678	Umrechnungsfaktor von Eingabeeinheiten/s ² in Eingabeeinheiten/GIT ²	x	s ² /GIT ²

Technologiespezifische Parameter

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
288 ... 303	Analoge Messwerte von Kanal 0 ... 15 (-> MK_MESS_AUFLOESUNG)	x	MK
368 ... 373	Durch Messzyklen ermittelte Achspositionen für eine Grunddrehung	x	mm *
374 ... 376	Grunddrehwinkel A, B, C in der YZ, ZX und XY-Ebene	x	°
685	Gewindesteigung (G33)	x	mm *
686	Gewindesteigungskorrektur (G33)	x	mm *
687	Gewindezylinderkorrektur (G33)	x	mm *
688	Gewindemessabstand (G33)	x	mm *
690	Radius im polaren Maschinenkoordinatensystem (MK_MASCH_POL...)	x	mm *
691	Winkel im polaren Maschinenkoordinatensystem	x	°
692	Winkel der C-Achse im polaren Koordinatensystem	x	°
696	Winkel der schräggestellten X-Achse aus MK_X_WINKEL	x	°
697	Sinus des Winkels der schräggestellten X-Achse	x	---
698	Cosinus des Winkels der schräggestellten X-Achse	x	---
699	Tangens des Winkels der schräggestellten X-Achse	x	---
700 ... 725	Werkzeugdaten (Tn) von Kanal 0, P700 = Werkzeugradius [mm]	x	---
730 ... 755	Werkzeugdaten von Kanal N (-> P576) P730 = Werkzeugradius [mm]	x	---
760 .. 769	Technologiedaten aus MK_TECHNOLOGIEDATEN1		---
770 ... 779	Technologiedaten aus MK_TECHNOLOGIEDATEN2		---
780 ... 789	Technologiedaten aus MK_TECHNOLOGIEDATEN3		---
790 ... 799	Technologiedaten aus MK_TECHNOLOGIEDATEN4		---

Parameter zur Zeiterfassung

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
377	Gesamtlaufzeit seit Start des NC-Programms	x	GIT
378	Summe der Fahrzeiten seit Start des NC-Programms	x	GIT
379	Summe der Wartezeiten für M-Funktionen seit Start des NC-Programms	x	GIT
380	Zeit seit dem Einschalten der Steuerung	x	s
381	Zeit seit dem Einschalten der Steuerung	x	min
382	Zeit seit dem Einschalten der Steuerung	x	h
389	Summe der Verweilzeiten seit Start des NC-Programms	x	ms
390	Gesamtlaufzeit seit dem Start des NC-Programms	x	ms
391	Summe der Fahrzeiten seit Start des NC-Programms	x	ms
392	Summe der Wartezeiten für M-Funktionen seit Start des NC-Programms	x	ms
393	Summe der Wartezeiten durch Q-Tab und V-Tab-Vergleiche seit dem Start des NC-Programms	x	ms

Technologie-spezifische
Anwenderparameter

Die Parameter im Bereich von P1024 bis P1099 sind für technologiespezifische Funktionen vorgesehen und nur für die jeweilige Technologie von Bedeutung. Bei allen hier nicht aufgeführten Technologien stehen die Parameter P1024 ... P1099 dem Anwender frei zur Verfügung.

Stoff-Schneiden

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
1024	Overcut-Länge		mm *
1025	Messerlänge		mm *
1026	Gesamtmesserabrieb		mm *
1027	Mindestlänge einer Leerfahrt zum Anheben des Niederhalters		mm *
1028	Kopie aus MK_KONTURWINKEL2		°
1030	Advance-Before-Plunge		mm *
1032	Min. Messeroszillationsgeschwindigkeit (G97: Spindeltyp 2)		1/min
1033	Bahngeschwindigkeit für min. Messeroszillation		mm/min *
1034	Max. Messeroszillationsgeschwindigkeit		1/min
1035	Bahngeschwindigkeit für max. Messeroszillation		mm/min *
1036	Bahnwegfenster als Ausstechkriterium für das Messerschleifen bei der kundenspezifischen Vergleichsfunktion Typ 0 (G130 V0)		mm *

Styropor-Schneiden

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
1040	Verweilzeit bei nichttangentialen (ungleich 180°) Konturübergängen		s
1041	Vorabschaltposition des Heizdrahtes in X		mm *
1042	Max. erreichte Position der X-Achse vor dem Stillstand von X		mm *
1043	Voreinschaltposition der X-Achse, bei der der Heizdraht eingeschaltet wird		mm *

**Achspositionier-Handler für
Handlingsaufgaben (G97 X10)**

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
1040	Sollgeschwindigkeit für die Achspositionierung		mm/min *
1041	Zielgeschwindigkeit bei Erreichen des Zielpunktes		mm/min *
1042	Soll-Verfahrweg nach erfolgter Antrigge- rung		mm *
1043	Akkumulierter Ist-Verfahrweg nach erfolgter Antrigge- rung		mm *
1044	Nummer des Eingangs der als Triggersignal verwendet werden soll (0 ... 23)		---
1045	Positionierzustand 0: Stillstand, 1: Suchen des Triggersignals, 2: Positionierung läuft, 3: Sollverfahrweg erreicht bzw. überschritten (P1041 != 0), 4: Sollverfahrweg erreicht, Stillstand (P1041 == 0)		---
1046	Beschleunigungs- und Bremsrampe		m/s ² *
1047	Aktuelle Vorgabegeschwindigkeit an die Positionier- achse		mm/min *

Nähen (G97 X5|X6)

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
1050	Y-Korrektur-Wert der pro mm Vorschub der X-Achse auf die Position der Y-Achse aufaddiert wird. Nur bei Spin- deltyp 6		---
1051	Anzahl der Stiche von Nähkopf 1 seit dem Einschalten der Steuerung		---
1052	Anzahl der Stiche von Nähkopf 2 seit dem Einschalten der Steuerung, nur bei Spindeltyp 5 und zwei Nähköp- fen		---
1057	Drehzahlvorgabe von SPS an Spindelhandler für Dreh- zahlreduzierung beim Annähen.		1/min
1058	Bahnzielvorgabe für kundenspezifische Vergleichsope- ration vom Typ 2		mm *
1059	Eckendrehzahl des Nähmotors in Prozent der Solldreh- zahl, zur Drehzahlreduzierung bei nichttangentialen Satzübergängen		%

Freifahrhandler für Mess-Maschine

Index	Bedeutung	Sync	Einheit
1060	Wird gesetzt, wenn eine Antastung erfolgt ist. Kann im Antastzyklus als Bedingung für eine modale Verzweigung (G130) verwendet werden		---
1061	Anzahl der Fehltriggerungen zu Diagnosezwecken		---
1062	Antastweg, reserviert für Antastzyklus		mm *
1063	Antastwegtoleranz, reserviert für Antastzyklus		mm *
1064	Antastgeschwindigkeit, reserviert für Antastzyklus		mm/min *
1065	Bremsrampe zum Anhalten der Verfahrbewegung nach einer Antastung		m/s ² *
1066	Freifahrgeschwindigkeit nach einer Antastung		mm/min *
1067	Freifahrbeschleunigung nach einer Antastung		m/s ² *
1068	Freifahrweg relativ zur Antastposition		mm *
1069	Wartezeit nach Antasttriggerung zum Ausfiltern von Fehltriggerungen		ms
1070	Antaststatus 0: noch keine Antastung erfolgt 1: gültige Antastung erfolgt 2: Antastung könnte gültig sein, Entscheidung im nächsten GIT		
1071 ... 1086	Gespeicherte Antastpositionen, diese werden bei der pos. Flanke am Triggersignal übernommen		mm *

3.5.2 Q-Feld

Das Q-Feld ist ein bitweise orientiertes Feld von 64 Bit-Größe. Über das Q-Feld kann der Ablauf eines NC-Programms (z. B. G150) durch externe Ereignisse gesteuert werden. Die einzelnen Bits können von der SPS im Datenbaustein 1 beeinflusst werden. Die Belegung kann vom Anwender frei definiert werden.

Falls schnelle Eingänge konfiguriert sind (siehe MC und NC Software Handbuch), werden die zugehörigen Q-Bits nicht aus dem Datenbaustein 1 der SPS, sondern direkt von den entsprechenden Eingängen gelesen.

4 Maschinenkonstanten

Dieses Kapitel beschreibt die Maschinenkonstanten (MKs) der ETC-Steuerung.

4.1 Grundlagen

MK's dienen der Anpassung der Steuerung an das konkrete Einsatzgebiet. Dieses sind zum einen die eigentliche Maschine mit ihren Achsen und zum anderen die Bereiche Technologie und Bedienphilosophie. Dem Endkunden und Anwender sollte deshalb die Beeinflussung der MK's nur eingeschränkt ermöglicht werden.

Am Ende dieses Kapitels ist eine vollständige Übersicht der MK's nebst Kommentierung abgedruckt. Diese wird mit jedem ETC-MMI unter dem Namen MUSTER.MK mitgeliefert, kann aber auch separat geliefert werden.



Hinweis!

Die Datei "MUSTER.MK" dient als Grundlage für Ihre spezifischen Anpassungen. Sie sollten sich deshalb eine Kopie der Datei erzeugen. Der Name der Datei spielt keine Rolle. Sie muss lediglich die Endung ".MK" aufweisen. Sinnvoll ist jedoch ein Name, der einen Bezug zur Maschine herstellt, z. B. die Maschinennummer

Die Datei kann auf zwei verschiedene Arten in die Steuerung übertragen werden. Entweder über ein ETC-MMI bei jedem Neustart der Steuerung oder mit einem beliebigen Terminal-Programm über die Monitorschnittstelle der Steuerung. Im ersten Fall wird die Datei auf der Festplatte des PC gespeichert. Der zweite Fall wird nur dann nötig, wenn kein PC-gestütztes MMI an die Steuerung angeschlossen ist.

Die MK's werden in der Steuerung in einem nicht-flüchtigen Speicher gehalten und werden dort bei jeder Änderung der MK's aktualisiert. Ab Werk ausgelieferte Steuerungen enthalten keine MK-Datei, daher kommt beim ersten Betrieb der Steuerung die Meldung "keine Maschinenkonstantendatei geladen".

Wenn Sie die MK-Datei anpassen, beachten Sie bitte, dass MK's, die nicht in der MK-Datei enthalten sind, nicht auf den Default-Wert zurückgesetzt werden, sondern den vorher eingestellten Wert behalten. Um eine bessere Übersicht zu haben, sollten jedoch alle MK's im MK-File beschrieben sein. Für einige MK's ist der mögliche Wertebereich eingeschränkt. Liegt der eingegebene Wert außerhalb dieses Wertebereiches, dann wird er auf diesen begrenzt.

Die MK's müssen genau mit ihrem Namen eingegeben werden, da sie sonst vom NC-Rechner nicht erkannt werden. Die ETC gibt beim Übertragen der MK's für jede nicht erkannte MK eine Fehlermeldung aus. Nach einer fehlerfreien Übertragung sind die MK's in der Maschine gültig. Grundsätzlich ist die Übertragung der MK's immer möglich. MK's, die die Speicherverteilung innerhalb der Steuerung beeinflussen, werden jedoch erst nach einem Neustart der Steuerung wirksam. Alle anderen MK's werden sofort nach der Übertragung wirksam bzw. spätestens, wenn die Steuerung bereit ist, ein Programm auszuführen.

Die MK's lassen sich in bestimmte zusammenhängende Bereiche einteilen. Die Reihenfolge ist jedoch beliebig.

4.2 Testeinstellungen

Die Testeinstellungen dienen dazu, die ETC ohne Maschine zu betreiben oder zu testen oder bestimmte Teile des Funktionsumfangs (SPS) auszu-schalten.

4.2.1 MK_TEST_OHNEMECHANIK

Diese Maschinenkonstante dient dem Test der Steuerungsfunktionen, ohne dass eine Maschine angeschlossen werden muss. Dabei schaltet die Steuerung die Istwertgebereingänge in den Simulationsbetrieb. Stellgrößen werden weiterhin ausgegeben. Sollten bereits Antriebe angeschlossen sein, müssen die Servoverstärker abgeschaltet werden, da es sonst zu unerwünschten Verfahrbewegungen kommt!

Wert	Bedeutung
0	Antriebe und Wegmesssysteme müssen ordnungsgemäß angeschlossen sein (default).
1	Zum Testen von MMI-, SPS- und DIN-Programmen ohne angeschlossene Antriebe.

4.2.2 MK_SPS_DUMMY

Diese Maschinenkonstante schaltet die integrierte SPS ab oder an.

Wert	Bedeutung
0	Die geladene SPS wird automatisch ausgeführt (default). Falls beim Hochlauf der Steuerung diese MK auf 0 ist und keine SPS im Flash-PROM geladen ist, erfolgt eine Fehlermeldung.
1	Alle für den Betrieb der Steuerung notwendigen SPS-Freigaben werden gesetzt. M-Funktionen haben keine Wirkung, und alle Ein- und Ausgänge bleiben unbedient. Die geladene SPS wird nicht ausgeführt. Es erfolgt aber keine Fehlermeldung, wenn keine SPS geladen ist.
-1	Die SPS wird nicht ausgeführt und alle Freigaben rückgesetzt. Damit ist kein Programmstart und kein Verfahren von Achsen möglich. Es erfolgt keine Fehlermeldung, wenn keine SPS geladen ist.



Hinweis!

Beim Übertragen der MK's von einem ETC-MMI über die Dual-Port-RAM-Schnittstelle wird im Flash-PROM bei dieser MK immer -1 eingetragen, um beim nächsten Neustart der Steuerung zu verhindern, dass die SPS vorzeitig gestartet wird. Unabhängig davon wird im RAM der vom MMI übertragene Wert gehalten.

Nach Übertragung einer SPS durch die Programmieroberfläche **CodeSys** wird diese MK im RAM automatisch auf 0 gesetzt und die SPS gestartet. Der Wert im Flash-PROM bleibt unverändert.

4.3 Software-Konfiguration

4.3.1 MK_KUNDE

Diese MK aktiviert verschiedene kundenspezifische Erweiterungen.

Wert	Bedeutung
""	Standard-WRK, keine Sonderbehandlungen von M-Funktionen (default).
WRK	Erweiterte WRK für 2D- und 2½D-Bearbeitungen ohne technologie-spezifische Erweiterungen
"SCHNEIDEN"	WRK mit tangentialer Nachführung der C-Achse für Schneidtechnologien, Sonderbehandlung für M14, M15, M16 und M1014, M1015, M1016.
"SCHNEIDEN1"	wie "SCHNEIDEN", jedoch mit zusätzlichen Funktionen zur Verwaltung der Messerlänge am Konturanfang und Konturende, zusätzlich Sonderbehandlung für M46, M47, M50, M51 und M1046, M1047, M1050, M1051.
"SCHNEIDEN2"	WRK-Kompatibilitätsmodus mit tangentialer Nachführung der C-Achse für Schneidtechnologien ohne Sonderbehandlungen von M-Funktionen.
"SCHNEIDEN3"	wie "SCHNEIDEN2", jedoch wird zusätzlich bei G41/42 bzw. G40 automatisch ein rechtwinkliger Anfahr- bzw. Abfahrssatz eingefügt.
...	kundenspezifische Module, die hier nicht aufgeführt werden können.

4.3.2 MK_VOREINSTELLUNG

Diese Maschinenkonstante ist eine Stringkonstante, über die einige Voreinstellungen von G-Funktionen getroffen werden können. Folgende G-Funktionen dürfen innerhalb des Strings durch Semikolon getrennt angegeben werden:

Wert	Bedeutung
G0-G3 G100-G103	Modale G-Funktion setzen, optional mit Geschwindigkeitsangabe F Beispiel: AG1 F1000
G17 / G18 / G19	Auswahl der Hauptebene X-Y / Z-X / Y-Z
G26	Softwareendschalter der angegebenen Achsen aktivieren, Beispiel: AG26 X0 Y0
G30 / G31	Streckenbetrieb / Bahnbetrieb aktivieren
G60	Look-Ahead oder Genauhalt aktivieren, Beispiel: AG60 X0
G90 / G91	Absolutmaß / Kettenmaß für alle Achsen aktivieren
G112	Tangentiale Nachführung der angegebenen Achse (A,B,C,a,b,c) aktivieren, Beispiel: AG112 C1
G122	Wirkung der Verfahrtasten konfigurieren, Beispiel: AG122 X1

Der angegebene String muss in Anführungszeichen angegeben werden und darf maximal 80 Zeichen lang sein. Die konfigurierten Voreinstellungen werden beim Hochlauf der Steuerung nach dem Laden der MK sowie am Programmende und nach einem Programmabbruch automatisch aktiviert.

Beispiel

MK_VOREINSTELLUNG "G17; G1 F30000; G26 X0 Z0";

Weitere Informationen zu den G-Funktionen finden Sie in Kapitel "CNC-Programmierung".

4.3.3 MK_NCPROG_OHNE_KOMMENTARE

Diese Maschinenkonstante unterdrückt die Abspeicherung von Kommentaren und Leerzeichen in DIN-Programmen. Alle Kommentare in geschweiften Klammern werden entfernt und Gruppen von mehr als einem Leerzeichen werden auf eins reduziert. Dies ist eventuell aus Gründen der Speicherplatzersparnis im Flash-PROM der Steuerung angeraten. Allerdings ist die Einstellung nur geeignet, wenn die Programme nicht in der Steuerung angesehen oder geändert werden müssen.

Wert	Bedeutung
0	DIN-Programme ohne Veränderung ins Flash-PROM übernehmen (default).
1	Vor dem Speichern im Flash-PROM Kommentare entfernen und Programm reduzieren.



Hinweis!

Im Falle einer Rückübertragung von DIN-Programmen zum PC, bei der das Originalprogramm auf dem PC überschrieben wird, gehen auch dort die Kommentare verloren.

4.3.4 MK_NCPROG_NICHT_INS_EEPROM

Diese Maschinenkonstante verhindert bei Übertragung von DIN-Programmen über die Monitorschnittstelle die Übernahme der Programme in das interne Flash-PROM. Diese Option ist immer dann zu wählen, wenn das Einsatzgebiet der Steuerung verlangt, ständig neue DIN-Programme über die Monitorschnittstelle einzulesen, die nach dem Ausschalten der Maschinen nicht mehr benötigt werden. Dies ist normalerweise an Maschinen für Einzelfertigung üblich.

Wert	Bedeutung
0	DIN-Programme automatisch ins Flash-PROM übernehmen (default).
1	DIN-Programme nicht im Flash-PROM speichern.

Da die verwendeten Speicherbausteine nur eine begrenzte Anzahl Schreibzyklen (ca. 100000) vertragen, ist es in dem o. g. Fall sinnvoll, diese MK auf 1 zu setzen.

4.3.5 MK_METRISCH

Diese Maschinenkonstante wählt eines der beiden Maßsysteme für alle Weg- und Geschwindigkeitsangaben aus. Dies gilt für alle Eingabe- und Ausgabewerte für Wege und Geschwindigkeiten mit Ausnahme der Maschinenkonstanten selbst. Diese sind, unabhängig vom Inhalt dieser MK, immer im metrischen System einzutragen.

Wert	Bedeutung
0	Maßangaben laut MK_CONST_REL_INCH [inch] bzw. [inch/min]
1	Maßangaben laut MK_CONST_REL_MM [mm] bzw. [mm/min] (default)

4.3.6 MK_CONST_REL_MM

Diese Maschinenkonstante legt die Eingabeauflösung im metrischen System fest. Default wird 1, d. h. 1 mm / Einheit angenommen. Sollen alle Ein- und Ausgaben der Steuerung in µm-Einheiten erfolgen, so tragen Sie den Wert 0.001 ein.

4.3.7 MK_CONST_REL_INCH

Diese Maschinenkonstante legt die Eingabeauflösung im Inch-System fest. Default wird 25.4, d. h. 25.4 mm / Einheit angenommen. Wollen Sie Ein- und Ausgaben der Steuerung in 1/10tel Inch-Einheiten verstanden wissen, tragen Sie hier den Wert 2.54 ein.

4.3.8 MK_KONTURFEHLER

Diese Maschinenkonstante definiert die maximal zulässige (rechnerische) Abweichung [mm] von der programmierten Bahn bei einem nicht tangentialen Konturübergang. Sie beeinflusst damit zusammen mit MK_RADIUS_B_BEWERTUNG und MK_BAHNBESCHL, wie weit die Geschwindigkeit auf der Bahn an einer Ecke bei eingeschaltetem Look-Ahead (G60) reduziert werden muss.

Die Steuerung bestimmt dabei die maximale Geschwindigkeit an einer Ecke über folgenden Zusammenhang:

$$V_{\max} = \sqrt{R \cdot B}$$

V_{max} max.: Geschwindigkeit an der Ecke [mm/s]

R: Radius eines tangentialen Kreisbogens mit einem Abstand von MK_KONTURFEHLER zwischen dem programmierten Eckpunkt und dem Scheitelpunkt des Kreisbogens [mm]

B: Eingestellte Bahnbeschleunigung (MK_BAHNBESCHL, G201) [mm/s²]

Zusätzlich wird die Geschwindigkeit durch den maximal zulässigen Ruck (Beschleunigungsanstieg pro Zeiteinheit) begrenzt:

$$V_{\max} = \sqrt[3]{R^2 \cdot B \cdot K/T}$$

T: Zeitkonstante für den zulässigen Beschleunigungsanstieg [s]
MK_T_BAHNBESCHL

K: Wert von MK_RADIUS_B_BEWERTUNG

Generell gilt: Je kleiner der Wert in der MK, um so kleiner ist die resultierende Geschwindigkeit in Ecken und um so größer ist die Bahntreue. Diese Aussage gilt auch in ihrer Umkehrung.

4.3.9 MK_LAH_GRENZWINKEL

Diese Maschinenkonstante schränkt die Look-Ahead-Funktion (G60) auf einen definierten Winkelbereich ein. Dabei erfolgt ein automatisches Umschalten auf Genauhalt an nichttangentialen Satzübergängen, an denen der Betrag des Übergangswinkels größer als der Wert dieser MK ist.

Damit wird erreicht, dass solche Ecken in der Kontur auch bei eingeschaltetem Look-Ahead exakt angefahren werden, in dem die Geschwindigkeit an der Ecke zwangsweise auf 0 reduziert wird.

An den Satzübergängen, an denen der Übergangswinkel kleiner dem Wert dieser MK ist, wird die Geschwindigkeit nicht auf 0 reduziert, sondern nur soweit wie bei MK_KONTURFEHLER beschrieben.

Wert	Bedeutung
0	Jede noch so kleine Richtungsänderung führt zum Stillstand am Satzübergang.
15	Nur Richtungsänderungen von mehr als 15° führen zum Stillstand.
45	Nur Richtungsänderungen von mehr als 45° führen zum Stillstand (default).
180	Sonderfall: Keine Geschwindigkeitsreduzierung an Satzübergängen.

Erlaubte Werte für diese MK's liegen zwischen 0 und 180°. Bitte beachten Sie, dass der Sonderfall 180° zu Beschleunigungssprüngen an den Satzübergängen und dadurch zu falschen SW-Endschaltermeldungen bei der vorausschauenden SW-Endschalterfunktion (MK_SW_ENDS_MIT_RAMPE = 2) führen kann.

4.3.10 MK_RADIUS_B_BEWERTUNG

Diese Maschinenkonstante ist ein Faktor, mit dem die maximale Verfahrensgeschwindigkeit beim Fahren auf Radien beeinflusst werden kann. Die Steuerung begrenzt die Geschwindigkeit beim Fahren von Kreisen in Abhängigkeit vom Kreisradius und der zulässigen Bahnbeschleunigungsänderung pro Zeiteinheit (Ruck) über folgenden Zusammenhang:

$$V_{\max} = \sqrt[3]{R^2 \cdot B \cdot K/T}$$

V_{max}: max. Geschwindigkeit auf dem Kreisbogen [mm/s]

R: Radius des Kreisbogens [mm]

B: Eingestellte Bahnbeschleunigung (MK_BAHNBESCHL, G201) [mm/s²]

T: Zeitkonstante für den zulässigen Beschleunigungsanstieg (MK_T_BAHNBESCHL) [s]

K: Wert von MK_RADIUS_B_BEWERTUNG

Diese MK stellt also einen Bewertungsfaktor für den zulässigen Ruck auf Kreisbögen dar. Mit ihr kann die Geschwindigkeitsbegrenzung für kleine Radien nach oben oder nach unten korrigiert werden.

4.3.11 MK_EPSILONMM

Diese Maschinenkonstante wird zur Toleranzbetrachtung [mm] bei der Angabe von translatorischen Positionen herangezogen. Sie wird zur Zeit nur bei der Kreisprogrammierung berücksichtigt und bestimmt dort, wie genau Kreisradius und Mittelpunkt programmiert werden müssen.

Die Steuerung meldet bei der Interpretation eines Kreises immer dann einen Fehler, wenn der programmierte Kreisradius kleiner als diese MK ist oder der Betrag der Differenz zwischen dem Startradius und dem Zielradius größer ist als diese MK. Der Startradius ist dabei der Abstand zwischen dem programmierten Mittelpunkt und dem Startpunkt und der Endradius der Abstand zwischen dem Zielpunkt und dem programmierten Mittelpunkt des Kreises.

4.3.12 MK_EPSILONGRAD

Diese Maschinenkonstante wird zur Toleranzbetrachtung [grad] bei der Angabe von rotativen Positionen herangezogen. Sie hat nur Einfluss auf die Programmierung von richtungsabhängigen Modulo-360°-Achsen (s. MK_ACHSENART) und bestimmt dort, ob die programmierte Verfahrbewegung ausgeführt oder unterdrückt wird.

Beispiel:

Eine Rotationsachse soll auf +90° positioniert werden, wobei das Vorzeichen die Richtung angibt. Je nachdem ob die Achse vorher auf 89.5 oder auf 90.5 steht, müsste sie jetzt entweder um ein halbes Grad oder um 359.5 Grad verfahren werden.

Hier greift MK_EPSILONGRAD ein, indem bei Verfahrwegen größer als 360°-MK_EPSILONGRAD im Absolutmaßsystem die Verfahrbewegung unterdrückt wird.

4.3.13 MK_OVERRIDEMAX

Diese Maschinenkonstante begrenzt die Overridevorgabe auf diesen Wert (Eingabe in 0,1 %).

4.3.14 MK_FEHLERRESTART

Diese Maschinenkonstante schaltet die Funktion "Wiederanlauf nach Fehler" ein, mit der es möglich ist, nach einem Global-Leichten-Fehler (Fehlerklasse 3) im Programm an der unterbrochenen Stelle, oder an einer vorher im Programm definierten Stelle, wieder aufzusetzen. Nach einem solchen Fehler wird das Programm in einen Wartezustand versetzt, der mit Start (evtl. Start nach G10) für Wiederanlauf oder Stop für Abbruch verlassen werden muss.

Wert	Bedeutung
0	Kein Wiederanlauf möglich, Global-Leichter-Fehler führt zum Programmabbruch (default).
1	Wiederanlauf nach Fehler möglich.

Siehe auch Beschreibung zu G10 (📖 99).

4.3.15 MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT

Diese Maschinenkonstante erlaubt das Verschieben der Koordinatensysteme S0 und T0, welche als Referenzkoordinatensysteme vorgesehen sind. Die Verschiebung dieser Koordinatensysteme ist normalerweise nicht erlaubt, damit sichergestellt ist, dass immer ein unverschobenes Koordinatensystem existiert.

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, S0 oder T0 doch zu verschieben. Dann muss diese MK gesetzt werden.

Wert	Bedeutung
0	Koordinatenverschiebung von S0 oder T0 nicht erlaubt (default)
1	Koordinatenverschiebung von S0 oder T0 erlaubt.

Lesen Sie bitte auch die Beschreibungen zu den "S-Funktionen" (📖 175) und "T-Funktionen" (📖 176). Dort finden Sie wichtige Informationen zu den Koordinatensystemen.

4.3.16 MK_S_VERSATZSPERRE

Diese Maschinenkonstante schützt alle Werkstückkoordinatensysteme ab dem angegebenen Wert gegen ungewollte Verschiebung in DIN-Programmen. Der konfigurierte Wert wird in P613 im Parameterfeld der Steuerung eingeblendet.

Wert	Bedeutung
0	Verschiebung der Werkstückkoordinatensysteme S1 ... S99 ist erlaubt.
1 ... 99	Verschiebung der Werkstückkoordinatensysteme Sn ... S99 ist gesperrt, wobei n der bei MK_S_VERSATZSPERRE angegebene Wert ist.

4.3.17 MK_CANOPEN_BAUDRATE

Diese Maschinenkonstante legt die Bitraten für die CAN-Busse der Steuerung fest. Diese MK hat zwei Parameter. Mit dem Ersten wird die Bitrate für den IO-CAN-Bus (CAN1) konfiguriert. Ein Wert von 0 bedeutet hier, dass keine CAN-Open-Module angeschlossen sind. Der zweite Parameter legt die Bitrate für den Drive-CAN-Bus (CAN2) fest.

Wert	Bedeutung
0	Keine CAN-Open-Module angeschlossen.
125	Bitrate 125 kBit/s
250	Bitrate 250 kBit/s
500	Bitrate 500 kBit/s
1000	Bitrate 1000 kBit/s

4.3.18 MK_DELTAT

Diese Maschinenkonstante stellt den internen Interpolationstakt [ms] der Steuerung ein. In jedem solchen Grobinterpolationstakt berechnet die Steuerung aus der programmierten Bahn neue Positionswerte für die beteiligten Achsen. Je kleiner dieser Takt ist, desto dichter liegen die berechneten Positionen beieinander. Umso höher ist jedoch auch die Rechenbelastung für die Steuerung und die Busbelastung für Antriebsverstärker mit digitaler Schnittstelle. Die ETC kann mit einem minimalen Grobinterpolationstakt von 1 ms arbeiten.

Bei Verstärkern mit CAN-Schnittstelle ist die begrenzte Bandbreite der CAN-Bus-Übertragung von entscheidender Bedeutung. Die folgende Tabelle zeigt den minimalen Grobinterpolationstakt und die mittlere CAN2-Buslast in Abhängigkeit von der Anzahl der konfigurierten CAN-Achsen und der eingestellten Bitrate.

Bei der Berechnung der Buslast wurden nur die zyklischen Telegramme berücksichtigt, nicht eventuell zusätzlich anfallende asynchrone Telegramme von ETC-MMI oder SPS. Der angegebene Wert kann durch unterschiedliche Telegrammlängen bei verschiedenen Antriebsverstärkern leicht variieren.

Achsenanzahl	1000 kBit	500 kBit	250 kBit
1	1 ms / 29 %	2 ms / 29 %	3 ms / 38 %
2	1 ms / 52 %	2 ms / 52 %	4 ms / 52 %
3	2 ms / 38 %	3 ms / 50 %	5 ms / 60 %
4	2 ms / 49 %	3 ms / 66 %	6 ms / 66 %
5	2 ms / 61 %	4 ms / 61 %	7 ms / 70 %
6	2 ms / 73 %	4 ms / 73 %	8 ms / 73 %
7	3 ms / 56 %	5 ms / 67 %	9 ms / 75 %
8	3 ms / 64 %	5 ms / 77 %	10 ms / 77 %
9	3 ms / 72 %	6 ms / 72 %	11 ms / 78 %
10	3 ms / 79 %	6 ms / 79 %	12 ms / 79 %
11	4 ms / 65 %	7 ms / 75 %	13 ms / 80 %
12	4 ms / 71 %	7 ms / 81 %	14 ms / 82 %

Wenn sichergestellt ist, dass im Betriebszustand keine asynchronen Tele-

gramme von MMI oder SPS übertragen werden, kann die zur Verfügung stehende Übertragungsbandbreite besser ausgenutzt werden, siehe folgende Tabelle (ohne Gewähr):

Achsenanzahl	1000 kBit	500 kBit	250 kBit
1	1 ms / 29 %	1 ms / 57 %	2 ms / 57 %
2	1 ms / 52 %	2 ms / 52 %	3 ms / 69 %
3	1 ms / 75 %	2 ms / 75 %	4 ms / 75 %
4	2 ms / 49 %	3 ms / 66 %	5 ms / 79 %
5	2 ms / 61 %	3 ms / 81 %	6 ms / 81 %
6	2 ms / 73 %	4 ms / 73 %	7 ms / 83 %
7	2 ms / 84 %	4 ms / 84 %	8 ms / 84 %
8	2 ms / 96 %	4 ms / 96 %	8 ms / 96 %
9	3 ms / 72 %	5 ms / 86 %	9 ms / 96 %
10	3 ms / 79 %	5 ms / 95 %	10 ms / 95 %
11	3 ms / 87 %	6 ms / 87 %	11 ms / 95 %
12	3 ms / 95 %	6 ms / 95 %	12 ms / 95 %

4.4 Speicherplatzreservierung

Die folgenden MK's beeinflussen das statische Speicherlayout innerhalb der Steuerung. Die eingestellten Werte sind erst nach einem Neustart der Steuerung wirksam, nachdem sie an der Steuerung geändert oder vom PC übertragen wurden.

4.4.1 MK_KANALANZAHL

Diese Maschinenkonstante bestimmt die Anzahl der NC-Kanäle, in denen parallel DIN-Programme ausgeführt werden können.

Wert	Bedeutung
1	Es wird nur ein Kanal zur Ausführung von DIN-Programmen bereitgestellt (default).
2	Zwei Kanäle werden zur gleichzeitigen Ausführung von DIN-Programmen bereitgestellt.



Hinweis!

Für jeden Kanal werden zusätzliche Ressourcen an Rechenzeit und Arbeitsspeicher benötigt. Daher sollte diese MK nur vergrößert werden, wenn wirklich mehrere NC-Kanäle benötigt werden.

Bitte beachten Sie, dass ein Programm im zweiten Kanal nicht über die Starttaste gestartet werden kann, sondern nur aus einem Programm im ersten Kanal. Weitere Informationen zur Mehrkanalität finden Sie im Kapitel "CNC-Programmierung" in den Beschreibungen zu G22 (103) und G153 (144).

4.4.2 MK_LAH_VORLAUFTIEFE

Diese Maschinenkonstante legt die maximale Anzahl der Aufträge im Vorlaufpuffer fest. Der Vorlaufpuffer ist ein Ringpuffer (FIFO) zwischen DIN-Interpreter und Grobinterpolator und sorgt für eine Entkopplung von Interpretation und Ausführung von DIN-Sätzen. Diese MK beeinflusst, um wie viel Sätze bei der Bearbeitung eines DIN-Programms vorausgeschaut werden kann.

Die MK enthält einen Parameter für jeden möglichen NC-Kanal.

Der minimale Wert dieser MK beträgt 8 Sätze. Der eingetragene Wert sollte eine 2er-Potenz sein (8, 16, 32, 64, 128, ...). Wenn nicht, wird er intern auf die nächst größere 2er-Potenz aufgerundet.

Der Vorlaufpuffer belegt Ressourcen im Arbeitsspeicher und zwar ca. 1500 Byte pro Satz. Falls nicht genug Speicher zum Anlegen des Vorlaufpuffers zur Verfügung steht, wird beim Neustart der Steuerung eine entsprechende Fehlermeldung generiert und der Vorlaufpuffer auf die Minimalgröße von 8 Sätzen reduziert.

Lesen Sie bitte auch das Kapitel "Satzvorverarbeitung und Zeitsynchronisation" in Kapitel "CNC-Programmierung" (85).

4.4.3 MK_LAH_RUECKLAUFGRENZE

Diese Maschinenkonstante bestimmt die maximale Anzahl der Sätze, die ein Programm zurück interpoliert werden kann. Diese Sätze werden im Vorlaufpuffer gespeichert und reduzieren daher die Vorlauftiefe, siehe oben.

Die MK enthält einen Parameter für jeden möglichen NC-Kanal.

Der Wert in dieser MK darf nicht größer sein als MK_LAH_VORLAUFTIEFE-8. Sonst wird die Rücklaufgrenze auf diesen Wert begrenzt und ein Fehler gemeldet.



Hinweis!

Die Anzahl der rückwärts zu interpolierenden Sätze wird zusätzlich noch von anderen Faktoren begrenzt. Die Rückwärtsinterpolation geht generell nur soweit, wie Interpolationssätze vorhanden sind. Sie stoppt, sobald eine Funktion auftritt, die keine reine Interpreterfunktion ist und nicht in den vorhergehenden oder nachfolgenden Satz eingefügt werden kann, z. B. eine einzelne M-Funktion, vor der kein Verfahrssatz oder ein Verfahrssatz mit M- oder Q-Funktion steht (📖 171).

Bitte beachten Sie, dass während der Rückwärtsinterpolation standardmäßig M-Funktionen aber keine Q-Funktionen ausgegeben werden.

4.4.4 MK_PFELD_GROESSE

Diese Maschinenkonstante legt die Gesamtgröße des Parameterfeldes in der Steuerung fest und zwar inklusive der 1024 Systemparameter. Mit der MK wird die Anzahl der Parameter im Parameterfeld angegeben. Je Parameter werden 8 Byte Arbeitsspeicher belegt. Die Mindestgröße beträgt 2048 Parameter.

Weitere Informationen zum Parameterfeld finden Sie im Kapitel "P-Feld" (📖 177).

4.5 Konfiguration der Achsen - Grundlegendes

Dies sind die wichtigsten Einstellungen, die vorgenommen werden müssen, da mit ihnen die Steuerung an die Mechanik angepasst wird.

Da die Steuerung für verschiedenste Achskombinationen eingesetzt werden kann, muss über die Maschinenkonstanten bekannt gegeben werden,

- ▶ welche Art Achsen an der konkreten Maschine vorhanden sind,
- ▶ unter welchem Kennbuchstaben die Achsen angesprochen werden sollen,
- ▶ auf welchem (Hardware) Achsrechnerkanal die entsprechende (Software) Achse angeschlossen ist.

In der Steuerung sind die Achsen von 0 ... N-1 durchnummeriert, wobei N die maximale Anzahl der konfigurierbaren Applikations-(=Software)-Achsen darstellt. Diese Anzahl ist steuerungsspezifisch und muss nicht mit der maximalen Anzahl der physikalischen (=Hardware) Achsen übereinstimmen. Am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Tabelle, in der die maximale Achsanzahl der einzelnen Steuerungstypen aufgeführt ist.

Nachdem bekannt ist, welche physikalischen Achsen an der Maschine vorhanden sind, muss die Zuordnung der Applikationsachsen zu den physikalischen Achsen getroffen werden.

4.5.1 MK_CANDRIVES/MK_VIRTUALDRIVES

MK_CANDRIVES/MK_VIRTUALDRIVES definiert die Achsen, die an den 3 Motion-CAN-Bussen angeschlossen sind.

In jedem Parameter dieser MK ist eine gültige Applikationsachsnummer (0 ... N-1) oder der Wert -1 einzutragen, wobei N die maximale Anzahl der Applikationsachsen ist. Wenn zwei physikalische Achsen einer Applikationsachse zugewiesen sind, also eine Applikationsachsnummer zweimal in einer dieser MK auftaucht, spricht man von einer Synchronachse. Dies ist der einzige Fall, bei dem sich die Anzahl der konfigurierten physikalischen Achsen von der Anzahl der konfigurierten Applikationsachsen unterscheidet.

Nachdem bekannt ist, welche Applikationsachsen vorhanden sind, müssen diesen Achsen noch Buchstaben zugeordnet werden. Denn nur über die Achsbuchstaben können die Achsen im DIN-Programm programmiert werden.

4.5.2 MK_HARDKONF (nur für Modul ETCHE011)

MK_HARDKONF ordnet den physikalischen Achskanälen an den analogen Achsinterfaces Applikationsachsnummern zu und legt damit zusammen mit MK_CANDRIVES und MK_VIRTUALDRIVES fest, welche Applikationsachsen konfiguriert sind.

Für jeden nicht belegten Achskanal muss der Wert -1 eingetragen werden. Die Zuordnung der Achsbuchstaben zu den angegebenen Applikationsachsennummer erfolgt über MK_APPLACHSIDX.

Die MK hat soviel Parameter, wie physikalische Achsen an die Steuerung angeschlossen werden können. Die Reihenfolge ist fest und bezieht sich auf die physikalische Reihenfolge der Achsausgänge. Das bedeutet:

1. Parameter: erstes gestecktes ETCHE001-Modul,
2. Parameter: zweites gestecktes ETCHE001-Modul
- usw.

Wird ein Index an zwei Stellen innerhalb von MK_HARDKONF eingetragen, wird eine Zwangskopplung zwischen zwei Achsen erzeugt (Synchronachsen). Näheres hierzu ist dem Kapitel "Synchronachsen" zu entnehmen (📖 224).

4.5.3 MK_ACHSEINGÄNGE (nur für Modul ETCHE011)

MK_ACHSEINGAENGE ordnet die logischen Achsrechner-Eingänge, "Endschalter plus", "Endschalter minus", "Referenznocken" und "Reserve" den physikalischen Eingängen zu. Der Eingang "Reserve" ist für spezielle Verwendung applikationsspezifisch reserviert.

Der einzugebende Wert ist BCD-codiert und benennt den logischen Achsrechnereingang 1-4, indem dessen Index an entsprechender Stelle in der MK eingetragen wird.

NNNN = Nummern der Eingänge denen die Entsprechende Funktion zugeordnet ist (N=1-4)

1. Stelle: Reserveeingang für diverse Anwendungen
2. Stelle: Referenznocken
3. Stelle: negativer Endschalter
4. Stelle: positiver Endschalter

Beispiel

Bei der 1. Achse soll die normale Reihenfolge bleiben. Bei der 2. Achse soll aber "Endschalter +" mit "Endschalter -" getauscht werden und bei der 3. Achse soll der negative Endschalter als "Referenznocken" mitverwendet werden.

MK_ACHSEINGAENGE 1234, 2134, 1224, ...;

4.5.4 MK_APPLACHSIDX

Diese MK hat 18 Parameter, einen für jeden der 18 möglichen Achsbuchstaben. Die Reihenfolge der den Parametern zugeordneten Buchstaben ist fest. Lediglich die Zuordnung der Applikationsachsnummern ist frei wählbar. Die Reihenfolge der Buchstaben lautet

X Y Z C U V W A B u v w a b c x y z

Jedem der Buchstaben kann genau eine Applikationsachse zugeordnet werden. Bei den nicht verwendeten Buchstaben sollten Sie eine -1 oder eine beliebige nicht konfigurierte Applikationsachsnummer eintragen.

Die Steuerung sucht die in MK_CANDRIVES und MK_VIRTUALDRIVES konfigurierten Achsen und ordnet diesen den zuerst gefundenen Achsbuchstaben zu. Wenn Sie also eine Applikationsachsnummer mehrfach in dieser MK angeben, wird der erste Buchstabe verwendet und die anderen ignoriert.

Die Vergabe der Achsbuchstaben ist Ihnen vollkommen freigestellt. Jedoch sollten Sie die folgenden Regeln beachten, die das Verständnis Anderer für Ihre Maschine erheblich erleichtern.

Bezeichnen Sie die linearen Hauptachsen der Maschine mit X, Y, Z und die rotativen Hauptachsen mit A, B, C. Definieren Sie X, Y, Z so, dass Sie ein rechtsdrehendes Werkstückkoordinatensystem beschreiben und dass sich die Drehachsen A um die X-, B um die Y- und C um die Z-Achse drehen. Die Achsen U, V, W sollten für lineare Hilfsachsen verwendet werden, wobei sich U parallel zu X, V parallel zu Y und W parallel zu Z bewegen.

Mit MK_APPLACHSIDX legen Sie durch eine numerische Zuordnung die applikationsbezogene Reihenfolge der Achsbuchstaben fest. Diese Reihenfolge der Achsen gilt dann für alle achsbezogenen Maschinenkonstanten!

Beispiel

Sie haben die Aufgabe, eine Maschine zu konfigurieren, die eine X-, Z- und C-Achse hat, wobei die X-Achse eine Synchronachse sein soll.

Hierfür müssen Sie MK_CANDRIVES wie folgt besetzen:

MK_CANDRIVES	0,	/* X-Achse */
	0,	/* X'-Achse */
	1,	/* Z-Achse */
	2,	/* C-Achse */
	-1,	/* nicht belegt */
	-1,	
	-1,	
	-1;	
MK_APPLACHSIDX	0,	/* X */
	-1,	/* Y */
	1,	/* Z */
	2,	/* C */
	-1,	/* U */
	-1,	/* V */
	-1,	/* W */
	-1,	/* A */
	-1,	/* B */
	-1,	/* u */
	-1,	/* v */
	-1,	/* w */
	-1,	/* a */
	-1,	/* b */
	-1,	/* c */
	-1,	/* x */
	-1,	/* y */
	-1;	/* z */

Der Wert -1 gibt hierbei an, dass diese Achse nicht konfiguriert ist. Die X-Achse ist als erste, die Z-Achse als zweite und die C-Achse als dritte Applikationsachse bestimmt. D. h. bei allen nachfolgenden MK's dieser Rubrik wird der erste Parameter der Achse "X", der zweite Parameter "Z" und der dritte Parameter der "C"-Achse zugeordnet.

Die Anzahl der konfigurierbaren Achsen richtet sich nach der Ausbaustufe der Steuerung.

4.6 Konfiguration der Achsen - Zuordnung und Auswertung**4.6.1 MK_CANDRIVES**

Diese Maschinenkonstante ordnet den Knotennummern 1 ... 12 am 1. Motion-CAN Bus (CAN2) Applikationsachsnummern zu und legt damit fest welche Applikationsachsen konfiguriert sind.

**Hinweis!**

Bei der 2. ETC-Gerätegeneration stehen optional zwei weitere Motion-CAN-Busse zur Verfügung:

- 2. Motion-CAN Bus (CAN3): Knoten 17 ... 32 (Parameter 16 ... 31)
- 3. Motion-CAN Bus (CAN4): Knoten 33 ... 48 (Parameter 32 ... 47)

Für jede nicht belegte Knotennummer muss der Wert -1 eingetragen werden. Die Zuordnung der Achsbuchstaben zu den angegebenen Applikationsachsnummern erfolgt über MK_APPLACHSIDX.

Die MK enthält jeweils einen Parameter (Applikationsachsnummer) für jede mögliche Knotennummer am Bus. Die Zuordnung der Knotennummern zu den Parametern ist fest von 1 bis n durchnummeriert. Die maximale Anzahl der Einträge ist abhängig von der Steuerung:

Parameter	Schnittstelle	Node-ID	Steuerung
0 ... 11	CAN2	1 ... 12	ETC 1. Generation
12 ... 15	CAN2	13 ... 16	ETC 2. Generation 2
16 ... 31	CAN3	17 ... 32	
32 ... 47	CAN4	33 ... 48	

Wird ein Index an zwei Stellen innerhalb von MK_CANDRIVES eingetragen, wird eine Zwangskopplung zwischen zwei Achsen erzeugt (Synchronachsen). Näheres hierzu ist dem Kapitel "Synchronachsen" zu entnehmen (📖 224).

4.6.2 MK_APPLACHSIDX

Diese Maschinenkonstante ordnet den mit MK_HARDKONF, MK_ESABKONF und MK_CANDRIVES konfigurierten Applikationsachsnummern Buchstaben zu und definiert damit, welche Applikationsachsbuchstaben von der Steuerung akzeptiert werden.

Diese MK hat 18 Parameter, einen für jeden der 18 möglichen Achsbuchstaben. Die Reihenfolge der den Parametern zugeordneten Buchstaben ist fest. Lediglich die Zuordnung der Applikationsachsnummern ist frei wählbar. Die Reihenfolge der Buchstaben lautet

X Y Z C U V W A B u v w a b c x y z

Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Parameter aller nachfolgenden achsspezifischen MK den Applikationsachsnummern entspricht, d. h. 1. Parameter = Achsnummer 0, 2. Parameter = Achsnummer 1, n. Parameter = Achsnummer n-1, wobei die nicht konfigurierten Applikationsachsnummern mitgezählt werden. Damit bestimmt diese MK, in welcher Reihenfolge die Parameter der achsspezifischen MK, bezogen auf die Achsbuchstaben, angegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie auch die Ausführungen im vorherigen Kapitel!

4.6.3 MK_ACHSENART

Diese Maschinenkonstante spezifiziert verschiedene Achseigenschaften. Die MK ist Bit-codiert aufgebaut.

Bit	Wert	Bedeutung
0	0	Linearachse
	1	Rotationsachse
1	0	Endschalter beachten
	2	Endschalter ignorieren
2 ... 3	0	normale Achse
	4	Spindel
	8	Messachse
	12	Spindel + Messachse
4... 5	0	normale Achse
	16	Modulo-360°-Achse, das Vorzeichen gibt die Verfahrrichtung an
	48	Modulo-360°-Achse, die Winkellage wird auf dem kürzesten Weg angefahren
6	0	normale Achse
	64	Gantry-Achse, nur bei Synchronachsen wirksam
7	0	normale Achse
	128	Handrad
8	256	Referenzschalter als Schließer, nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle. Standardmäßig wird ein Öffner als Referenzschalter vorausgesetzt.
9	512	Modulo-360°-Synchronachse, nur bei rotativen Synchronachsen möglich, bei denen die Anzahl Impulse pro 360° eine Zweierpotenz ist, z. B. 4096.
10	1024	Synchronachse mit Absolutwertgeber am CAN-Bus; ermöglicht eine Ausgleichsfahrt ohne vorheriges Referenzieren, da der Status "Referenzpunkte angefahren" automatisch gesetzt wird,.

Um das gewünschte Bit zu setzen, müssen Sie den Wert aus der Tabelle zum Wert der MK dazu addieren.

Beispiel

Für eine Rotationsachse, die die Endschalersignale nicht beachten soll und Modulo 360° programmiert wird, wobei das Vorzeichen die Verfahrriichtung angibt, müssten Sie den Wert 19 eintragen (Bit 0, 1 und 4).

Bitte beachten Sie, dass Handräder und Spindeln innerhalb der Steuerung durchnummeriert werden. Wenn Sie also mehrere Achsen als Spindel markieren, wird die erste (mit der kleinsten Applikationsachsnummer) als Spindel 0 bezeichnet, die nächste als Spindel 1 usw. Das gleiche gilt für Handräder.

Eine Gantry-Achse stellt eine spezielle Form einer Synchronachse dar. Bei dieser besteht eine mechanische Kopplung zwischen Master- und Slave-Achse. Im Gegensatz zu einfachen Synchronachsen wird bei Gantry-Achsen mit analoger Schnittstelle die Referenzpunktfahrt synchron ausgeführt.

4.7 Konfiguration der Achsen - Auflösung

4.7.1 MK_IMPULSE

Diese Maschinenkonstante bestimmt die Anzahl der Impulse, die der Istwertzähler des Achsinterface bei rotatorischen Motoren pro Umdrehung an der Motorwelle und bei Linearmotoren pro Millimeter bekommt. Einzutragen ist die Impulsanzahl inklusive Impulsvervierfachung; z. B. beim ECS-Kompakt servo 65536 Imp. / Umdrehung.

Durch Angabe eines negativen Wertes wird die Definitionsrichtung der Achse umgedreht, d. h. sie fährt in die andere Richtung. Der gleiche Effekt tritt auf, wenn Sie stattdessen bei der Angabe von MK_WEG das Vorzeichen drehen.

Das gilt auch für die Referenzpunktfahrt (zu berücksichtigen bei MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE)!

Sonderfall bei ECSxM-Kompakt servo bis Version 1.2: Die Verfahrrichtung der Maschinenachse ist invers.

Kommt es innerhalb der Inbetriebnahme dazu, dass beim Tippen die Maschinenachse invers ist, muss wie folgt vorgegangen werden (dabei die Einschränkungen bezüglich der Parametrierung und der Fehlerinfo beachten):

		korrekte Maschinenachsr richtung	falsche Maschinenachsricht ung
	Ist-Zustand		
1	Gewünschte Maschinenrichtung	+ ↔ -	+ ↔ -
2	Reale Verfahrrichtung beim Tippen und bei MK_IMPULSE > 0	+ ↔ -	- ↔ +
3	Maßnahmen	keine	MK_IMPULSE < 0
4	Reale Verfahrrichtung beim Tippen nach der Maßnahme	+ ↔ -	+ ↔ -
5	Verfahrrichtung im ECS-Regler	+ ↔ -	- ↔ +
6	Verschaltung Hardware-Endschalter	+ ↔ -	- ↔ +
7	Gewünschter REF.-Modus: In positive Maschinenrichtung	10 (>Lp<TP)	11 (<Lp>TP)
8	Meldung bei Fahrt auf den HW-Endschalter "+" ¹⁾	HW-Endschalter +	HW-Endschalter -
9	Meldung bei Fahrt auf den HW-Endschalter "-" ¹⁾	HW-Endschalter -	HW-Endschalter +
10	Anzeige im MMI oder an der NC-SPS-Schnittstelle bei HW-Endschalter	Endschalter +	Endschalter +
11	Anzeige im MMI oder an der NC-SPS-Schnittstelle bei HW-Endschalter	Endschalter -	Endschalter -

¹⁾ Invertierung der Signale bzw. der Informationen, da der ECS-Regler keine Kenntnis über die Drehung in der Steuerung hat.

4.7.2 MK_WEG

Diese Maschinenkonstante legt die Wegstrecke fest, bei der der Achsrechner die unter MK_IMPULSE eingetragene Anzahl Inkremente zählt, d. h. bei rotatorischen Motoren der Weg pro Umdrehung an der Motorwelle und bei LinearMotoren 1 mm. Die Einheit bei Linearachsen ist Millimeter, bei Rotationsachsen Grad.

Beispiel

MCS06-Servomotor mit ECS-Kompakt servo (65536 Impulse): Der Motor geht über ein Getriebe (4:1) an eine Spindel, die einen Schlitten pro Umdrehung um 3.4 mm rückwärts bewegt. D. h. bei einer positiven Wegvorgabe bewegt sich die Mechanik in negativer Richtung.

```
MK_IMPULSE 65536,...;  
MK_WEG -0.85,...; /* 3.4 / 4 */
```

4.7.3 MK_MASSSTAB

Diese Maschinenkonstante setzt einen Multiplikationsfaktor für achsspezifische Wegvorgaben und Positionsanzeigen fest. Dies ist hilfreich, wenn bei runden Werkstücken Durchmessermaße programmiert werden, die Vorschubgeschwindigkeit aber radiusbezogen sein soll.

Ein Maßstabfaktor für X von 0.5 bedeutet, dass eine Wegvorgabe von 10 mm eine Verfahrbewegung von X um 5 mm zur Folge hat. In der Anzeige erscheinen aber die 10 mm.

4.8 Konfiguration der Achsen - Arbeitsfeld

4.8.1 MK_GRUNDOFFSET

Diese Maschinenkonstante ist der Versatz des mechanischen Nullpunktes der Maschine zum Nullpunkt des Wegmesssystems. Die Einheit ist Millimeter für Linearachsen und Grad für Rotationsachsen.

4.8.2 MK_SW_ENDS_MINUS, MK_SW_ENDS_PLUS

Diese Maschinenkonstanten definieren die positive und negative Verfahrbereichsgrenze der Mechanik. Die Einheit ist Millimeter für Linearachsen und Grad für Rotationsachsen. Die Überwachung muss mit G26 eingeschaltet werden. Siehe auch MK_VOREINSTELLUNG.

Die Werte beziehen sich auf den Maschinennullpunkt (Referenzpunkt + Grundoffset) und nicht auf den Nullpunkt des Wegmesssystems.

4.8.3 MK_SW_ENDS_MIT_RAMPE

Diese Maschinenkonstante zeigt an, ob bei Überschreiten der Verfahrbereichsgrenzen kontrolliert gebremst oder abrupt stehen geblieben werden soll.

Wert	Bedeutung
0	Beim Erreichen der SW-Endschalter schlagartig anhalten.
1	Auf der programmierten Bahn mit der aktuellen Bremsrampe abbremsen. Dabei muss die Verfahrbereichsgrenze so gewählt sein, dass die Achse mit den eingestellten Beschleunigungswerten noch vor dem mechanischen Anschlag zum Stehen kommen kann.
2	Vorausschauende Software-Endschalter. Dabei wird anhand der aktuellen Achsgeschwindigkeiten und der konfigurierten max. Achsbremsrampe berechnet, ob der entsprechende Software-Endschalter erreicht wird. Ist dies der Fall, wird die betreffende Achse so abgebremst, dass sie an der eingestellten Softwaregrenze zum Stehen kommt. Alle anderen an der Bahn beteiligten Achsen werden wie bei 1 angehalten. Achtung: Ein korrektes Arbeiten dieser Funktion kann nur gewährleistet werden, wenn in MK_LAH_GRENZWINKEL ein Wert kleiner 180° eingetragen ist.

4.8.4 MK_SCHLEPPGENAUHALT

Diese Maschinenkonstante legt den Grenzwert der Regelabweichung der einzelnen Achsen für Genauhalt mit Schleppabstandsüberwachung in [mm] bzw. [Grad] fest. Diese Funktion muss mit G60 aktiviert werden (112).

4.8.5 MK_GENAUHALTZEIT

Diese Maschinenkonstante legt die Zeit in Sekunden fest, innerhalb der der Betrag des Schleppabstands einer Achse den bei MK_SCHLEPPGENAUHALT konfigurierten Wert ständig unterschritten haben muss, bevor die nächste Funktion ausgeführt werden kann. Diese MK ist nur wirksam, wenn die Funktion "Genauhalt mit Schleppabstandsüberwachung" eingeschaltet ist. Der Defaultwert ist 0.

4.9 Konfiguration der Achsen - Reglereinstellung**4.9.1 MK_REGLER_MODE (nur für Modul ETCHE011)**

MK_REGLER_MODE bestimmt die Art des Lagereglers bei Achsen mit analoger Schnittstelle.

Wert	Bedeutung	Einzustellende MKs
0	Regelkreis geöffnet	keine
2	P-Regler (default)	MK_KP
3	P-Regler mit Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung	MK_KP, MK_KF, MK_KB
4	Spindel	keine
5	PID-Regler mit Geschwindigkeitsvorsteuerung	MK_KP, MK_KF, MK_KB, MK_TV, MK_TN

Die Auswahl des Reglermodes hängt vom Anwendungsgebiet der Steuerung und von der Güte der Drehzahlregelung der angeschlossenen Achsen ab. Der reine P-Regler ist am einfachsten einzustellen, arbeitet aber mit dem größten Schleppabstand (Regelabweichung).

Der P-Regler mit Geschwindigkeitsvorsteuerung (Feed-Forward) arbeitet bei konstanter Geschwindigkeit und guten Antrieben mit sehr kleinen Schleppabständen. Mit der Beschleunigungsvorsteuerung kann der Schleppabstand auch in der Beschleunigungs- und Bremsphase stark reduziert werden.

Der PID-Regler ist vorzuziehen, wenn Antriebsverstärker ohne I-Anteil in der Drehzahlregelung eingesetzt werden. Er kann auch mit Antrieben ohne Drehzahlregelung, bei denen der Sollwert aus dem Lageregler direkt mit dem Stromregler verbunden ist, verwendet werden. Die überlagerte Geschwindigkeitsvorsteuerung spielt in beiden Fällen eine untergeordnete Bedeutung, da diese nur in Verbindung mit einem guten Drehzahlregler ihre volle Wirkung zeigt.

4.9.2 MK_KP (nur für Modul ETCHE011)

MK_KP ist bei Achsen mit analoger Schnittstelle der Verstärkungsfaktor des P-Reglers, der in allen Reglertypen integriert ist. Er ist der Faktor mit dem die Regeldifferenz in Inkrementen multipliziert wird. Das heißt, das bei dieser Einstellung auch MK_IMPULSE und MK_WEG von Bedeutung sind.

MK_KP ist nicht der Kv-Faktor als Maß für die Verstärkung im Regelkreis der Maschine.

Definitionen für Achsen mit analoger Schnittstelle:

$$(1) K_v = \frac{V_{\max} \text{ [m/min]}}{S_a \text{ [mm]}}$$

$V_{\max}$: Geschwindigkeit der Achse in [m/min] bzw. [1/min]

S_a = Schleppabstand in [mm] bzw. [Grad]

$$(2) K_{\max} = \text{Sollwert bei } V_{\max} \text{ [V]} \quad \{0,0 \dots 10,0 \text{ V}\}$$

$$(3) \text{ MK_KP} = 3276,7 * U_{\max} * \frac{\frac{\text{MK_WEG}}{\text{MK_IMPULSE}}}{S_a} \{0,0 \dots 10,0 \text{ V}\} \text{ mit } S_a = \frac{V_{\max}}{K_v} [\text{mm}]$$

Bei der Berechnung des MK_KP nach obiger Formel ergibt sich für Rotationsachsen ein Wert, der ca. Faktor 3 kleiner ist bei gleicher Geschwindigkeit wie bei Linearachsen.

Zur Kontrolle der Einstellung kann die Anzeige des Schleppabstandes herangezogen werden. Diese erfolgt je nach Bedienteil-Software in Inkrementen oder direkt in [mm] bzw. [Grad].

Falls der Schleppabstand in Inkrementen angezeigt wird, kann er mit folgender Formel umgerechnet werden:

$$(4) S_{\text{anz}} = S_a * \frac{\text{MK_IMPULSE}}{\text{MK_WEG}} = \frac{3276,7 * U_{\max}}{\text{MK_KP}}$$

Einstellen von Antriebsverstärkern mit analoger Schnittstelle:

- ▶ Vorgabe einer Regelkreis-Verstärkung $K_v = 1$
- ▶ Berechnung von MK_KP nach (3)
- ▶ Berechnung des notwendigen Schleppabstandes nach (4)
- ▶ Fahren der Achse mit G1 F(V_{max})
- ▶ Justieren des Verstärkers, so dass sich der berechnete S_{anz} einstellt.

Die Achse kann auch mit niedrigerer Geschwindigkeit als V_{max} eingestellt werden. Es muss sich dann ein entsprechend kleinerer Schleppabstand einstellen. Damit ist sichergestellt, dass sich bei der Sollwertvorgabe U_{max} am Antrieb die Geschwindigkeit V_{max} einstellt und Gleichung (2) stimmt. Danach können Sie die dynamischen Parameter des Antriebsverstärkers, wie in Ihrem Antriebshandbuch beschrieben, optimieren.

Optimieren Sie jetzt den Wert von MK_KP, um den Schleppabstand zu verkleinern und die Einschwingzeiten zu verkürzen. Vergewissern Sie sich dabei, dass die Achse auch bei einer stärkeren Anregung (z. B. Bremsen und Beschleunigen) nicht schwingt.

Bei Achsen mit digitaler Schnittstelle erfolgt die Lageregelung und Schleppabstandsüberwachung im Antriebsverstärker. Die Beschreibung der notwendigen Parameter finden Sie in der Dokumentation Ihres Antriebsherstellers.

4.9.3 MK_KF (nur für Modul ETCHE011)

Der MK_KF ist der Bewertungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung (Feed-Forward) bei Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle. Dieser kann mit nachfolgender Formel berechnet werden. Anschließend sollte der Wert in der Praxis überprüft und ggf. optimiert werden. Im besten Fall kann man damit den Schleppfehler auf Null reduzieren.

$$MK_KF = \frac{U_{max} * 3276,7}{\frac{v_{max} [m/min]}{FAKTOR} * \frac{MK_IMPULSE}{MK_WEG [mm]} * FIT [mm]} \quad \text{mit} \quad FIT = \frac{MK_DELTAT}{MK_FIT_PRO_GIT}$$

U_{max}: Sollwert für die Geschwindigkeit V_{max} (Gleichung 2)

FAKTOR: 60 für Linearachsen; 166,7 für Rotationsachsen

Die Einstellung der Achsen sollte nach folgendem Schema verlaufen (für jede Achse getrennt):

- ▶ MK_REGLER_MODE auf P-Regler mit Geschwindigkeitsvorsteuerung (3) setzen.
- ▶ MK_KP auf 1.0, MK_TV auf 0 und MK_TN auf 0 setzen.
- ▶ Feed-Forward-Faktor nach o.g. Formel ausrechnen und in MK_KF eintragen.
- ▶ Verfahren der Achse mit max. Geschwindigkeit und Kontrolle des Schleppabstandes mit Hilfe der Diagnose-Maske.
- ▶ Durch Verändern von MK_KF (geringfügig) den Schleppabstand gegen Null optimieren.
- ▶ Optimieren von MK_KP, um den Schleppabstand in der Beschleunigungsphase zu minimieren.

Zur reibungslosen Durchführung der o. g. Einstellung ist es notwendig, dass die Servoverstärker optimal eingestellt sind. Dies muss nach Anweisung des Herstellers erfolgen. Eine Kontrolle/Korrektur erfolgt durch Konfiguration und Einstellung der Achse zunächst als reiner P-Regler, wie zuvor beschrieben.

4.9.4 MK_KB (nur für Modul ETCHE011)

MK_KB ist der Bewertungsfaktor für die Beschleunigungsvorsteuerung für Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle. Mit ihm kann der Schleppabstand in der Beschleunigungs- und Bremsphase reduziert werden.

Diese MK ist nur wirksam, wenn ein Reglermode mit Geschwindigkeitsvorsteuerung eingestellt und in MK_KF ein Wert ungleich 0 eingetragen ist.

Die Einstellung dieser MK sollte nach der Optimierung von MK_KF und MK_KP erfolgen. Sinnvolle Werte für diese MK liegen erfahrungsgemäß zwischen 0.0 und 2.0.

Da die Beschleunigungsvorsteuerung nur in der kurzen Zeit einer Geschwindigkeitsänderung wirksam ist, sollte die Einstellung mit einer Kreisinterpolation erfolgen oder die graphische Achseinstellungssoftware AXSCOPE verwendet werden.

4.9.5 MK_TV (nur für Modul ETCHE011)

MK_TV dient bei Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle zum Einstellen der Vorhaltezeit [s] des PID-Reglers und des Synchronreglers bei Synchronachsen. Die angegebene Zeit ist proportional zum Differential-Anteil des Reglers. Der D-Anteil dient dazu, bei trägen Regelstrecken die Schwingungsneigung zu unterdrücken, indem er jeder Änderung des Schleppabstands entgegen wirkt.

Sinnvolle Werte für diese MK liegen im Bereich zwischen 0.0 und 0.05. Der eingegebene Wert ist zu groß gewählt, wenn die Achse schwingt oder beim Fahren laute Geräusche macht. Zur Einstellung wird am besten die graphische Achseinstellungssoftware AXSCOPE verwendet.



Hinweis!

Diese MK wirkt auf den D-Anteil der Lageregelung und auf den D-Anteil des Synchronreglers gleichermaßen. Eine separate Einstellung beider ist nicht vorgesehen. Für Synchronachsen werden im Allgemeinen gut funktionierende Drehzahlregler mit I-Anteil benötigt, für die ein P-Regler mit Geschwindigkeitsvorsteuerung besser geeignet ist.

4.9.6 MK_TN (nur für Modul ETCHE011)

MK_TN ist bei Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle die Nachstellzeit [s] des PID-Reglers und des Synchronreglers bei Synchronachsen. Die angegebene Zeit ist umgekehrt proportional zum Integral-Anteil des Reglers. Der I-Anteil dient dazu, den bleibenden Lagefehler bei Drehzahlreglern ohne Drehzahlrückführung oder ohne I-Anteil auszugleichen, indem er den Schleppabstand integriert und zum Drehzahlsollwert aus P- und D-Anteil addiert.

Sinnvolle Werte für diese MK liegen im Bereich zwischen 1.0 und 0.05. Der eingegebene Wert ist zu klein gewählt, wenn die Achse schwingt. Bei einem Wert von 0 ist der I-Anteil ausgeschaltet. Zur Einstellung wird am besten die graphische Achseinstellungssoftware AXSCOPE verwendet.



Hinweis!

Diese MK wirkt auf den I-Anteil der Lageregelung und auf den I-Anteil des Synchronreglers gleichermaßen. Eine separate Einstellung beider ist nicht vorgesehen. Für Synchronachsen werden im Allgemeinen gut funktionierende Drehzahlregler mit I-Anteil benötigt, für die ein P-Regler mit Geschwindigkeitsvorsteuerung besser geeignet ist.

4.9.7 MK_T2

Diese Maschinenkonstante ist die Filterzeitkonstante für den Feininterpolationsfilter in Sekunden. Diese MK beeinflusst nicht direkt die Lagesregelung, sondern die Feininterpolation, mit deren Hilfe neue Lagesollwerte im Feininterpolationsraster (MK_FIT_PRO_GIT) berechnet werden. Der Feininterpolationsfilter ist ein Filter 2. Ordnung, mit dem die berechneten Lagesollwerte geglättet werden können, um ein sanfteres Fahrverhalten bei bestimmten Achsen zu erzielen. Diese MK wirkt auch auf Achsen mit digitaler Schnittstelle.

Der Feininterpolationsfilter führt zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Ausgabe der Lagesollwerte, die ca. 2mal so groß ist wie die Filterzeitkonstante. Daher sollte bei Achsen, die gemeinsam an einer Bahninterpolation beteiligt sind, grundsätzlich die gleiche Filterzeitkonstante eingetragen werden.

Diese MK ist defaultmäßig auf 0 gesetzt und sollte nur vergrößert werden, wenn eine Achse zum Schwingen bei Unstetigkeiten auf der Bahn neigt, z. B. an Übergängen von einem Kreisradius zu einem anderen Kreisradius. Dies ist meistens bei Achsen mit einem großen Umkehrspiel und bei Zahnstangen der Fall. Sinnvolle Werte liegen zwischen 0 und 0.2 s. Je größer der eingestellte Wert ist, desto größer ist die durch den Filter hervorgerufene Bahnabweichung.

4.9.8 MK_DRIFTABGLEICH (nur für Modul ETCHE011)

MK_DRIFTABGLEICH kann bei Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle verwendet werden, um den Offset am Sollwerteingang des Antriebsverstärkers zu kompensieren. Dies ist nur notwendig, falls der Antriebsverstärker selbst keine Möglichkeit bietet dieses Offset zu korrigieren. Die Offsetwerte werden für jede Achse vorzeichenbehaftet in Millivolt eingegeben.

4.10 Konfiguration der Achsen - Referenzierung

4.10.1 MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE

Diese Maschinenkonstante bestimmt die Richtung und die Reihenfolge, in der die Achsen eine Referenzpunktfahrt ausführen. Die Richtung, in der die Achse die erste Verfahrbewegung ausführt, wird durch das Vorzeichen des eingetragenen Wertes bestimmt. Die Reihenfolge, in der die Achsen beim gemeinsamen Referenzieren die Referenzpunktfahrt ausführen, wird durch den Betrag des Wertes festgelegt.

Wenn eine Achse nicht an der automatischen Referenzpunktfahrt beteiligt werden soll, muss für diese Achse 0 oder -128 eingetragen werden. Wobei -128 eine Richtungsumkehr bei der manuellen Referenzpunktfahrt der Achse bedeutet.

Beispiel

Die Maschine hat eine X-, Y-, Z- und eine C-Achse, wobei sichergestellt sein muss, dass die Z-Achse aus dem Arbeitsraum gefahren ist, bevor X und Y bewegt werden (MK_APPLACHSIDX mit Defaultwerten). Die Y-Achse soll in negativer Richtung den Nocken suchen. Die C-Achse soll nicht an der automatischen Referenzpunktfahrt beteiligt werden.

MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE 2, -2, 1, 0;

4.10.2 MK_REF_TYP (nur für Modul ETCHE011)

MK_REF_TYP legt durch den konfigurierten Wert die Art und Weise fest, wie die Achsen referenziert werden sollen. Diese MK wirkt nur auf Achsen mit analoger Schnittstelle.

Wert	Bedeutung
0	Normal Mode: Die Achse fährt in vorgegebener Richtung (MK_RICHTUNG_UND_FOLGE), bis der Referenznocken erkannt wird. Hierauf erfolgt Richtungsumkehr. Der Istwertzähler wird nach Widerverlassen des Nocken mit dem nächsten Nullimpuls des Gebers genullt (default).
1	Wie 0, aber der Istwertzähler wird per Programm beim Verlassen des Nockens genullt.
2	Der Istwertzähler wird vom Programm direkt ohne Verfahrbewegung genullt. Nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle möglich.
3	Nullen über nächsten Nullimpuls. Bei Achsen mit analoger Schnittstelle, wird die Richtung der Nullimpulssuche zusätzlich durch den Zustand des Referenznockens bestimmt.
4	Der Reserveeingang des Achsrechners dient als zusätzlicher Nocken, der zuerst angefahren wird, bevor eine Referenzpunktfahrt nach Mode 0 ausgeführt wird. Nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle möglich.
5	Referenzpunktfahrt für Messachse; dabei wird nur auf den Nullimpuls gewartet. Die Achse wird nicht aktiv gefahren, sondern muss von Hand oder auf andere Weise bewegt werden. Nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle möglich.
6	Der Istwertzähler wird direkt ohne Verfahrbewegung auf den Wert von MK_GRUND OFFSET gesetzt, so dass in der Anzeige die Position 0 erscheint. Nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle möglich.
7	Wie Mode 0, jedoch wird beim Erreichen des Referenznockens der Schleppabstand genullt. Dies ist notwendig, wenn der Referenznocken als Richtungsbegrenzung auf den Antriebsverstärker verdrahtet ist. Nur bei Achsen mit analoger Schnittstelle möglich.

4.10.3 MK_REF_VMAXx, MK_REF_BMAXx (nur für Modul ETCHE011)

Diese Maschinenkonstanten bestimmen bei Achsen mit analoger Schnittstelle Beschleunigung und Geschwindigkeit in den verschiedenen Phasen der Referenzpunktfahrt.

MK_REF_VMAX1 und MK_REF_BMAX1 sind die Werte zur Suche des Nockens, MK_REF_VMAX2 und MK_REF_BMAX2 die Werte zur Suche des Nullimpulses.

4.11 Konfiguration der Achsen - Geschwindigkeit und Beschleunigung

Es gibt verschiedene MK's, um die maximalen Geschwindigkeiten und Rampen für die einzelnen Achsen und für die resultierende Bahn zu beeinflussen. Diese stellen die Grenzwerte dar, die von der Steuerung nicht überschritten werden dürfen. Die achsspezifischen MK's wirken im Bahn-, Strecken- und Handbetrieb. Die bahnspezifischen MK wirken nur im Bahnbetrieb begrenzend.

4.11.1 MK_MODVMAX

Diese Maschinenkonstante ist die maximale Geschwindigkeit für Handbetrieb (Verfahrtasten) der einzelnen Achsen. Der angegebene Wert wird auf MK_VMAX begrenzt.

4.11.2 MK_VMAX

Diese Maschinenkonstante ist die maximal zulässige Geschwindigkeit der einzelnen Achsen in [m/min] bzw. [1/min]. Diese entspricht der Eilangsgeschwindigkeit der Achsen im Streckenbetrieb. Auch die Verfahrgeschwindigkeit im Bahnbetrieb wird, wenn möglich, von der Steuerung so begrenzt, dass die Maximalgeschwindigkeit der einzelnen Achsen nicht überschritten wird.



Hinweis!

Bei einigen Transformationen wie Grund-/Konturdrehung und 6-Achsen-Transformation kann die Steuerung die Bahngeschwindigkeit nicht begrenzen, da die Transformation, logisch gesehen, erst nach der Bahninterpolation erfolgt und die Geschwindigkeit der Achsen nicht vorher bestimmbar ist.

4.11.3 MK_BESCHL, MK_BREMS

Diese Maschinenkonstanten legen die maximalen Beschleunigungs- und Bremsrampen der einzelnen Achsen in [m/s²] bzw. [1/s²] fest. Im Bahnbetrieb werden die Bahnrampen entsprechend der Beteiligung der einzelnen Achsen anteilig begrenzt.

4.11.4 MK_T_BESCHL

Diese Maschinenkonstante ist die Zeit in Millisekunden, in der die unter MK_BESCHL und MK_BREMS konfigurierten maximalen Rampen im Handbetrieb und im Streckenbetrieb erreicht werden sollen. Diese MK dient zum Einstellen von sin²-ähnlichen Beschleunigungs- und Bremsrampen der einzelnen Achsen.

4.11.5 MK_VBAHNMAX

Diese Maschinenkonstante legt die maximale Geschwindigkeit [m/min] im Bahnbetrieb fest. Diese kann größer sein als die maximale Geschwindigkeit der einzelnen Achsen, wenn die resultierende Geschwindigkeit der beteiligten Achsen kleiner oder gleich MK_VMAX ist.

4.11.6 MK_BAHNBESCHL, MK_BAHNBREMS

Diese Maschinenkonstanten legen die maximal zulässigen Beschleunigungs- und Bremsrampen [m/s²] im Bahnbetrieb fest. Die Bahnrampen werden zusätzlich in Abhängigkeit der beteiligten Achsen so begrenzt, dass die resultierenden Rampen der einzelnen Achsen die Werte von MK_BESCHL und MK_BREMS nicht überschreiten.

4.11.7 MK_T_BAHNBESCHL

Diese Maschinenkonstante ist die Zeit in Millisekunden, in der die unter MK_BAHNBESCHL und MK_BAHNBREMS angegebenen Rampen erreicht werden sollen. Diese MK dient zum Einstellen von sin²-ähnlichen Beschleunigungs- und Bremsrampen auf der Bahn.

4.12 Konfiguration der Achsen - Achskorrektur

4.12.1 MK_SPINDELUMKEHRSPIEL

Diese Maschinenkonstante gibt in Millimeter bzw. Grad an, um welchen Wert die Sollposition bei Fahrtrichtungswechsel korrigiert werden soll. Default ist 0. Sobald ein Wert eingetragen ist, ist die Spindelumkehrkompensation eingeschaltet.

Korrektur eines Spindelsteigungsfehlers

 
Die Korrektur eines Spindelsteigungsfehlers oder Linearitätsfehlers des Wegmesssystems kann mit Hilfe einer Tabelle, die im Flash-PROM gespeichert oder vom ETC-MMI nach dem Hochfahren der Steuerung übertragen wird, erfolgen. Die Korrektur ist automatisch eingeschaltet, wenn die Tabelle übertragen wurde.

Die Korrektur erfolgt für die in der Datei angegebenen Achsen innerhalb der definierten Istpositionen. Die Positionen sind auf den Referenzpunkt bezogen. Bei einem sich periodisch wiederholenden Fehler besteht die Möglichkeit, über die Angabe eines "Modulo"-Wertes den relativen Bereich innerhalb des vorgegebenen Korrekturbereichs zu definieren. Am Ende dieses relativen Bereichs werden wieder die Werte vom Anfang der Tabelle verarbeitet.

Für die Korrekturwerte steht jeweils ein Byte zur Verfügung, d. h. der Korrekturwert kann -128 ... 127 Inkremente pro Positionswert betragen. Der Korrekturwert wird bei der Achsausgabe auf die errechnete Position addiert. Zwischen zwei Stützstellen erfolgt eine lineare Interpolation. Für Positionen, die außerhalb des definierten Bereichs liegen, erfolgt keine Korrektur. Die Korrekturtabelle kann maximal 4096 Einträge pro Achse enthalten.

Aufbau der Korrekturdatei


Die Datei ist als Binärdatei aufgebaut. Sie muss im Flash-PROM unter dem Namen "ACHSEN.KOR" gespeichert sein (Laden mit Hilfsprogramm "download"). Die Datei besteht aus einem 128 Byte langen Header, 2 Definitionsblöcken und bis zu 512 Datenblöcken zu je 8 Byte pro Achse. Die Daten werden im Binärformat abgelegt.




Header: Der Header enthält die nullterminierte Liste der Achsbuchstaben der beteiligten Achsen. Die Reihenfolge ist beliebig. Die Daten der nachfolgenden Blöcke werden in dieser Reihenfolge interpretiert. Der verbleibende Rest ist mit binären Nullen aufzufüllen.

0	1	2	3	n	127	128
X	Y	Z	...	0	...	0

Def 1: Der erste Definitionsblock enthält pro Achse im Header je einen 32-Bit-Integer für Minimal- und Maximalwert des Istpositionsbereichs, in dem die Korrekturtabelle gültig ist. Die Angabe erfolgt in Inkrementen bezogen auf den Referenzpunkt.

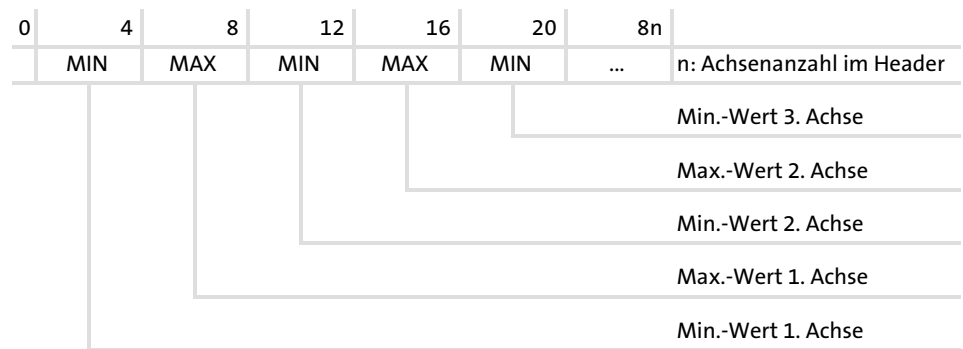

Def 2: Der zweite Definitionsblock enthält pro Achse einen 32-Bit-Integer für den Modulwert. Der Modulwert definiert den relativen Istpositionsbereich, den die Korrekturtabelle abdeckt. Dieser Bereich darf sich zwischen Min- und Maxwert mehrfach wiederholen. Die Angabe erfolgt in Inkrementen. Die restlichen 4 Byte pro Achse sind nicht belegt und müssen mit 0 initialisiert werden.

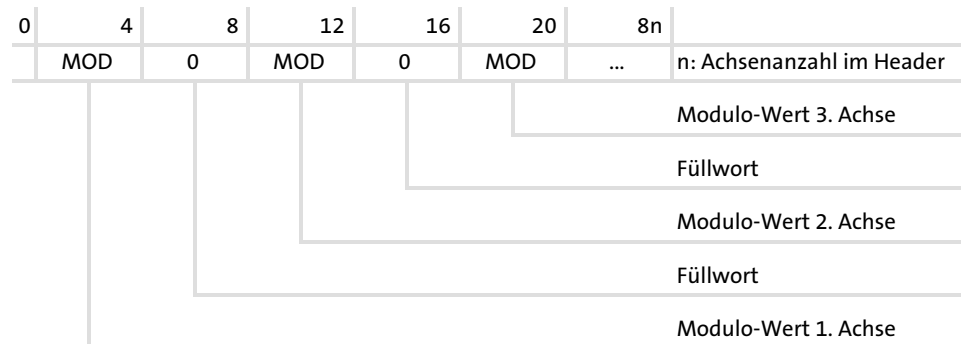

Daten: Jeder Datenblock umfasst jeweils 8 Byte Daten pro Achse und enthält die eigentlichen Korrekturdaten. Jeder Korrekturwert wird durch ein Byte dargestellt. Somit sind in einem Datenblock 8 Korrekturwerte pro Achse enthalten. Jeder Korrekturwert hat einen Wertebereich von -128 ... +127 Inkrementen.



4.13 Konfiguration der Achsen - Handräder

Die Steuerung erlaubt den Anschluss von elektronischen Handrädern mit CAN-Interface. Dazu ist es notwendig, das Handrad in den Maschinenkonstanten zu konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt analog einer normalen Achse.

Die konfigurierten Handräder werden in der Steuerung von 0 ... N-1 durchnummeriert, wobei N der maximalen Anzahl der konfigurierbaren Handräder entspricht. Die Vergabe eines Achsbuchstabens ist daher optional und wird im Allgemeinen nicht benötigt.

Folgende Maschinenkonstanten müssen gesetzt werden:

4.13.1 MK_CANDRIVES

Diese Maschinenkonstante ordnet den Knotennummern 1 ... 12 am zweiten CAN-Bus Applikationsachsnummern zu und legt damit fest, welche Applikationsachsen konfiguriert sind. Für jede nicht belegte Knotennummer muss der Wert -1 eingetragen werden. Die Zuordnung der Achsbuchstaben zu den angegebenen Applikationsachsnummern erfolgt über MK_APPLACHSIDX.

4.13.2 MK_APPLACHSIDX

Vergabe eines freien Achsbuchstabens für das konfigurierte Handrad. Die Zuordnung eines Buchstabens ist optional und wird nur dann benötigt, wenn das Handrad oder der konfigurierte Applikationsachskanal über andere G-Funktionen als G187 angesprochen werden soll, z. B. Referenzpunktfahrt mit G74.

4.13.3 MK_ACHSENART

Bei der mit MK_CANDRIVES zugeordneten Applikationsachse muss Bit 7 gesetzt bzw. der Wert 128 eingetragen werden.

4.13.4 MK_IMPULSE

Anzahl der Impulse, die das Handrad pro einer definierten Wegstrecke liefert.

4.13.5 MK_WEG

Weg, den eine zugeordnete Achse pro Anzahl Impulse (MK_IMPULSE) bei einem Bewertungsfaktor von 1.0 zurücklegen soll. Die Richtung kann mit dem Vorzeichen gedreht werden.

4.13.6 MK_HANDRADZUORDNUNG

Diese Maschinenkonstante ist eine achsspezifische MK, die den einzelnen Achsen ein konfiguriertes Handrad zuordnet. Diese MK hat einen Parameter für jede Applikationsachse, in dem die Nummer des zugeordneten Handrades eingetragen wird. Sie muss nur geändert werden, wenn mehr als ein Handrad konfiguriert ist. Die Zuordnung kann nur über diese MK geändert werden.

4.13.7 MK_HANDRADFAKTOR

Diese Maschinenkonstante ist ein zusätzlicher achsspezifischer Bewertungsfaktor für die Handradfunktion. Dieser wird verwendet, um unterschiedliche Bewertungsfaktoren für die einzelnen Achsen zu erzielen, z. B. dann, wenn an einem Handrad Linear- und Rotationsachsen betrieben werden.

4.13.8 MK_HANDRADFILTER

Diese Maschinenkonstante ist eine Filterzeitkonstante [ms] für die Handradfunktion. Mit ihr kann die Geschwindigkeitsvorgabe des Handrades geglättet werden, um die Verfahrbewegung über das Handrad weicher zu machen. Dies ist normalerweise nur bei hohen Handradbewertungsfaktoren und geringer Handradauflösung notwendig, z. B. Bewertungsfaktor 100 und ein Inkrement je Raster am Handrad.

Wert	Bedeutung
0	Handradfilter ausgeschaltet (default)
100	100 ms Filterzeitkonstante, entspricht einer Grenzfrequenz von 10 Hz
250	250 ms Filterzeitkonstante, entspricht einer Grenzfrequenz von 4Hz

Der Wert kann beliebig zwischen 0 und 500 ms eingestellt werden.

Der Handradfilter bewirkt eine zeitliche Verzögerung der Positionsvorgaben vom Handrad an die angewählte Achse um den eingestellten Wert. Deshalb sollte die Zeitkonstante nicht zu groß eingestellt werden, sonst werden die Reaktionszeiten unnötig verlängert.

4.13.9 MK_REGLER_MODE (nur für Modul ETCHE011)

Die Einstellung hängt davon ab, was außer dem Handrad noch an dem entsprechenden Achsrechnerkanal angeschlossen ist.

Wert	Bedeutung	Bedingung
0	Regelkreis offen	wenn der Sollwertausgang des Achskanals nicht verwendet wird
4	Spindel	wenn am Sollwertausgang eine Spindel angeschlossen ist
2, 3, 5	Lageregelung	wenn das Handrad zu einer NC-Achse gehört

Die Aktivierung der Handradfunktion für eine Achse erfolgt über das Bedienteil oder im DIN-Programm über die G187. Die Wegstrecke, die die angewählte Achse zurücklegt, wird bestimmt durch die Angabe von MK_IMPULSE und MK_WEG des Handrads. Die Steuerung rechnet die empfangenen Impulse auf die Auflösung der jeweiligen Achse um. Dieser Wert kann mit einem Faktor, der am Bedienteil angewählt wird, verändert werden.

4.14 Konfiguration der Achsen - Synchronachsen

Eine Synchronachse wird in der Steuerung konfiguriert, in dem die zugehörige Achsnummer an zwei Stellen innerhalb von MK_CANDRIVES eingetragen wird. Damit wird eine Zwangskopplung zwischen den beiden physikalischen Achsen erzeugt.

Der Achskanal mit dem niedrigeren Index gilt automatisch als Führungsachse, der nachfolgende Achskanal, dem die gleiche Achskennung zugeordnet wurde, ist die Folgeachse. Alle Vorgaben für die Führungsachse werden synchron von der Folgeachse ausgeführt.

Ist eine Zwangskopplung konfiguriert, müssen zusätzlich die folgenden Maschinenkonstanten bestimmt werden.

4.14.1 MK_ACHSENART

In dieser MK muss Bit 6 gesetzt werden, wenn die Synchronachse eine Gantry-Achse ist. Bei einer Gantry-Achse besteht eine mechanische Kopplung zwischen Führungsachse und Nachführachse. Dies bewirkt bei Achsen mit analoger Schnittstelle, dass bereits die Referenzpunktfahrt synchronisiert ausgeführt wird. Bei Achsen mit digitaler Schnittstelle wird die Referenzpunktfahrt lediglich synchron gestartet.

4.14.2 MK_SYNCHRONABWEICHUNG

Diese Maschinenkonstante gibt die maximal zulässige Abweichung zwischen Führungs- und Folgeachsenposition für die Synchronfehlerüberwachung an. Die Einheit ist je nach Achsenart Millimeter bzw. Grad. Die Maschinenkonstante ist nur von Belang, wenn eine Zwangskopplung konfiguriert wurde.

Beim Referenzieren findet keine Überwachung der Steuerung statt!

4.14.3 MK_SYNCHRONOFFSET

Diese Maschinenkonstante definiert den Abstand zwischen den Referenzpunkten von Führungsachse und Folgeachse in [mm] bzw. [Grad]. Dieser sollte im Idealfall 0 sein, damit beide Achsen nach dem Erreichen des Referenzpunktes bereits synchron sind. Die Folgeachse fährt nach dem Erreichen des Referenzpunktes um den hier eingetragenen Wert weiter, während die Führungsachse am Referenzpunkt stehen bleibt.

4.15 Konfiguration der Achsen - Überwachungen

4.15.1 MK_US, MK_UA0, MKUA12 (nur für Modul ETCHE011)

Diese MKs aktivieren bei Achsen mit analoger Sollwertschnittstelle die Überwachung der Weggebersignale (MK_UA12), des Nullimpulses (MK_UA0) und des Signals "Weggeber gestört" (MK_US). Stellt Ihr Wegmesssystem die Signale US bzw. UA0 nicht bereit, darf die Überwachung dieses Signals nicht eingeschaltet werden.

Überwacht wird prinzipiell nur die Plausibilität der differentiellen Pegel der Signale.

Wert	Bedeutung
0	Überwachung ausgeschaltet (default)
1	Überwachung eingeschaltet
2	Überwachung eingeschaltet, einmalige Störung übergehen



Hinweis!

Die Weggebersignalüberwachung sollte in jedem Fall eingeschaltet werden, spätestens wenn die Achsen in Betrieb genommen werden. Dadurch können Verdrahtungsfehler schneller erkannt werden.

4.15.2 MK_SSIKONF (nur für Modul ETCHE011)

MK_SSIKONF dient bei Achsen mit analoger Schnittstelle zum Einstellen der Übertragungsparameter von Absolutwertgebern mit SSI-Schnittstelle. Mit dieser MK wird die Anzahl der zu übertragenden Bits eingestellt und zwischen Binär- oder Gray-Codierung umgeschaltet.

Bit	Wert	Bedeutung
0 ... 6	12 ... 32	Regelkreis offen
7	0	Gray-Code
	128	Binär-Code

Um den einzutragenden Zahlenwert zu erhalten, müssen die einzelnen Wertigkeiten addiert werden.



Hinweis!

Zum Anschluss von SSI-Gebern muss das Encoder-Interface ETCHE011 parametrisiert werden (📖 Dokumentation "ETCHE011-Konfiguration").

4.15.3 MK_SCHLEPPABSTAND (nur für Modul ETCHE011)

MK_SCHLEPPABSTAND legt bei Achsen mit analoger Schnittstelle die Grenze in Inkrementen fest, ab der die Achsrechnersoftware auf "Schleppfehler" erkennt.

Der hier eingetragene Wert muss mindestens so groß sein wie der theoretisch sich bei $V_{\max}$ einstellende Schleppabstand (📖 210). Der maximale Wert ist 32767 (voreingestellt).

4.15.4 MK_SCHLEPPZAEHLER (nur für Modul ETCHE011)

MK_SCHLEPPZAEHLER ist bei Achsen mit analoger Schnittstelle die Anzahl von unmittelbar aufeinander folgenden Reglerzyklen, in denen der maximale Schleppabstand überschritten werden muss, bis ein Schleppfehler gemeldet wird. Standardmäßig wird beim ersten Mal auf Schleppfehler erkannt (1).

4.16 Technologiespezifische Einstellungen

4.16.1 MK_MFKT_UPR_TABELLE

Diese Maschinenkonstante ist eine Liste von bis zu 16 M-Funktionsnummern, die bei Bearbeitung innerhalb eines DIN-Programms eine Verzweigung in ein Unterprogramm bewirken. Dabei folgende Fälle unterschieden:

Wert	Bedeutung
< 500	Wenn die konfigurierte M-Funktion im Programm auftaucht, wird nach ihr ein Unterprogrammaufruf mit der Programmnummer 9000 + M-Funktionsnummer eingefügt. Die programmierte M-Funktion wird ausgegeben bevor der erste ausführbare Satz des Unterprogramms ausgeführt wird.
500	Jeder dieser Werte steht gleichzeitig stellvertretend für die 99 folgenden M-Funktionsnummern. Immer wenn eine dieser 100 M-Funktionen im Programm auftaucht, wird die M-Funktion durch einen Unterprogrammaufruf mit der Programmnummer 9000 + Basis-M-Funktionsnummer ersetzt. Aus M621 wird also G22 L9600. Die programmierte M-Funktion wird nicht ausgegeben, daher fällt auch keine Verarbeitungszeit für die M-Funktion in der SPS an.
600	
700	
800	
900	

Die M-Funktion, die zum Unterprogrammaufruf führte, wird im Parameterfeld in P562 für NC-Kanal 0 und in P594 für Kanal N abgelegt. Sie kann im Unterprogramm ausgewertet werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "M-Funktionen" (172).

4.16.2 MK_TECHNOLOGIEDATEN1 ... MK_TECHNOLOGIEDATEN4

Diese Maschinenkonstanten enthalten jeweils 10 Einträge, die eins zu eins im Parameterfeld von P760 ... P799 abgelegt werden und dort beliebig verwendet werden können. Die Belegung des Parameterfeldes finden Sie im Kapitel "P-Feld" (177).

4.16.3 MK_MASCH_POLAR_KART

Diese Maschinenkonstante schaltet von einem kartesischen auf ein polares Maschinenkoordinatensystem um. Im Polarkoordinatensystem werden die Positionen in der Maschinenebene über eine Winkel- und eine Radiusachse bestimmt. Wobei die Steuerung die Transformation der interpolierten kartesischen Koordinaten ins Polarkoordinatensystem übernimmt.

Programmierung und Interpolation erfolgen dabei weiterhin in kartesischen Koordinaten, und zwar sowohl beim Handverfahren als auch im Programmbetrieb. Die Zuordnung der kartesischen und polaren Achsen zu den Koordinatensystemen erfolgt über MK_KARTESISCH_ACHSNR und MK_POLAR_ACHSNR.

Wert	Bedeutung
0	kartesisches Maschinenkoordinatensystem (default)
1	polares Maschinenkoordinatensystem

**Hinweis!**

Die Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb des Interpolators erfolgt lediglich im kartesischen Koordinatensystem. Die maximalen Geschwindigkeiten der polaren Radius- und Winkelachse nach der Transformation können nicht überwacht werden. Im Extremfall, z. B. Fahren durch den polaren Nullpunkt, kann es daher zum Schleppfehler kommen.

4.16.4 MK_KARTESISCH_ACHSNR

Diese Maschinenkonstante legt die Nummern der kartesischen Achsen bei einem polaren Maschinenkoordinatensystem fest. Aus den Positionen dieser virtuellen Achsen werden später die Positionen der polaren Radius- und Winkelachse berechnet. Die Nummern der Achsen sollten dieselben wie die der polaren Achsen sein, damit nicht mehr Achsen konfiguriert werden müssen, als physikalisch vorhanden sind.

Diese MK hat die folgenden drei Einträge:

Index	Default	Bedeutung
0	0	Nummer der Cosinus-Achse (X)
1	1	Nummer der Sinus-Achse (Y)
2	-1	Nummer der optionalen tangentialen Nachführachse oder -1 (C)

Die ersten beiden eingetragenen Achsen müssen in MK_ACHSENART als Linearachsen konfiguriert sein. Alle Einheiten abhängigen MK außer MK_WEG sind für diese Achsen in [mm] anzugeben. Die dritte Achse muss als Rotationsachse konfiguriert werden.

4.16.5 MK_POLAR_ACHSNR

Diese Maschinenkonstante legt die Nummern des Radius und der Winkelachse im polaren Maschinenkoordinatensystem fest. Dies sind die physikalischen Achsen für Radius und Winkel an der Maschine.

Diese MK hat die folgenden 2 Einträge:

Index	Default	Bedeutung
0	0	Nummer der Radius-Achse
1	1	Nummer der Winkel-Achse

Da dies dieselben Achsnummern wie die ersten beiden Achsen bei MK_KARTESISCH_ACHSNR sein sollten, ist auch die restliche Konfiguration gleich. Lediglich bei MK_WEG muss bei der Winkelachse die Einheit Grad verwendet werden, da es sich dabei reell um eine Rotationsachse handelt.

4.16.6 MK_WLK_C_GRENZWINKEL

Diese Maschinenkonstante wird von verschiedenen Korrekturmodulen (z. B. "SCHNEIDEN"), für die tangentielle Nachführung der C-Achse verwendet und definiert, bis zu welchem Relativwinkel eine schlagartige Zustellung dieser Achse erfolgen darf.

Bei Winkeln größer als diese MK, wird der Vorschub auf der Bahn gestoppt, die C-Achse einzeln mit G0 zugestellt und anschließend die Bahn weiterinterpoliert. Je nach Korrekturmodul wird vor der G0 noch eine M15 und nach der G0 eine M14 eingefügt, um die Zustellung bei angehobenem Werkzeug durchzuführen.

Bei kleineren Winkeln erfolgt die Zustellung der C-Achse auf den neuen Konturwinkel am Satzübergang in einem Schritt, ohne die Bahninterpolation zu beeinflussen.

Wert	Bedeutung
45	schlagartige Zustellung bis 45° (default)
15	schlagartige Zustellung bis 15°
90	schlagartige Zustellung bis 90°

Jeder beliebige Winkel zwischen 0 und 180° kann eingestellt werden.



Hinweis!

Welches Korrekturmodul bei G41/G42 eingeschaltet wird, ist technologiespezifisch und abhängig vom Wert in MK_KUNDE (190).

4.16.7 MK_WLK_C_OFFSET

Diese Maschinenkonstante wird im Korrekturmodul "Schneiden" verwendet, um eine technologiespezifische Schrägstellung des Werkzeugzugs auszugleichen. Die MK gibt den Offset in Grad an, um den die C-Achse gegenüber der berechneten Bahnorientierung verschoben sein soll. Der Defaultwert von 0 bewirkt keine Verschiebung.

4.16.8 MK_WLK_VERWEILZEIT

Diese Maschinenkonstante dient zum automatischen Einfügen von Verweilzeiten im Korrekturmodul "SCHNEIDEN" an allen Stellen, an denen das Schneidwerkzeug aus- oder eingestochen werden muss. Die MK hat zwei Parameter. Der erste Eintrag definiert die Verweilzeit nach dem Ausstechen (M15/M16) und der zweite die Verweilzeit nach dem Einstechen. Beide werden in Sekunden mit Nachkommastellen eingetragen.

4.16.9 MK_X_WINKEL

Diese Maschinenkonstante definiert ein schrägwinkliges Koordinatensystem in der Z-X-Ebene, wie es z. B. bei Rundschleifmaschinen mit schräggestellter Schleifscheibe benötigt wird. Mit dieser MK wird angegeben, um wie weit der Winkel der X-Achse von der Senkrechten abweicht.

In der Anzeige und im Parameterfeld wird immer die Werkzeugspitze relativ zum Werkzeug in rechtwinkligen Koordinaten angezeigt. Beim Fahren der X-Achse wird zwischen Bahn- (G31) und Streckenbetrieb (G30) unterschieden. Während sich im Bahnbetrieb in der Anzeige nur X bewegt, fahren an der Maschine X und Z. Die Werkzeugspitze bleibt in Z-Richtung relativ zum Werkzeug stehen.

Im Streckenbetrieb ist das Verhalten genau umgekehrt. Während an der Maschine nur die X-Achse fährt, bewegt sich in der Anzeige X und Z. Die Werkzeugspitze wandert in Z-Richtung relativ zum Werkstück weg.

**Hinweis!**

Beim Fahren der X-Achse im Streckenbetrieb wird der modale Offset der Z-Achse (P160ff) verschoben, was effektiv einer Verschiebung des NC-Koordinatensystems entspricht. Bei Bedarf kann diese Verschiebung mit einer G121 rückgängig gemacht und mit der NC-Istposition (P0ff) verrechnet werden.

Wert	Bedeutung
0	schräggestellte X-Achse ausgeschaltet (default)
15	X-Achse ist um 15° zur senkrechten versetzt
-30	X-Achse ist um -30° zur senkrechten versetzt

Der angegebene Winkel darf zwischen -90° und 90° liegen.

4.16.10 MK_GEWINDE_VMAX

Diese Maschinenkonstante begrenzt die Vorschubgeschwindigkeit [mm/min] der Kopplungsachse bei Gewindeschleifen. Nähere Informationen zur Funktion Gewindeschleifen finden Sie in "der ETC Programmierung NC Betriebssystem" bei der G33.

4.16.11 MK_DW224_255

Diese Maschinenkonstante bietet die Möglichkeit, das Ablaufprogramm der SPS zu beeinflussen. Der Inhalt der 32 Einträge dieser MK wird bei der Übertragung der Maschinenkonstanten in den Datenbereich %MW2.224 bis %MW2.255 der SPS kopiert. Die Bedeutung der Datenworte kann vom Programmierer frei festgelegt werden.

Diese MK kann beispielsweise dazu benutzt werden, unterschiedliche Ausrüstung einer Maschine mit Zusatzaggregaten zu konfigurieren. Um nur eine SPS-Version zu erstellen, kann die Ausrüstung in den MK vermerkt werden und das SPS-Programm entsprechend reagieren.

4.17 Liste der Maschinenkonstanten

Nachfolgend ist die Liste der Maschinenkonstanten abgedruckt, wie sie in die Steuerung geladen wird. Die Liste liegt als ASCII-File vor und kann auf einem PC editiert werden. Der Aufbau der Liste entspricht der vorherigen Beschreibung. Es ist ratsam, alle Maschinenkonstanten mit den notwendigen Werten zu versehen.

Die aufgeführten Schlüsselwerte dürfen nicht verändert werden. Lediglich die zugehörigen Zahlenwerte sind zu verändern oder zu ergänzen.

Die einzelnen Zahlenwerte innerhalb eines Schlüsselwortes werden durch ein "," (Komma) abgeschlossen. Der letzte Zahlenwert muss durch ein ";" (Semikolon) abgeschlossen werden.

Beim Editieren ist darauf zu achten, Kommentarzeichen ("/*", "*/") nicht versehentlich mit zu löschen.

```
/*=====*/
/*      Muster-Maschinenkonstanten V1.74 für ETCxC      */
/*-----*/
/*
** BITTE BEACHTEN
** -----
**
** Achsreihenfolge:
** Die interne Reihenfolge der Achsen wird über MK_APPLACHSIDX
** festgelegt. Alle achsbezogenen Maschinenkonstanten müssen in
** dieser Reihenfolge konfiguriert werden.
**
** Maschinenkonfiguration:
** Die Maschinenkonstante MK_DW224_255, am Ende dieser Datei,
** enthält wichtige Informationen für die SPS. Näheres steht im
** Kommentar neben der Maschinenkonstante.
**
*/
/*=====*/

/*-----*/
/*  0. Testeinstellungen      */
/*-----*/
MK_TEST_OHNEMECHANIK      0;      /* Achsrechner wird bedient, beachtet aber nicht den */
                                /* Istposzaehler */
MK_SPS_DUMMY              0;      /* 0 = mit integrierter SPS; 1 = ohne */
```



```

/*-----*/
/*      1. Hardware - Konfiguration      */
/*-----*/

MK_HARKONF          -1,      /* Zuordnung Achsrechnerausgaenge */
                    -1,      /* (0-7) zu Achsen; -1 = Achse nicht angeschlossen */
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1;

MK_CANDRIVES        0,      /* Zuordnung Achsen - CAN-Knoten 1-12 */
                    1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1;

MK_VIRTUALDRIVES    -1,      /* Virtuelle Achsen ohne physikalischen Bezug */
                    -1,
                    2,
                    -1,

MK_ESABKONF         -1,      /* Zuordnung der Achsen zu den Achsadressen 1-8 */
                    /* am ESA-Bus */
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1,
                    -1;

MK_APPLACHSIDX      0,      /* Interne Nummer der X-Achse, */
                    1,      /* Y-Achse */
                    2,      /* Z-Achse */
                    3,      /* C-Achse */
                    4,      /* U-Achse */
                    5,      /* V-Achse */
                    6,      /* W-Achse */
                    7,      /* A-Achse */
                    8,      /* B-Achse */
                    9,      /* u-Achse */
                    10,     /* v-Achse */
                    11,     /* w-Achse */
                    12,     /* x-Achse */
                    13,     /* y-Achse */
                    14,     /* z-Achse */
                    15,     /* a-Achse */
                    16,     /* b-Achse */
                    17;     /* c-Achse */

```

```

MK_APPLSPINDELIDX      -1,      /* Zuordn. Spindeln - Achskanälen */
                        -1,      /* -1 = Spindel nicht benutzt */
                        -1;

MK_ACHSENART           0,      /* Definition der Achse (bit-codiert) */
                        0,      /* Bit 0: 0 Linearachse, 1 Rotationsachse */
                        0,      /* Bit 1: 0 HW-Endschalter beachten, 1 ignorieren */
                        0,      /* Bit 3/2: 00 Normalachse, 01 Spindel */
                        /* 10 Messachse, 11 Spindel & Messachse */
                        0,      /* Bit 5/4: Einstellung Rotationsachsen (Bit0 = 1) */
                        0;      /* 00 Rotationsachse mit absoluter Positionierung */
                        /* 01 Modulo 360°-Achse, Vorzeichen gibt Richtung an */
                        /* 11 Modulo 360°-Achse, kürzester Weg wird gefahren */
                        /* Bit 7: Handrad */

MK_SPINDELART          1,      /* Zuordnung Spindelhandler-Spindeln */
                        1,      /* 1 = Standard-Spindelhandler */
                        1;

/*-----*/
/*      2.  Software-Konfiguration      */
/*-----*/
MK_KUNDE               "";      /* aktiviert verschiedene kundenspez. Erweiterungen */

MK_VOREINSTELLUNG      "";      /* für Initialisierung nach Reset oder Programmende */

MK_PASSWORT            0;      /* Passwort (Nr.) für Maschinenkonstanten-Editor */
                        /* beim integrierten Bedienteil */

MK_SPRACHE             0;      /* Sprachauswahl bei integ. Bedienteil; 0=deutsch */

MK_FLOPPYDISK          0;      /* Nr. Schnittstelle an der die Floppy angeschlossen */
                        /* ist, 0 = keine Floppy */

MK_DRUCKER             0;      /* Nr. der Schnittstelle an der der Drucker */
                        /* angeschlossen ist, 0 = kein Drucker */

MK_DRUCKER_V24MODE     9600,    /* Einstellungen für die Druckerschnittstelle */
                        8,      /* Baudrate, Datenbits, Parity, Stopbits */
                        0,
                        1;

MK_CANOPEN_BAUDRATE    0,      /* CAN1-Bitrate für CAN-Open, bzw. 0 für SLIO */
                        1000;   /* CAN2-Bitrate für CAN-Open-Antriebe */

MK_FEHLERRESTART       0;      /* 1 = Wiederanlauf nach Fehler erlaubt */

MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT 0;      /* 1 = Verschiebung von S0 oder T0 erlaubt */

MK_S_VERSATZSPERRE     0;      /* Nr. des ersten geschützten Werkstückkoordinaten- */
                        /* Systems oder 0, falls inaktiv */

MK_EDIT_SOFTKEYS       "GXYZMNCFP=IJRKE:P=()ABDHLOQSTUVW{}%";

```

MK_TEACHSTELLEN	3;	/* Anzahl der Nachkommastellen, die beim */ /* Teachen berücksichtigt werden sollen */
MK_TEACHHEADER	"";	/* Zusatzparameter für geteachte Zeile */
MK_NCPROG_OHNE_KOMMENTARE	0;	/* 1 = DIN-Programme ohne Komment. in Flash-PROM legen */
MK_NCPROG_NICHT_INS_EEPROM	0;	/* 1 = DIN-Programme nicht ins Flash-PROM ablegen */
MK_NULLPUNKTE_SPEICHERN	0;	/* 1 = Nullpunkte automatisch speichern */ /* (nur wenn CMOS-RAM vorhanden) */
MK_METRISCH	1;	/* 1 = Weg- und Geschwindigkeitseingaben */ /* im metrischen System [mm] / [mm/min] */ /* 0 = Weg- und Geschwindigkeitseingaben */ /* im inch-System [inch] bzw. [inch/min] */
MK_CONST_REL_MM	1.0;	/* Eingabeauflösung im metrischen */ /* Masssystem, bezogen auf 1 mm */
MK_CONST_REL_INCH	25.4;	/* Eingabeauflösung im inch Masssystem, */ /* bezogen auf 1 mm */
MK_SW_ENDS_MIT_RAMPE	0;	/* 0 = bei SW-Endschalter ohne Rampe bremsen */ /* 1 = mit Rampe bremsen */
MK_OVERRIDEMAX	1500;	/* max. zulaessiger Override [0.1%] */
MK_EPSILONMM	0.01;	/* Toleranz bei Positionen (z. B. Kreis) [mm] */
MK_EPSILONGRAD	0.01;	/* Toleranz bei Winkeln [Grad] */
MK_KONTURFEHLER	0.01;	/* maximal zulaessiger Bahnfehler [mm] */
MK_LAH_GRENZWINKEL	90;	/* Übergangswinkel ab dem zwangsweise bis */ /* zum Stillstand gebremst werden soll */
MK_RADIUS_B_BEWERTUNG	1;	/* Beschleunigungsbewertung bei Kreisen oder */ /* Spline-Bögen zur Geschwindigkeitsreduzierung */
MK_HANDRADFILTER	0;	/* Filterzeitkonst. für weiche Handradfunktion in [ms] */
MK_MASCH_POLAR_KART	0;	/* 1 = polares Maschinenkoordinatensystem */
MK_KARTESISCH_ACHSNR	0, 1, -1;	/* Nr. der cos-Achse im kartesischem Koordinatensyst. */ /* Nr. der sin-Achse im kartesischen Koordinatensyst. */ /* Nr. der tangentialen Nachführachse oder -1 */
MK_POLAR_ACHSNR	0, 1;	/* Nr. der Radius-Achse im pol. Koordinatens. */ /* Nr. der Winkel-Achse im pol. Koordinatens. */
MK_DELTAT	4;	/* Grobinterpolationstakt in [ms] */
MK_FIT_PRO_GIT	2;	/* Anzahl der Feininterpolationstakte */ /* pro Grobinterpolationstakt */

```

/* !!! die folgenden 5 MK werden erst nach dem nächsten      !!! */
/* !!! Hochlaufen der Steuerung nach der MK-Übertragung aktiv !!! */

MK_KANALANZAHL          1;          /* Anzahl der NC-Kanäle */

MK_PFELDGROESSE         2048;      /* Parameterfeldgröße */

MK_LAH_VORLAUFTIEFE     256,      /* Größe Vorlaufpuffer in Sätzen für Kanal 0 */
                        0;          /* und für Kanal 1 */

MK_LAH_RUECKLAUFGRENZE  4,          /* Anz. Sätze, die auf der Kontur zurückgef. */
                        0;          /* werden können für Kanal 0 und Kanal 1 */

MK_SPV_SPEICHERGROESSE  1000;      /* Größe intern. Programmspeichers in kByte */

MK_SPV_SYMBOLANZAHL     0;          /* Max. Anzahl der Symbole für symbolische */
                                /* Programmnummernverwaltung */

MK_HEADERANZAHL         100;      /* max. Anzahl gleichzeitig zu verwaltender */
                                /* NC-Programme */

MK_SPS_SPEICHERGROESSE  128;      /* Größe des SPS-Programmspeichers in kByte */

MK_SPS_DATENGROESSE     32;        /* Größe des SPS-Datenspeichers in kByte */

/*-----*/
/* 3. Einstellung der Achsen */
/*-----*/
/* Auflösung Weggeber */
/* ----- */

MK_IMPULSE              65536,    /* Anzahl Impulse pro [MK_WEG] */
                        65536,    /* (nach der Vervierfachung!) */
                        65536,
                        65536,
                        65536,
                        65536;

MK_WEG                  10,        /* Angabe in [mm] oder [Grad] */
                        10,        /* [WEG] bei dem der Achsrechner (!) */
                        10,        /* Anzahl [MK_IMPULSE] sieht */
                        10,
                        10,
                        10;

MK_SSIKONF              0,        /* Konfiguration von SSI-Gebern */
                        0,        /* Bit 0-6: Anz. der Signifikanten Bits (12-32) */
                        0,        /* Bit 7 : 1=Binär-Code, 0=Gray-Code */
                        0,
                        0,
                        0;

MK_ACHSEINGAENGE        1234,     /* Zuordn. der Endschalter zu Achseingängen */
                        1234,     /* 1234 */
                        1234,     /* Eingangsnummer des Reserveeingangs */
                        1234,     /* Eingangsnummer des Referenznockens */

```

```

1234,      /* Eingangsnummer des neg. Endschalters*/
1234;      /* Eingangsnummer des pos. Endschalters*/

MK_US      0,      /* Überwach. des Weggeberschmutzsignals */
           0,      /* 1 = Überwachung aktiv, 0 = inaktiv */
           0,
           0,
           0,
           0;

MK_UA0      0,      /* Kabelbruchüberwachung Weggebernulimpuls */
           0,      /* 1 = Überwachung aktiv, 0 = inaktiv */
           0,
           0,
           0,
           0;

MK_UA12      0,      /* Kabelbruchüberwachung Weggebersignal Ua1/Ua2 */
           0,      /* 1 = Überwachung aktiv, 0 = inaktiv */
           0,      /* 2 = einmalige Störung ignorieren */
           0,
           0,
           0;

MK_TEACHACHSE 1,      /* Markierung der Achsen die beim Teachen */
           1,      /* über die Teach-In-Box übernommen */
           1,      /* werden sollen */
           0,
           0,
           0;

MK_MASSSTAB 1,      /* Multiplikationsfaktor für den in einem */
           1,      /* DIN-Satz programmierten Weg */
           1,
           1,
           1,
           1;

MK_HANDRADZUORDNUNG 0,      /* Zuordnung von Achsen zu Handrädern */
           0,      /* 0 = Handrad 0, 1 = Handrad 1 */
           0,
           0,
           0,
           0;

MK_HANDRADFAKTOR 1,      /* Individueller Bewertungsfaktor für die */
           1,      /* Handradfunkt., z.B. zur Sonderbehandlung */
           1,      /* von Rotationsachsen */
           1,
           1,
           1;

```

```

MK_GRUNDOFFSET      0,      /* Abstand des Maschinennullpunkts*/
                    0,      /* vom Referenzpunkt [mm] bzw. [Grad] */
                    0,
                    0,
                    0,
                    0;

MK_SYNCHRONOFFSET   0,      /* Abstand der Maschinennullpunkte zweier */
                    0,      /* Synchronachsen nach Referenzpunktfahrt */
                    0,
                    0,
                    0,
                    0;

MK_SPINDELUMKEHRSPIEL 0,      /* Spindelumkehrspielkompensation */
                    0,      /* in [mm] bzw. [Grad] */
                    0,
                    0,
                    0,
                    0;

MK_SCHLEPPABSTAND    32000, /* Maximaler Schleppabstand in */
                    32000, /* Istwertgeber-Incrementen*/
                    32000,
                    32000,
                    32000,
                    32000;

MK_SCHLEPPZAEHLER    1,      /* Anzahl der Feininterpolationstakte in denen der */
                    1,      /* max. Schleppabstand überschritten werden darf */
                    1,      /* bis einSchleppfehler gemeldet wird */
                    1,
                    1,
                    1;

MK_SCHLEPPGENAUHALT  0.001, /* Max. Schleppabstand für Genauhalt */
                    0.001, /* mit Schleppabstandsüberwachung */
                    0.001, /* in [mm] bzw. [Grad] */
                    0.001,
                    0.001,
                    0.001;

MK_GENAUHALTZEIT     0,      /* Zeit [s] in der der Schleppabstand kleiner */
                    0,      /* als MK_SCHLEPPGENAUHALT sein muss */
                    0,
                    0,
                    0,
                    0;

MK_SYNCHRONABWEICHUNG 10,    /* Max. erlaubte Synchronabweichung von */
                    10,    /* Synchronachsen in [mm] bzw. [Grad] */
                    10,

```

```

10,
10,
10;

MK_SW_ENDS_MINUS      -10000, /* Software-Endbegrenzung (+)-Richtung */
                      -10000, /* [mm], bezogen auf Grundoffset */
                      -10000,
                      -10000,
                      -10000,
                      -10000;

MK_SW_ENDS_PLUS       10000, /* Software-Endbegrenzung (-)-Richtung */
                      10000, /* [mm], bezogen auf Grundoffset */
                      10000,
                      10000,
                      10000,
                      10000;

/* ----- */
/* Reglereinstellung */
/* ----- */

MK_DRIFTABGLEICH      0,      /* Offsetjustierung [mV] für analoge */
                      0,      /* Achsinterfaces */
                      0,
                      0,
                      0,
                      0;

MK REGLER_MODE        2,      /* 0 = Regelkreis offen */
                      2,      /* 1 = reserviert */
                      2,      /* 2 = P-Regler */
                      2,      /* 3 = P-Regler mit Feed-Forward */
                      2,      /* 4 = Spindel */
                      2;      /* 5 = PID-Regler mit Feed-Forward */

MK_KP                 1,      /* KP des P-Reglers */
                      1,      /* (auch für Synchronregelung) */
                      1,
                      1,
                      1,
                      1;

MK_TV                 0,      /* Vorhaltzeit [s] für D-Anteil von */
                      0,      /* PID-Regler (auch für Synchronregelung) */
                      0,
                      0,
                      0,
                      0;

MK_TN                 0,      /* Nachstellzeit [s] für I-Anteil von */
                      0,      /* PID-Regler (auch für Synchronregelung) */

```

```

0,
0,
0,
0;

MK_KF      0,      /* Feed-Forward-Faktor */
0,      /* Berechnung: (Umax = Sollwert bei Vmax) */
0,      /*          Umax[0.1V] * 327.68          */
0,      /* MK_KF = ----- */
0,      /*          Vmax [m/min]   MK_DELTAT   MK_IMPULSE[] */
0;      /* *          ----- * ----- */
        /*          60[]           MK_FIT_PRO_GIT   MK_WEG[mm] */

MK_KB      0,      /* Faktor für Beschleunigungsvorsteuerung */
0,
0,
0,
0,
0;

MK_T2      0,      /* Filterzeitkonstante für Feininterpolation [s] */
0,
0,
0,
0,
0;

/* ----- */
/* Einstellungen fuer Referenzpunktfahrt */
/* ----- */
MK_REF_TYP      0,      /* Art der Referenzpunktfahrt */
0,      /* 0: mit Nocken und Nullimpuls, */
0,      /* 1: mit Nocken aber ohne Nullimpuls, */
0,      /* 2: nur Zaehler nullen mit G74, */
0,      /* 3: nur Nullimpuls, Nocken gibt Richtung an */
0;      /* 4: 2 Nocken, Reserve-Eingang am ARI ist zusätzlicher */
        /* Referenznocken und wird zuerst angefahren */

MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE 1,      /* Richtung Achse bei Start Ref.-Punktfahrt */
1,      /* und Reihenfolge bei auto. Ref.-Punktfahrt */
1,      /* 0 => Achse ist nicht beteiligt */
1,      /* X => pos. Richtung */
1,      /* -X => neg. Richtung */
1;

MK_REF_VMAX1    5,      /* Geschwindigkeit zum Nocken [m/min] bzw. [U/min] */
5,
5,
5,
5,
5;

```



```

MK_REF_BMAX1      1,      /* Rampe für Fahrt zum Nocken [m/sec2] bzw. [U/sec2] */
                  1,
                  1,
                  1,
                  1,
                  1;

MK_REF_VMAX2      1,      /* Geschwindigkeit vom Nullimpuls [m/min] bzw. [U/min] */
                  1,
                  1,
                  1,
                  1,
                  1;

MK_REF_BMAX2      1,      /* Rampe bei Fahrt vom Nocken [m/sec2] bzw. [U/sec2] */
                  1,
                  1,
                  1,
                  1,
                  1;

/* ----- */
/* Achsbezogene Grenzwerte */
/* ----- */

MK_MODVMAX        10,      /* modale Achsgeschwindigkeit */
                  10,      /* (Handverfahren) [m/min] bzw. [U/min] */
                  10,
                  10,
                  10,
                  10;

MK_VMAX           20,      /* max. Achsgeschw. [m/min] / [U/min] */
                  20,
                  20,
                  20,
                  20,
                  20;

MK_BESCHL         2,      /* Beschleunigungsrampe [m/sec2] / [U/sec2] */
                  2,
                  2,
                  2,
                  2,
                  2;

MK_BREMS          2,      /* Bremsrampe [m/sec2] bzw. [U/sec2] */
                  2,

```

```

2,
2,
2,
2;

MK_T_BESCHL      0,      /* Dämpfungszeitkonstante für Beschleunigungs- */
                  0,      /* und Bremsrampen [ms] */
                  0,
                  0,
                  0,
                  0;

MK_SPINDELMAX     6000,    /* Spindeldrehzahl in [U/min] bei 10V */
                  6000,
                  6000;

/* ----- */
/* Bahnbezogene Grenzwerte */
/* ----- */
MK_VBAHNMAX       20;     /* 20 max. Bahngeschwindigkeit [m/min] */

MK_BAHNBESCHL     2;      /* Beschleunigungsrampe [m/sec²] */

MK_BAHNBREMS      2;      /* Bremsrampe [m/sec²] */

MK_T_BAHNBESCHL   0;      /*Dämpfungszeitkonst. Brems-/Beschleunigungsrampen [ms]*/

/*-----*/
/* 4. Einstellung Zusatzkarten */
/*-----*/
MK_MESS_AUFLOESUNG 1.0,    /* Auflösung der Analog-Messwerte [mm/V] */
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0,
                  1.0;

```

```

/*-----*/
/*  5.  Technologie - spezifische Einstellungen  */
/*-----*/
MK_MFKT_UPR_TABELLE      0,      /* Tabelle der M-Funktionen nach denen eine */
                        0,      /* G22 L9000+Mfktnr eingefügt werden soll. */
                        0,      /* Die Tabelle darf max. 16 Einträge haben */
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0;

MK_WLK_C_GRENZWINKEL     45;      /* Schneiden/Nähen: Winkel bis zu dem die */
                                /* C-Achse schlagartig zugestellt werden soll */

MK_X_WINKEL              0;      /* Winkel der schräggestellten X-Achse in */
                                /* Grad (X-Z Ebene) */

MK_GEWINDE_VMAX          0;      /* Gewindeschleifen */

MK_SPINDELMAX_GS1        6000,    /* Spindeldrehzahl in [U/min] bei 10 V */
                        6000,    /* für Getriebestufe 1 für Spindeltyp 9 */
                        6000;

MK_SPINDELMAX_GS2        6000,    /* Spindeldrehzahl in [U/min] bei 10 V */
                        6000,    /* für Getriebestufe 2 für Spindeltyp 9 */
                        6000;

MK_SPINDELMAX_GS3        6000,    /* Spindeldrehzahl in [U/min] bei 10 V */
                        6000,    /* für Getriebestufe 3 für Spindeltyp 9 */
                        6000;

MK_SPINDELDREHZAHLMAX    6000,    /* Max. zulässige Spindeldrehzahl in [U/min] */
                        6000,    /* (nicht bei allen Spindelhandlern */
                        6000,    /* berücksichtigt.) */

MK_SPINDELDREHZAHLMIN    0,      /* Min. zulässige Spindeldrehzahl in [U/min] */
                        0,      /* (nicht bei allen Spindelhandlern berücksichtigt) */
                        0;

MK_TECHNOLOGIEDATEN1      0,      /* Anwendungsspez. Technologieparam., die */
                        0,      /* ab P760 im Parameterfeld liegen */
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0;

```

```

0,
0,
0,
0;

MK_TECHNOLOGIEDATEN2      0,      /* wie TECHNOLOGIEDATEN1 */
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0;

MK_TECHNOLOGIEDATEN3      0,      /* wie TECHNOLOGIEDATEN1 */
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0;

MK_TECHNOLOGIEDATEN4      0,      /* wie TECHNOLOGIEDATEN1 */
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0;

/*-----*/
/*  6.  SPS - spezifische Einstellungen      */
/*-----*/

/* Die folgenden Werte werden in den Datenbaustein 2 der SPS geschrieben */
MK_DW224_255      0,      /* DW 224 */
0,      /* DW 225 */
0,      /* DW 226 */
0,      /* DW 227 */
0,      /* DW 228 */
0,      /* DW 229 */
0,      /* DW 230 */
0,      /* DW 231 */
0,      /* DW 232 */
0,      /* DW 233 */

```

0, /* DW 234 */
0, /* DW 235 */
0, /* DW 236 */
0, /* DW 237 */
0, /* DW 238 */
0, /* DW 239 */
0, /* DW 240 */
0, /* DW 241 */
0, /* DW 242 */
0, /* DW 243 */
0, /* DW 244 */
0, /* DW 245 */
0, /* DW 246 */
0, /* DW 247 */
0, /* DW 248 */
0, /* DW 249 */
0, /* DW 250 */
0, /* DW 251 */
0, /* DW 252 */
0, /* DW 253 */
0, /* DW 254 */
0; /* DW 255 */

5 Schnittstelle SPS <-> NC-Betriebssystem

Die integrierte SPS ist Bestandteil der Hard- und Software der Steuerung ETC. Sie wird wie eine herkömmliche SPS programmiert und hat im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften. Zur Kommunikation mit der eigentlichen CNC-Steuerung (NC) existiert innerhalb der CNC eine formale Schnittstelle, die in ihrer Funktion an den Vorschriften nach IEC 550, ISO 4336 und VDI 3422 orientiert ist.

In diesem Kapitel wird die Funktion der Schnittstelle beschrieben. Die Einzelsignale werden definiert und ihre Wirkungsweise erläutert.

Eine Beschreibung der Signalformen sowie des Timings der Signale ist nicht erforderlich, da die Schnittstelle lediglich durch interne Speicher gebildet wird und somit den gleichen Regeln wie der Datenaustausch innerhalb der CNC unterliegt. Signallaufzeiten müssen nicht berücksichtigt werden.

5.1 Definitionen

Der Datenaustausch zwischen NC-Rechner und integrierter SPS erfolgt über einen internen RAM-Bereich, der als "Datenworte" für die SPS festgelegt ist. Die Übergabe erfolgt in den Datenbausteinen "DB0", "DB1", "DB2" und "DB8 ... DB15".

DB0: Enthält die Schnittstelle zum ETC_MMI.

DB1: Enthält alle Standardsignale (NC <-> SPS) sowie einen Bereich aus der "virtuellen Tastatur".

DB2: Schnittstelle zwischen SPS und MMI.

DB8 ... DB15: Hier werden die Schnittstellendaten zwischen NC-Rechner und MMI abgelegt. Diese Schnittstelle entspricht der Dual-Port RAM Schnittstelle, die der Anbindung an das MMI dient.

Jeder Datenbaustein umfasst 256 Datenworte (DW) zu 16 Bit. In einem Baustein sind sowohl statische Signale als auch Nachrichten (Daten), die mit Quittungsmerker ("handshake") ausgetauscht werden, enthalten. Die Datenbereiche sind bidirektional, d. h. sowohl die Daten von der SPS an den NC, als auch diejenigen vom NC an die SPS, sind zusammengefasst.



Hinweis!


Im CoDeSys stehen die Signale/Daten der Datenbausteine als sogenannte Systemvariablen zur Verfügung.

Der Datenaustausch zwischen NC und SPS erfolgt zyklisch bei jedem Durchlauf des SPS-Programms. Die Daten, die vom NC an die SPS übertragen werden, werden *vor* Beginn eines SPS-Durchlaufs kopiert, die Daten von der SPS an den NC, *nach* einem Durchlauf.

Statische Signale werden gesetzt, ohne zuvor deren Auswertung nachzufragen. Daten, deren jeweilige Auswertung sichergestellt werden muss, werden als Nachricht übertragen und haben zusätzlich zwei Signale für einen handshake: "Strobe" und "Quittung".

Mit "Strobe" setzt der Sender die zuvor geschriebenen Daten gültig, mit "Quittung" signalisiert der Empfänger die Auswertung der Daten. Erkennt der Sender die Quittung des Empfängers, nimmt er seinerseits das "Strobe"-Signal weg, woraufhin der Empfänger sein "Quittung"-Signal löscht. Erst jetzt ist eine Übergabe neuer Daten erlaubt. Bei der Übergabe der Daten sind keine besonderen zeitlichen Bedingungen zu beachten, lediglich die Reihenfolge der Signale muss in der beschriebenen Weise erfolgen. Die Signale "Strobe" und "Quittung" werden zeitlich überwacht. Sie dürfen maximal für einen Zeitraum von einer Sekunde stehen bleiben. Wird der Zeitraum überschritten, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung, die dazu führt, dass ein laufendes DIN-Programm abgebrochen wird.

Prinzipiell erfolgt der Datenaustausch bei Nachrichten immer nach folgendem Signalschema:

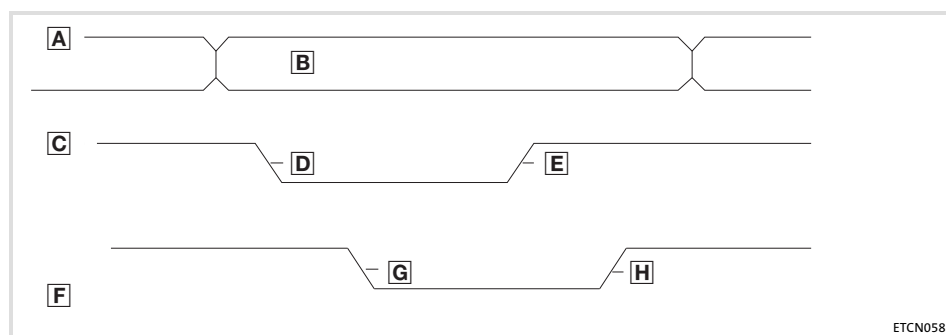

- A** Daten
- B** Neuer Wert
- C** Strobe
- D** Gültig
- E** Übernahme erkannt
- F** Quittung
- G** Neuen Wert übernommen
- H** Nächster Wert erkannt

In der nachfolgenden Beschreibung der Signale und Daten ist die jeweilige Signalart angegeben als

- statisch
- Nachricht
- Strobe
- Quittung

Die Bezeichnung der Datenworte erfolgt im Weiteren nach folgendem Schema:

Dxxx.yy

xxx = Nummer des Datenworts in einem Datenbaustein (0 ... 255)

yy = Bit - Nummer in einem Datenwort (0 ... 15)

5.1.1 Datenbaustein 0

Bei Verwendung des DB0 ist zu beachten, dass die Daten nur in der 2. SPS-Task (PLC_PRG2/ OB20) ausgewertet werden dürfen. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die Daten im DB0 vor dem Aufruf der 2. Task aktualisiert werden und der NC nach der Ausführung die Daten auswertet. Eine Ausnahme ist die Fehlerschnittstelle, da sie durch ein Strobe- (Fehlerzähler) und Quittungssignal (Fehlerquittung) synchronisiert ist.

Belegung

Datenwort	CoDeSys Systemvariable	Richtung
000.00 – 000.15	db0_sps2nc_taste_an_funktion_w	SPS → NC
001.00 – 001.15	db0_sps2nc_nc_fehlerquittung_w	SPS → NC
016.00 – 095.15	db0_nc2sps_fehlertext_s	NC → SPS
096.00 – 127.15	db0_nc2sps_fehlerinfo_s	NC → SPS
128.00 – 128.15	db0_nc2sps_aktuelles_menu_w	NC → SPS
129.00 – 129.15	db0_nc2sps_ob20_ereignis_w	NC → SPS
130.00 – 130.15	db0_nc2sps_einzeltastenmeldung_w	NC → SPS
130.00 – 130.07 130.08 – 130.15	db0_nc2sps_tastennummern_b db0_nc2sps_tastenzustand_b	
131.00 – 131.15	db0_nc2sps_eingabeabschluss_w	NC → SPS
132.00 – 132.15	db0_nc2sps_funktionsstatus_w	NC → SPS
133.00 – 133.15	db0_nc2sps_nc_fehlerzaehler_w	NC → SPS
134.00 – 134.15	db0_nc2sps_nc_fehlerklasse_w	NC → SPS
135.00 – 135.15	db0_nc2sps_nc_fehlermodul_w	NC → SPS
136.00 – 136.15	db0_nc2sps_nc_fehlernummer_w	NC → SPS
137.00 – 137.15	db0_nc2sps_aktuelles_untermenu_w	NC → SPS
148.00 – 255.15	db0_nc2sps_g253_textausgabe_s	NC → SPS

Alle nicht explizit aufgeführten Bereiche sind reserviert.

Beschreibung der Signale

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
000	Tastenmeldung an Funktion (db0_sps2nc_taste_an_funktion_w)	SPS → NC	statisch

Die Funktionsbausteine für das integrierte MMI (Ba_Automatik(), Ba_Einrichten(), usw.) lesen eine mögliche Tastenmeldung aus diesem Datenwort.

000.00 – 000.07: Tastennummer (s. DB0_nc2sps_einzeltastenmeldung_w)
 000.08 – 000.15 : Kennung: 0 = Taste losgelassen; 1 = Taste wurde gedrückt;
 2 = Automatisches Wiederholen der Taste

Damit lassen sich Tasten sperren bzw. Tastendrucke durch die SPS auslösen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
001	Fehlerquittung (db0_sps2nc_nc_fehlerquittung_w)	SPS → NC	statisch

Dieses Datenwort kann von der SPS zur Erkennung von Fehlermeldungen und zum Quittieren von Fehlermeldungen benutzt werden, falls es notwendig ist, dass die SPS eine eventuell ausgegebene Fehlermeldung auswerten muss. Ist DW001 ungleich DW133 (Fehlerzähler), liegt eine neue Fehlermeldung vor. Hat die SPS die Fehlermeldung ausgewertet, muss DW001 auf den Wert von DW133 gesetzt werden. Damit wird dem NC-Rechner der Fehler quittiert.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
016.00 – 095.15	Fehlertext (db0_nc2sps_fehlertext_s)	NC → SPS	statisch

Ab DW016 wird der Fehlertext des aktuell anstehenden Fehlers als nullterminierter String abgelegt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
096.00 – 127.15	Fehlerzusatzinformation (db0_nc2sps_fehlerinfo_s)	NC → SPS	statisch

Ab DW096 wird eine evt vorhandene Zusatzinformation (z. B. Achsbuchstabe) zum aktuell anstehenden Fehler als nullterminierter String abgelegt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
128	Aktuelles Menü (db0_nc2sps_aktuelles_menu_w)	NC → SPS	statisch

Hier steht eine Kennung des aktuellen Menüs:

- 0 = ungültig
- 1 = Hauptmenü
- 2 = Einrichten
- 3 = Automatik
- 4 = Programmieren
- 5 = Diagnose
- 6 = Benutzer

Soll vom SPS-Programm ein Menüwechsel zu einem Standardmenü vorgenommen werden, so muss vor Ausführung der Funktion "Neuer_Zustand()" die Kennung des neuen Menüs in DW128 abgelegt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
129	Ereignis (db0_nc2sps_ob20_ereignis_w)	NC → SPS	statisch

Hier legt der NC vor dem Aufruf der 2. SPS-Task (PLC_PRG2/ OB20) eine Kennung ab, aus welchem Grund die 2. SPS-Task ausgeführt werden soll, so dass dort entsprechend reagiert werden kann. Der Inhalt wird in jedem SPS-Zyklus aktualisiert und muss nicht zurückgesetzt werden.

0 = zyklischer Aufruf

1 = Tastenmeldung => DW130 auswerten

2 = Eingabeabschluss => DW131 auswerten

3 = neue Maschinenkonstanten wurden geladen

4 = Tastenmeldung bei aktiver Eingabe => DW130 auswerten

5 = Satzvorlaufgrenze erreicht

6 = Satzvorlaufzielposition erreicht

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
130.00 – 130.07	Tastenummer (db0_nc2sps_tastenummer_w)	NC → SPS	statisch

Hier legt der NCR vor dem Aufruf der 2. SPS-Task die aktuelle Tastenummer ab. Der Inhalt wird in jedem Zyklus aktualisiert und muss nicht zurückgesetzt werden. Das Datenwort muss nur ausgewertet werden, wenn in D0_129_OB20_EVENT_W eine Tastenmeldung (D0_129_OB20_EVENT_W = 1) angekündigt ist. Die Tastenummer ist nur gültig, wenn db0_nc2sps_ob20_ereignis_w ungleich 0 ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
130.08 – 130.15	Tastenzustand (db0_nc2sps_tastenzustand_w)	NC → SPS	statisch

Hier legt der NCR vor dem Aufruf der 2. SPS-Task (PLC_PRG2) den aktuellen Tastenzustand ab. Der Inhalt wird in jedem Zyklus aktualisiert und muss nicht zurückgesetzt werden. Das Datenwort muss nur ausgewertet werden, wenn in eine Tastenmeldung (db0_nc2sps_ob20_ereignis_w = 1) angekündigt ist.

Kennung:

0 = Taste losgelassen

1 = Taste wurde gedrückt

2 = Automatisches Wiederholen der Taste

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
131	Eingabeabschluss (db0_nc2sps_eingabeabschluss_w)	NC → SPS	statisch

Hier steht beim Aufruf der 2. SPS-Task (PLC_PRG2) eine Kennung für den Abschluss einer Eingabe. Diese Kennung ist nur gültig, wenn in ein Eingabeabschluss (db0_nc2sps_ob20_ereignis_w = 2) angekündigt ist.

Kennung:

128 = Eingabe wurde mit ESC abgebrochen

129 = Initwert wurde mit ENTER bestätigt

130 = Neuer Wert wurde eingegeben

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132	Status nach Funktionsende (db0_nc2sps_funktionsstatus_w)	NC → SPS	statisch

Jede aufgerufene Funktion (Ba_Einrichten(), Ba_Automatik(), usw.) gibt hier einen Status zurück:

0 = Betriebsart noch aktiv.

1 = Betriebsart nicht mehr aktiv. System muss in den Grundzustand (Hauptmenü) gebracht werden.

Dieser Status muss nach Ablauf der Funktion vom SPS-Programm überprüft werden. Hat DW132 den Wert 1, bedeutet das, dass in der zuvor abgelaufenen Funktion in den Grundzustand geschaltet wurde.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
133	Fehlerzähler (db0_nc2sps_nc_fehlerzaehler_w)	NC → SPS	statisch

DW133 wird vom NC-Rechner benutzt, um Fehler an die SPS zu melden. Dazu wird DW133 inkrementiert, und ist somit ungleich DW001 (Fehlerquittung). Nach Auswertung der Fehlermeldung muss DW001 von der SPS ebenfalls inkrementiert werden. Daran erkennt der NC-Rechner die Fehlerquittierung und kann gegebenenfalls eine weitere Fehlermeldung absetzen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
134	Fehlerklasse (db0_nc2sps_nc_fehlerklasse_w)	NC → SPS	statisch

Hier wird für jeden gemeldeten Fehler die Fehlerklasse mitgeteilt. Es gibt folgende Fehlerklassen:

1 = leichter lokaler Fehler

2 = schwerer lokaler Fehler

3 = leichter globaler Fehler

4 = schwerer globaler Fehler

Lokale Fehler betreffen nur das Sub-System, das den Fehler gemeldet hat. Globale Fehler haben immer ein Anhalten bzw. Unterbrechen des gerade ablaufenden DIN-Programmes zur Folge.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
135	Fehlermodul (db0_nc2sps_nc_fehlermodul_w)	NC → SPS	statisch

Hier wird für jeden gemeldeten Fehler das Modul mitgeteilt, das den Fehler gemeldet hat. Folgende Module können Fehler melden:

- 1 = Achsrechner
- 2 = Initialisierung
- 3 = Interpreter
- 4 = Kopplung
- 5 = PLC-Laufzeitsystem
- 6 = Grobinterpolator
- 7 = Speicherverwaltung
- 9 = Zentralsteuerung
- 10 = SPS
- 11 = Betriebssystem
- 12 = CAN
- 13 = Hilfsroutinen
- 14 = Kommunikation NC -> MMI
- 15 = Kommunikation MMI -> NC
- 18 = DS402 konformer Antriebsverstärker
- 19 = Lenze Antriebsverstärker

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
136	Fehlernummer (db0_nc2sps_nc_fehlernummer_w)	NC → SPS	statisch

Hier wird die eigentliche Fehlernummer gemeldet. Zur Fehlernummer gehört immer das Fehlermodul. Nur über Fehlernummer **und** Fehlermodul kann der Fehler eindeutig bestimmt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
137	Aktuelles Untermenue (db0_nc2sps_aktuelles_unter-menu_w)	NC → SPS	statisch

reserviert

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
148.00-255.15	Textausgabe G253 (db0_nc2sps_g253_textausgabe_s)	NC → SPS	statisch

Die Texte, die mit der G-Funktion G253 (ohne Parameter E) ausgegeben werden, werden ab DW148 für die SPS eingeblendet.

5.1.2 Datenbaustein 1

Im Datenbaustein 1 werden die Standardsignale ausgetauscht. Unter Standardsignalen versteht man alle in den jeweiligen Vorschriften festgehaltenen Signale und Nachrichten, die den Zustand der SPS und des NC wiedergeben sowie einen Einfluss auf die Arbeit des NC bzw. der SPS haben. Dies sind auch Signale/Nachrichten, die nicht in allgemeinen Vorschriften existieren, jedoch zum Standardumfang der ETC gehören.

Nachfolgend wird eine Übersicht über die Belegung des Datenbausteins gegeben. Daran anschließend werden die Signale und Nachrichten im Einzelnen beschrieben.

Belegung

Datenwort	Name	Richtung
000.00	db1_sps2nc_notaus_bit	SPS → NC
000.01	db1_sps2nc_vorschubfreigabe_bit	SPS → NC
000.02	db1_sps2nc_soforthalt_bit	SPS → NC
000.03	db1_sps2nc_einzelfunktionsperre_bit	SPS → NC
001.00 – 001.15	db1_sps2nc_vorschubfreigabe_w	SPS → NC
002.00 – 002.15	db1_sps2nc_position_halt_w	SPS → NC
003.00 – 003.15	db1_sps2nc_verfahrtastenfreigabe_plus_w	SPS → NC
004.00 – 004.15	db1_sps2nc_verfahrtastenfreigabe_minus_w	SPS → NC
005.00 – 005.15	db1_sps2nc_reglerfreigabe_w	SPS → NC
007.00	db1_sps2nc_einlesefreigabe_bit	SPS → NC
007.01	db1_sps2nc_einlesefreigabe_k1_bit	SPS → NC
009.00 – 009.07	db1_sps2nc_programmstart_b	SPS → NC
009.08 – 009.11	db1_sps2nc_use_spsoverride_b	SPS → NC
010.00 – 010.05	db1_sps2nc_spindel_ein_aus_b	SPS → NC
011.00 – 011.05	db1_sps2nc_spindel_richtung_b	SPS → NC
012.00	db1_sps2nc_programmstop_b	SPS → NC
012.08	db1_sps2nc_unterbrechen_bit	SPS → NC
013.00 – 013.07	db1_sps2nc_einzel_folgesatz_bit	SPS → NC
013.08 – 013.15	db1_sps2nc_satzausblenden_bit	SPS → NC
014.00	db1_sps2nc_rueckzug_bit	SPS → NC
014.01	db1_sps2nc_rueckzug_k1_bit	SPS → NC
016.00 – 017.15	db1_sps2nc_tastensignale_aw	SPS → NC
018.00 – 021.15	db1_sps2nc_qbit_signale_aw	SPS → NC
031.00 – 031.15	DB1_sps2nc_freigaben_mmi_w	SPS → NC
032.00	db1_sps2nc_mfkt_quitt_bit	SPS → NC
032.01	db1_sps2nc_mfkt_quitt_k1_bit	SPS → NC
033.00	db1_sps2nc_hfkt_quitt_bit	SPS → NC
033.01	db1_sps2nc_hfkt_quitt_k1_bit	SPS → NC
034.00	db1_sps2nc_tfkt_quitt_bit	SPS → NC
034.01	db1_sps2nc_tfkt_quitt_k1_bit	SPS → NC
035.00	db1_sps2nc_extsync_enable_bit	SPS → NC
035.08	db1_sps2nc_programmhalt_aktiv_bit	SPS → NC
036.00 – 037.15	db1_sps2nc_qin_mask_aw	SPS → NC
038.00 – 039.15	db1_sps2nc_qout_mask_aw	SPS → NC
042.00 – 042.15	db1_sps2nc_qin_offset_ab	SPS → NC
043.00 – 043.15	db1_sps2nc_qout_offset_ab	SPS → NC
080.00 – 080.15	db1_sps2nc_spsoverride_allg_w	SPS → NC
081.00 – 081.15	db1_sps2nc_spsoverride_spindel_w	SPS → NC
082.00 – 082.15	db1_sps2nc_spsoverride_ozillation_w	SPS → NC
083.00 – 083.15	db1_sps2nc_spsoverride_sps_w	SPS → NC

Datenwort	Name	Richtung
084.00 – 091.15	db1_sps2nc_verfahr_ab	SPS → NC
128.00	db1_nc2sps_betriebsbereit_1_bit	NC → SPS
128.01	db1_nc2sps_betriebsbereit_2_bit	NC → SPS
129.00 – 129.15	db1_nc2sps_referenzpunkt_w	NC → SPS
130.00 – 131.15	db1_nc2sps_referenzfahrt_laeuft_w	NC → SPS
131.00 – 131.15	db1_nc2sps_betriebsart_w	NC → SPS
132.00	db1_nc2sps_nc_programm_laeuft_bit	NC → SPS
132.01	db1_nc2sps_nc_programm_laeuft_1_bit	NC → SPS
132.02	db1_nc2sps_satzvorlauf_aktiv_bit	NC → SPS
132.03	db1_nc2sps_einzelsatz_laeuft_bit	NC → SPS
132.04	db1_nc2sps_unterbrechen_aktiv_bit	NC → SPS
132.08	db1_nc2sps_alle_achsen_stehen_bit	NC → SPS
133.00 – 133.07	db1_nc2sps_wahlweise_halt_b	NC → SPS
133.08 – 133.15	db1_nc2sps_programmstartzaehler_b	NC → SPS
134.00 – 134.15	db1_nc2sps_achse_faehrt_w	NC → SPS
135.00 – 135.15	db1_nc2sps_modal_am_ziel_w	NC → SPS
136.00 – 136.15	db1_nc2sps_spindel_aktiv_w	NC → SPS
137.00 – 137.07	db1_nc2sps_programmstart_b	NC → SPS
137.08 – 137.15	db1_nc2sps_einzel_folgesatz_bit	NC → SPS
138.00 – 138.15	db1_nc2sps_canmodul_vorhanden_w	NC → SPS
139.00 – 139.15	db1_nc2sps_can_status_w	NC → SPS
142.00	db1_nc2sps_programmstop_b	NC → SPS
144.00	db1_nc2sps_vorschub_halt_b	NC → SPS
150.00	db1_nc2sps_mfkt_strobe_bit	NC → SPS
150.01	db1_nc2sps_mfkt_strobe_k1_bit	NC → SPS
151.00 – 151.15	db1_nc2sps_mfkt_w	NC → SPS
152.00 – 152.15	db1_nc2sps_mfkt_k1_w	NC → SPS
159.00	db1_nc2sps_hfkt_strobe_bit	NC → SPS
159.01	db1_nc2sps_hfkt_strobe_k1_bit	NC → SPS
160.00 – 160.15	db1_nc2sps_hfkt_w	NC → SPS
161.00 – 161.15	db1_nc2sps_hfkt_k1_w	NC → SPS
168.00	db1_nc2sps_tfkt_strobe_bit	NC → SPS
168.01	db1_nc2sps_tfkt_strobe_k1_bit	NC → SPS
169.00 – 169.15	db1_nc2sps_tfkt_w	NC → SPS
170.00 – 170.15	db1_nc2sps_tfkt_k1_w	NC → SPS
177.00 – 177.15	db1_nc2sps_refpunkt_angefahren_w	NC → SPS
178.00 – 178.15	db1_nc2sps_endschalter_plus_w	NC → SPS
179.00 – 179.15	db1_nc2sps_endschalter_minus_w	NC → SPS
180.00 – 180.15	db1_nc2sps_referenznocken_w	NC → SPS
181.00 – 181.15	db1_nc2sps_reserveingang_w	NC → SPS
182.00 – 182.15	db1_nc2sps_slave_endschalter_plus_w	NC → SPS
183.00 – 183.15	db1_nc2sps_slave_endschalter_minus_w	NC → SPS
184.00 – 184.15	db1_nc2sps_slave_referenznocken_w	NC → SPS
185.00 – 185.15	db1_nc2sps_slave_reserveingang_w	NC → SPS
186.00 – 186.15	db1_nc2sps_reglerfreigabe_aktiv_w	NC → SPS
192.00 – 199.15	db1_nc2sps_copmodul_vorhanden_aw	NC → SPS
200.00 – 200.15	db1_nc2sps_spsoverride_allg_w	NC → SPS
201.00 – 201.15	db1_nc2sps_spsoverride_spindel_w	NC → SPS
202.00 – 202.15	db1_nc2sps_spsoverride_ozillation_w	NC → SPS
203.00 – 203.15	db1_nc2sps_spsoverride_sps_w	NC → SPS
204.00 – 211.15	db1_nc2sps_verfahr_ab	MMI → SPS
212.00 – 219.15	db1_nc2sps_mmi_tasten_aw	MMI → SPS

Alle nicht explizit aufgeführten Bereiche sind reserviert.

Beschreibung der Signale

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
000.00	NOT AUS (db1_sps2nc_notaus_bit)	SPS → NC	statisch

0 = NOT-AUS Zustand

1 = normaler Betriebszustand

Wirkung im NC: Das 0-Signal unterbricht alle Bewegungen, die Abarbeitung eines Programms wird abgebrochen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
000.01	Vorschubfreigabe (gesamt) (db1_sps2nc_vorschubfreigabe_bit)	SPS → NC	statisch
001.00-15	Vorschubfreigabe Achse 0 ... 15 (db1_sps2nc_vorschubfreigabe_w)	SPS → NC	statisch

Für jede Achse wird ein Signal "Vorschubfreigabe" ausgegeben. Außerdem existiert ein gemeinsames Freigabe-Signal. Die resultierende Vorschubfreigabe wird als logische UND-Verknüpfung mit den achsabhängigen Vorschubfreigaben gebildet.

Signalzustand "1" erteilt die Vorschubfreigabe.

Wirkung im NC: Das "1"-Signal erlaubt eine Bewegung der jeweiligen Achse, wenn nicht das Signal "Vorschub Halt" gesetzt ist.

Ein "0"-Signal bewirkt den Stillstand der jeweiligen Achse bzw. aller Achsen. In Bewegung befindliche Achsen werden mit der eingestellten Bremsrampe angehalten.

Bei Interpolation werden alle beteiligten Achsen am Anfahren gehindert bzw. gebremst, wenn die Vorschubfreigabe für eine der beteiligten Achsen verweigert wird.

Im Handbetrieb werden die Verfahrtaufträge abgebrochen, d. h. auch nach Wiederkehr der Vorschubfreigabe wird ohne neuen Auftrag nicht gefahren.

Im Automatikbetrieb werden die Bewegungen nur unterbrochen, der Verfahrtauftrag wird fortgesetzt bei Wiederkehr der Vorschubfreigabe.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
000.02	Sofort-Stop (db1_sps2nc_soforthalt_bit)	SPS → NC	statisch

Ein für alle Achsen gemeinsames Signal:

0 = Das Fahren von Achsen wird freigegeben.

1 = Fahrende Achsen werden *ohne* Bremsrampe angehalten ("Sofort-Stop").

Wirkung im NC: Das "1"-Signal verursacht, dass die fahrenden Achsen ohne Bremsrampe angehalten werden. Die Bewegungen werden nur unterbrochen, der Verfahrtauftrag wird fortgesetzt, wenn das Signal wieder auf den Wert 0 gesetzt wird.

Anwendung: Reaktion auf "Not Aus" in Anwendungen, bei denen nach einem Not Aus das Programm fortgesetzt werden soll. In diesem Fall wird von der SPS nur die Vorschubfreigabe weggenommen. Sollen die Achsen trotzdem schlagartig stehen bleiben, kann vorher das Signal "Sofort-Stop" gesetzt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
000.03	MMI Einzelfunktionssperre (db1_sps2nc_einzelfunktions- perre_bit)	SPS → NC	statisch

Mit dem Signal lassen sich alle Einzelfunktionen (z. B. G-Funktionen, M-Funktionen, ...) vom HMI sperren.

Wirkung im NC: Das "1"-Signal bewirkt, dass kein Einzelsatz vom MMI durch den NC ausgeführt wird.

Anwendung: Das Signal könnte verwendet werden, um Verfahrfunktionen, die über einen Einzelsatz am HMI ausgelöst werden, zu sperren, solange noch keine Referenzpunkte der Achsen bekannt sind.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
002.00-15	Position Halt Achse 0 – 15 (db1_sps2nc_position_halt_w)	SPS → NC	statisch

Für jede Achse kann ein Signal ausgegeben werden, um einen Stillstand der jeweiligen Achse zu bewirken. Bei Signalzustand "1" hält die Achse in ihrer Position, bei Signalzustand "0" ist die Positionierung erlaubt.

Das Signal ist standardmäßig auf "0" gesetzt.

Wirkung im NC: Signalzustand "1" bewirkt, dass die jeweilige Achse, unabhängig von der Vorschubfreigabe, nicht positioniert wird. Steuerungsintern wird die Achse so behandelt, als ob sie fährt. Lediglich die tatsächliche Positionierung wird unterdrückt. Die Istwerte werden intern erzeugt.

Bei Signalzustand "0" wird die Achse ohne Einschränkung, abhängig von den übrigen Bedingungen, bewegt. Das Signal ist achsspezifisch, die anderen Achsen sind nicht betroffen. Das gilt auch im Bahnbetrieb.

Das Signal sollte nur bei stehender Achse seinen Zustand wechseln. Bei sich bewegenden Achsen wird die Bewegung sofort ohne Rampe angehalten.

Anwendung: Testbetrieb, bei dem sich bestimmte Achsen nicht bewegen dürfen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
003	Freigabe Verfahrstasten (+) Achse 0 - 15 (db1_sps2nc_verfahrstastenfrei- gabe_plus_w)	SPS → NC	statisch
004	Freigabe Verfahrstasten (-) Achse 0 - 15 (db1_sps2nc_verfahrstastenfrei- gabe_minus_w)	SPS → NC	statisch

Es wird für jede Achse ein Freigabe-Signal für die Handverfahrstasten ausgegeben. Signalzustand "1" erteilt die Freigabe. Das Signal wird nur im "Handbetrieb" oder "Unterbrechen" gegeben, wenn alle Bedingungen für ein manuelles Verfahren der Achsen gegeben sind. Das Signal ist unabhängig von Vorschub- oder Reglerfreigabe.

Wirkung in NC: Der Auftrag der Handverfahrtaste (vgl. Beschreibung DB15) wird nur ausgeführt, wenn das Freigabesignal der SPS gegeben ist. Eine positive Flanke des Signals während der Ausführung eines Befehls hat keine Auswirkung. Eine negative Flanke bricht die Ausführung ab.

Anwendung: Das Signal ist von Bedeutung, wenn die Verfahrstasten nicht über die SPS realisiert sind sondern über die "virtuelle Tastatur" (Bedienrechner).

Mit den Freigaben wird die Wirksamkeit der Verfahrstasten gesteuert. Beim Wert 0 werden die aus Datenbaustein 1 und Datenwort 84 ... 91 Verfahrstasten von der SPS berücksichtigt. Beim Wert 1 werden die über die "virtuelle Tastatur" realisierten Verfahrstasten (MMI) berücksichtigt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
005.00-15	Reglerfreigabe Achse 0 - 15 (db1_sps2nc_reglerfreigabe_w)	SPS → NC	statisch

Es wird für jede Achse ein Signal "Reglerfreigabe" ausgegeben. Signalzustand "1" erteilt die Reglerfreigabe. Die Reglerfreigabe wird vor der Erteilung der Vorschubfreigabe ausgegeben.

Wirkung im NC: Im "0"-Zustand wird der Lageregelkreis der betreffenden Achse geöffnet. Laufende Bewegungen und die Bearbeitung des Programms wird abgebrochen, die Achsen werden sofort angehalten (ohne Rampe).

Im "1"-Zustand sind die Regelkreise geschlossen. Beim Schließen der Regelkreise werden die aktuellen Ist-Positionen der Achsen in den NC-Rechner übernommen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
007.00	Einlesefreigabe für NC-Kanal 0 (db1_sps2nc_einlesefreigabe_bit)	SPS → NC	statisch
007.01	Einlesefreigabe für NC-Kanal 1 (db1_sps2nc_einlesefreigabe_k1_bit)	SPS → NC	statisch

Das "1"-Signal erlaubt die Ausführung des nächsten Satzes.

Wirkung im NC: Wenn das Signal den Zustand "1" hat, ist die Ausführung des nächsten NC-Satzes erlaubt.

Zustand "0" verbietet die Bearbeitung des nächsten Verfahrensatzes in der Steuerung (andere Sätze, wie Arithmetiksätze werden bearbeitet!) sowie die Ausgabe von synchronisierten M-Funktionen an die SPS.

Der Wechsel in den Zustand "0" hat nicht den Abbruch des laufenden Satzes zur Folge.

Im Handbetrieb wird die Bearbeitung eines neuen Datensatzes sowie die Übergabe von M-Funktionen verhindert.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
009.00-07	Programmstart (db1_sps2nc_programmstart_b)	SPS → NC	statisch

Das Startsignal ist eine Byte-Information, die einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann.

Die Programmstartanforderung wird ausgegeben, wenn das Startsignal des HMI's an die SPS (DW137) einen Wert ungleich "0" aufweist oder ein entsprechender Eingang der SPS gesetzt ist ("Betätigen der Starttaste") und die notwendigen Startvoraussetzungen gegeben sind.

Der Wert wird auf "0" gesetzt bei Erkennen des Signals "NC-Programm läuft".

Die Information gliedert sich in zwei Halbbyte (Nibble). Das höherwertige Nibble hält die Information über die Art des Programms, welches gestartet werden soll, das niederwertige den Mode, in dem der Start vollzogen werden soll. (Liste der Bedeutungen siehe DW137)



Hinweis!

Die Information wird im Allgemeinen dem Startsignal des HMI's entnommen. In besonderen Anwendungsfällen (direkter Start durch SPS) erzeugt die SPS die Information selbst.

Wirkung im NC: Der Wert "1" des Signals bewirkt ein Auslösen des definierten Programms im entsprechenden Modus.

Eventuelle Eintragungen in ein P-Feld müssen vorher vorgenommen werden (siehe DW137). Das Signal "NC-Programm läuft" des entsprechenden Kanals wird auf "1" gesetzt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
009.08-11	Freigabe Override (db1_sps2nc_use_spsoverride_b)	SPS → NC	statisch

Steuert die Wirksamkeit der Override-Tasten (SPS oder HMI).

Wirkung im NC: Beim Wert "1" werden die von der SPS im Datenbaustein 1 und Datenwort 80-83 gesetzten Overrides, ansonsten die über "virtuelle Tastatur" gesetzten MMI-Overrides berücksichtigt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
010.00-15	Spindel ein-/ausschalten (db1_sps2nc_spindel_ein_aus_b)	SPS → NC	statisch

Schaltet eine Spindel 0 bis 5 ein (Wert=1) oder aus (Wert=0).

Wirkung im NC: Das Signal ist nur für eine Spindel von Typ 8 oder 9 von Bedeutung. Mit dem Einschalten der Spindel wird erst der Sollwert ausgegeben, wobei vorher der Spindelhandler mit G96 oder G97 aktiviert werden muss.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
011.00-15	Spindel Richtung (db1_sps2nc_spindel_richtung_b)	SPS → NC	statisch

Bestimmt die Richtung einer Spindel (Wert = 0 ... 5).

Wirkung im NC: Das Signal ist nur für eine Spindel von Typ 8 oder 9 von Bedeutung. Mit dem Wert 0 wird die Spindel nach Einschalten in die positive Richtung betrieben und mit dem Wert 1 in die negative Richtung.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
012.00	Programmstop (db1_sps2nc_programmstop_b)	SPS → NC	statisch

Das "Stop"-Signal wird auf den Wert "1" gesetzt, wenn das Stop-Signal vom HMI an die SPS (DW142) den Wert "1" hat oder ein entsprechender Eingang der SPS gesetzt ist ("Betätigen der Stop-Taste") oder aus anderen Gründen die Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung eines Programms entfallen. Der Wert wird auf "0" gesetzt, wenn das Signal "NC-Programm läuft" bzw. "NC-Programm läuft 1" im Zustand "Unterbrechen" den Wert "0" annimmt.

Wirkung im NC: Der Wert "1" hat eine von der eingestellten Betriebsart abhängige Wirkung im NC.

Handbetrieb: Die laufende Bewegung wird abgebrochen, eventuell anstehende weitere Aufgaben werden verworfen. Das Signal "NC-Programm läuft" wird zu "0" gesetzt.

Automatik: Abbruch des laufenden NC-Programms. Der NC nimmt den Ausgangszustand an. Das Signal "NC-Programm läuft" wird zu "0" gesetzt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
012.08	Unterbrechen (db1_sps2nc_unterbrechen_bit)	SPS → NC	statisch

Mit der pos. Flanke des Unterbrechen-Signals kann ein laufendes Programm oder ein durch einen Fehler der Klasse 3 angehaltenes Programm unterbrochen werden (Anmerkung: Ein Programm wird bei einem Fehler der Klasse 3 angehalten, wenn die Maschinenkonstante MK_FEHLERRESTART auf "1" gesetzt ist. Ansonsten wird das Programm abgebrochen.). In diesem Zustand können die Achsen von Hand gefahren und Einzelfunktionen oder andere Programme ausgeführt werden. Der Unterbrechen-Zustand kann, falls kein Programm und keine Einzelfunktion mehr aktiv ist, durch eine pos. Flanke des Unterbrechen-Signals beendet werden. Das unterbrochene Programm kann danach mit einem Normalstart wieder aufgenommen oder mit der Stoptaste abgebrochen werden. Bei der Wiederaufnahme erfolgt zunächst eine Ausgleichsfahrt der Achsen auf kürzestem Weg zum Unterbrechenspunkt mit 1/10 der max. Verfahrgeschwindigkeit. Das Unterbrechen-Signal wird verodert mit dem Unterbrechen-Signal in der virtuellen Tastatur.

Wirkung im NC: NC wechselt mit der 1. pos. Flanke in den Zustand Unterbrechen. Mit der nächsten pos. Flanke wird der Unterbrechen-Zustand wieder verlassen, wenn keine anderen Aktionen aktiv sind.



Hinweis!

Im Unterbrechen-Zustand können keine Koordinatenverschiebungen oder Nullpunktkorrekturen durchgeführt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
013.00 - 07	Einzel-/Folgesatz (db1_sps2nc_einzel_folgesatz_bit)	SPS → NC	statisch

Umschalten zwischen Folge- und Einzelsatzbetrieb. (Dieses Signal verodert mit dem Signal "Einzel-/Folgesatz" aus dem DB15.)

Wirkung im NC: Bearbeitung eines Programms kontinuierlich (Folgesatz) oder satzweise (Einzelsatz):

0 = Folgesatz

1 = Einzelsatz

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
013.08 - 15	Satz ausblenden (db1_sps2nc_satzausblenden_bit)	SPS → NC	statisch

Mit diesem Signal kann die Funktion "Satz ausblenden" ein- oder ausgeschaltet werden. (Dieses Signal wird verodert mit dem Signal "Satz ausblenden" aus dem DB15).

Wirkung im NC: Sätze mit einem vorangestellten "/" werden ausgeblendet, d. h. sie werden nicht ausgeführt:

0 = Satz ausblenden inaktiv

1 = Satz ausblenden aktiv

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
014.00	Rückzug in NC-Kanal 0 (db1_sps2nc_rueckzug_bit)	SPS → NC	statisch
014.01	Rückzug in NC-Kanal 1 (db1_sps2nc_rueckzug_k1_bit)	SPS → NC	statisch

Das Signal (ein Bit pro NC-Kanal) ermöglicht den Rückzug ("Zurückfahren") auf der programmierten Bahn. Die Rückzugsbewegung wird dabei nicht durch Sätze ohne Geometrie eingeschränkt, d. h. einzelne S/T/M/Q-Funktionen, Koordinatenverschiebungen und G21-Sätze sind zugelassen und führen nicht zur Begrenzung des Rückzugsspeichers.

Alle anderen G-Funktionen, die keine reinen Interpreterfunktionen (86) sind, führen wie bisher zur Begrenzung des Rückzugsspeichers. M-Funktionen werden beim Rückzug wie programmiert ausgegeben, wenn dafür keine andere kundenspezifische Lösung vorgesehen ist. G21 und Q-Funktionen werden beim Rückzug ignoriert.

Wirkung im NC: Wenn das Signal gesetzt ist, arbeitet der NC die Sätze, die im Vorlaufpuffer stehen rückwärts ab, wobei Verfahrssätze mit negativer Geschwindigkeit ausgegeben werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
018.00	Q-Bit-Signal 0 (db1_sps2nc_qbit_signale_aw)	SPS → NC	statisch
...	...	...	...
021.15	Q-Bit-Signal 63	SPS → NC	statisch

Applikations- und programmspezifische Signale zur Steuerung des Programmablaufs in der NC-Steuerung. Die Bedeutung der Werte ist im Einzelnen zu definieren. Die Werte ergeben sich aus Eingängen der SPS und internen Verknüpfungen.

Wirkung im NC: Die Signale werden unverändert im internen "Q-Feld" als Q0 ... Q63 abgelegt. Auf die einzelnen Einträge des Q-Feldes kann im Programm zugegriffen werden, so dass eine Steuerung des Programmablaufs möglich ist.

Schnelle Eingänge: Falls schnelle Eingänge konfiguriert sind (s. DW36.0 ... 37.15), werden die zugehörigen Q-Bits nicht aus dem Q-Feld sondern direkt von den entsprechenden Eingängen E0.0 ... E3.7 gelesen. Dadurch kann auf ein externes Ereignis schneller reagiert werden, da der Umweg über die integrierte SPS entfällt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
031.00 - 15	Freigabe MMI (DB1_sps2nc_freigaben_mmi_w)	SPS → NC	statisch

Dieses Datenwort wird bisher nur im Zusammenhang mit dem Standard-HMI verwendet. Es wird benutzt, um dem MMI zu signalisieren, welche SPS Funktionen durch die geladene SPS unterstützt werden (bitweise codiert).

Bitnummer	Bedeutung (SPS Unterstützung)
0	Teachen
1	Satzvorlauf
2	Unterbrechen
3	Versionsausgabe
4	Tastenkontrolle

Durch das Setzen der Bits 0 ... 2 wird am HMI ein entsprechender Softkey eingeblendet. Ist Bit 3 gesetzt, fordert das HMI über die Nachrichtenschnittstelle im DB2 einen Versionsstring an. Ist Bit 4 gesetzt, hat die SPS die Tastenkontrolle über die im ETC-MMI angebotenen SPS-Tasten (📖 280).

Wirkung im NC: keine

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
032.00	Quittung für M-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_sps2nc_mfkt_quitt_bit)	SPS → NC	Quittung
032.01	Quittung für M-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_sps2nc_mfkt_quitt_k1_bit)	SPS → NC	Quittung

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn die SPS den Wert "0" des Strobes für M-Funktionen erkannt hat und die von der NC übermittelten Daten der M-Funktionen übernommen hat. Es wird auf "1" gesetzt, wenn der Strobe wieder den Wert "1" angenommen hat (📖 246).

Wirkung im NC: Wenn das Signal den Wert "1" hat, dürfen neue Daten an die SPS übermittelt werden, bei Wert "0" hat die SPS die anliegenden Daten übernommen. In diesem Fall wird der Strobe von "0" auf "1" gesetzt zur Signalisierung, dass die Übernahme erkannt wurde. Beim Wechsel des Signals von "1" auf "0" beginnt der NC mit der Bearbeitung des nächsten Satzes, sofern die "Einlesefreigabe" erteilt ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
033.00	Quittung für H-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_sps2nc_hfkt_quitt_bit)	SPS → NC	Quittung
033.01	Quittung für H-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_sps2nc_hfkt_quitt_k1_bit)	SPS → NC	Quittung

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn die SPS den Wert "0" des Strobes für H-Funktionen erkannt und die von der NC übermittelten Daten der H-Funktionen übernommen hat. Es wird auf "1" gesetzt, wenn der Strobe wieder den Wert "1" angenommen hat.

Wirkung im NC: Wenn das Signal den Wert "1" hat, dürfen neue Daten an die SPS übermittelt werden, bei Wert "0" hat die SPS die anliegenden Daten übernommen. In diesem Fall wird der Strobe vom NC von "0" auf "1" gesetzt (Signalisierung Übernahme erkannt). Bei länger andauernder Datenübernahme (>10 sec.) muss das Signal "Einlesefreigabe" weggenommen werden. Dies muss vor dem Setzen des Quittungssignals erfolgen. Beim Wechsel des Signals von "1" auf "0" beginnt der NC mit der Bearbeitung des nächsten Satzes, sofern die "Einlesefreigabe" erteilt ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
034.00	Quittung für T-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_sps2nc_tfkt_quitt_bit)	SPS → NC	Quittung
034.01	Quittung für T-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_sps2nc_tfkt_quitt_k1_bit)	SPS → NC	Quittung

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn die SPS den Wert "0" des Strobes für T-Funktionen erkannt und die von der NC übermittelten Daten der T-Funktionen übernommen hat. Es wird auf "1" gesetzt, wenn der Strobe wieder den Wert "1" angenommen hat.

Wirkung im NC: Wenn das Signal den Wert "1" hat, dürfen neue Daten an die SPS übermittelt werden, bei Wert "0" hat die SPS die anliegenden Daten übernommen. In diesem Fall wird der Strobe vom NC von "0" auf "1" gesetzt (Signalisierung Übernahme erkannt). Bei länger andauernder Datenübernahme (>10 sec.) muss das Signal "Einlesefreigabe" weggenommen werden. Dies muss vor dem Setzen des Quittungssignals erfolgen. Beim Wechsel des Signals von "1" auf "0" beginnt der NC mit der Bearbeitung des nächsten Satzes, sofern die "Einlesefreigabe" erteilt ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
035.00	Freigabe ext. Synchronisationssignal (db1_sps2nc_extsync_enable_bit)	SPS → NC	Freigabe

Bedeutung: reserviert

Wirkung im NC: reserviert

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
035.08	Programmhalt aktiv (db1_sps2nc_programmhalt_aktiv_bit)	SPS → NC	statisch

Durch eine "1" signalisiert die SPS dem HMI, dass die Abarbeitung eines NC-Programms angehalten wurde.

Wirkung im NC: Keine

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
036.00-037.15	Freigabe der "schnellen Eingänge" (db1_sps2nc_qin_mask_aw)	SPS → NC	statisch

Durch eine "1" deklariert die SPS den entsprechenden digitalen Eingang als "schnellen Eingang", d. h. das Eingangssignal wird direkt vom Grobinterpolator (im Grobinterpolationstakt) ausgewertet.

Wird die Freigabe durch die SPS wieder zurückgesetzt, stehen ihr ab sofort die Eingänge wieder exklusiv zur Verfügung.



Hinweis!

Der Zustand des "schnellen Eingangs" ergibt sich aus einer ODER-Verknüpfung des Q-Bit-Signals der SPS und dem Zustand des digitalen Eingangs.

Durch die Datenworte "Offset der schnellen Eingänge" kann die Freigabe (Maske) als "schneller Eingang" in jeden Bereich des Eingangsabbildes gelegt werden. Damit kann jeder digitale Eingang als "schneller Eingang" deklariert werden.

Wirkung im NC: Durch entsprechende DIN-Programmierung (G150, G151) ist es möglich, zeitkritische digitale Eingänge direkt unter Umgehung der SPS durch den Grobinterpolator als Q-Bits auswerten zu lassen.

Beispiel: Mit den folgenden Zeilen werden die Eingänge %IX64.1, %IX64.4, %IX64.13 und %IX65.7 als schnelle Eingänge konfiguriert.

```
DB1_SPS2NC_QIN_OFFSET_AB[0] := 64;
```

```
DB1_SPS2NC_QIN_OFFSET_AB[1] := 65;
```

```
DB1_SPS2NC_QIN_MASK_AW[0] := 2#0010000000010010;
```

```
DB1_SPS2NC_QIN_MASK_AW[1] := 2#0000000010000000;
```

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
038.00-039.15	Freigabe der "schnellen Ausgänge" (db1_sps2nc_qout_mask_aw)	SPS → NC	statisch

Eine "1" entzieht den entsprechenden Ausgang der Kontrolle der SPS und weist diesen dem Grobinterpolator zu; d. h. ein als "schneller Ausgang" freigegebener Ausgang, kann ausschließlich vom Grobinterpolator bedient werden. Sobald die SPS die Freigabe wieder wegnimmt, stehen ihr die Ausgänge wieder selbst zur Verfügung; die Ausgangssignalzustände werden sofort auf die Ausgänge reflektiert.

Durch die Datenworte "Offset der schnellen Ausgänge" kann die Freigabe (Maske) als "schneller Ausgang" in jeden Bereich des Ausgangsabbildes gelegt werden. Damit kann jeder digitale Ausgang als "schneller Ausgang" deklariert werden.

Nach Übernahme der Kontrolle bleiben die letzten Zustände erhalten.

Wirkung im NC: Durch entsprechende DIN-Programmierung (Parameter Q), ist es möglich, zeitkritische digitale Ausgänge direkt durch den Grobinterpolator (im Grobinterpolationstakt) bedienen zu lassen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
042.00-042.15	Offset der "schnellen Eingänge" (db1_sps2nc_qin_offset_ab)	SPS → NC	statisch

Mit den beiden Datenworten können die 2 Masken "Freigabe der schnellen Eingänge" an eine beliebige Stelle im Prozessabbild gelegt werden.

Wirkung im NC: Die entsprechenden Eingänge werden dem NC als Q-Bits zur Verfügung gestellt.

Beispiel: siehe "Freigabe der schnellen Eingänge"

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
043.00-043.15	Offset der "schnellen Ausgänge" (db1_sps2nc_qout_offset_ab)	SPS → NC	statisch

Mit den beiden Datenworten können die 2 Masken "Freigabe der schnellen Ausgänge" an eine beliebige Stelle im Prozessabbild gelegt werden.

Wirkung im NC: Die Q-Bits werden an die entsprechenden Ausgänge weitergegeben.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
080	Allgemeiner Override für Achsen (db1_sps2nc_spsoverride_allg_w)	SPS → NC	statisch
081	Override für Spindeldrehzahl (db1_sps2nc_spsoverride_spindel_w)	SPS → NC	statisch
082	Override für Oszillationsgeschwindigkeit (db1_sps2nc_spsoverride_ozillation_w)	SPS → NC	statisch
083	Override für SPS-Achsen (Zielpunktfahrt) (db1_sps2nc_spsoverride_sps_w)	SPS → NC	statisch

Bestimmung eines vorzeichenbehafteten Bewertungsfaktors für die momentan gültige Verfahrgeschwindigkeit. Die Angabe erfolgt in 0,1 % Schritten. Damit diese Overrides aktiv sind, muss seitens der SPS zusätzlich noch das Schnittstellen-Byte *db1_sps2nc_use_spsoverride_b* beschrieben werden.

Wirkung im NC: Der ausgewählte Wert wird als Faktor zur Bewertung der momentan programmierten Maximalgeschwindigkeit vom Grobinterpolator verwendet.

Der Override ist sowohl im Handbetrieb als auch Automatik wirksam. Er kann durch M-Funktionen innerhalb eines Programms gesperrt werden (M48/M49 Override ein/aus).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
084.00-07	Verfahrtaste Achse 0 (db1_sps2nc_verfahr_ab[0])	SPS → NC	statisch
084.08-15	Verfahrtaste Achse 1 (db1_sps2nc_verfahr_ab[1])	SPS → NC	statisch
...	...	...	...
...	...	...	...
091.00-07	Verfahrtaste Achse 14 (db1_sps2nc_verfahr_ab[14])	SPS → NC	statisch
091.08-15	Verfahrtaste Achse 15 (db1_sps2nc_verfahr_ab[15])	SPS → NC	statisch

Diese Signale dienen zum Verfahren der Achsen. Für jede Achse steht ein Byte zur Verfügung. Durch Beschreiben der Bytes wird die jeweilige Aktion ausgeführt. Diese Verfahrtasten sind nur aktiv, wenn die Verfahrtastenfreigabe nicht gesetzt ist.

Wirkung im NC:

-100 ... +100: Verfahren mit % der Maximalgeschwindigkeit. Das Vorzeichen gibt die Richtung an.

+/-101: Tippen um Schrittweite (entsprechend DB15 DW44 ... 47) auf der Bahn bei fehlender Vorschubfreigabe. Nur bei einer programmierten Verfahrensbewegung verfügbar.

+/-102: Referenzpunktfahrt (Vorzeichen bleibt unbeachtet)

+/-103: Nullpunktsetzen (Vorzeichen bleibt unbeachtet)

+/-104: Schrittfahren (P673 Schrittweite)

+/-105: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 1

+/-106: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 3

+/-107: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 10

+/-108: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 30

+/-109: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 100

+/-110: Verfahrbefehl für SPS-Achse

+/-111: Verfahren mit der Geschwindigkeit aus P208-223.

Das Vorzeichen gibt die Richtung an.

Beschreibung des Verfahrbefehls für SPS-Achsen: Die SPS kann eine beliebige Achse auf eine bestimmte Position fahren, die im P-Feld eingetragen wurde. Dazu werden folgende Parameter verwendet:

P176 ... 191 = Zielpositionsvorgabe von SPS für Achsen 0 ... 15 [mm] bzw. [°]

P208 ... 223 = Geschwindigkeitsvorgabe von SPS für Achsen 0 ... 15 [mm/min] bzw. [U/min]

P240 ... 255 = Beschleunigungsvorgabe von SPS für Achsen 0 ... 15 [m/sec²] bzw. [U/sec²]

Zur Anzeige stehen folgende Parameter zur Verfügung:

P144 ... 159 = übernommene Zielposition nach positiver Flanke der Verfahrtaste [mm] bzw. [°]

P160 ... 175 = aktuelle modale Ist-Position [mm] bzw. [°]

Eine Zielpunktfahrt einer Achse wird gestartet, wenn in ihre Verfahrtaste der Wert +/-110 geschrieben wird. Dabei ist darauf zu achten, dass der NC-Rechner eine Änderung der Verfahrtaste erkennt (evtl. Handshake beachten; siehe Diagramm). Genau dann wird der Zielpunkt übernommen. (Anmerkung: Auch eine Änderung von 110 nach -110 oder umgekehrt bewirkt eine erneute Übernahme der Zielposition.) Die Achse fährt, solange der Wert +/-110 in der Verfahrtaste ansteht und das Ziel noch nicht erreicht ist. Eine Änderung der Geschwindigkeitsvorgabe (P208 ... 223) wird auch während der Fahrt übernommen. Das Erreichen des Zielpunktes signalisiert der NC im DB1 mit dem Signal "SPS Achse am Ziel".

 
Gefahren wird generell über den "modalen Offset", d. h. parallel zu einer eventuell programmierten NC-Zielposition. Bei Übernahme der Zielpositionsvorgabe aus dem P-Feld werden je nach Konfiguration der Verfahrtaste zwei Fälle unterschieden:

1. G122 X0 (Default-Konfiguration)

Die modale Zielposition ergibt sich aus der Differenz Zielpositionsvorgabe von SPS und aktueller NC-Ist-Position. Die Vorgabe wirkt also relativ zum aktuellen Koordinatensystem.

2. G122 X1

Die modale Zielposition ergibt sich direkt aus der Zielpositionsvorgabe von der SPS. Die Vorgabe wirkt also relativ zur aktuellen NC-Ist-Position.



Datenwort	Name	Richtung	Signalart
128.00	NC-Betriebsbereit_1 (db1_nc2sps_betriebsbereit_1_bit)	NC → SPS	statisch

Der Wert "1" zeigt die Betriebsbereitschaft der NC-Steuerung in allen Betriebsarten an. Das "0"-Signal erscheint, wenn die NC-Steuerung in einen behebbaren Fehlerzustand wechselt, der zu einer Unterbrechung des Programmablaufs führt (Signal "NC-Programm läuft" bleibt weiter auf "1").

Das Signal wechselt von "0" auf "1", wenn die Fehlerursache behoben wird (Fehlerquittierung durch Bediener).

Wirkung in SPS: nicht festgelegt

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
128.01	NC-Betriebsbereit_2 (db1_nc2sps_betriebsbereit_2_bit)	NC → SPS	statisch

Der Wert "1" zeigt die Betriebsbereitschaft der NC-Steuerung in allen Betriebsarten an. Das "0"-Signal erscheint, wenn die Steuerung in einen nicht behebbaren Fehlerzustand wechselt, der zu einem Abbruch des Programmablaufs führt oder im "NOT AUS" Zustand ist. Das Signal wechselt von "0" auf "1", wenn die Fehlerursache behoben wird (Fehlerquittierung durch Bediener) und/oder die Steuerung nicht im "NOT-AUS" Zustand ist.

Wirkung in SPS: nicht festgelegt

Beispiel Wechsel in NOT-AUS Zustand, Wegnahme der Reglerfreigabe

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
129.00-15	Referenzpunkt Achse 0 – 15 (db1_nc2sps_referenzpunkt_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "0" nach dem Einschalten der Steuerung und unbekanntem Referenzpunkt. Das Signal hat den Wert "1", wenn der Referenzpunkt der jeweiligen Achse angefahren wurde oder wenn bei dem Wert für die Maschinenkonstante MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE für die jeweilige Achse -1 eingetragen ist.

Wirkung in SPS: Überprüfung der Referenzpunktfahrt und Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe) bei nicht angefahrenem Referenzpunkt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
130.00-15	Referenzfahrt läuft (db1_nc2sps_referenzfahrt_laueuft_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn die Referenzfahrt der jeweiligen Achse gerade läuft.

Wirkung in SPS: Überprüfung, ob die Referenzpunktfahrt einer Achse gerade aktiv ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
131	Betriebsart (db1_nc2sps_betriebsart_w)	NC → SPS	statisch

Das Betriebsartenwort zeigt der SPS die vom Bediener gewählte Betriebsart an, in der sich die NC-Steuerung augenblicklich befindet:

0 = Grundzustand; Keine Achsenbewegung möglich

1 = Einrichten

2 = Einrichtfunktionen: modales Fahren, Schrittfahren, Nullpunkte

3 = Automatik, autom. Bearbeitung von Programmen (Einzelsatz, Folgesatz)

4 = Programmieren

80H = Diagnose (DW131.7)

Die Betriebsarten werden vom Bediener vorgewählt. Bei Verwendung des Lenze-MMI wird die gewählte Unterbetriebsart im DB2 in DW128 abgelegt.

Wirkung in SPS: Betriebsartspezifische Freigaben bzw. Verriegelungen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132.00	NC-Programm läuft (db1_nc2sps_nc_programm_laeuft_bit)	NC → SPS	Statisch

Der "1"-Wert des Signals zeigt an, dass die Bearbeitung eines NC-Programms oder eines Verfahrssatzes ("Hand Einzelsatz") aktiv ist. Das Signal bleibt anstehen bis zum Programmende (M02, M30), Programmabbruch ("NC-Programmstop") oder internem Abbruch durch nicht behebbare Fehler bzw. dem Satzende oder dem Abbruch des Satzes (Handbetrieb).

Wirkung in SPS: Auswertung für Verriegelungen, Synchronisation, Zeitmessungen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132.01	NC-Programm läuft (Unterbrechen (db1_nc2sps_nc_programm_laeuft_1_bit)	NC → SPS	Statisch

Der "1"-Wert des Signals zeigt an, dass die Bearbeitung eines NC-Programms oder eines Verfahrssatzes ("Hand Einzelsatz") aktiv ist, während sich ein NC-Programm im Zustand Unterbrechen befindet (siehe D1_012_8_unterbrechen_bit). Das Signal bleibt anstehen bis zum Programmende (M02, M30), Programmabbruch ("NC-Programmstop") oder internem Abbruch durch nicht behebbare Fehler bzw. dem Satzende oder dem Abbruch des Satzes (Handbetrieb).

Wirkung in SPS: Auswertung für Verriegelungen, Synchronisation, Zeitmessungen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132.02	Satzvorlauf aktiv (db1_nc2sps_satzvorlauf_aktiv_bit)	NC → SPS	Statisch

Der "1"-Wert des Signals zeigt an, dass die Bearbeitung eines NC-Programms im Satzvorlauf aktiv ist. Das Signal bleibt anstehen bis der Zielsatz des Satzvorlaufs erreicht ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132.03	Einzelsatz läuft (db1_nc2sps_einzelsatz_laeuft_bit)	NC → SPS	Statisch

Der "1"-Wert des Signals zeigt an, dass die Bearbeitung eines Einzelsatzes, ausgelöst durch Einzelsatz-Funktion (s. ETC MMI) oder durch Eingabe am MMI (Handbetrieb), aktiv ist. Das Signal bleibt anstehen bis zum Satzabbruch ("NC-Programmstop") oder internem Abbruch durch nicht behebbaren Fehler.

Wirkung in SPS: Auswertung für Verriegelungen, Synchronisation, Zeitmessungen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
0132.04	Unterbrechen aktiv (db1_nc2sps_unterbrechen_aktiv_bit)	SPS → NC	statisch

Der "1"-Wert des Signals zeigt an, dass der NC im Zustand "Unterbrechen" ist (s. a. Signal "Unterbrechen").

Wirkung in SPS: Keine.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
132.08	Alle Achsen stehen (db1_nc2sps_alle_achsen_stehen_bit)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", immer wenn alle Achsen stehen bzw. kein Auftrag zum Verfahren der Achse aktiv ist.

Das Signal "Alle Achsen stehen" wird aus den Zustandssignalen aller Achsen gebildet.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
133.00-07	Wahlweise Halt (db1_nc2sps_wahlweise_halt_b)	NC → SPS	statisch

Durch dieses Signal vom MMI wird ein "Programmierter Halt" durch M01 aktiviert werden.

Wirkung im NC:

0 = wahlweise Halt inaktiv

1 = wahlweise Halt aktiv

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
133.08-15	Programmstartzähler (db1_nc2sps_programmstartzaehler_b)	NC → SPS	statisch

Dieser Zähler wird bei jeder steigenden Flanke von "NC-Programm läuft" um 1 inkrementiert.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
134.00-15	Achse fährt, Achse 0 ... 15 (db1_nc2sps_achse_faehrt_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", immer wenn eine Achse in Bewegung ist bzw. ein Auftrag zum Verfahren der Achse aktiv ist. Das Signal hat also auch dann den Wert "1", wenn die Bewegung der Achse momentan unterbrochen ist durch "Vorschubfreigabe" oder "override=0". Das Signal wird bei Erreichen des Ziels auf "0" gesetzt.

Wirkung in SPS: Spezifische Verriegelungen (z. B. im Handbetrieb) bei sich bewegend Achsen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
135.00-15	SPS-Achse am Ziel, Achse 0 -... 15 (db1_nc2sps_modal_am_ziel_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn eine Achse aus der SPS gestartet wurde, das Ziel erreicht hat und der Verfahrbefehl 110 in der Verfahrtaste noch ansteht.

Wirkung in SPS: Die Verfahrtaste kann wieder auf Null gesetzt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
137.00-07	Programmstart (db1_nc2sps_programmstart_w)	NC (ETC-MMI) → SPS	statisch

Das Startsignal ist eine Byte-Information, die einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann. Ein Wert größer "0" wird ausgegeben, wenn die Information im virtuellen Tastenfeld (ETC-MMI) des NC einen Wert ungleich "0" aufweist. Das Signal liegt an, solange die Information im virtuellen Tastenfeld (ETC-MMI) ansteht. Die Information gliedert sich in zwei Halbbytes (Nibble). Das höherwertige Nibble hält die Information über die Art des Programms, welches gestartet werden soll, das niederwertige den Mode, in dem der Start vollzogen werden soll. Die Information wird durch das MMI bestimmt.

Werte des höherwertigen Nibbles

0	Start des im P-Feld (512) eingetragenen NC-Programms
1	Start des im P-Feld (514) eingetragenen NC-Programms
2	Start des im P-Feld (516) eingetragenen NC-Programms
3	Start des im P-Feld (518) eingetragenen NC-Programms
4	Start des im P-Feld (520) eingetragenen NC-Programms
5	Start des im P-Feld (522) eingetragenen NC-Programms
6	Start des im P-Feld (524) eingetragenen NC-Programms
7	Start des im P-Feld (526) eingetragenen NC-Programms
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	Start der automatischen Referenzpunktfahrt

Werte des niederwertigen Nibbles

0	keine Reaktion
1	Start (normale Ausführung)
2	Start Satzvorlauf (P528-P532 Konfiguration des Einstiegspunktes)
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	Wiederaufnahme eines durch Fehler unterbrochenen Programms an einer definierten Stelle (G10)
12	Wiederaufnahme eines unterbrochenen Programms nach vorheriger (implicit) Rückkehr in Normalbetrieb
13	Wiederaufnahme eines durch Fehler unterbrochenen Programms ohne vorherige Korrekturmaßnahme
14	Start nach M0/M1
15	Start des nächsten Satzes im Einzelbetrieb

Wirkung in SPS: Überprüfung der Startvoraussetzungen für den jeweiligen Startmode und gegebenenfalls Freigabe des Programmstarts durch Setzen des Signals "Programmstart" (DW 009). Absetzen einer entsprechenden Fehlermeldung, wenn der Start verweigert wird.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
137.08 - 15	Einzel-/ Folgesatz aktiv (db1_nc2sps_einzel_folgesatz_bit)	NC → SPS	statisch

Umschalten von Folge- auf Einzelsatzbetrieb und umgekehrt. (Kopie aus der virtuellen Tastatur).

Wirkung im NC: Bearbeitung eines Programms kontinuierlich (Folgesatz) oder satzweise (Einzelsatz).

0 = Folgesatz; 1 = Einzelsatz

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
138.00-15 139.00-15	Status CAN-Module (SLIO) (db1_nc2sps_canmodul_vorhanden_w; db1_nc2sps_can_status_w)	NC → SPS	statisch

Datenwort 138.00-15: Signalzustand "1" signalisiert, dass das entsprechende CAN-Modul vorhanden ist.

Datenwort 139: Ein Wert ungleich 0 bedeutet, dass ein Fehler im Zusammenhang mit den CAN-Modulen aufgetreten ist.

Wirkung in SPS: Möglichkeit der Überwachung der CAN-Module.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
140.00	Tippen am Ziel, Achse 0 - 15 (db1_nc2sps_tippen_am_ziel_b)	NC → SPS	statisch

Diese Signale sind Handshake-Signale für die Funktion „Tippen um Schrittweite auf der programmierten Bahn“ (siehe Funktionsbeschreibung D1_084_JOG_AB). Das Signal hat den Wert "1", wenn die Interpolation am Schrittlende angekommen ist und der Verfahrbefehl +/-112 in der Verfahrta- ste noch ansteht.

Wirkung in SPS: Die Verfahrta- ste kann wieder rückgesetzt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
142.00	Programmstop (db1_nc2sps_programmstop_b)	NC → SPS	statisch

Abbild der "Stop" Taste. Das Signal hat den Wert "1", solange die Informa- tion in der virtuellen Tastatur des NC den Wert "1" hat. Mit dem Wert "1" wird der Abbruch eines laufenden Programms bzw. einer Verfahrbewegung angefordert. Die Bedeutung ist abhängig von der eingestellten Betriebsart.

Handbetrieb: Abbruch der laufenden Bewegung

Automatik: Abbruch des laufenden Programms

Wirkung in SPS: Bei Erkennung des Wertes "1" wird nach der Überprüfung evtl. vorhandener weiterer Bedingungen das Signal "Programmstop" (DW 012.XX) gesetzt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
144.00	Vorschub Halt (db1_nc2sps_vorschub_halt_b)	NC → SPS	statisch

Abbild der Tasten "Vorschub Halt" bzw. "Feedhold". Es hat den Wert "1", so- lange die Information in der virtuellen Tastatur des NC den Wert "1" hat. Mit dem Wert "1" wird ein Stehen bleiben der Achsen ohne Programmabbruch oder Abbruch einer Verfahrbewegung angefordert.

Wirkung in SPS: Bei Erkennung des Wertes "1" des Signals und Überprüfung gegebenenfalls vorhandener weiterer Bedingungen nimmt die SPS das Si- gnal "Vorschubfreigabe" für alle Achsen weg. Die Vorschubfreigabe muss wiedergegeben werden bei "Programm Start" und "Start nach Vorschub Halt".

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
150.00	Strobe M-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_mfkt_strobe_bit)	NC → SPS	Strobe
150.01	Strobe M-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_mfkt_strobe_k1_bit)	NC → SPS	Strobe

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn das Datenwort für die M-Funktion gültig ist. Es wird auf den Wert "1" gesetzt, wenn das Quittungssignal der SPS um "1" auf "0" gewechselt hat. Nach dem Einschalten der Steuerung hat das Signal den Wert "1". Die Signale für Strobe, Quittung und M-Funktionsnummer sind dem NC-Kanal zugeordnet, in dem die M-Funktion programmiert wurde.

Wirkung in SPS: Wenn das Signal den Wert "0" hat, wird das Datenwort der M-Funktion übernommen. Das Quittungssignal wird nach der Übernahme auf den Wert "0" gesetzt. Bei Wert "1" des Strobe wird das Quittungssignal auf "1" gesetzt.

Bei synchronisierten M-Funktionen wird das Signals "Einlesefreigabe" genommen. Dies erfolgt vor dem Setzen des Quittungssignals.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
151	M-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_mfkt_w)	NC → SPS	Nachricht
152	M-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_mfkt_k1_w)	NC → SPS	Nachricht

Das Datenwort enthält die Nummer der M-Funktion in binärer Darstellung (0 ... 9999). Die M-Funktion kann im Teileprogramm programmiert sein oder durch Tastendruck erzeugt werden.

Die Nummern der M-Funktionen sind teilweise durch Normen festgelegt (DIN 66025), die freien Nummern können anwendungsspezifisch vergeben werden. Eine Liste der für die ETC festgelegten M-Nummern und deren Beschreibung findet sich in der ETC Programmierung NC-Betriebssystem.

Wirkung in SPS: Ausführung der durch die M-Funktion spezifizierten Funktion. Nach Beendigung der Funktion, oder zu einem geeigneten Zeitpunkt, wird wieder die Einlesefreigabe erteilt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
159.00	Strobe H-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_hfkt_strobe_bit)	NC → SPS	Strobe
159.01	Strobe H-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_hfkt_strobe_k1_bit)	NC → SPS	Strobe

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn das Datenwort für die H-Funktion gültig ist. Es wird auf den Wert "1" gesetzt, wenn das Quittungssignal der SPS von "1" auf "0" gewechselt hat. Nach dem Einschalten der Steuerung hat das Signal den Wert "1".

Wirkung in SPS: Wenn das Signal den Wert "0" hat, wird das Datenwort der H-Funktion übernommen. Das Quittungssignal wird nach der Übernahme auf den Wert "0" gesetzt. Bei Wert "1" des Strobe wird das Quittungssignal auf "1" gesetzt.

Bei länger andauernder Datenübernahme (>10 sec.) muss das Signal "Einlesefreigabe" weggenommen werden. Dies muss vor dem Setzen des Quittungssignals erfolgen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
160	H-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_hfkt_w)	NC → SPS	Nachricht
161	H-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_hfkt_k1_w)	NC → SPS	Nachricht

Das Datenwort enthält die Nummer der H-Funktion in binärer Darstellung. Die Beschreibung zur Übernahme einer H-Funktion befindet sich in der "Programmieranleitung".

Wirkung in SPS: Ausführung der durch die H-Funktion spezifizierten Funktion. Nach Beendigung der Funktion oder zu einem geeigneten Zeitpunkt wird wieder die Einlesefreigabe erteilt

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
168.00	Strobe T-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_tfkt_strobe_bit)	NC → SPS	Strobe
168.01	Strobe T-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_tfkt_strobe_k1_bit)	NC → SPS	Strobe

Das Signal wird auf "0" gesetzt, wenn das Datenwort für die T-Funktion gültig ist. Es wird auf den Wert "1" gesetzt, wenn das Quittungssignal der SPS von "1" auf "0" gewechselt hat. Nach dem Einschalten der Steuerung hat das Signal den Wert "1".

Wirkung in SPS: Wenn das Signal den Wert "0" hat, wird das Datenwort der T-Funktion übernommen. Das Quittungssignal wird nach der Übernahme auf den Wert "0" gesetzt. Bei Wert "1" des Strobe wird das Quittungssignal auf "1" gesetzt.

Bei länger andauernder Datenübernahme (>10 sec.) muss das Signal "Einlesefreigabe" weggenommen werden. Dies muss vor dem Setzen des Quittungssignals erfolgen.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
169	T-Funktion in NC-Kanal 0 (db1_nc2sps_tfkt_w)	NC → SPS	Nachricht
170	T-Funktion in NC-Kanal 1 (db1_nc2sps_tfkt_k1_w)	NC → SPS	Nachricht

Das Datenwort enthält die Nummer der T-Funktion in binärer Darstellung. Die Beschreibung zur Übernahme einer T-Funktion befindet sich in der "Programmieranleitung".

Wirkung in SPS: Ausführung der durch die T-Funktion spezifizierten Funktion. Nach Beendigung der Funktion oder zu einem geeigneten Zeitpunkt wird wieder die Einlesefreigabe erteilt

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
177.00-15	Referenzpunkt angefahren (db1_nc2sps_refpunkt_angefahren_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn eine Referenzpunktfahrt der jeweiligen Achse erfolgreich durchgeführt wurde, den Wert "0" nach dem Einschalten der Steuerung und unbekanntem Referenzpunkt.

Wirkung in SPS: Überprüfung der Referenzpunktfahrt und Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe) bei nicht angefahrenem Referenzpunkt.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
178.00-15	Endschalter + aktiv (db1_nc2sps_endschalter_plus_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der positive Endschalter einer Achse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
179.00-15	Endschalter - aktiv (db1_nc2sps_endschalter_minus_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der negative Endschalter einer Achse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
180.00-15	Referenzschalter aktiv (db1_nc2sps_referenznocken_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der Referenzschalter einer Achse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Evtl. man. Ausführung einer Referenzfahrt durch die SPS.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
181.00-15	Reserveeingang aktiv (db1_nc2sps_reserveingang_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal zeigt den Zustand des Reserveeingangs einer Achse am Encoder-Interface ETCHE011.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
182.00-15	Slave-Achse Endschalter + aktiv (db1_nc2sps_slave_endschal- ter_plus_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der positive Endschalter der Slave-Achse einer Synchronachse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
183.00-15	Slave-Achse Endschalter - aktiv (db1_nc2sps_slave_endschal- ter_minus_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der negative Endschalter der Slaveachse einer Synchronachse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Verriegelung von Maschinenfunktionen oder Verfahrbewegungen (Vorschubfreigabe).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
184.00-15	Slave-Achse Referenzschalter aktiv (db1_nc2sps_slave_referenznok- ken_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn der Referenzschalter der Slave-Achse einer Synchronachse aktiv ist, sonst den Wert "0".

Wirkung in SPS: Evtl. manuelle Ausführung einer Referenzfahrt durch SPS.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
185.00-185.15	Slaveachse Reserveeingang aktiv (db1_nc2sps_slave_reserveein- gang_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn die Reglerfreigabe der jeweiligen Achse aktiv ist.

Wirkung in SPS: Überprüfung, ob die Reglerfreigabe einer Achse aktiv ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
186.00-186.15	Reglerfreigabe aktiv (db1_nc2sps_Reglerfreigabe_ak- tiv_w)	NC → SPS	statisch

Das Signal hat den Wert "1", wenn die Reglerfreigabe der jeweiligen Achse aktiv ist.

Wirkung in SPS: Überprüfung, ob die Reglerfreigabe einer Achse aktiv ist.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
192.00-199.15	Status CAN-Module (CANopen) (db1_nc2sps_copmodul_vorhanden_aw)	NC → SPS	statisch

Signalzustand "1" signalisiert, dass das entsprechende CANopen-Modul vorhanden ist. Die Zuordnung der Bits in den Datenworten erfolgt anhand der Modul-Id (Knotennr.).

Beispiel:

192.01 signalisiert Zustand von Knoten 1

192.15 signalisiert Zustand von Knoten 15

193.01 signalisiert Zustand von Knoten 17

Wirkung in SPS: Möglichkeit der Überwachung der CAN-Module.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
200	Allgemeiner Override für Achsen (db1_nc2sps_spsoverride_allg_w)	NC → SPS	statisch
201	Override für Spindeldrehzahl (db1_nc2sps_spsoverride_spindel_w)	NC → SPS	statisch
202	Override für Oszillationsgeschwindigkeit (db1_nc2sps_spsoverride_ozillation_w)	NC → SPS	statisch
203	Override für SPS-Achsen (Zielpunktfahrt) (db1_nc2sps_spsoverride_sps_w)	NC → SPS	statisch

Bewertungsfaktor, der am MMI eingestellt ist, für die momentan gültige Verfahrensgeschwindigkeit. Die Angabe erfolgt in 0,1 % Schritten (Kopie aus der virtuellen Tastatur).

Wirkung im NC: Der ausgewählte Wert wird als Faktor zur Bewertung der momentan programmierten Maximalgeschwindigkeit vom Grobinterpolator verwendet. Der Override ist sowohl im Handbetrieb als auch Automatik wirksam. Er kann z. B. durch M-Funktionen innerhalb eines Programms gesperrt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
204.00-07	Verfahrtaste Achse 0 (db1_nc2sps_verfahr_ab[0])	MMI → SPS	statisch
204.08-15	Verfahrtaste Achse 1 (db1_nc2sps_verfahr_ab[1])	MMI → SPS	statisch
...	...	...	...
...	...	...	...
211.00-07	Verfahrtaste Achse 14 (db1_nc2sps_verfahr_ab[14])	MMI → SPS	statisch
211.08-15	Verfahrtaste Achse 15 (db1_nc2sps_verfahr_ab[15])	MMI → SPS	statisch

Wie Beschreibung für DW 84-91.

Die SPS kann hier sehen, welche Verfahrtasten durch das MMI gedrückt werden. Die Verfahrtastenfreigabe für alle Achsen wird dem MMI erteilt durch:

D1_003_JOGENABLE_POS_W:= 2#111111111111;

D1_004_JOGENABLE_NEG_W:= 2#111111111111;

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
212.00-15	Bereich der "Virtuellen Tastatur" (db1_nc2sps_mmi_tasten_aw)	MMI → SPS	statisch
213.00-15			
214.00-15			
215.00-15			
216.00-15			
217.00-15			
218.00-15			
219.00-15			

Bereich der virtuellen Tastatur dessen Bedeutung/Funktion frei definiert werden kann. Bei Verwendung des ETC-MMI (PC-Bedienoberfläche) werden hier die Zustände der freikonfigurierbaren SPS-Tasten (Softkeys) bitweise abgelegt (siehe Kapitel "ETC-MMI").

5.1.3 Datenbaustein 2

Über diesen Datenbaustein wird die Kommunikation zwischen MMI und SPS abgewickelt. Der Datenbaustein wird im Dual-Port-RAM abgebildet.

Datenwort 0 ... 127 enthält Signale von der SPS zum MMI. Datenwort 128 ... 191 enthält Signale vom MMI an die SPS.

Außerdem sind ab Datenwort 224 alle Daten der Maschinenkonstante MK_DW224_255 abgelegt, die applikationsspezifisch genutzt werden können. Dies sind Daten zur Konfiguration der Maschine.

Die Aufteilung der Daten ist dem Anwender überlassen und spezifisch festzulegen. Der NC sorgt lediglich für den Austausch der Daten.

Die Maschinenkonstanten werden beim Laden der Systemsoftware in den Datenbaustein kopiert sowie bei einer zugelassenen Änderung der Maschinenkonstanten. Die Daten werden den allgemeinen Maschinenkonstanten zur Konfiguration der Maschine entnommen. Dort ist ein Bereich reserviert für die Konfiguration der SPS (siehe Kapitel "Maschinenkonstanten").

Belegung

Beim ETC-MMI wird die Belegung des DB2 verwendet, die in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

Diese Belegung stellt einen Vorschlag für die Verwendung des DB2 dar. Innerhalb der Bereiche Datenwort 0 ... 127 und 128 ... 191 ist eine frei definierbare Belegung möglich.

Datenwort	Name	Richtung
000.00 – 007.15	db2_sps2mmi_zustand_aw	SPS → MMI
008.00 – 015.15		
016.00 – 079.15	db2_sps2mmi_anzeige_aw	SPS → MMI
080.00 – 095.15	db2_sps2mmi_hinweis_aw	SPS → MMI
096.00 – 096.15	db2_sps2mmi_quit_cnt_w	SPS → MMI
097.00 – 097.15	db2_sps2mmi_msg_cnt1_w	
098.00 – 098.15	db2_sps2mmi_msg_auftrag_w	
099.00 – 099.15	db2_sps2mmi_msg_laenge_w	
100.00 – 125.15	db2_sps2mmi_msg_daten_aw	
126.00 – 126.15	db2_sps2mmi_msg_cnt2_w	
127.00 – 127.15	db2_sps2mmi_ok_cnt_w	SPS → MMI
128.00 – 128.15	db2_mmi2sps_zustand_aw (1. Wort)	MMI → SPS
	db2_mmi2sps_i_zustand_aw (2. - 16. Wort)	
144.00 – 159.15	db2_mmi2sps_tasten_aw	MMI → SPS
160.00 – 160.15	db2_mmi2sps_quit_cnt_w	MMI → SPS
161.00 – 161.15	db2_mmi2sps_msg_cnt1_w	
162.00 – 162.15	db2_mmi2sps_msg_auftrag_w	
163.00 – 163.15	db2_mmi2sps_msg_laenge_w	
164.00 – 189.15	db2_mmi2sps_msg_daten_aw	
190.00 – 190.15	db2_mmi2sps_msg_cnt2_w	
191.00 – 191.15	db2_mmi2sps_ok_cnt_w	MMI → SPS
192.00 – 223.15	db2_nc2sps_technodaten_aw	NC → SPS
2524.00 – 255.15	db2_nc2sps_maschinenkonstante_aw	NC → SPS

Erläuterung

Datenwort	Variablenname	Erläuterung
000.00 – 007.15 008.00 – 015.15	db2_sps2mmi_zustand_aw	Bei aktivierter Tastenkontrolle ("db1_sps2nc_freigaben_mmi_w"; DB1.31.4=1) korrespondieren die 128 Bits von "db2mmi_zustand_aw" in den Datenworten DB2.8.0 bis DB2.15.15 mit den MMI-Tasten "db1_nc2sps_mmi_tasten_aw"; DB1.212.0 bis DB1.219.15.
016.00 – 079.15	db2_sps2mmi_anzeige_aw	Wird momentan nicht ausgewertet.
080.00 – 095.15	db2_sps2mmi_hinweis_aw	Signalzustand "1" bewirkt, dass im Fenster SPS-Meldungen am MMI ein Text dargestellt wird. Die Texte sind in einer Datei (default: Lenze.txt) abgelegt, wobei DW080.00 mit dem Eintrag 01020001, DW080.01 mit dem Eintrag 01020002 usw. verknüpft ist.
096.00 – 096.15 097.00 – 097.15 098.00 – 098.15 099.00 – 099.15 100.00 – 125.15 126.00 – 126.15	db2_sps2mmi_quit_cnt_w db2_sps2mmi_msg_cnt1_w db2_sps2mmi_msg_auftrag_w db2_sps2mmi_msg_laenge_w db2_sps2mmi_msg_daten_aw db2_sps2mmi_msg_cnt2_w	Schnittstelle für Nachrichten zwischen SPS und MMI, die in der CoDeSys-Bibliothek stdhmi32.lib realisiert wurde.
127.00 – 127.15 191.00 – 191.15	db2_sps2mmi_ok_cnt_w db2_mmi2sps_ok_cnt_w	Die Datenworte dienen zur gegenseitigen Kontrolle von SPS und MMI. Damit lässt sich überwachen, ob der jeweilige Gegenpart noch "lebt". Funktionsweise: SPS: DW127 := DW191; MMI: DW191 := DW127 + 1; Die SPS kann nun erkennen, wenn sich beide Datenworte über einen bestimmten Zeitraum nicht unterscheiden, dass das MMI nicht mehr "lebt".
128.00 – 143.15	db2_mmi2sps_zustand_aw	Bei Verwendung des ETC-MMI wird hier die gewählte Unterbetriebsart abgelegt: 0: keine Unterbetriebsart gewählt; Betriebsart (DW131) = 1 Betriebsart (DW131) = 1 1: Schrittfahren 2: modales Fahren 3: Zielpunktfahren 4: Handrad 5: manuelle Referenzfahrt 6: automatische Referenzfahrt 7: Nullpunkte Betriebsart (DW131) = 3 1: Satzvorlauf Betriebsart (DW131) = 4 1: Teachen
144.00 – 159.15	db2_mmi2sps_tasten_aw	Wird momentan nicht ausgewertet.
160.00 – 160.15 161.00 – 161.15 162.00 – 162.15 163.00 – 163.15 164.00 – 189.15 190.00 – 190.15	db2_mmi2sps_quit_cnt_w db2_mmi2sps_msg_cnt1_w db2_mmi2sps_msg_auftrag_w db2_mmi2sps_msg_laenge_w db2_mmi2sps_msg_daten_aw db2_mmi2sps_msg_cnt2_w	Schnittstelle für Nachrichten zwischen SPS und HMI, die in der CoDeSys-Bibliothek stdhmi32.lib realisiert wurde.
191.00 – 191.15	db2_mmi2sps_ok_cnt_w	siehe oben
192.00 – 223.15	db2_nc2sps_technodaten_aw	Wird momentan nicht ausgewertet.
224.00 – 255.15	db2_ncp2sps_Maschinenkonstante_aw	Die Werte der Maschinenkonstanten MK_DW224_255 werden eins zu eins in diesen Datenworten abgelegt.

5.2 Erweiterte Schnittstelle für MMI-Funktionen

5.2.1 Datenbausteine 8 ... 14

Belegung

DB8 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 255	reserviert	
DB9 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 255	reserviert	
DB10 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 255	reserviert	
DB11 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 247	reserviert	
DW250 - 253	Zielposition Satz Achse 0	NC → SPS
DW254 - 255	Zielposition Satz Achse 1 (LOW-WORD)	NC → SPS
DB12 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 255	reserviert	
DW000 - 001	Zielposition Satz Achse 1 (HIGH-WORD)	NC → SPS
SW002 - 005	Zielposition Satz Achse 2	NC → SPS
DW006 - 009	Zielposition Satz Achse 3	NC → SPS
DW010 - 013	Zielposition Satz Achse 4	NC → SPS
DW014 - 017	Zielposition Satz Achse 5	NC → SPS
DW018 - 021	Zielposition Satz Achse 6	NC → SPS
DW022 - 025	Zielposition Satz Achse 7	NC → SPS
DW026 - 029	Zielposition Satz Achse 8	NC → SPS
DW030 - 033	Zielposition Satz Achse 9	NC → SPS
DW034 - 037	Zielposition Satz Achse 10	NC → SPS
DW038 - 041	Zielposition Satz Achse 11	NC → SPS
DW042 - 045	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 0	NC → SPS
DW046 - 049	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 1	NC → SPS
DW050 - 053	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 2	NC → SPS
DW054 - 057	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 3	NC → SPS
DW058 - 061	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 4	NC → SPS
DW062 - 065	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 5	NC → SPS
DW066 - 069	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 6	NC → SPS
DW070 - 072	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 7	NC → SPS
DW074 - 077	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 8	NC → SPS
DW078 - 081	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 9	NC → SPS
DW082 - 085	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 10	NC → SPS
DW086 - 089	Abstand aktueller Nullpunkt zu Referenzpunkt Achse 11	NC → SPS
DW090 - 093	Istposition Satz Achse 0	NC → SPS
DW094 - 097	Istposition Satz Achse 1	NC → SPS
DW098 - 101	Istposition Satz Achse 2	NC → SPS
DW102 - 105	Istposition Satz Achse 3	NC → SPS
DW106 - 109	Istposition Satz Achse 4	NC → SPS
DW110 - 113	Istposition Satz Achse 5	NC → SPS
DW114 - 117	Istposition Satz Achse 6	NC → SPS

DB12 Datenwort	Name	Richtung
DW118 - 121	Istposition Satz Achse 7	NC → SPS
DW122 - 125	Istposition Satz Achse 8	NC → SPS
DW126 - 129	Istposition Satz Achse 9	NC → SPS
DW130 - 133	Istposition Satz Achse 10	NC → SPS
DW134 - 137	Istposition Satz Achse 11	NC → SPS
DW137	Schleppabstand Achse 0 in Inkrementen	NC → SPS
DW139	Schleppabstand Achse 1 in Inkrementen	NC → SPS
DW140	Schleppabstand Achse 2 in Inkrementen	NC → SPS
DW141	Schleppabstand Achse 3 in Inkrementen	NC → SPS
DW142	Schleppabstand Achse 4 in Inkrementen	NC → SPS
DW143	Schleppabstand Achse 5 in Inkrementen	NC → SPS
DW144	Schleppabstand Achse 6 in Inkrementen	NC → SPS
DW145	Schleppabstand Achse 7 in Inkrementen	NC → SPS
DW146	Schleppabstand Achse 8 in Inkrementen	NC → SPS
DW147	Schleppabstand Achse 9 in Inkrementen	NC → SPS
DW148	Schleppabstand Achse 10 in Inkrementen	NC → SPS
DW149	Schleppabstand Achse 11 in Inkrementen	NC → SPS
DW150 - 151	Drehzahl Spindel 0	NC → SPS
DW152 - 153	Drehzahl Spindel 1	NC → SPS
DW154 - 155	Drehzahl Spindel 2	NC → SPS
DW156 - 157	Drehzahl Spindel 3	NC → SPS
DW158 - 159	Drehzahl Spindel 4	NC → SPS
DW160 - 161	Drehzahl Spindel 5	NC → SPS
DW174 - 175	Ereigniszähler	NC → SPS
DW176 - 177	Ereignisabstand	NC → SPS
DR178	Betriebsart	NC → SPS
DL178	Programmbearbeitung aktiv	NC → SPS
DR179	Satzvorlauf	NC → SPS
DL179	Maßsystem (mm/inch)	NC → SPS
DR180	Satz ausblenden	NC → SPS
DL180	Einzelatz	NC → SPS
DR181	Wahlweise Halt	NC → SPS
DL181	Programmierter Halt	NC → SPS
182.00 - 182.15	Referenzpunkt angefahren ja/nein	NC → SPS
183.00 - 183.15	Endschalter + angefahren ja/nein	NC → SPS
184.00 - 184.15	Endschalter – angefahren ja/nein	NC → SPS
185.00 - 185.15	Referenznocken angefahren ja/nein	NC → SPS
186.00 - 186.00	Reserve-Eingang (AR)	NC → SPS
DW194 - 197	Winkel Grunddrehung	NC → SPS
DW198 - 201	Schleppabstand von Achse 0 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW202 - 205	Schleppabstand von Achse 1 n Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW206 - 209	Schleppabstand von Achse 2 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW210 - 213	Schleppabstand von Achse 3 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW214 - 217	Schleppabstand von Achse 4 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW218 - 221	Schleppabstand von Achse 5 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW222 - 225	Schleppabstand von Achse 6 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW226 - 229	Schleppabstand von Achse 7 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW230 - 233	Schleppabstand von Achse 8 in Eingabeeinheiten	NC → SPS

DB12 Datenwort	Name	Richtung
DW234 - 237	Schleppabstand von Achse 9 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW238 - 241	Schleppabstand von Achse 10 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW242 - 245	Schleppabstand von Achse 11 in Eingabeeinheiten	NC → SPS
DW254	Override Achsen	NC → SPS
DW255	Override Spindeln	NC → SPS

DW174 - 175: Ereigniszähler; Anzahl der positiven Flanken am "Reserveeingang der ersten Achse".

DW176 - 177: Ereignisabstand; zeitlicher Abstand zwischen zwei Ereignissen (s. DW174 - 175) in Mikrosekunden. Kleinste Auflösung: Feininterpolationstakt.

DB13 Datenwort	Name	Richtung
DR034	reserviert (eigentlich Kanalnummer)	NC → SPS
DL034	Programm aktiv	NC → SPS
DR035	aktuelle Werkzeugnummer	NC → SPS
DL035	aktuelle Werkstücknummer	NC → SPS
DW036 - 037	Aktivkennung Achse 0 - 3	NC → SPS
DW038 - 041	Bandgeschwindigkeit	NC → SPS
DW042	aktuelle Programmnummer	NC → SPS
DW043	aktuelle programmierte Satznummer	NC → SPS
DW044	aktuelle relative Satznummer	NC → SPS
DW045	letzte M-Funktion	NC → SPS
DW046	aktuelle Verweilzeit	NC → SPS
DR049	Ebene	NC → SPS
DL049	Bahn- / Streckenbetrieb	NC → SPS

DB14 Datenwort	Name	Richtung
DW000 - 255	reserviert	

5.2.2 Datenbaustein 15

Belegung

Der Datenbaustein 15 stellt die "virtuelle Tastatur" des NC-Rechners dar. Dieser Baustein kann von der SPS nur dann beschrieben werden, wenn kein ETC-MMI an die Steuerung angeschlossen ist. Ansonsten kann der Inhalt von der SPS nur gelesen werden.

Datenwort	Name	Richtung
DR010	Wahlweise Halt	MMI → NC
DL010	Einzel- / Folgesatz	MMI → NC
DR011	Satz ausblenden	MMI → NC
DW028 - 033	Verfahrtasten Achse 0 - 11	MMI → NC
DW036 - 039	Override Wahlschalter 1 - 4	MMI → NC
DW040 - 043	Geschwindigkeitsvorwahl für Verfahrtasten	MMI → NC
DW044 - 047	Schrittweitenvorwahl	MMI → NC

Beschreibung

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
010.00-07	Wahlweise Halt	MMI → NC	statisch

Aktivieren der Ausführung von M01. Dieses Signal wird vom NC-Kern nicht ausgewertet, die entsprechende Funktion muss bei Bedarf in der SPS durch Wegnahme der Vorschub- oder Einlesefreigabe bei M01 implementiert werden.

Wirkung im NC:

0 = wahlweise Halt inaktiv

1 = wahlweise Halt aktiv

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
010.08-15	Einzel- / Folgesatz	MMI → NC	statisch

Umschalten von Folge- auf Einzelsatzbetrieb und umgekehrt.

Wirkung im NC: Bearbeitung eines Programms kontinuierlich (Folgesatz) oder satzweise (Einzelsatz).

0 = Folgesatz

1 = Einzelsatz

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
011.00-07	Satz ausblenden	MMI → NC	statisch

Mit diesem Signal kann die Funktion "Satz ausblenden" ein- oder ausgeschaltet werden.

Wirkung im NC: Sätze mit einem vorangestellten "/" werden ausgeblendet, d. h. sie werden nicht ausgeführt.

0 = Satz ausblenden inaktiv

1 = Satz ausblenden aktiv

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
028.00-07	Verfahrtaste Achse 0	MMI → NC	statisch
028.08-15	Verfahrtaste Achse 1	MMI → NC	statisch
029.00-07	Verfahrtaste Achse 2	MMI → NC	statisch
029.08-15	Verfahrtaste Achse 3	MMI → NC	statisch
030.00-07	Verfahrtaste Achse 4	MMI → NC	statisch

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
030.08-15	Verfahrtaste Achse 5	MMI → NC	statisch
031.00-07	Verfahrtaste Achse 6	MMI → NC	statisch
031.08-15	Verfahrtaste Achse 7	MMI → NC	statisch
032.00-07	Verfahrtaste Achse 8	MMI → NC	statisch
032.08-15	Verfahrtaste Achse 9	MMI → NC	statisch
033.00-07	Verfahrtaste Achse 10	MMI → NC	statisch
033.08-15	Verfahrtaste Achse 11	MMI → NC	statisch

Diese Signale dienen zum Verfahren der Achsen. Für jede Achse steht ein Byte zur Verfügung. Durch Beschreiben der Bytes wird die jeweilige Aktion ausgeführt.

Wirkung im NC:

-100 bis +100: Verfahren mit % der Maximalgeschwindigkeit. Das Vorzeichen gibt die Richtung an.

+/-101: Tippen um Schrittweite (entsprechend DW44 ... 47) auf der Bahn bei fehlender Vorschubfreigabe. Nur bei einer programmierten Verfahrbewegung verfügbar.

+/-102: Referenzpunktfahrt (Vorzeichen bleibt unbeachtet).

+/-103: Nullpunktsetzen (Vorzeichen bleibt unbeachtet).

+/-104: Schrittfahren.

+/-105: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 1.

+/-106: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 3.

+/-107: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 10.

+/-108: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 30.

+/-109: Handrad aktiv - Bewertungsfaktor 100.

+/-110: Verfahrbefehl für SPS-Achse.

+/-111: Verfahren mit der Geschwindigkeit aus P208 ... 223.

Das Vorzeichen gibt die Richtung an (📖 130).

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
036	Allgemeiner Override für Achsen	MMI → NC	statisch
037	Override für Spindeldrehzahlen	MMI → NC	statisch
038	Override für Oszillationsgeschwindigkeit	MMI → NC	statisch
039	Override für SPS-Achsen (Zielpunktfahrt)	MMI → NC	statisch

Bestimmung eines vorzeichenbehafteten Bewertungsfaktors für die momentan gültige Verfahrgeschwindigkeit. Angabe in 0,1 % Schritten.

Wirkung im NC: Der ausgewählte Wert wird als Faktor zur Bewertung der momentan programmierten Maximalgeschwindigkeit vom Grobinterpolator verwendet. Der Override ist sowohl im Handbetrieb als auch Automatik wirksam. Er kann durch M-Funktionen innerhalb eines Programms gesperrt werden.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
040-043	Geschwindigkeitsvorwahl für Verfahr- tasten	MMI → NC	statisch

Bestimmung der Geschwindigkeit beim modalen Fahren mit Verfahrtasten. Angabe in [mm/min] als 64-Bit floating point Zahl.

Wirkung im NC: Der ausgewählte Wert wird in das Parameterfeld an eine fest definierte Stelle übernommen. Bei jedem Auslösen der Verfahrtaste wird die jeweilige Achse modal mit der eingegebenen Geschwindigkeit gefahren.

Datenwort	Name	Richtung	Signalart
044-047	Schrittweitenvorwahl	MMI → NC	statisch

Bestimmung der Schrittweite beim Handverfahren im Schrittbetrieb. Angabe in [mm] bzw. [inch] als 64-Bit floating point Zahl.

Wirkung im NC: Der ausgewählte Wert wird in das Parameterfeld an eine fest definierte Stelle übernommen. Bei jedem Auslösen der Verfahrtaste wird die jeweilige Achse um das angegebene Delta-Stück bewegt.

ETC-MMI-Gateway

Das MMI-Gateway ist das Kommunikationsprogramm zwischen Windows Applikationen und ETC-Steuerungen. Unterschiedliche Applikationen, wie MMIs, Konfigurationstools oder OPC-Server können gleichzeitig ihre Verbindungen zu einer oder mehreren Steuerungen aufbauen.

Das Gateway implementiert alle nötigen Mechanismen für Zugriffsverwaltung, Fehlerhandling und Diagnose und unterstützt steuerungsspezifische Hardwaretreiber und Kommunikationsprotokolle. Mit Hilfe des Konfigurationstools können neue Verbindungen eingefügt bzw. vorhandene Verbindungen editiert werden.

ETC-MMI-Gateway installieren

Das ETC-MMI-Gateway wird bei der Installation des Lenze-ETC-MMIs mitinstalliert. Es kann aber auch als separate Applikation installiert werden und steht dann als Kommunikationskanal für andere Applikationen zur Verfügung.

Folgende Dateien werden bei der Installation in das Systemverzeichnis auf den PC kopiert (z. B. c:\Windows\System32):

Datei	Beschreibung
mmigtway.exe	Gateway-Programm
mmictr.dll	Schnittstelle für die Applikation
ipcom.dll	DLL mit internen Gateway-Funktionen
gtwconf.exe	Konfigurationsoberfläche
mmigtway.ini	Konfigurationsdatei  296




Hinweis!

Wenn Sie das ETC-MMI-Gateway ohne ETC-MMI installieren möchten, kopieren Sie die Dateien manuell in Ihr Systemverzeichnis (z. B. c:\windows\system32).

6.2 ETC-MMI-Gateway starten

Das ETC-MMI-Gateway wird automatisch gestartet, wenn eine Applikation (z. B. ETC-MMI) die "mmictrl.dll" lädt. Dabei wird die aktuelle Konfiguration aus der Datei "mmigtway.ini" (📖 296) gelesen und überprüft.

In der Taskleiste erscheint ein Symbol für das ETC-MMI-Gateway. Mit einem Mausklick auf das Gateway-Symbol öffnen Sie ein Menü.

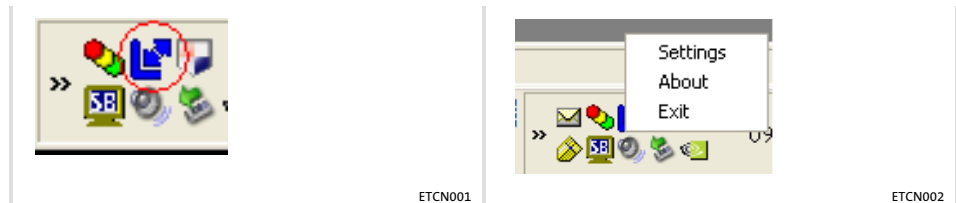

Settings: Konfigurationsoberfläche starten.

About: Versions- und Herstellerinformationen anzeigen.

Exit: Gateway schließen (wenn aktive Verbindungen zu einer Applikation bestehen, wird eine Warnung angezeigt).


6.3 ETC-MMI-Gateway konfigurieren

Über die Konfigurationsoberfläche des ETC-MMI-Gateways konfigurieren Sie die Verbindungen zu den Steuerungen und rufen Debug-Informationen ab.

Die Konfigurationsoberfläche ist eine separate Applikation (gtwconf.exe), die mit dem ETC-MMI-Gateway installiert wird. Sie kann über das Gateway-Menü (📖 289) oder als Windows-Applikation z. B. über den Windows-Explorer gestartet werden.

6.3.1 Connection - Verbindungen einrichten

Das Register "Connections" zeigt die Liste der konfigurierten Verbindungen.

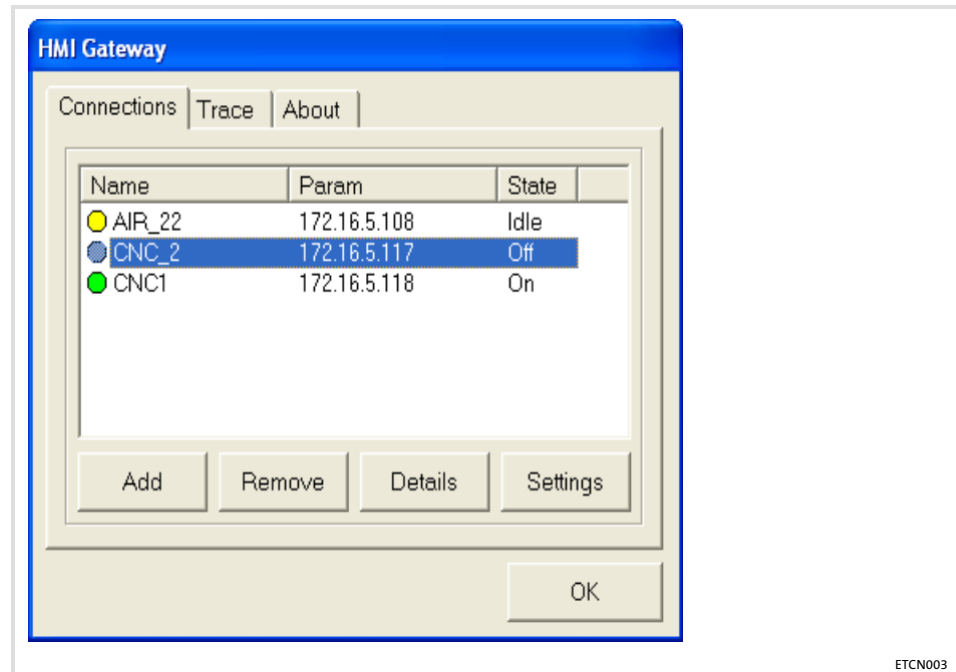

Name: Statusanzeige und Verbindungsname

Graues LED-Zeichen: Die Verbindung zwischen PC und Steuerung besteht nicht. Mögliche Ursachen: Steuerung ausgeschaltet, keine elektrische Verbindung, falsche IP-Adresse

Gelbes LED-Zeichen: Die Verbindung zwischen PC und Steuerung besteht. Die Steuerung antwortet. Nachrichten und/oder zyklische Daten werden nicht gesendet.

Grünes LED-Zeichen: Die Verbindung zwischen PC und Steuerung besteht. Die Steuerung antwortet. Nachrichten und/oder zyklische Daten werden gesendet.

Param: Verbindungsparameter, z. B. IP-Adresse

State: Verbindungsstatus. Möglich sind:

On (grün): Kommunikation und Nachrichten werden gesendet

Off (grau): keine Kommunikation

Idle (gelb): Kommunikation OK, kein Datenaustausch


**Hinweis!**

Bevor Sie eine Applikation starten, kontrollieren Sie Folgendes:

- Entspricht die angezeigte IP-Adresse auch wirklich der Adresse der Steuerung, die Sie ansprechen möchten?
- Wurde die IP-Adresse fälschlicherweise mehreren Steuerungen zugeordnet?

Add - neue Verbindung anlegen

Über die Schaltfläche **<Add>** legen Sie eine neue Verbindung an. Im Dialog "Settings" geben Sie die Kommunikationsparameter vor.

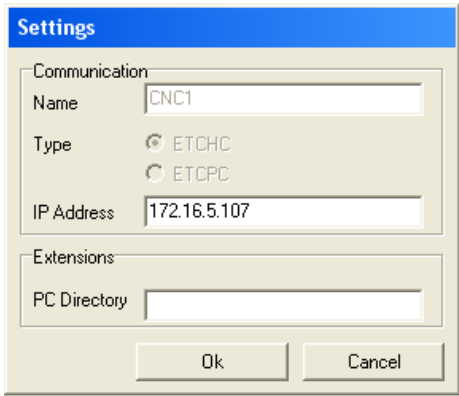

Name: Damit eine Applikation über das ETC-MMI-Gateway mit einer Steuerung kommunizieren kann, muss jeder Verbindung ein eindeutiger Name zugewiesen werden. Beliebige Namen sind erlaubt. Vergeben Sie z. B. einheitliche Namen "ETC0", "ETC1" usw. oder applikationsspezifische Namen "Rampe", "Lasersteuerung" usw. Ein Name kann bis 31 ASCII-Zeichen enthalten ("A ... Z", "a ... z", "0 ... 9").

Type: Geben Sie hier den Verbindungstyp ETCHC vor; d. h. Ethernet-Kommunikation über DPR/UDP/IP-Protokoll.

IP Address: Geben Sie hier die IP-Adresse der ETC vor (📖 25).

PC Directory: Über diesen Eintrag kann die Steuerung auf Dateien (z. B. DIN-Programme) des PC zugreifen. Als Eintrag ist ein Verzeichnis (z. B. c:/din-files) anzugeben. Die Steuerung geht davon aus, dass sie auf eine PC-Disk zugreifen kann.


<Ok>: Mit dieser Schaltfläche schreiben Sie die Eingaben in die Datei "mmigtway.ini" (📖 296). Wenn bereits eine Verbindung mit den gleichen Parametern existiert, wird der Fehler "Gateway cannot change the parameter" gemeldet.

Remove – Verbindung löschen

Über die Schaltfläche **<Remove>** löschen Sie die markierte Verbindung. Sie können nur Verbindungen löschen, die von keiner Applikation benutzt werden.

Details –
Kommunikationsstatus
anzeigen

Wenn Sie sich den Kommunikationsstatus der markierten Verbindung anzeigen lassen möchten, klicken Sie die Schaltfläche **<Details>**.

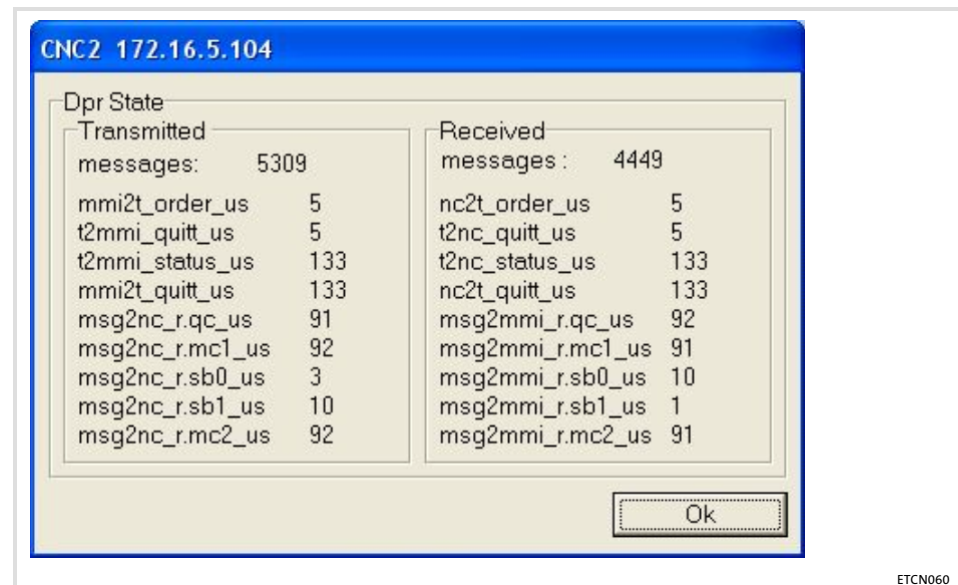

Weitere Informationen zu den DPR-Variablen erhalten Sie weiter hinten in diesem Kapitel (📖 298).

**Settings –
Verbindungsparameter
editieren**

Über die Schaltfläche **<Settings>** können Sie die Kommunikationsparameter der markierten Verbindung editieren, wenn sich z. B. die IP-Adresse der Steuerung geändert hat.

Name und **Steuerungstyp** können nicht geändert werden. Möchten Sie auch den Verbindungstyp ändern, löschen Sie die Verbindung und legen eine neue mit demselben Namen an.

IP Adress: Geben Sie hier die IP-Adresse der ETC vor (📖 25).

PC Directory: Über diesen Eintrag kann die Steuerung auf Dateien (z. B. DIN-Programme) des PC zugreifen. Als Eintrag ist ein Verzeichnis (z. B. c:/din-files) anzugeben. Die Steuerung geht davon aus, dass sie auf eine PC-Disk zugreift.

<Ok>: Mit dieser Schaltfläche schreiben Sie die Eingaben in die Datei "mmigtway.ini" (📖 296). Wenn bereits eine Verbindung mit den gleichen Parametern existiert, wird der Fehler "Gateway cannot change the parameter" gemeldet.

Neue Parameter werden vom Gateway sofort übernommen.

6.3.2 Trace – Fehlerlogbuch

Bei Störungen in der Kommunikation können auf diesem Register Trace-Aufnahmen aktiviert werden.


Gateway-Traces stellen interne Ereignisse des Kommunikationskanals zwischen der Applikation und dem Gateway dar und enthalten Informationen über den Kommunikationsablauf bzw. über die Ursachen der aufgetretenen Fehler.

Trace-Aufnahmen werden in der Datei "mmigtway.trc" gespeichert, die jedesmal beim Hochlauf des Gateways neu angelegt wird.



Hinweis!

Wir empfehlen, im normalen Betrieb alle Trace-Aufnahmen zu deaktivieren.

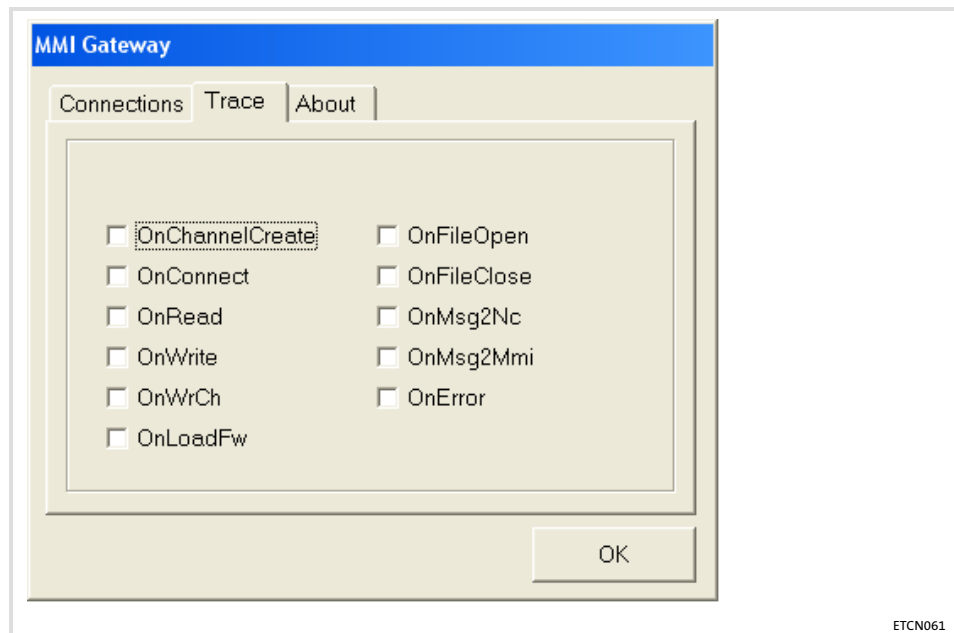

Markieren Sie die jeweiligen Kontrollfelder, um Trace-Informationen bei folgenden Ereignissen aufzuzeichnen:

OnChannelCreate: Erzeugen eines neuen Kommunikationskanal im Gateway.

OnConnect: Öffnen/Schließen eines Kommunikationskanals.

OnRead: Empfangen einer Nachrichten über den Kommunikationskanal.

OnWrite: Senden einer Nachrichten über den Kommunikationskanal.

OnLoadFirmware: Übertragen der Firmware.

OnFileOpen: Öffnen einer Datei.

OnFileClose: Schließen einer Datei.

OnMsg2Nc: Senden einer Nachricht an die Steuerung.


OnMsg2Mmi: Senden einer Nachricht an die Applikation (ETC-MMI).

OnError: Bei Auftreten eines Fehlers.

Aktivierte Traces werden beim nächsten Starten des Gateways automatisch wieder eingeschaltet.

6.3.3 About – Versionsinformationen

Das Register "About" zeigt die Versionsnummern des Gateways, des Konfigurationstools und der MmiCtrl.dll.

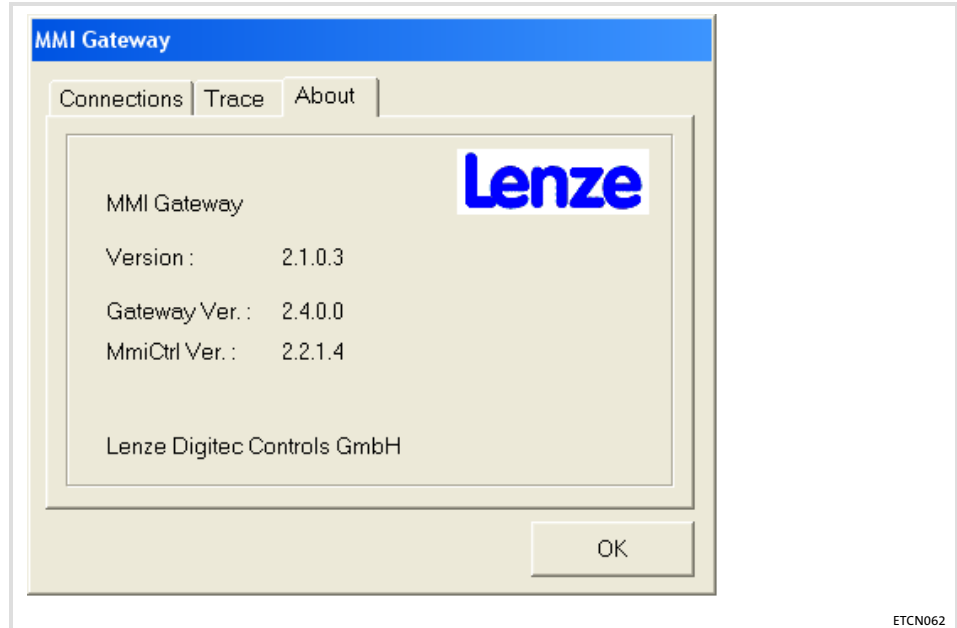

6.4 Mmigtway.ini

In der Datei "mmigtway.ini" wird die aktuelle Konfiguration des Gateways gespeichert.

Sektion [Connection]

In der Sektion [Connections] werden die allgemeine Informationen des Gateways gespeichert. Folgende Schlüsselvariablen sind definiert:

- ▶ UdpConns = Anzahl der UDP Verbindungen (Anzahl ETCHCs)
- ▶ PciConns = ohne Bedeutung
- ▶ DemoConns = reserviert für simulierte Verbindungen

Sektion [Options]

In der Sektion [Options] mit der Schlüsselvariable "AutoClose" kann festgelegt werden, ob das Gateway automatisch geschlossen werden soll, wenn keine Verbindung zu einer Applikation besteht.

Sektion [Traces]

Die in der Sektion [Traces] definierten Schlüsselvariablen stellen die aktiven Traces dar. Ist der Wert der Variable ungleich Null werden entsprechende Trace-Informationen in der Datei "mmigtway.trc" protokolliert (📖 293).

Sektionen der Verbindungen

Für jede Verbindung wird eine weitere Sections angelegt, wobei "*" der Index der Verbindung ist.:

- ▶ [UdpConn*] - für UDP Verbindung (ETCHC)
- ▶ [PciConn*] - ohne Bedeutung
- ▶ [DemoConn*] - für Demo Verbindung

Unter den Schlüsselvariablen "Name", "Param", "PcDir" werden die Namen der Verbindung, die Kommunikationsparameter (IP-Adresse) und der PC-Disk Pfad gespeichert.

6.4.1 Beispiel der Datei "mmigtway.ini"

```
[Connections]
UdpConns=3
PciConns=1
DemoConns=0
[Options]
AutoClose=0
[Traces]
OnChCreate=0
OnConnect=0
OnRead=0
OnWrite=0
OnWrCh=0
OnLoadFw=0
OnFileOpen=0
OnFileClose=0
OnMsg2Nc=0
OnMsg2Mmi=0
OnError=0
ConnTrc=0
OnAddConn=0
[UdpConn0]
Name=CNC0
Param=172.16.5.113
PcDir=
[UdpConn1]
Name=CNC1
Param=172.16.5.114
PcDir=
[PciConn1]
Name=MyPnc
Param=0
PcDir=
[UdpConn2]
Name=CNC2
Param=172.16.5.115
PcDir=
```

6.5 Kompatibilität mit vorhandenen Applikationen

Das Gateway ist mit mmidel32.dll-basierten Applikationen kompatibel.

Folgende Schritte sind für die Anpassung nötig:

- ▶ Vorhandene Version der mmidel32.dll löschen.
- ▶ Gateway-Dateien ins Systemverzeichnis kopieren.
- ▶ Aktuelle mmidel32.dll (ab Version 3.08) in das Applikationsverzeichnis (z. B. C:\Programme\Lenze\ETC\MMI) kopieren.
- ▶ Im Applikationsverzeichnis eine mmictrl.ini-Datei erzeugen.
Dort muss in der Sektion [devices], Schlüsselvariable "default" der Name der Steuerung angegeben werden, zu der die Kommunikation aufgebaut werden soll.

6.6 Kommunikationswerte im DPR Bereich

Name	Bedeutung
Kommunikationsbereich MMI->NC	
mmi2t_order_us	Befehl an Kommunikationsprozessor
t2mmi_quitt_us	Quittung vom Kommunikationsprozessor
t2mmi_status_us	Status vom Kommunikationsprozessor
mmi2t_quitt_us	Quittung an Kommunikationsprozessor
msq2nc_r.qc_uc	Nachrichten-Quittungszähler
msq2nc_r.mc1_us	Nachrichten-Start-Meldungszähler
msq2nc_r.sb0_us	Nachrichten-Hauptgruppe
msq2nc_r.sb1_us	Nachrichten-Untergruppe
msq2nc_r.mc2_us	Nachrichten-Ende-Meldungszähler
Kommunikationsbereich NC-> MMI	
nc2t_order_us	Befehl an Kommunikationsprozessor
t2nc_quitt_us	Quittung vom Kommunikationsprozessor
t2nc_status_us	Status vom Kommunikationsprozessor
nc2t_quitt_us	Quittung an Kommunikationsprozessor
msq2mmi_r.qc_uc	Nachrichten-Quittungszähler
msq2mmi_r.mc1_us	Nachrichten-Start-Meldungszähler
msq2mmi_r.sb0_us	Nachrichten-Hauptgruppe
msq2mmi_r.sb1_us	Nachrichten-Untergruppe
msq2mmi_r.mc2_us	Nachrichten-Ende-Meldungszähler

7 ETC-MMI

Das Programm "ETC-MMI" wird für folgende Aufgaben verwendet:

- ▶ Steuerung konfigurieren
- ▶ Steuerung bedienen und beobachten
- ▶ Steuerung warten und Fehler diagnostizieren

7.1 ETC-MMI installieren



Hinweis!

Das ETC-MMI-Gateway wird bei der Installation des Lenze ETC-MMIs mitinstalliert

1. Starten Sie über den Windows-Explorer das Programm "setup.exe" auf der ETC-MMI-Installations-CD.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Folgendes wird abgefragt:
 - Demo- oder Standard-Installation
 - Steuerungstyp (ETCHC)
 - IP-Adresse der ETCHC (📖 25).

In der Startleiste wird der Eintrag "Lenze ETC-MMI" angelegt, über den die Applikation gestartet werden kann.
3. Überprüfen Sie, dass TCP/IP-Protokolle in Netzwerkeigenschaften installiert sind (**Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerk**).


Installierte Dateien

Bei der Standard-Installation befinden sich nach erfolgreicher Installation folgende Dateien und Dateipfade auf der Festplatte des PC:

z. B. c:\Programme\Lenze\ETC\MMI\	
Lenze.exe	ETC-MMI-Applikation
ncform.hlp	Hilfedatei
install.hlp	Installationsanleitung
...\bin\	
etc*.rsc	ETCHC-Firmware (z. B. etchc_2g.rsc für Gerätegeneration 2)
spsdummy.prg	Beispiel eines SPS-Programms
...\cfg\	Konfigurationsverzeichnis
muster.mk	Maschinenkonstanten-Datei mit Grundeinstellungen
delphmmi.ini	Initialisierungs- bzw. Konfigurationsdatei für ETC-MMI
interpreter.ini	Konfigurationsdatei für die DIN-Anzeigen
dpr.txt	Beschreibung des DPR-Layouts für Diagnosefunktion DPR
...\sprache\de\	Konfigurationsverzeichnis
mkorg.txt	ASCII-Datei, die Hilfsinformationen zur Einstellung der Maschinenkonstanten enthält (allgemeine Maschinenkonstanten)
mkuser.txt	ASCII-Datei, die Hilfsinformationen zur Einstellung der Maschinenkonstanten enthält (applikationsabhängige Maschinenkonstanten)
mmi_fehl.db	ASCII-Datei, die Fehlermeldungen des MMI enthält
ncr_fehl.db	ASCII-Datei, die Fehlermeldungen des NC enthält
sps_fehl.db	ASCII-Datei, die Fehlermeldungen der SPS enthält
sprache.txt	ASCII-Datei, die allgemeine Texte, Hinweise, Fehlermeldungen, Informationen über Ein-/Ausgänge und Funktionstasten enthält
m_fkt.txt	M-Funktionsliste für Programmieren (Version Blockeditor)
...\log\	Ordner für alle temporären Dateien, die von der Steuerung zurückgeladen werden
...\prg\	DIN-Datei-Verzeichnis
nikolaus.din	Beispiel einer DIN-Datei (Kontur)
...\prg\zyklen\	Zyklen-Datei-Verzeichnis
8001.din	Beispiel einer Zyklen-Datei (Kontur)
...\prg\zyklen\bmp\	Bild-Datei-Verzeichnis
kreis.bmp	Beispiel einer Bild-Datei
z. B. c:\windows\system32	
mmigrp32.dll	MMI-DLL
mmigtway.exe	Gateway-Programm
mmigtwayini	Konfigurationsdatei für mmigtway.exe 296
mmictr.dll	Schnittstelle für die Applikation
ipcom.dll	DLL mit internen Gateway-Funktionen
gtwconf.exe	Konfigurationsoberfläche
zipdll.dll	
netconf.exe	Konfigurationsprogramm für IP-Adressen
netconf.ini	Konfigurationsdatei für netconf.exe

7.2 ETC-MMI starten

1. Starten Sie das ETC-MMI über **<Start> → Programme → Lenze → ETC-MMI → Lenze ETC-MMI**.

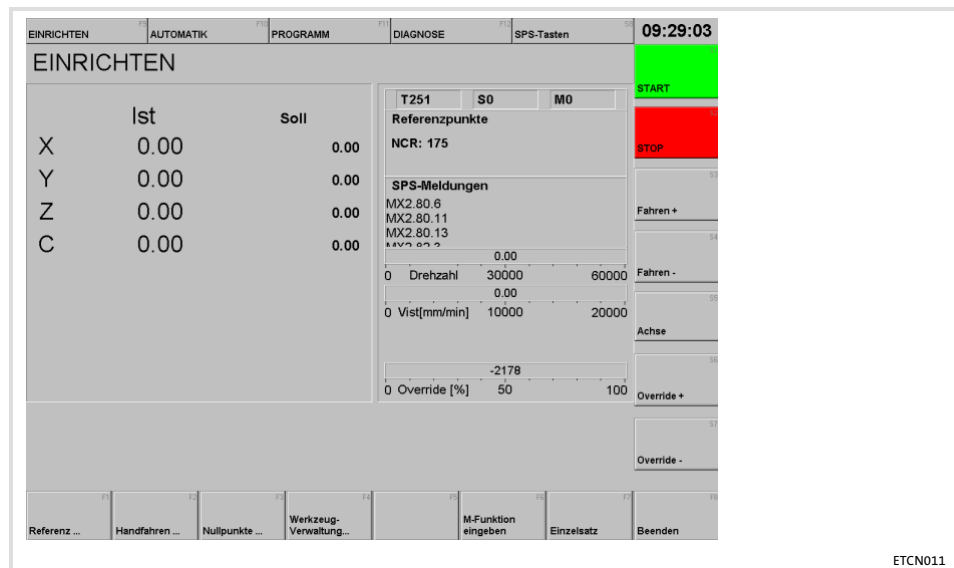

ETCN011

Das ETC-MMI-Gateway wird automatisch mitgestartet. Die Applikation ist auf der Taskleiste zu sehen:



ETCN001


7.3 IP-Adresse über "NetConf" einstellen

**Hinweis!**


Alternativ kann die IP-Adresse auch über ein Terminal-Programm eingestellt werden. Eine Beschreibung der Vorgehensweise dafür und wichtige Hinweise zum Thema "IP-Adressen" finden Sie im Kapitel "Erste Schritte" (25).

1. Starten Sie das Tool "NetConf" aus dem ETC-MMI heraus über die Tastenkombination **<Strg>+<T>**.


Alternativ kann "NetConf" auch aus dem Windows-Programmaufruf gestartet werden: **<Start> → Programme → Lenze → ETC-MMI → NetConf**

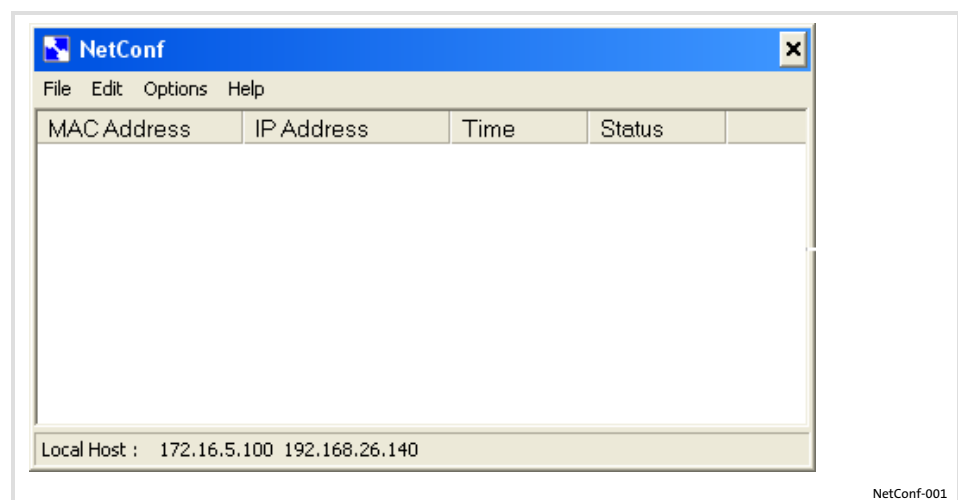

2. Schalten Sie die Steuerung aus und nach kurzer Zeit wieder an. NetConf ermittelt jetzt alle Steuerungs-IP-Teilnehmer.

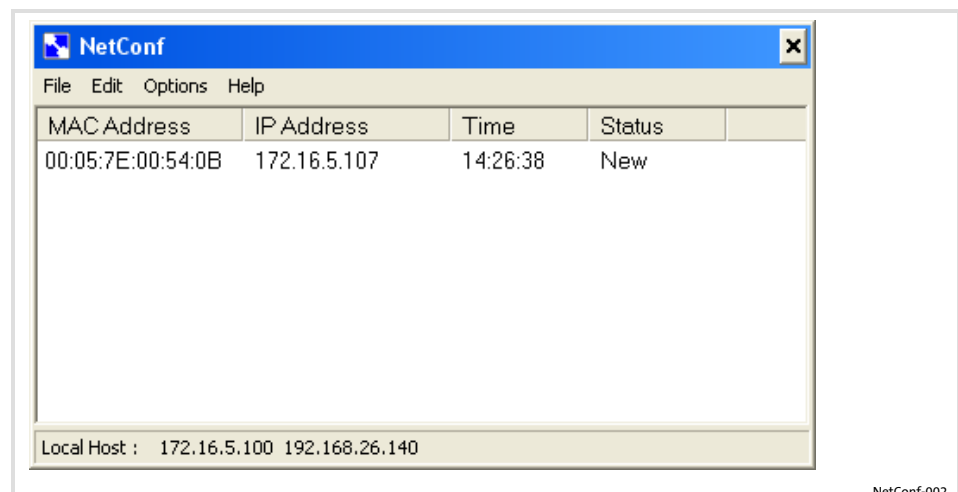


- Um die IP-Adresse zu ändern, markieren Sie die Steuerung in der Liste und aktivieren den Menübefehl **Edit → New Item**.

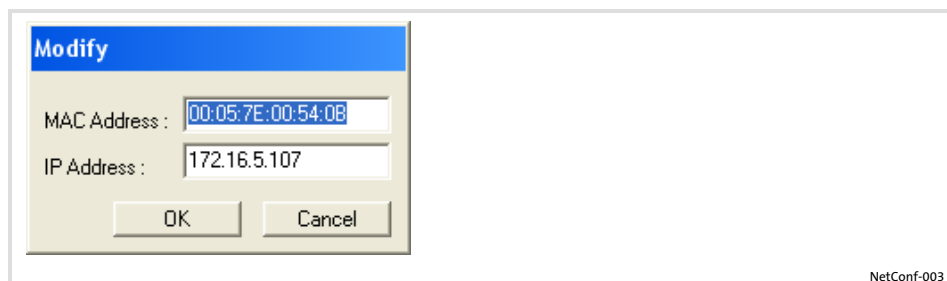


- Ändern Sie im Dialog *Modify* die IP-Adresse (📖 25) und klicken auf **<OK>**

In der Spalte "Time" werden Punkte angezeigt. Das heißt, das Tool wartet auf den Neustart der Steuerung.

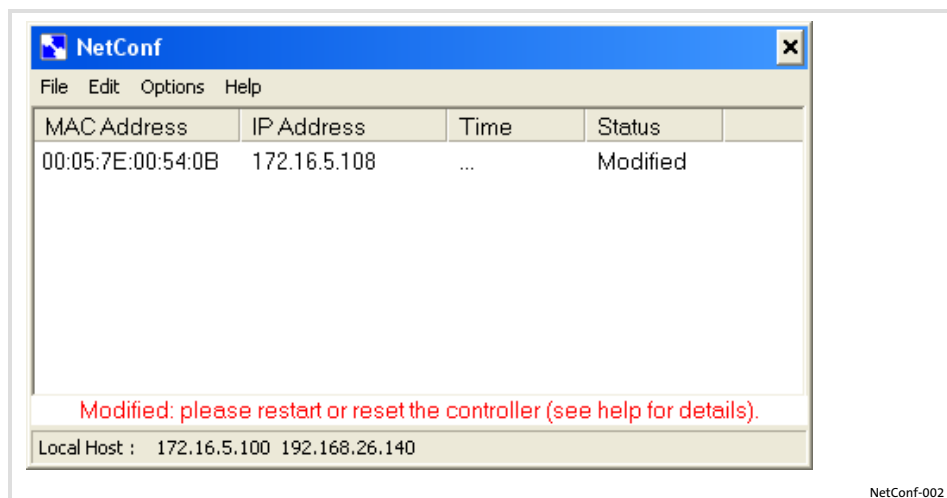

- Schalten Sie die Steuerung aus und nach kurzer Zeit wieder an. Wenn die neue Konfiguration von der Steuerung erfolgreich übernommen wurde, wird in der zugehörigen Tabellenzeile die Uhrzeit und ein OK angezeigt. Alle Änderungen werden automatisch in der Datei "Net-Conf.ini" gespeichert.

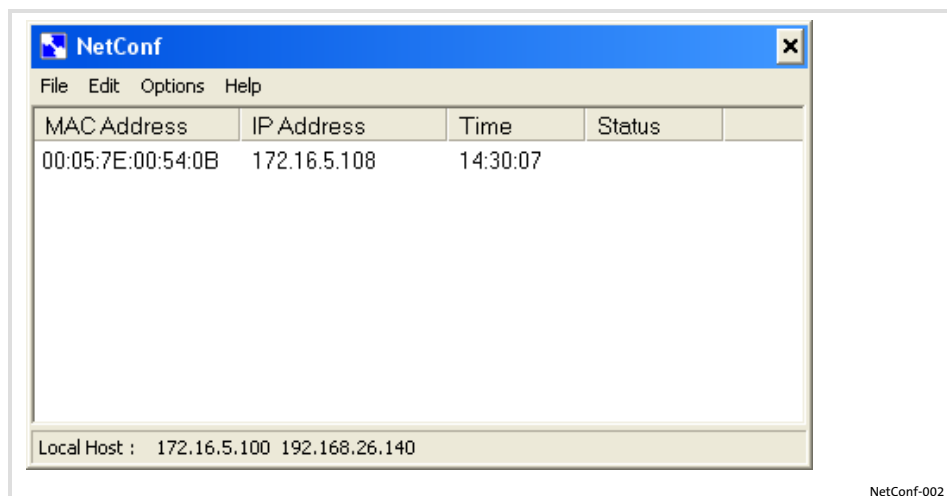

6. Das Tool "NetConf" kann jetzt beendet werden, da es nur für die Konfiguration der Steuerungen notwendig ist.




Hinweis!

- ▶ Jede Steuerung benutzt ihre gespeicherte IP-Adresse solange, bis diese geändert wird.
- ▶ Um mögliche Konflikte mit anderen BootP- oder DHCP-Servern zu vermeiden, übernehmen ETC-Steuerungen nur die Adressen, die von NetConf.exe vergeben werden. Die Konfigurationen von anderen DHCP- und BootP-Servern werden ignoriert. Mit NetConf.exe ist es jedoch auch möglich, den Internetstationen (der Steuerungen oder der PC) die IP-Adressen dynamisch im lokalen Netzwerkverbund zu vergeben.
- ▶ Die "Subnet-Maske" und das "Gateway" kann im Dialog "Global Settings" angepasst werden. Den Dialog öffnen Sie über den Menübefehl **Options → Global Settings**.

7.4 ETC-MMI bedienen

7.4.1 Anzeigeelemente der Programmoberfläche

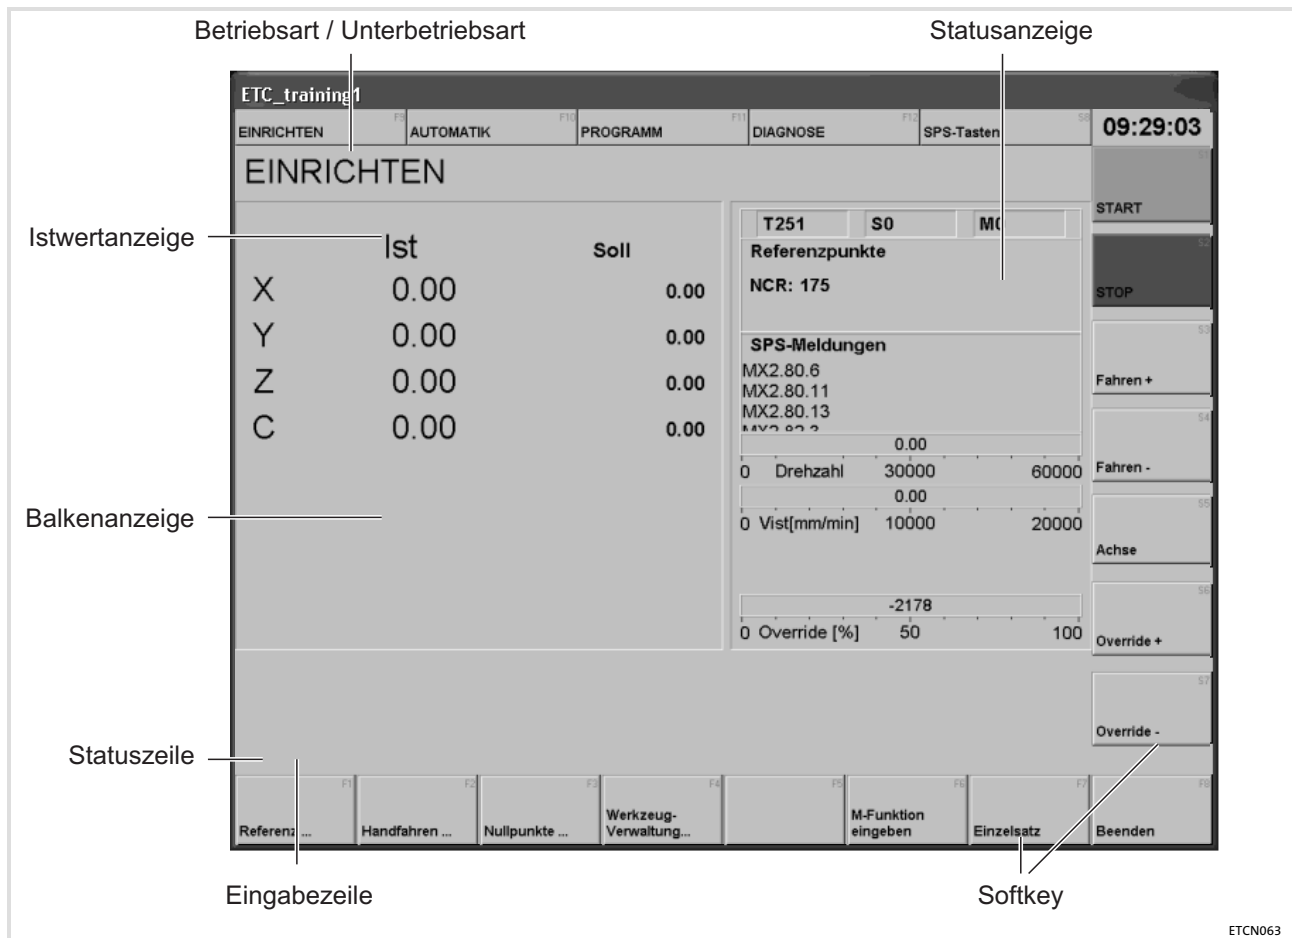

Betriebsarten: Hier steht die aktuell gewählte Betriebsart ("Einrichten", "Automatik", "Programmieren" oder "Diagnose") und, falls angewählt, eine sogenannte Unterbetriebsart.



Hinweis!

Welche Betriebsart nach dem Starten der Bedienoberfläche angezeigt wird, kann vorgegeben werden (359).

Istwertanzeige: Dieser Bereich zeigt die Ist- und Sollpositionen der konfigurierten Achsen.

Statusanzeige: Die Statusfelder dienen zur Anzeige aktueller Programmzustände, wie z. B. die aktuelle Programm-, T-, S-, und M-Nummer. Weiterhin werden hier Informationen zum aktuell bearbeiteten Teileprogramm und SPS-Fehlermeldungen angezeigt.

Softkeys: Am unteren und am rechten Fensterrand befinden sich die horizontalen und vertikalen Softkeys. Deren Beschriftung und Funktion ist abhängig von der angewählten Betriebsart bzw. Unterbetriebsart.

Eingabezeile: Die Eingabezeile dient für spezielle Eingaben. Ist die Zeile aktiv, wird sie weiß dargestellt.

Statuszeile: Hier werden Hinweise und allgemeine Stati angezeigt.

Balkenanzeige: Außer der Standard-Balkenanzeige für "Override" und "V_{ist}" können weitere Anzeigen konfiguriert werden.

7.4.2 Bedienelemente der Programmoberfläche

Die Standard-Bedienoberfläche ist nicht auf eine externe Maschinensteuerung für den Betrieb der Maschine angewiesen. Alle wichtigen Funktionen (Start, Stopp, Verfahrtasten) sind auf Softkeys (Funktionstasten) gelegt; das heißt, alle Bedienelemente der Programmoberfläche können über die Tastatur aktiviert werden.



Hinweis!

In Anlehnung an die Eigenheiten eines Touch Screens, ist eine Bedienung über Zeigegeräte (z. B. Maus) zwar möglich, die Aktion muss aber mit der **<Enter>**-Taste ausgelöst werden. Das Auslösen von Aktionen über "Doppelklick" ist im Allgemeinen nicht vorgesehen.

Bei entsprechender Programmierung der internen SPS können die Maschinenfunktionen auf separate Tasten gelegt werden, um diese parallel oder alternativ zu den Softkeys auszuwerten.



Stop!

Das Auslösen von Maschinenbewegungen über Softkeys ist nicht an allen Maschinen zulässig ist. Der Betreiber der Maschine muss sicherstellen, dass die gültigen Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Betriebsarten-unabhängige Bedienelemente

Am oberen Fensterrand wechseln Sie über die Softkeys **Einrichten**, **Automatik**, **Programm** oder **Diagnose** bzw. über die Tasten **<F9> ... <F12>** die Betriebsart des ETC-MMIs. Über den Softkey **SPS-Tasten** oder mit **<Shift>+<F8>** schalten Sie die Softkeyleiste auf "SPS-Tasten" um. Diese müssen in der SPS programmiert sein (📖 75).

Betriebsarten-abhängige Bedienelemente

Eine Beschreibung der Betriebsarten-abhängigen Softkeys entnehmen Sie den jeweiligen Beschreibungen der Betriebsarten weiter hinten in diesem Kapitel. Im Folgenden gehen wir auf das unterschiedliche Verhalten von Softkeys beim Betätigen ein:

Direktes Auslösen einer Funktion (Taster)

Die zugeordnete Funktion wird ausgeführt, beim Drücken bzw. Loslassen der Taste oder solange die Taste gedrückt gehalten wird.

Programm
zum NC

F2

ETCN065

 
Aktivierung eines bestimmten Zustands (Schalter)

Die zugeordnete Funktion wird nach Drücken der Taste solange ausgeführt, bis dieselbe Taste erneut gedrückt wird. Solange die Funktion aktiv ist, wird die Taste "gedrückt" dargestellt. Der aktive Zustand wird im Folgenden als Unterbetriebsart bezeichnet und in der Betriebsartenzeile angezeigt.



Einblenden einer neuen Softkeyzeile (Untermenü)

Diese Funktionstasten öffnen ein sogenanntes Untermenü; das heißt, sie verändern die Beschriftung und damit die Bedeutung anderer Tasten. Die Beschriftung dieses Funktionstastentyps endet immer mit drei Punkten.



Über die Funktionstaste **<Zurück>** wechseln Sie wieder zurück in die aufrufende Tastenebene.

7.4.3 Konfigurationsdatei

Die Konfigurationsdatei "delphmmi.ini" enthält Einstellungen, die zum Betrieb des MMIs notwendig sind und darf nur von geschultem Personal geändert werden. Weitere Informationen (📖 359).

7.4.4 Sprachumschaltung

Alle Texte der Bedienoberfläche werden in einer ASCII-Datei gespeichert, die mit einem beliebigen Editor geändert werden kann. Auf diese Weise können Texte individuell angepasst oder in Fremdsprachen übersetzt werden (im Rahmen der darstellbaren Schriftzeichen). Die Sprachdatei wird in der Konfigurationsdatei "delphmmi.ini" eingestellt. Weitere Informationen (📖 344).

7.4.5 Passworte

Im ETC-MMI kann für jede Betriebsart und zusätzlich für das Ändern der Passworte ein eigenes Passwort vergeben werden. Diese werden nach dem Start des ETC-MMIs oder bei einem Betriebsartenwechsel abgefragt. Voreingestellt sind folgende Passworte:

Betriebsart / Passwortverwaltung	Passwort
Einrichten	1
Automatik	2
Programmieren	3
Diagnose	4
Passwort ändern	5


Passwörter ändern Sie in der Betriebsart "Diagnose" (📖 333). Sie werden verschlüsselt in der Datei "Lenze.pwd" gespeichert.

**Hinweis!**

Wenn Sie im Ordner "cfg" die Datei "Lenze.pwd" löschen, werden alle Passworte wieder auf die in der Tabelle genannten Standards zurückgesetzt. Wenn Sie keine Passwortabfrage wünschen (z. B. während der Inbetriebnahme), geben Sie als Passwort ein "Leerzeichen" ein.

7.4.6 Hinweise, Warnungen, Fehlermeldungen

Hinweise, Warnungen und Fehler, die das NC-System meldet, werden in einem separaten Fenster angezeigt. In der Titelzeile steht die Bezeichnung der Steuerung, die den Fehler meldet.

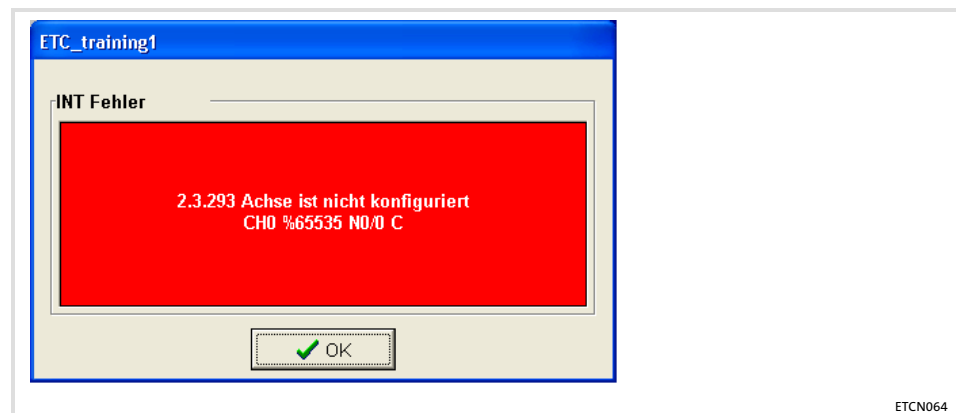

Ein solches Fenster muss mit **<Enter>** quittiert werden, bevor andere Tastatureingaben angenommen werden (modaler Dialog). Die Mitteilungstypen werden anhand ihrer Farbe unterschieden. Dabei stehen ein blauer Hintergrund für einen Hinweis, ein gelber Hintergrund für eine Warnung und ein roter Hintergrund für einen Fehler. Alle Mitteilungen werden in eine Log-Buch-Datei mit Datum und Uhrzeit des Vorkommnisses auf dem PC gespeichert und sind in der Betriebsart "Diagnose" zugänglich (📖 333).

7.5 Betriebsart "Einrichten"



Die Betriebsart "Einrichten" beinhaltet Funktionen zum Einrichten und Justieren der Anlage. Unter anderem können Sie hier Referenz- und Handfahrten durchführen und Werkzeuge verwalten.

7.5.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Horizontale Funktionstasten

Jede horizontale Funktionstaste besitzt auch eine zugehörige vertikale Funktionstasten-Leiste. Diese kann sich bei einzelnen Funktionstasten unterscheiden.

Referenz...	
automatisch	Über die <Start> -Taste kann eine automatische Referenzpunktfahrt eingeleitet werden. Alle Achsen werden in der konfigurierten Reihenfolge referenziert.
manuell	Eine manuelle Referenzpunktfahrt kann eingeleitet werden. Sie wählen die gewünschte Achse mit der Taste <Achse> (oder <Cursor> -Tasten) und verfahren die Achsen mit der Taste <Fahren +>/<Fahren -> oder <Start> .
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
Handfahren...	
modales Fahren	Die mit der Taste <Achse> (oder <Cursor> -Tasten) angewählte Achse wird verfahren, solange die Taste <Fahren +>/<Fahren -> betätigt wird. Die Geschwindigkeit, mit der die Achsen verfahren werden, ist durch MK_MODVMAX vorgegeben, kann aber mit der Taste <Override +>/<Override -> beeinflusst werden.

Schrittfahren	Die angewählte Achse verfährt um die eingegebene Schrittweite (s. u.). Die Richtung wird durch die Tasten <Fahren +>/<Fahren -> bestimmt. Beim "Schrittfahren" verfahren die Achsen im Eilgang.
Schrittweite	Schrittweite in mm, um die die angewählte Achse verfahren soll. Die Eingabe muss mit <Enter> abgeschlossen werden. Die Funktionstaste wird erst beschriftet und freigegeben, wenn vorher die Taste <Schrittfahren> betätigt wurde.
Zielpunktfahren	Die Funktion "Zielpunktfahren" bezieht sich auf alle Achsen. Wenn Sie die Taste <Start> drücken, werden alle Achsen verfahren, deren Ist- und Soll-Position nicht identisch sind. Beim "Zielpunktfahren" verfahren die Achsen im Eilgang.
Zielposition	Zielposition für die ausgewählte Achse. Sie wählen die gewünschte Achse mit der Taste <Achse> (oder <Cursor>-Tasten). Die Eingabe muss mit <Enter> abgeschlossen werden. <Esc> bricht die Eingabe ab und stellt die alten Positionen wieder ein. Die Funktionstaste wird erst beschriftet und freigegeben, wenn vorher die Taste <Zielpunktfahren> betätigt wurde.
Handrad	Verfahren der Achsen über ein Handrad. Sie wählen die Achse, die Sie mit dem Handrad verfahren möchten, mit der Taste <Achse> (oder <Cursor>-Tasten). Die „Handrad-Tasten“ werden nur angezeigt, wenn in den Maschinenkonstanten ein Handrad konfiguriert ist.
Handrad-Faktor	Auswahl eines Faktors, mit dem die Verfahrensgeschwindigkeit beaufschlagt wird. 5 Handradfaktoren sind vorgesehen (1, 3, 10, 30, 100). Bei jeder Betätigung der Taste <Handrad-Faktor> wird auf den nachfolgenden Faktor umgeschaltet. Die Funktionstaste wird erst beschriftet und freigegeben, wenn vorher die Taste <Handrad> betätigt wurde.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
Nullpunkte...	
Nullen	Die Ist-Position der angewählten Achse wird auf Null gesetzt (Koordinatennullpunkt).
Setzen	Der Nullpunkt wird so gesetzt, dass die gewählte Achse nach der Verschiebung auf dem eingegebenen Wert steht.
Korrigieren	Der Nullpunkt der angewählten Achse wird um den eingegebenen Wert verschoben
S umschalten	Eingabe der gewünschten Nummer des Werkstück-Koordinatensystems (S), Abschluss mit <Enter> , Abbruch mit <Esc> . Das eingegebene Koordinatensystem wird aktiviert.
S Offsets	Eine Tabelle aller Koordinatensysteme außer S0 wird angezeigt. Für jedes Koordinatensystem wird die Verschiebung relativ zu S0 angegeben. Diese Offsets können innerhalb der Tabelle geändert werden. Download zur NC: Die Tabelle der S-Koordinatensysteme wird in die Steuerung übertragen. Diese Funktionstaste ist nur vorhanden, wenn Daten geändert wurden. Speichern unter: Die Tabelle der S-Koordinatensysteme wird in einer Datei mit der Endung ".wsk" gespeichert. Der Dateiname wird in dem Dialog "Datei speichern" eingegeben. zurück: Zurück zur vorherigen Ebene.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.

Werkzeugverwaltung...	Verwaltung von Werkzeugen und den zugehörigen Wechselpositionen. Das MMI kann nur den verwaltenden Teil erledigen. Die Ansteuerung der notwendigen Ein- und Ausgänge sowie der Ablauf des Werkzeugwechsels muss vom Anwender übernommen werden (DIN-Programm, SPS). Bis zu 99 Werkzeugen können eingegeben und gespeichert werden. Werkzeug "0" dient als Referenzwerkzeug und sollte nicht anderweitig verwendet werden. Den Werkzeugen können Werkzeugmagazinplätze zugeordnet werden. Den Werkzeugmagazinplätzen werden Werkzeugwechselpositionen zugeordnet. Mit MK_VERSATZSPERRE können die S-Koordinatensysteme der Wechselpositionen geschützt werden. Beachten Sie, dass jeder Magazinplatz die Anzahl der Werkstückkoordinatensysteme (max. 99) verringert. Die Anzahl der Werkzeuge und Magazinplätze, die im MMI verwaltet werden, sind in der "DelphMMI.ini" festgelegt (359). Für jedes Werkzeug stehen 30 Parameter zur Verfügung. Davon haben sechs Parameter eine feste Bedeutung: • Werkzeuglänge • Werkzeugradius • Standzeit • Drehzahl • Magazinplatz • Schwesterwerkzeug Die Daten werden bei Anwahl des Werkzeugs im Teilprogramm im P-Feld zur Verfügung gestellt (P700 ... P729). Weitere Informationen 367.
------------------------------	--

Werkzeugdaten...

Mit dieser Taste werden die aktuellen Werkzeugkorrekturdaten vom NC-Rechner angefordert und in der Datei "vom_nc.wtk" im Konfigurationsverzeichnis gespeichert. Die empfangenen Daten werden gemäß der Spezifikation der Werkzeugverwaltung interpretiert und in der Werkzeugkorrekturabelle angezeigt. In die Tabelle mit Werkzeugdaten können bis zu 30 Parameter eingegeben werden.

Jedem definierten Werkzeug kann ein Magazinplatz zugeordnet werden. Eine Mehrfachvergabe eines Magazinplatzes ist nicht zulässig. Ein Werkzeug gilt dann als definiert, wenn im Feld "Originalwerkzeug" eine Werkzeugnummer eingetragen ist.

Ein Schwesterwerkzeug legen Sie an, indem Sie beim Schwesterwerkzeug im Feld "Originalwerkzeug" die Nummer des Originalwerkzeugs eintragen. Dabei besteht die Möglichkeit, Daten, die bereits beim Originalwerkzeug eingetragen wurden, in das Schwesterwerkzeug zu übernehmen.

Vor Verlassen eines Feldes erfolgt eine Überprüfung der eingegebenen Werte. Nur wenn korrekte Werte eingegeben wurden, kann das Feld auch tatsächlich verlassen werden. Beim Ändern der Felder "Originalwerkzeug" und "Schwesterwerkzeug" werden Felder teilweise automatisch ausgefüllt.

ENRICHTEN

AUTOMATIK

PROGRAMMIEREN

DIAGNOSE


SPS-Tasten

15:29:37

EINRICHTEN

Werkzeugdaten ändern

T	Werkzeugradius	Z Werkzeuglänge	Magazinplatz	Drehzahl	Standzeit	Beschreibung	S-Koord.	Y Achse
T1	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T2	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T3	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T4	0.00	0.00	0	0	0	Bohrer2	0	0.00
T5	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T6	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T7	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T8	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T9	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T10	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T11	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T12	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T13	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T14	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T15	0.00	0.00	0	0	0	8101	0	0.00
T16	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T17	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T18	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T19	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T20	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T21	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T22	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T23	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T24	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T25	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T26	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T27	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T28	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T29	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T30	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T31	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T32	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T33	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T34	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T35	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T36	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T37	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T38	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T39	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T40	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T41	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T42	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T43	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T44	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T45	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T46	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T47	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T48	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T49	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T50	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T51	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T52	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T53	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T54	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T55	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T56	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T57	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T58	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T59	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T60	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T61	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T62	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T63	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T64	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T65	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T66	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T67	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T68	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T69	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T70	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T71	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T72	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T73	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T74	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T75	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T76	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T77	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T78	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T79	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T80	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T81	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T82	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T83	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T84	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T85	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T86	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T87	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T88	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T89	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T90	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T91	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T92	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T93	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T94	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T95	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T96	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T97	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T98	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T99	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T100	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T101	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T102	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T103	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T104	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T105	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T106	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T107	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T108	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T109	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T110	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T111	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T112	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T113	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T114	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T115	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T116	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T117	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T118	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T119	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T120	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T121	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T122	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T123	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T124	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T125	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T126	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T127	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T128	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T129	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T130	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T131	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T132	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T133	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T134	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T135	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T136	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T137	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T138	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T139	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T140	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T141	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T142	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T143	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T144	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T145	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T146	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T147	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T148	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T149	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T150	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T151	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T152	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T153	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T154	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T155	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T156	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T157	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T158	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T159	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T160	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T161	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T162	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T163	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T164	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T165	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T166	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T167	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T168	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T169	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T170	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T171	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T172	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T173	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T174	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T175	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T176	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T177	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T178	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T179	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T180	0.00	0.00	0	0	0		0	0.00
T181	0.00	0.00	0	0				

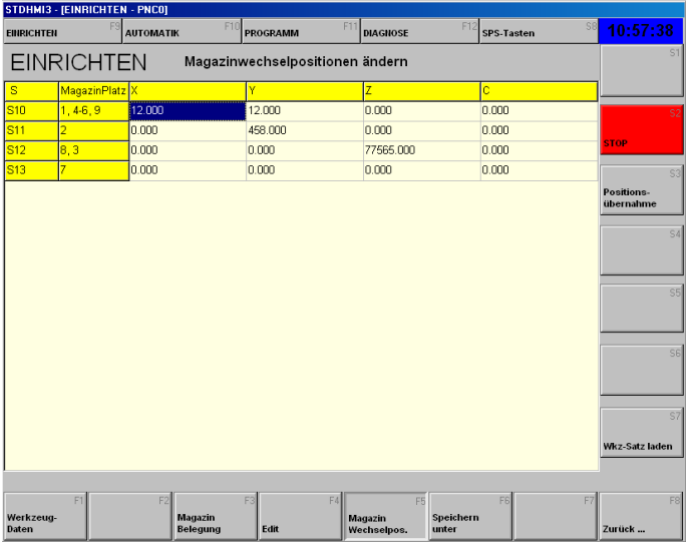Magazin Wechselpositionen	Mit dem Drücken der Taste werden die aktuellen Magazindaten vom NC-Rechner angefordert und in der Datei "vom_nc.wsk" im Konfigurationsverzeichnis gespeichert. Die empfangenen Daten werden gemäß Spezifikation der Werkzeugverwaltung interpretiert und angezeigt. Die Tabelle stellt die Zuordnung zwischen Magazinplätzen und Koordinatensystemen dar. Die Wechselpositionen werden ebenfalls in der Tabelle eingetragen. Die Positionen für X, Y, Z und C können entweder von Hand eingetragen oder über eine Teachfunktion ermittelt werden. Wenn bei der Maschine die Möglichkeit besteht, die Achsen unabhängig von Funktionstasten zu bewegen, können die Positionen angefahren werden und mit der Funktionstaste <Position übernehmen> für den angewählten Magazinplatz übernommen werden. Die Daten werden in die entsprechenden Spalten eingetragen.
	
	ETCN070
Speichern unter	Bei Werkzeugdaten und Magazinbelegung werden die aktuellen Daten in einer Werkstück-Koordinaten-Datei (*.wtk) gespeichert. Sind Zusatztexte in der Tabelle eingetragen, können die Daten in einer erweiterten Werkstück-Koordinaten-Datei (*.wtx) gespeichert werden. Bei der wtk-Datei gehen beschreibende Texte verloren, da diese die eigentlichen Daten enthält, die zur Steuerung übertragen werden. In Magazinbelegung werden die aktuellen Daten in einer Werkstückdatei (*.wsk) gespeichert.
Werkzeug löschen	Hiermit werden die Parameter des selektierten Werkzeugs auf Null gesetzt. Es darf für dieses Werkzeug kein Schwesternwerkzeug definiert sein.
Magazinplatz leeren	Die Zuordnung zwischen Magazinplätzen, Koordinatensystemen und Wechselpositionen kann geändert werden. Die Daten des markierten Magazinplatzes werden gelöscht. Das Werkzeug selbst bleibt erhalten, nur der Magazinplatz wird für ein anderes Werkzeug freigegeben.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.

M-Funktion eingeben	Im Dialog "Statusanzeigen" befindet sich am oberen Rand ein Feld, in dem eine M-Funktion eingegeben werden kann. Nach Betätigung der Taste erscheint das Feld farblich hinterlegt und der Cursor blinkt in diesem Feld. Hier kann die Funktionsnummer angegeben werden. Änderungen werden mit <Enter> übernommen und mit <Esc> verworfen. Die M-Funktion wird an die SPS zur Ausführung übergeben.
Einzelsatz	Einzelsatz (z. B. G-, S-, T- und M-Funktionen) eingeben. Die Ausführung wird mit <Enter> abgeschlossen und damit ausgelöst.
Beenden	Die Applikation wird nach Abfrage beendet. Bei entsprechender Konfiguration in "delphmmi.ini" (Sektion [cfg], Term "QuitMode=1") wird dabei auch das Betriebssystem heruntergefahren.

**Vertikale Funktionstasten
Satz 1**

Start	Aktion (z. B. automatische Referenzpunktfahrt) auslösen.
Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Fahren+	Handverfahrtaste für positive Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Fahren-	Handverfahrtaste für negative Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Achse	Achse, die verfahren werden soll, auswählen. Alternativ kann die Achse mit den <Cursor> -Tasten ausgewählt werden.
Override+	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse vergrößern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.
Override-	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse verkleinern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.

**Vertikale Funktionstasten
Satz 2 (bei S offsets)**

Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Positionsübernahme	Die aktuelle Position der Maschine wird als Nullpunkt des markierten Koordinatensystems (in der Liste aller Koordinatensysteme) eingetragen.
Wkz-Satz laden	Eine Tabelle mit S-Koordinaten, die zuvor mit "Speichern unter" gesichert wurde, wird zur Steuerung übertragen (*.wsk).

**Vertikale Funktionstasten
Satz 2 (bei Magazin
Wechselpos)**

Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Positionsübernahme	Die aktuellen Achspositionen werden als Werkzeugwechselpositionen eingelesen und in die Tabelle der konfigurierten Magazinplätze übernommen.
Wkz-Satz laden	Ein Dialog wird geöffnet, in dem eine Datei mit Werkstückdaten (wsk-Datei) ausgewählt werden kann. Diese wird dann zur Steuerung übertragen.

**Vertikale Funktionstasten
Satz 3**

Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Werkzeug einfügen	Markieren Sie eine leere Zeile. Mit <Werkzeug einfügen> werden Sie aufgefordert, die Nummer des Werkzeugs einzugeben, also das entsprechende T-Koordinatensystem. Diese Nummer darf innerhalb der Tabelle noch nicht vergeben sein.
Werkzeug holen	Das in den Statusfeldern angezeigte Werkzeug "Tx" wird aus dem Werkzeugmagazin geholt und in den Werkzeughalter eingesetzt.
Werkzeug wechseln	Das in den Statusfeldern angezeigte Werkzeug "Tx" wird gegen das momentan im Werkzeughalter befindliche Werkzeug getauscht.
Werkzeug ablegen	Das in den Statusfeldern angezeigte Werkzeug "Tx" wird im Werkzeugmagazin abgelegt.
Wkz-Satz laden	Ein Dialog wird geöffnet, in dem eine Datei mit Werkstückdaten (wsk-Datei) ausgewählt werden kann. Diese wird dann zur Steuerung übertragen.



Hinweis!

Die Funktionen des Werkzeugwechsels erfordern ein entsprechendes SPS-Programm (DIN-Programme)!

**Vertikale Funktionstasten
Satz 4**

Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Schwester Werkzeug	Hiermit kann ein neues Werkzeug definiert werden, das alternativ zu einem bestehenden Werkzeug verwendet werden kann. Falls während des Ablaufs das programmierte Originalwerkzeug nicht verfügbar ist, wird das entsprechende Schwesterwerkzeug genommen. Vorausgesetzt, die SPS unterstützt diese Funktion. Nach Klicken in eine entsprechende Zeile wird die Funktionstaste <Schwester Werkzeug> betätigt. Es erscheint ein Taschenrechner. Geben Sie die Nummer des Originalwerkzeugs ein.
Werkzeug wechseln	Das in den Statusfeldern angezeigte Werkzeug "Tx" wird gegen das momentan im Werkzeughalter befindliche Werkzeug getauscht.
Wkz-Satz laden	Ein Dialog wird geöffnet, in dem eine Datei mit Werkzeugdaten (wtk- oder wtx-Datei) ausgewählt werden kann. Diese wird dann zur Steuerung übertragen.

Eingabefelder


T, S, M

Nach einem Klick auf ein T-, S, oder M-Feld wird dieses farblich hinterlegt. Der Cursor blinkt in diesem Feld und das Programm erwartet die Eingabe einer Funktionsnummer. Änderungen werden mit **<Esc>** rückgängig gemacht und mit **<Enter>** übernommen.

T: T-Umschaltung


S: S-Umschaltung

M: M-Funktion auslösen

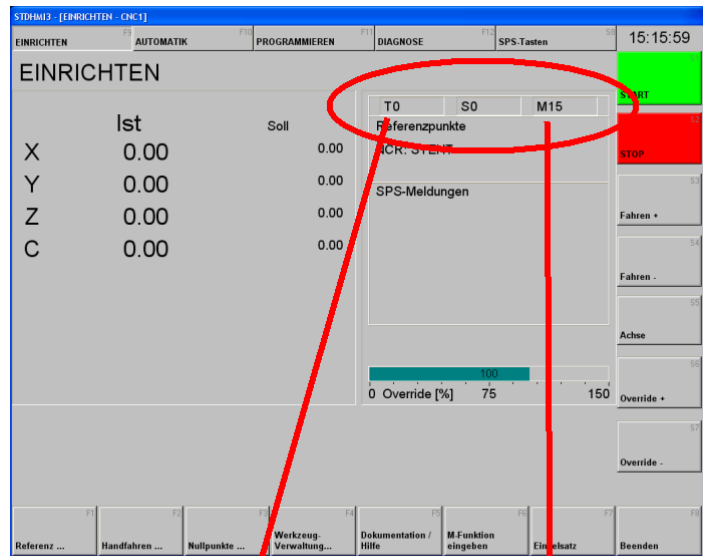

ETCN135

7.6 Betriebsart "Automatik"

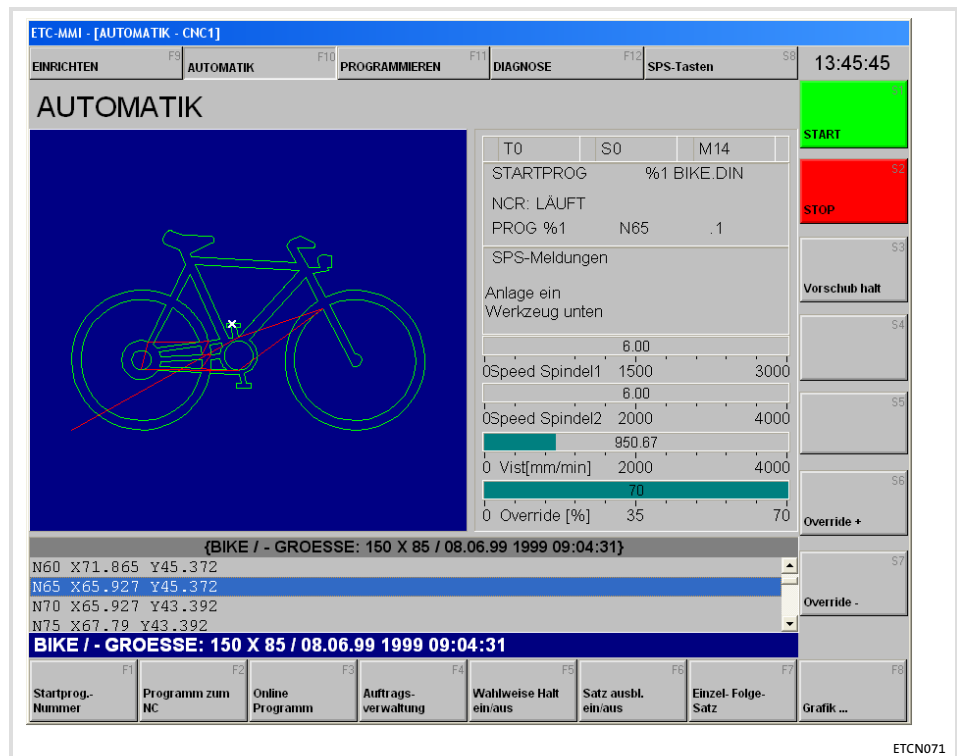

Die Betriebsart "Automatik" ist immer dann eingestellt, wenn sich der NC-Rechner in einer regulären Programmabarbeitung befindet. Es zeigt die wichtigsten Informationen des Programmablaufs.

7.6.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Horizontale Funktionstasten

Jede horizontale Funktionstaste besitzt auch eine zugehörige vertikale Funktionstasten-Leiste. Diese kann sich bei einzelnen Funktionstasten unterscheiden.

Startprogrammnummer	Programmnummer des zu bearbeiteten Programms eingeben. Das Programm muss zuvor z. B. mit der Funktion "Programm zum NC" übertragen werden (ggf. mit allen benötigten Unterprogrammen). Das Programm wird durch die <Start>-Taste gestartet. Wenn das Programm nicht in der Steuerung geladen ist, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Programm zur NC	Programm vom PC an die ETCxC übertragen. Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dialog. Wählen Sie über die <Cursor>-Tasten ein Programm aus und starten Sie die Übertragung mit <Enter>. <Esc> bricht die Aktion ab. Hinweis: In der "DelphMMi.ini" können Sie vorgeben, welche Programme beim Initialisieren der Steuerung automatisch geladen werden (359).
Online Programm	Diese Funktion setzen Sie ein, wenn ein Programm so groß ist, dass es nicht auf einmal an die NC gesendet werden kann. Ein Dialog wird geöffnet (332) in dem Sie das gewünschte Programm auswählen. Nach <Enter> wird das Programm blockweise an die ETCxC gesendet. Mit <Start> wird das Programm gestartet, ohne dass es vollständig übertragen sein muss. Die Ausgabezeile zeigt das ausgewählte Programm und den prozentual übertragenen Anteil. Wenn hinter der Prozentzahl der Text "WAIT" ausgegeben wird, kann der Speicher in der ETCxC momentan nichts mehr aufnehmen. Wurde der übertragene Block abgearbeitet, wird automatisch der nächste Block gesendet, bis das Programm vollständig abgearbeitet ist. Um ein Programm "online" zu bearbeiten, ist zu beachten, dass das Programm keine Sprünge und Verzweigungen enthalten darf. Bei Unterprogrammen oder Zyklusaufrufen ist darauf zu achten, dass die Programme vorher in die ETCxC geladen wurden. Wenn ein Programm Online geladen wird, wechselt die Taste <Online Programm> zu <Online Abbruch>. Bei einem Online Programm wird prozentual der Fortschritt anhand der ausgeführten Sätze angezeigt. Daraus wird eine voraussichtliche Ende-Zeit des Programms berechnet.
Online Abbruch	Online-Modus beenden. Bei einem Neustart muss die Bearbeitung von vorn begonnen werden.

Auftragsverwaltung	In der Auftragsverwaltung wird eine Liste von Aufträgen angelegt, die nacheinander abgearbeitet werden. Bei Verwendung einer entsprechenden SPS kann die Abarbeitung der Auftragsliste auch vollautomatisch ablaufen. Auftrags-Stati: • Bereit: Programm weder geladen noch bearbeitet. • Startklar: Programm im NC noch nicht ausgeführt bzw. die Anzahl Durchläufe ist noch nicht erreicht- • In Arbeit: Programm wird gerade im NC ausgeführt. • Fertig: Programm wurde bereits bearbeitet. • Abbruch: Programm wurde nicht bis zum Ende bearbeitet. Mit der Funktionstaste <Programm zum NC> wird das nächste Programm in die Steuerung geladen. Der Status des Programms ändert sich von "Bereit" in "Startklar." Mit der Funktionstaste <Start> wird das Programm ausgeführt. Der Status des Programms ändert sich zu "In Arbeit". Wenn die Anzahl der Durchläufe > 1 ist, wird in den Status "Startklar" gewechselt. Die Stati werden farblich gekennzeichnet. Nach Abarbeiten des Programms wechselt der Status auf "Fertig".
--------------------	--


ETC-MMI - [AUTOMATIK - CNC1]																							
EINRICHTEN		F5	AUTOMATIK		F10	PROGRAMMIEREN		F11	DIAGNOSE	F12	SPS-Tasten		S8	13:37:56									
AUTOMATIK Auftragsverwaltung														START									
Nr	Programm								Status	Anzahl	Online												
1	c:\Programme\LENZE\ETC\MMI\prg\Schulung1.din								Fertig	1	0												
2	c:\Programme\LENZE\ETC\MMI\prg\Schulung2.din								Fertig	1	0												
3	c:\Programme\LENZE\ETC\MMI\prg\Uebung1.din								Bereit	1	0	STOP											
														Schulung2.din		Fertige Aufträge löschen		S3					
Auftrag löschen		S4																					
Alle Aufträge löschen		S5																					
Eins rauf		S6																					
Schulung2.din				Eins runter		S7																	
Neuer Auftrag		F1	Auftrag ändern		F2	Auftragsliste laden		F3	Aufträge dazu laden		F4	Auftragsliste speichern		F5	Status zurücksetzen		F6	Programm zum NC		F7	Zurück ...		F8

ETCN136

Spalten in der Tabelle "Auftragsliste"	Nr.: Laufende Nummer; die Aufträge werden immer in dieser Reihenfolge abgearbeitet. Programm: Name des ausgewählten Programms; es wird der Dateiname mit vollständigem Pfad angezeigt. T: Nummer des Werkzeugkoordinatensystems; ein Werkzeug kann vorgewählt werden, falls im Programm keines programmiert ist. S: Nummer des Werkstückkoordinatensystems; ein "S" vorgewählt werden, falls im Programm keines programmiert ist. Status: Status-Anzeige des Auftrags Anzahl: Anzahl, wie oft das Programm durchlaufen werden soll. Online: Das Programm soll Online geladen werden, da es nicht komplett in den Speicher passt. Online-Programme dürfen keine Sprünge und Verzweigungen enthalten!
--	---

Neuer Auftrag

Im Dialog *Datei öffnen* wird eine Datei ausgewählt und parametrieren. Mit **<Übernahme>** wird dieser Auftrag an die Liste gehängt.

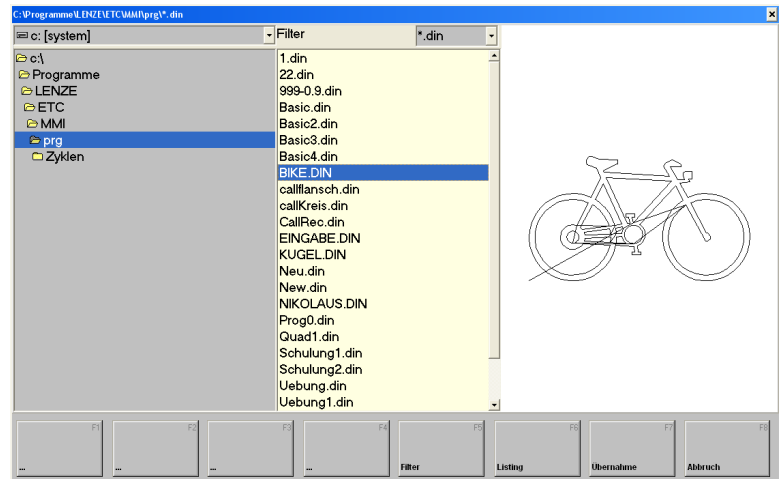

ETCN137

Auftrag ändern	Der Dialog mit den Parametern des angewählten Auftrags wird angezeigt. Hier können die Auftragsparameter geändert werden. Mit <Übernehmen> werden die Änderungen übernommen.
Auftragsliste laden	Hier kann eine Datei mit der Endung ".job" gewählt werden, die eine bereits vordefinierte Auftragsliste enthält. Diese Liste wird anschließend geladen.
Auftragsliste dazu laden	Hier kann eine Datei mit der Endung ".job" gewählt werden, die eine bereits vordefinierte Auftragsliste enthält. Die Aufträge dieser Liste werden an die aktuelle Liste gehängt.
Auftragsliste speichern	Die aktuelle Auftragsliste kann unter einem Namen mit der Endung ".job" gespeichert werden.
Status zurücksetzen	Der Status des markierten Auftrags wird auf "Bereit" gesetzt.
Programm zum NC	Das oberste Programm in der Liste, das nicht den Status "Fertig" bzw. "Abbruch" hat, wird zur Steuerung geladen. Bei Verwendung einer geeigneten SPS, mit der eine vollautomatische Abarbeitung der Liste möglich ist, ist diese Funktionstaste nicht erforderlich.
zurück	Zurück zur vorherigen Ebene. Falls ein Programm der Auftragsliste aktiv ist, wird dieses in der Grafik von Automatik angezeigt.
wahlweise Halt ein/aus	Programm bei einem "M1"-Befehl anhalten. Mit <Start> wird das Programm fortgesetzt. M1 muss von der SPS entsprechend bearbeitet werden.
Satz ausblenden ein/aus	Bei eingeschalteter Funktion werden alle mit einem "/" gekennzeichneten Sätze nicht ausgeführt.
Einzel-Folge-Satz	Bei eingeschalteter Funktion muss jeder Verfahrenssatz durch die <Start> -Taste angestoßen werden. Bei einer Umschaltung im laufenden Betrieb wird die Bearbeitung mit dem nächst möglichen Satz angehalten. Nach Aufhebung der Funktion "Einzelssatz" muss die <Start> -Taste erneut betätigt werden.

Grafik...							
Grafik ein/aus	Eine graphische Anzeige des aktuellen Programms anstelle der Positionsanzeige einblenden. Die grafische Darstellung beschränkt sich derzeit auf die reine Konturbeschreibung der Achsen X und Y. Unterstützt werden Unterprogrammaufrufe, Sprünge, Kontur- und Grunddrehung, Maßstabfaktor und Programmierung über P-Felder. Nicht unterstützt werden doppelt indizierte Programmierung über P-Felder, unterschiedliche Koordinatensysteme und ähnliches. Die Grafik kann mit der Maus wie folgt bedient werden: Move: Mit der rechten Maustaste kann die Kontur an die gewünschte Position verschoben werden. Zoom: Mit der linken Maustaste wird ein Rechteck aufgezogen, das gezoomt wird. Reset: Mit Doppelklick der linken Maustaste wird "Zoom" und "Move" zurückgenommen, siehe auch Funktionstaste <Reset Bildlage>. Für jede M-Funktion kann eine Farbe definiert werden, um z. B. Leerfahrten zu markieren. Weiterhin kann eine Skala oder ein Hintergrundgitter definiert werden (interpreter.ini,  372). Bei eingeschalteter Grafik stehen folgende Funktionstasten zur Verfügung: Reset Bildlage: Alle Veränderungen des Ausschnitts werden zurückgenommen. MaschRel: Der Arbeitsbereich der Maschine wird eingeblendet. Die Software-Endschalter aus den Maschinenkonstanten werden als Bereichsgrenzen angezeigt (MK_SW_ENDS_MINUS, MK_SW_ENDS_PLUS). Der Zustand bleibt nach Aus- und Wiedereinschalten erhalten. Zeichnung umranden: Ein Rahmen wird um das DIN-Programm gezeichnet und in Eingabeeinheiten bemaßt. Der Zustand bleibt nach Aus- und Wiedereinschalten erhalten. Leerfahrt anzeigen: Leerfahrten werden andersfarbig dargestellt (M15/M14). Die Grafik erkennt Leerfahrten an einer vor geschalteten M15, Arbeitswege an M14. Andere M-Funktion können zur Kennzeichnung der Leerfahrt definiert werden (interpreter.ini,  372) Fortschritt farbig: Gefahrene Strecken erhalten einen Farbumschlag. Der Zustand bleibt nach aus und wieder einschalten erhalten.						
Vertikale Funktionstasten Satz 1	<table> <tr> <td data-bbox="496 1473 874 1525">Start</td><td data-bbox="874 1473 1441 1525">Startet das ausgewählte Programm bzw. die satzweise Bearbeitung im Einzelsatzbetrieb.</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1525 874 1637">Stop</td><td data-bbox="874 1525 1441 1637">Beendet unmittelbar die Programmausführung. Alle Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Bei einem erneuten Start wird die Bearbeitung von vorn gestartet.</td></tr> <tr> <td data-bbox="496 1637 874 1850">Vorschub halt</td><td data-bbox="874 1637 1441 1850">Wird <Vorschub halt> aktiviert, werden die Achsen nicht weiter verfahren, bis die Funktion wieder deaktiviert wird. Die Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Die aktuelle Verfahrensgeschwindigkeit sowie der eingestellte Override-Wert werden im Statusfeld angezeigt. Die Ausführung der Funktion muss über die SPS erfolgen.</td></tr> </table>	Start	Startet das ausgewählte Programm bzw. die satzweise Bearbeitung im Einzelsatzbetrieb.	Stop	Beendet unmittelbar die Programmausführung. Alle Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Bei einem erneuten Start wird die Bearbeitung von vorn gestartet.	Vorschub halt	Wird <Vorschub halt> aktiviert, werden die Achsen nicht weiter verfahren, bis die Funktion wieder deaktiviert wird. Die Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Die aktuelle Verfahrensgeschwindigkeit sowie der eingestellte Override-Wert werden im Statusfeld angezeigt. Die Ausführung der Funktion muss über die SPS erfolgen.
Start	Startet das ausgewählte Programm bzw. die satzweise Bearbeitung im Einzelsatzbetrieb.						
Stop	Beendet unmittelbar die Programmausführung. Alle Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Bei einem erneuten Start wird die Bearbeitung von vorn gestartet.						
Vorschub halt	Wird <Vorschub halt> aktiviert, werden die Achsen nicht weiter verfahren, bis die Funktion wieder deaktiviert wird. Die Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Die aktuelle Verfahrensgeschwindigkeit sowie der eingestellte Override-Wert werden im Statusfeld angezeigt. Die Ausführung der Funktion muss über die SPS erfolgen.						

Satzvorlauf

Abarbeitung des Programms an einer bestimmten Stelle im Programm starten.

Diese Funktion muss von der SPS aktiviert werden (MW1.31.1). Ansonsten ist die Funktionstaste nicht vorhanden.

Satzvorlauf bedeutet, der NC-Rechner interpretiert ein geladenes DIN-Programm bis zu der gewünschten Stelle, ohne es auszuführen. Erst ab dieser Stelle startet der NC-Rechner. Damit ist es möglich, ein abgebrochenes Programm an einer bestimmten Stelle wieder zu starten.

Nach Betätigen der Taste erscheint ein Dialog, in dem angegeben wird, an welcher Stelle das Programm gestartet werden soll.

Triggerbedingungen	
Programmnummer	4
Zeilennummer	0
Satznummer	0
Log. Satznummer	0
M-Funktion	M14
Anz. Schleifendurchläufe	2
T-Funktion	0

Möchten Sie die Triggerbedingung übernehmen?

Ja Nein

ETCN138

Die Felder, in denen Triggerbedingung 0 steht, werden nicht beachtet. In dem angeführten Beispiel wird das Programm Nr. 4 an der zweiten M14 gestartet. Wäre Programm Nr. 0 angegeben, gelten die Bedingungen für das aktuelle Programm. Beachten Sie, dass sich die Triggerbedingungen nicht gegenseitig ausschließen. So ist die gleichzeitige Angabe von Zeilennummer und Satznummer nicht sinnvoll.

Bei Unterstützung durch die SPS kann diese bereits Triggerbedingungen eintragen.

Nachdem die Triggerbedingungen übernommen wurden, kann der Ablauf gestartet werden.

- Mit **<Start>** wird das Programm bis zur Triggerbedingung interpretiert. In der Statuszeile erscheint die Meldung "Satzvorlaufgrenze erreicht weiter mit Start!".
- Wenn erneut **<Start>** betätigt wird, fährt die Maschine an die Position, an der das Programm aufgesetzt. Die Meldung "Satzvorlauf Zielposition erreicht, weiter mit Start!" erscheint.
- Mit **<Start>** wird jetzt die Abarbeitung begonnen.

Unterbrechen

Laufendes Programm unterbrechen.

In diesem Zustand können Programme oder Einzelfunktionen ausgeführt werden, ohne das unterbrochene Programm zu beeinflussen. Durch nochmaliges Betätigen der Taste wird der Zustand aufgehoben. Mit **<Start>** kann dann das unterbrochene Programm weitergeführt werden, mit **<Stop>** wird es abgebrochen.

Diese Funktion muss von der SPS aktiviert werden (MW1.31.2). Ansonsten ist die Funktionstaste nicht vorhanden. Obwohl die Funktion aktiviert ist, wird die Funktionstaste erst angezeigt, wenn ein Programm läuft.

**Vertikale Funktionstasten
Satz 2**

Override+	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse vergrößern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.
Override-	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse verkleinern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.
Start	Startet das Programm im Status "Startklar". Ist kein Auftrag im Status "Startklar", wird das aktuelle Programm in der Steuerung gestartet. Wird eine entsprechende SPS verwendet, wird die Auftragsliste beim nächsten unbearbeiteten Auftrag gestartet und läuft bis zum Ende der Liste.
Stop	Das aktuelle Programm bzw. die Abarbeitung der Liste wird beendet und erhält den Status "Abbruch mit SPS" oder "Fertig ohne SPS".
Fertige Aufträge löschen	Alle Aufträge mit Status "Fertig" werden aus der Tabelle entfernt.
Auftrag löschen	Der markierte Auftrag wird gelöscht. Nur Aufträge im Status "Bereit", "Fertig" oder "Abbruch" können gelöscht werden.
Alle Aufträge löschen	Die gesamte Tabelle wird gelöscht.
Eins rauf	Der markierte Auftrag wird mit dem vorherigen Auftrag vertauscht.
Eins runter	Der markierte Auftrag wird mit dem nachfolgenden Auftrag vertauscht.


**Vertikale Funktionstasten
Satz 3**

Rotieren	Die Tasten zur Rotation werden ein- bzw. ausgeblendet: Rotiere um X: Mit "plus"/"minus" wird die Darstellum um X 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht. Rotiere um y: Mit "plus"/"minus" wird die Darstellum um Y 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht. Rotiere um z: Mit "plus"/"minus" wird die Darstellum um Z 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht. Reset Rotation: Die Darstellung wird auf die definierte Rotation zurückgesetzt. Verschiebung und Zoom bleiben erhalten.
Verschiebe in X	plus: Darstellung in plus-X-Richtung verschieben minus: Darstellung in minus-X-Richtung verschieben
Verschiebe in y	plus: Darstellung in plus-Y-Richtung verschieben minus: Darstellung in minus-Y-Richtung verschieben
Zoom	plus: in die Kontor zoomen minus: aus der Kontor zoomen
Vollbild	Vollbild-Darstellung der Grafik aktivieren. Alle anderen Anzeigen sind ausgeblendet.

7.7 Betriebsart "Programmieren"

Die Betriebsart "Programmieren" dient zum Erstellen und Ändern von Bearbeitungsprogrammen über einen Texteditor.

Das Programmieren über den Texteditor soll dem Bediener bei der Eingabe einfacher DIN-Programme unterstützen. So kann ein Rahmenprogramm vordefiniert werden, das bei jedem neuen Programm sicherstellt, dass die notwendigen Initialisierungen erfolgen. Die Eingabe ist vorgesehen für Programme, die in einer kartesischen Ebene (rechtwinklige Achsen) liegen.

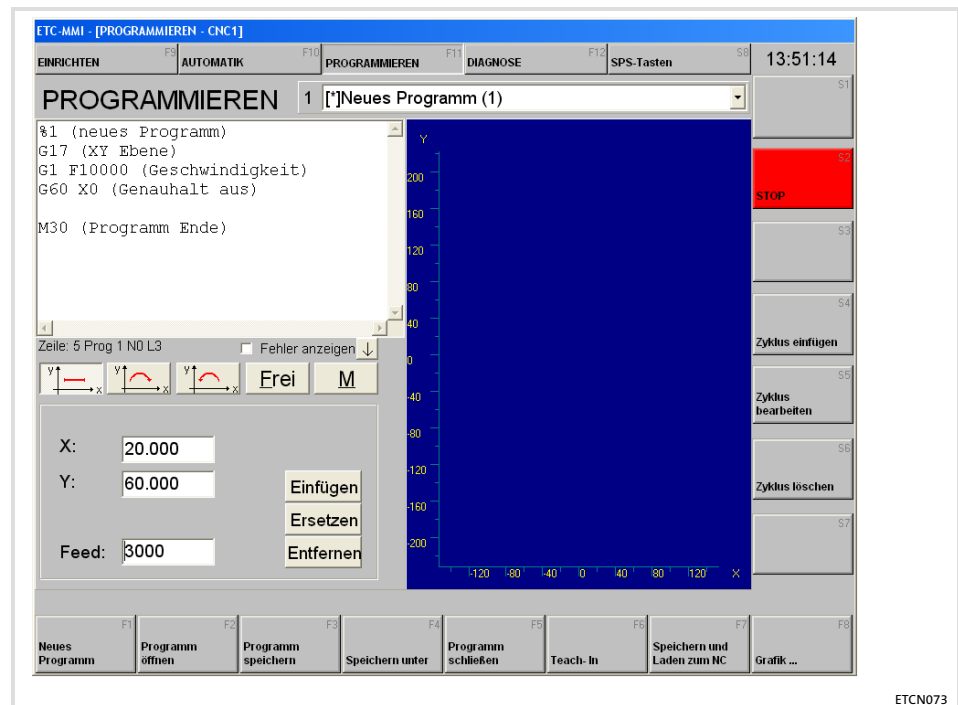

Das Fenster teilt sich in die drei Bereiche:

► Texteditor (links, oben) mit Programm-Listings

Wir empfehlen, den Texteditor über eine externe Tastatur zu bedienen. Zur Vereinfachung der Programmerstellung werden CNC-Sätze automatisch in Großbuchstaben gesetzt. Möchten Sie kleine Buchstaben eingeben (z. B. für Achsen u, v, w) drücken Sie die **<Shift>**-Taste während der Eingabe. Innerhalb von Kommentaren schaltet der Editor automatisch auf die übliche Eingabeform um.

Eine Beschreibung der Tastenfunktionen finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel (📖 330)

► Blockeditor (links, unten) mit Schaltflächen und Eingabefeldern für Anweisungen (📖 331)

► Grafikbereich (rechts)


Grafische Darstellung des Programms; die Skala zeigt Eingabeeinheiten, die in der Interpreter.ini konfiguriert sind (📖 331).

Eine Beschreibung der Maus-Funktionen finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel (📖 331)

7.7.1 Bedien- und Anzeigeelemente


Horizontale Funktionstasten

Neues Programm	Der Editor wird für die Eingabe einer neuen Datei vorbereitet. Wenn bereits eine andere Datei in Bearbeitung war, wird diese nicht automatisch geschlossen, sondern bleibt im Hintergrund weiter aktiv. Soll sie wieder angezeigt werden, kann man entweder die neue Datei schließen (Funktionstaste <Programm schließen>) oder sie in der Dateinamenliste anwählen. Der Editor wird für die Eingabe eines neuen Programms vorbereitet. Standardmäßig wird folgende Sequenz erstellt: <pre>%1 (Neues Programm) G17 (XY Ebene einschalten) G1 F10000 (Geschwindigkeit initialisieren) G60 X0 (Look ahead ein, genau halt aus) M30 (Programm Ende)</pre> Normalerweise werden jetzt zwischen G60 und M30 die Anweisungen eingegeben. Es kann auch eine andere Sequenz definiert werden, die geladen werden soll.
Programm öffnen	Diese Funktionstaste öffnet einen Dialog (☐ 332), über den eine Datei ausgewählt werden kann. Der Cursor wird mit den Cursor-Tasten bewegt. <Enter> schließt die Auswahl ab und bringt die Datei zur Ansicht. <Esc> bricht den Vorgang ohne Dateiauswahl ab
Programm speichern	Angezeigte (Programm-)Datei speichern. Wenn sie neu angelegt wurde, wird ein Dialog geöffnet (☐ 332), in dem Sie Verzeichnis und Dateiname vorgeben.
Speichern unter	Angezeigte (Programm-)Datei unter einem anderen Namen speichern. Ein Dialog wird geöffnet (☐ 332) in dem Sie Verzeichnis und Dateiname vorgeben. Der Inhalt der Originaldatei bleibt unverändert.
Programm schließen	Die Programmbearbeitung wird beendet und der aktuelle Editorinhalt wird gelöscht. Die Originaldatei wird nicht verändert.
Teach-IN...	Teach-Modus einschalten. Im Teach-Modus kann die aktuelle Position aufgenommen und an die Cursor-Position im Editor übertragen werden.
Modales Fahren	Die angewählte Achse wird verfahren, solange die Funktionstaste <Fahren +> oder <Fahren -> betätigt wird. Die Achsauswahl erfolgt durch die Funktion <Achse> oder mit Hilfe der Cursor-Tasten. Die Verfahrgeschwindigkeit der Achsen wird über eine Maschinenkonstante vorgegeben. Mit <Override +> und <Override -> kann die Geschwindigkeit beeinflusst werden.
Schritt fahren	Die angewählte Achse verfährt um die eingegebene Schrittweite. Die Richtung wird durch die Tasten <Fahren +> bzw. <Fahren -> bestimmt. Bei "Schritt fahren" verfahren die Achsen im Eilgang.
Schrittweite	Eingabe der Schrittweite in [mm], um die die angewählte Achse verfahren werden soll. Die Eingabe muss mit der Taste <Enter> abgeschlossen werden. Die Funktionstaste wird erst beschriftet und freigegeben, wenn vorher die Taste <Schritt fahren> betätigt wurde.
Import	Diese Taste ist nur sichtbar, wenn in der SPS ein entsprechendes Bit gesetzt ist (MW1.31.0). Die aktuelle Ist-Position der Maschine wird als Verfahr-satz G1 an der aktuell im Programm markierten Stelle eingefügt. Gemeinsam mit den im nachfolgenden beschriebenen Verfahrtasten kann auf diese Weise ein Programm gelehrt werden. Übernommen werden die Achsen, die zur Übernahme markiert sind:

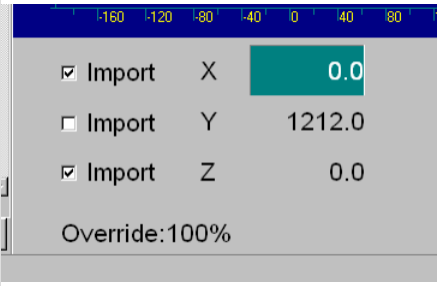		ETCN140
Teach-In SPS	In diesem Modus können die Achsen über die SPS Verfahren werden. Mit einer SPS-Nachricht wird die aktuelle Position im Editor als Verfahrssatz mit den Achsenbuchstaben der für das Teach-In konfigurierten Achsen eingetragen.	
Speichern und Laden zum NC	Hiermit wird das aktuelle Programm gespeichert und vom PC an die ETCxNC übertragen.	
Grafik...	Anzeige (im 3 D-Modus) der Kontur eines Programms, welches sich im Editor befindet. Die grafische Darstellung beschränkt sich derzeit auf die reine Konturbeschreibung der Achsen X, Y und Z. Unterstützt werden Unterprogrammaufrufe, Sprünge, Kontur- und Grunddrehung, Maßstabfaktor und Programmierung über P-Felder. Nicht unterstützt werden doppelt indizierte Programmierung über P-Felder, unterschiedliche Koordinatensystem und ähnliches.	
Reset Bildlage	Alle Veränderungen des Ausschnitts werden zurückgenommen.	
MaschRel	Der Arbeitsbereich der Maschine wird eingeblendet. Als Bereichsgrenzen werden die Software-Endschalter aus den Maschinenkonstanten angezeigt (MK_SW_ENDS_MINUS, MK_SW_ENDS_PLUS). Der Zustand bleibt nach Aus- und wieder Einschalten erhalten.	
Zeichnung umranden	Um das DIN-Programm wird ein Rahmen gezeichnet und in Eingabeeinheiten bemaßt. Der Zustand bleibt nach Aus- und wieder Einschalten erhalten.	
DinDisplay P-Feld	Bei der indirekten Programmierung von Positionen mit P-Feldern können diese für die Anzeige in der Grafik besetzt werden. Die Werte in der Steuerung werden nicht beeinflusst. Zwischen den P-Feldern in der Steuerung und der Grafik gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang. In der Grafik werden nur die Werte der P-Felder verwendet, die in einem Programm eingetragen sind.	
Position anzeigen	Läuft ein Programm, kann durch "Position anzeigen" die aktuelle Position auf der Kontur dargestellt und verfolgt werden. Der Zustand bleibt nach Aus- und wieder Einschalten erhalten.	
Satz markieren	Der im Editorfenster angewählte Verfahrssatz wird in der Grafik hervorgehoben. Der Zustand bleibt nach Aus- und wieder Einschalten erhalten.	
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.	

Vertikale Funktionstasten
Satz 1

Stop	Beendet ein laufendes Programm.
Zyklus einfügen	Ein Zyklus ist ein Unterprogramm, welches beim Aufruf Parametern übergibt. Bei der Zyklenprogrammierung werden die Parameter vom Benutzer abgefragt und dem DIN-Programm in P-Feldern zur Verfügung gestellt. Vorhandene Zyklen werden in der Konfigurationsdatei definiert (☐ 355). Nach Betätigen der Funktionstaste <Zyklus einfügen> erscheint ein Dialog mit der Liste der verfügbaren Zyklen. Aus dieser Liste kann der Zyklus ausgewählt werden, der in das angezeigte DIN-Programm eingefügt wird. Mit den <Cursor>-Tasten wird der Zyklus ausgewählt und mit <Enter> in der Zeile eingefügt, in der der Cursor steht. <Esc> bricht die Auswahl ab.

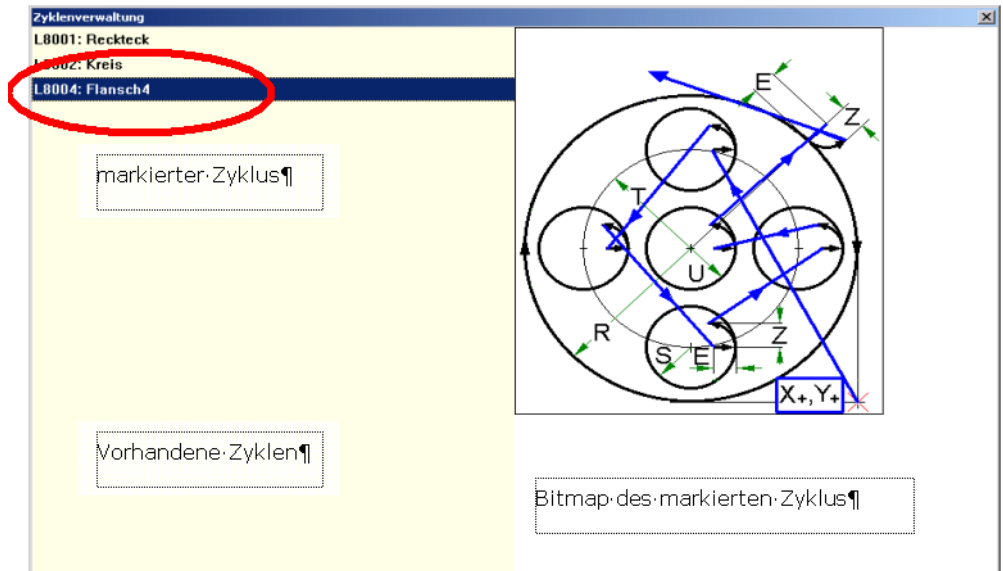

ETCN141

Nach **<Enter>** werden die Parameter, die zu diesem Zyklus gehören, angezeigt. Mit erneutem **<Enter>** gelangt man von Eingabefeld zu Eingabefeld. **<Enter>** beim letzten Feld bewirkt, dass der Zyklus als Unterprogrammaufruf im Editorfeld eingetragen wird.


Der eigentliche Programmaufruf und die Übergabe der Parameter wird an das Ende des Programms ab Satznummer 10000 geschrieben.

Zum Bearbeiten des Zyklusses muss der Cursor auf der Zeile stehen, in der der Zyklus aufgerufen wird.

Beispiel:

```
%1
G22 J10000 (L8004: Flansch4)
M30

N10000
P1200=15 P1201=140 P1202=30 P1203=80
P1204=40
P1205=15 P1206=5 P1207=0 P1208=0
P1209=4 P1210=1
P1211=1
G22 L8004
G99
```

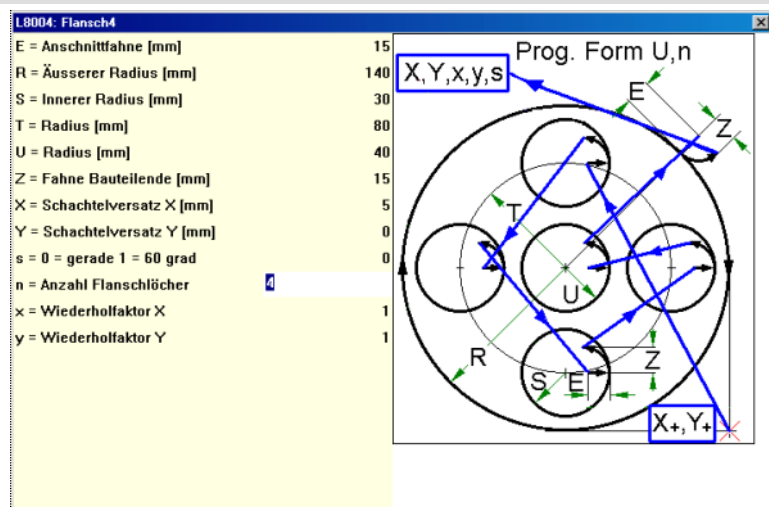

ETCN142

Nach der Auswahl der Funktion bzw. eines Zyklus werden die entsprechenden Einträge im DIN-File gemacht. Eingefügt wird an der Stelle, an der Cursor steht. Handelt es sich nicht um eine Leerzeile, dann wird die bestehende Zeile nach unten verschoben.

Zyklus bearbeiten

Steht der Cursor auf einer Zeile, die mit "G22 Jxxxxx" beginnt, kann man diesen Zyklus - soweit alle Informationen vorhanden sind - bearbeiten bzw. die Daten ändern. Dazu wird der Eingabedialog wie bei **Zyklus einfügen** angeboten.

Zyklus löschen

Steht der Cursor im Editor auf einer Zeile "G22 Jxxxxx" kann dieser Zyklus (Aufruf und Parameterteil) aus der DIN-Datei entfernt werden.

Vertikale Funktionstasten
Satz 2

Rotieren	Darstellung der Kontur in X-, Y- und Z-Richtung drehen (über Tasten <+> und <->).
Rotiere um X	Die Darstellung wird mit <+> bzw. <-> um X 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht.
Rotiere um Y	Die Darstellung wird mit <+> bzw. <-> um Y 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht.
Rotiere um Z	Die Darstellung wird mit <+> bzw. <-> um Z 10° in Plus- bzw. Minus-Richtung gedreht.
Reset Rotation	Die Darstellung wird auf die definierte Rotation zurückgesetzt; Verschiebung und Zoom bleiben erhalten.
Verschiebe in X	Die Darstellung wird mit <+> bzw. <-> in X Plus- bzw. X-Minus-Richtung verschoben.
Verschiebe in Y	Die Darstellung wird mit <+> bzw. <-> in Y-Plus- bzw. Y-Minus-Richtung verschoben.
Bildschirmteilung	Größe des Grafikfensters ändern (über Tasten <+> und <->).
Zoom	Mit <+> wird in die Kontur gezoomt. Mit <-> wird aus der Kontur gezoomt.
Bildschirmteilung	Ist "Bildschirmteilung" aktiviert, kann man den Tasten <+> und <-> die Größe des Grafikfensters verändern. Der Zustand bleibt nach Aus- und wieder Einschalten erhalten.
+	Änderung der Darstellung in Abhängigkeit der aktivierten Funktion.
-	Änderung der Darstellung in Abhängigkeit der aktivierten Funktion.

**Hinweis!**

Das Koordinatensystem wird nur eingeblendet, wenn die Drehung der dargestellten Achsen durch 90° teilbar ist.

Vertikale Funktionstasten
Satz 3

Start	Startet das eingetragene Programm. Normalerweise ist dies das zuletzt geladene Programm.
Stop	Alle Achsbewegungen sowie ein laufendes Programm beenden.
Fahren+	Handverfahrtaste für positive Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Fahren-	Handverfahrtaste für negative Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Achse	Achse, die verfahren werden soll, auswählen. Alternativ kann die Achse mit den <Cursor>-Tasten ausgewählt werden.
Override+	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse vergrößern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.
Override-	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse verkleinern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.

Texteditor,
Tasten-Funktionen

<Cursor links/rechts>	Cursor um ein Zeichen nach links/rechts bewegen.
<Shift>+<Cursor links/rechts>	Zeichen links/rechts vom Cursor markieren.
<Pos1>	Cursor auf Zeilenanfang setzen.
<Ende>	Cursor auf Zeilenende setzen.
<Ctrl>+<Pos1>	Cursor auf Dateianfang setzen.
<Ctrl>+<Ende>	Cursor auf Dateiende setzen.
<Bild hoch>	Seitenweise noch oben blättern.
<Bild runter>	Seitenweise noch unten blättern.
<Ctrl>+<C>	Bereich in Zwischenablage kopieren.
<Ctrl>+<X>	Bereich in Zwischenablage verschieben (ausschneiden).
<Ctrl>+<V>	Inhalt der Zwischenablage an Cursorposition einfügen.
<Ctrl>+<Z>	Letzte Änderung einer Zeile zurücknehmen.
<Enter>	Neue Zeile einfügen.
<Rückschritt>	Zeichen links vom Cursor oder markierten Textblock löschen.
<Entf>	Zeichen rechts von Cursor oder markierten Textblock löschen.
<Ctrl>+<F>	Zeichen oder Zeichenfolge suchen

Blockeditor

Pfeil unten	Blockeditor ein- und ausklappen
Fehler anzeigen	Wenn das Kontrollfeld aktiviert ist, werden bereits in der Eingabephase Fehler gemeldet, die bei der Programmausführung auftreten können (z. B. zu kleiner Radius bei Programmierung eines Kreisbogens). Wenn ein Fehler erkannt ist, wird der Kontrollfeld-Text rot dargestellt. In der Statusanzeige steht ein Fehlerhinweis. Wenn Sie auf einen Fehlerhinweis klicken, wird die zugehörige Stelle im Texteditor markiert. Im Modus "Teachen" wird die Fehlerliste nicht angezeigt, auch wenn das Kontrollfeld "Fehler anzeigen" markiert ist.
Eingabebox für Anweisungen	In dieser Eingabebox können Gerade-, Bogen- oder M-Funktionen eingegeben werden.
Gerade (G1)	• X- Koordinate • Y-Koordinate • Feed (Vorschub)
Bogen rechts (G2)	• X- Koordinate • Y-Koordinate • Radius • Feed (Vorschub)
Bogen links (G3)	• X- Koordinate • Y-Koordinate • Radius • Feed (Vorschub)
Frei	Freie Eingabe; weitere G-Funktionen, Nummerierung mit N, Kommentare und anderes dem Programm hinzufügen.
M-Funktionen	Der SPS-Programmierer hinterlegt eine Datei mit den gültigen M-Funktionen (172). Der Bediener kann eine vordefinierte M-Funktion auswählen. Falls eine benötigte M-Funktion nicht aufgeführt ist, kann diese auch über das Tastenfeld eingegeben werden.
Einfügen	Aus den eingegebenen Werten eine neue Zeile erzeugen und hinter der aktuell angewählten Zeile im Listing einfügen.
Ersetzen	Die angewählte Zeile im Listing mit einer neu erzeugten Zeile (aus den Eingaben) überschreiben.
Entfernen	Die aktuell im Listing markierte Zeile löschen.

**Mausfunktionen im
Grafikbereich**

Kontur verschieben	Rechte Maustaste halten und ziehen
Zoomen	Linke Maustaste halten und ziehen
Zoom und Kontur-Verschiebung zurücksetzen	Doppelklick mit linke Maustaste
Verfahrsatz im Programm-Listing auswählen	Klick mit linker Maustaste auf Verfahrstrecke (ist die Funktion "Satz markieren" eingeschaltet, wird auch die Verfahrstrecke in der Grafik hervorgehoben)
Größe des Grafikfensters ändern	Maus auf der Grenze zwischen Grafikbereich und Texteditor positionieren, linke Maustaste halten und ziehen.

Dialogbox zur Dateiauswahl

Allgemeine Funktionen	• Einen Dialogbereich (Schaltfläche, Eingabefeld, Auswahlliste usw.) wählen Sie mit der <TAB>-Taste an. • Mit den <Cursor>-Tasten fahren Sie ein Element im angewählten Dialogbereich an (z. B. eine bestimmte Datei im Dateiauswahlbereich). • Mit <Enter> führen Sie eine Aktion aus. • Mit <Esc> brechen Sie sie ab.
Verzeichnisbaum	Verzeichnis wählen
Dateiliste	DIN-Datei wählen. Mit dem Anzeigefilter kann die Anzeige der Dateien in der Dateiliste erweitert oder begrenzt werden. Der Anzeigefilter erscheint zusätzlich zu den Verzeichnissen in eckigen Klammern [*.DIN].
Grafikbereich	Zeigt eine Vorschau der markierten DIN-Datei. Um ein schnelles Scrollen in der Dateiliste nicht zu behindern, wird die Vorschau mit einer Verzögerung eingeblendet.
Vorschau	Bei sehr großen Dateien (z. B. bei Onlineprogrammen), wird keine Vorschau im Grafikbereich angezeigt. Stattdessen wird ein Teil des Listings angezeigt und eine Funktionstaste <Vorschau> eingeblendet. Erst bei Betätigung dieser Funktionstaste wird die Grafik angezeigt. Dies kann jedoch einen Moment dauern.
Filter	Wenn ein Filter (auße [*.DIN]) aktiv ist, werden alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses, die von diesem Filter betroffen sind, zur Steuerung übertragen.
Listing	Die ersten Zeilen des Programm-Listings anzeigen
Übernahme	Markierte Datei zur Steuerung übertragen
Abbruch	Dateiauswahl abbrechen.

7.8 Betriebsart "Diagnose"

Die Betriebsart "Diagnose" ist in erster Linie für den Service- und Inbetriebnahmetechniker gedacht.

Sie bietet Funktionen zur Unterstützung der Achseinstellung, zur Kontrolle von Ein-/Ausgängen und Parametern, zur Bearbeitung von Maschinenkonstanten sowie zur Kontrolle interner Zustände.

Darüber hinaus ist hier das Fehlerlogbuch zugänglich, in dem alle aufgetretenen Fehler protokolliert sind.



Hinweis!

Sie können aus jeder Betriebsart heraus in das Untermenue "Diagnose-Tools" springen. Drücken Sie dazu die Tastenkombination **<Shift>+<F9>** oder **<Strg>+<T>**.




ETCN083

Horizontale Funktionstasten

Achseinstellung...	Anzeigen zur Unterstützung bei der Achseinstellung aktivieren. Die Handhabung entspricht der Betriebsart "Einrichten" (□ 309).
modales Fahren	Die mit der Taste <Achse> (oder <Cursor>-Tasten) angeählte Achse wird verfahren, solange die Taste <Fahren +>/<Fahren -> betätigt wird. Die Geschwindigkeit, mit der die Achsen verfahren werden, ist durch MK_MODV-MAX vorgegeben, kann aber mit der Taste <Override +>/<Override -> beeinflusst werden.
Schlepp-/Mod-/Sollpos.	Umschaltung der Anzeige zwischen: • Schleppabstand in Eingabeeinheit [mm] • Soll-Position • modale Position

Einzelatz	Einzelatz (z. B. G-, S-, T- und M-Funktionen) eingeben. Die Ausführung wird mit <Enter> abgeschlossen und damit ausgelöst.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
Diagnosedaten...	
NC-Timing Information	Verschiedene interne steuerungsspezifische Daten anzeigen. Die Funktion ist nur für den internen Gebrauch bzw. für geschultes Service-Personal gedacht. Die Anzeige kann mit der <Esc>-Taste gelöscht werden.
Trace	Dialog zur Aktivierung von Ereignissen, die mitgeschrieben werden sollen, öffnen. Aus der Liste der zur Verfügung stehenden Traces können einzelne mit Doppelklick ausgewählt und mit <Start> aktiviert werden. Danach folgt eine Aufforderung zur Eingabe eines Dateinamens (z. B. \log\ETC_MMI.trc). In diese Datei werden die Ereignisse eingetragen. Die Aktivierungen werden beim Beenden des MMI wieder zurückgesetzt.
Daten-Sicherung	Alle zum MMI gehörenden Dateien können in einer ZIP-Datei gesichert werden. Nach Aufruf dieser Funktion erscheint ein Dialog, in dem Sie die Datei-Typen auswählen, die gesichert werden sollen (z. B. alle Dateien im Ordner "cfg"). Nach Bestätigung Ihrer Wahl erscheint ein Dialog, in dem Sie das Verzeichnis und den Dateinamen des ZIP-Archivs vorgeben. Achtung: Wenn bereits eine ZIP-Datei mit gleichem Namen existiert, wird diese ohne Meldung überschrieben!
Dump	Die Datei "IBprot.txt" wird im Verzeichnis "\log" erstellt und angezeigt. Sie enthält eine Reihe von Informationen über das System (u. a. DelphMMI.ini, aktuelle Maschinenkonstanten, aktuelle Werkzeugdaten, Inhalte der P-Felder). Bei Problemen können auf diese Weise relevante Daten zusammengestellt werden.
DPR	Struktur des gesamten DPRs mit den aktuellen Werten anzeigen.

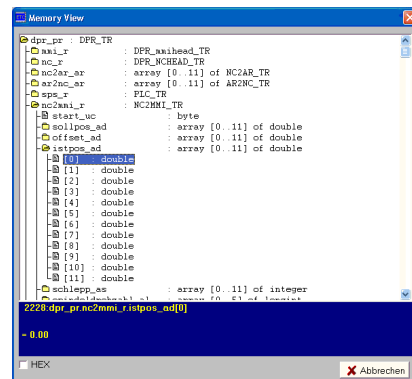

ETCN084

Versionsinformation	Versionsinformationen zur ETC-MMI, Firmware usw.  ETCN085
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
Fehlerlogbuch	Treten bei der Kommunikation von PC, SPS, NC und/ oder bei der Programmierung Fehler auf, werden sie in einer Datei (errorlog.txt) mit Datum und Uhrzeit protokolliert. Mit Hilfe der Funktion "Fehlerlogbuch" können die Fehlermeldungen angezeigt werden. Die einzelnen Fehler lassen sich mit den Cursor-Tasten durchblättern. Mit <Esc> oder <Exit> kann die Anzeige verlassen werden. Fehler, die älter als 30 Tage sind, werden aus dem Logbuch entfernt. Die einzelnen Spalten haben folgende Bedeutungen: • Nr: laufende Nummer • Quelle: Gibt das Modul an, das den Fehler gemeldet hat. • Gew: Gibt die Gewichtung des Fehlers an (z. B. 1 = Information; 4 = Fataler Fehler, der zum Abbruch führt). • Fehlernr: Eindeutige Identifikation des Fehlers • Text: Fehler Text aus einer der Fehlertext Dateien "_Fehl.DB" • Zusatztext: Zusätzliche Information des Moduls, die einen wesentlichen Hinweis auf die Ursache der Meldung geben. Die Texte des aktuell markierten Fehlers werden im unteren Teil nochmals angezeigt. Falls z. B. ein Zusatztext innerhalb der Tabelle nicht vollständig sichtbar ist, kann dieser dann hier gelesen werden. Mit dem Filter Source wird ein Modul ausgewählt, dessen Fehler angezeigt werden sollen. Mit *** werden die Meldungen aller Module angezeigt. Fehler, die älter als 30 Tage sind, werden aus dem Logbuch entfernt, damit die Datei nicht unendlich wächst.

Darstellung eines Fehlerprotokolls ohne Filter:

Nr.	Quelle	Gew.	Fehlernr.	Text	Zusatztext	Datum	Uhrzeit
1	GTW	2	1.1.102	MMI->NC Nachrichtenpuffer-Timeout	ETC_TRAINING1: h3 sb0	23.11.2005	06:35:15
2	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	B %0 N0/0	23.11.2005	15:41:47
3	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	A %0 N0/0	23.11.2005	15:41:46
4	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	C %0 N0/0	23.11.2005	15:41:45
5	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	Z %0 N0/0	23.11.2005	15:41:45
6	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	Y %0 N0/0	23.11.2005	15:41:44
7	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	X %0 N0/0	23.11.2005	15:41:43
8	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	X %0 N0/0	23.11.2005	15:41:42
9	ZST	1	2.9.701	Maschinenkonstantenbezeichner nicht vorhanden	MK_VIRTUALDRIVES	23.11.2005	15:41:40
10	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	B %0 N0/0	23.11.2005	15:35:40
11	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	A %0 N0/0	23.11.2005	15:35:40
12	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	C %0 N0/0	23.11.2005	15:35:39
13	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	Z %0 N0/0	23.11.2005	15:35:39
14	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	Y %0 N0/0	23.11.2005	15:35:38
15	AXE	4	2.1.87	CAN-Drive: Antrieb meldet sich nicht	X %0 N0/0	23.11.2005	15:35:37

MMI->NC Nachrichtenpuffer-Timeout
ETC_TRAINING1: h3 sb0=3 sb1=10

ETCN086

Darstellung eines Fehlerprotokolls mit Filter:

Nr.	Quelle	Gew.	Fehlernr.	Text	Zusatztext	Datum	Uhrzeit
1	POS	4	2.6.8001	Timeout bei Geseuehall mit Schleppabstandsüberwachung	CH0 LV0 %1 N0/0	15.11.2005	15:26:02
2	POS	4	2.6.5004	Fehlende Pieglerfreigabe bei Achseinstellungsfunktion	CH0 LV0 %1 N0/0	10.11.2005	14:28:08

ETCN087

Bei Betätigung von Filtern werden weitere Möglichkeiten zum Filtern der Meldungen angeboten; zum Beispiel nach einem Zeitraum und nach der Anzahl der anzuzeigenden Meldungen. Mit **<Übernehmen>** werden die Filtereinstellungen übernommen. Mit **<Beenden>** wird der erweiterte Filter wieder ausgeblendet.

Parameterfeld (P-Feld)

P-Feld lesen

Bei allen Eingaben gilt: Die Taste **<Enter>** dient als Bestätigung der Eingabe, die Taste **<Esc>** als Abbruch.

Wert eines Parameterfeldes anzeigen. Die Eingabe der P-Feld-Nummer erfolgt in der Eingabezeile, die anschließende Ausgabe des Inhaltes in der Anzeigezeile. Bei der Auswahl wird automatisch die zuletzt eingegebene Nummer angeboten. Eine andere Nummer kann sofort eingegeben werden, ohne die alten Anzeige zu löschen.

Index des gewünschten Parameterfeldes bitte : 1200

ETCN088

P-Feld ändern

Wert des gewünschten Parameterfeldes ändern. Beide Eingaben erfolgen in der Eingabezeile. Für die Eingabe der Ziffern gilt das gleiche wie für "P-Feld lesen".

Permanentanzeige

Öffnet ein separates Fenster mit einer Liste von 32 Parametern. Diese werden solange aktuell angezeigt, bis das Dialogfenster mit **<Esc>** wieder geschlossen wird.

Eingegebene P-Felder werden in diesem Fenster ständig angezeigt.

Die Auswahl der Parameter erfolgt durch Anwahl eines Platzes mit den Cursortasten und Öffnen eines Eingabefensters mit der **<Leertaste>**. Dort wird die gewünschte P-Feld-Nummer eingegeben. Bei Aufruf des Fensters werden automatisch die in der Konfigurationsdatei festgelegten P-Felder angezeigt. Diese Nummern können jederzeit überschrieben werden.

Mit P-Feldindex -1 wird ein Eintrag leer gesetzt.

P-Feld	Wert	Eintrag
P[1200]=	0	-leer-
P[1201]=	0	-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-
-leer-		-leer-

ETCN089

P-Feldanzeige

Öffnet ein separates Fenster mit einer Liste von 32 aufeinanderfolgender Parametern. Der Startparameter kann durch Drücken der **<Leertaste>** oder **<Enter>** eingegeben werden. Wenn das letzte P-Feld angewählt wird, erscheint der P-Feld-Index in der Anzeige. Mit **<Enter>** wird dann dieser Index im ersten Feld angezeigt.

Damit kann man gleichsam 31 Felder nach vorn blättern. Wenn auf einem Feld mit Wert des P-Feldes **<Enter>** betätigt wird, kann dieser Wert über einen Eingabeblock geändert werden.

Der Dialog kann mit **<Esc>** wieder geschlossen werden.

P[1230]=	0	P[1246]=	0
P[1231]=	0	P[1247]=	0
P[1232]=	0	P[1248]=	0
P[1233]=	0	P[1249]=	0
P[1234]=	0	P[1250]=	0
P[1235]=	0	P[1251]=	0
P[1236]=	0	P[1252]=	0
P[1237]=	0	P[1253]=	0
P[1238]=	0	P[1254]=	0
P[1239]=	0	P[1255]=	0
P[1240]=	0	P[1256]=	0
P[1241]=	0	P[1257]=	0
P[1242]=	0	P[1258]=	0
P[1243]=	0	P[1259]=	0
P[1244]=	0	P[1260]=	0
P[1245]=	0	P[1261]=	0

ETCN090

zurück...

Zurück zur vorherigen Ebene.

SPS-Signale

Diese Funktion bietet verschiedene Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen MMI und SPS zu überprüfen sowie die Zustände der Ein- und Ausgänge der SPS zu überwachen (▢ 246).

MMI <> SPS

Hier werden zwei Fenster eingeblendet, die den Datenaustausch zwischen dem MMI und der SPS über den Datenbaustein DB2 zeigen.

Im oberen Fenster werden Daten angezeigt, die das MMI-Programm an die SPS sendet. Im unteren Fenster sieht man Daten, die die SPS an die ETCxC sendet.

Mit der <Tab>-Taste kann man zwischen den Fenstern umschalten und mit den <Cursor>-Tasten die Anzeige weiterrollen.




ETCN091

Im oberen Feld ist über die <LEER>-Taste die Eingabe eines Wertes möglich. Eine solche Eingabe darf nur mit größter Sorgfalt erfolgen.

SPS-Freigaben

SPS-Freigaben dienen zur Überprüfung der wichtigsten Schnittstellensignale zwischen SPS und NC.

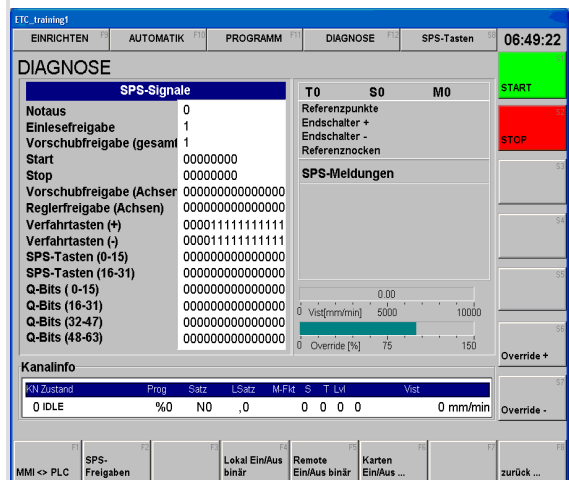

ETCN092

Lokal Ein/Aus binär

Hier werden die Ein- und Ausgangszustände der ETC-IO-Module in binärer Form angezeigt (0: Ein-/Ausgang nicht gesetzt). Die Funktion ist nur von Bedeutung, wenn das System mit der entsprechenden Hardware ausgestattet ist.

Remote Ein/Aus binär	Hier werden die Ein- und Ausgangszustände der über CAN-Bus angeschlossenen externen E/A-Module in binärer Form angezeigt (0 = Ein-/Ausgang nicht gesetzt). Die Funktion ist nur von Bedeutung, wenn das System mit der entsprechenden Hardware ausgestattet ist.
Karten Ein/Aus ...	Zeigt eine Liste aller konfigurierter Ein-Ausgabe- bzw. CAN-Bus-Module. Die Ein- und Ausgänge der ausgewählten Modul werden daneben angezeigt.
Lokal dig. E/A	In der Sprachdatei kann für jeden Ein- bzw. Ausgang ein Text hinterlegt werden (☐ 344). Ist ein Eingang gesetzt, wird er farblich anders dargestellt.
lokal anal. E/A	
Remote E/A	Zeigt eine Liste der konfigurierten CAN-Bus-Module an. Mit den <Cursor>-Tasten kann ein Modul ausgewählt werden. Mit <Enter> werden die Ein- und Ausgänge dieses Moduls angezeigt.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.

Maschinenkonstanten

EDS

Maschinenkonstanten bearbeiten (187).

Beschreibungsdatei des Herstellers eines Can-Moduls laden. Alle definierten Code-Stellen können ausgelesen werden. Die zum Schreiben freigegebenen Code-Stellen können mit neuen Werten beschrieben werden. Details hierzu sind der Modul-Beschreibung des Herstellers der CAN-Module zu entnehmen.

Bei Betätigung des Softkeys erscheint zunächst eine Auswahl des CAN-Busses (1: I/O-Bus, 2: Antrieb). Anschließend muss die Knotennummer des gewünschten Moduls angegeben werden. Im folgenden Dialog wird die Beschreibungsdatei (*.eds) des Modultyps ausgewählt. Danach kann auf das gewählte Modul zugegriffen werden.

Um ein Modul gleichen Typs mit anderer Knotennummer anzuzeigen, kann die Knotennummer mit Doppelklick auf das entsprechende Feld geändert werden.

Dabei wird nicht geprüft, ob die Knotennummer gültig ist bzw. zu der angegebenen EDS-Datei passt. Dies liegt ausschließlich in der Verantwortung des Bedieners.

EDS Datei: D:\Documents and Settings\Stork\My Documents\Feldbusse\CAN\EDS\9300V212.eds

Antrieb Node: 17 DoppelKlick zum Ändern
PDBfile: 9300v212.PDB

ParameterName	C0070 Vpn Drehzahlregler
ObjectType	0x7
DataType	Long : 0x0004
AccessType	rw
HighLimit	2550000
LowLimit	0
DefaultValue	140000
PDOMapping	0

Lesen Schreiben Abbrechen

20000 X: 00004E20 Result: 4

ETCN094

Beispiel Konfiguration Servo 9300: Aus Codestelle C0070 (Hex: 5FB9) wurde der Wert 20.000 gelesen.

Konfiguration

Achsen definieren und konfigurieren sowie Maschinenkonstanten ändern.

Speichern + Laden: Die aktuellen Maschinenkonstanten werden gespeichert und zur Steuerung übertragen.

Nur Laden: Die Maschinenkonstanten werden zur Steuerung übertragen, aber nicht gespeichert. Beim nächsten Start werden wieder die Original-Maschinenkonstanten geladen.

Speichern unter + Laden: Die Maschinenkonstanten werden unter anderem Namen gespeichert und zur Steuerung übertragen. Beim nächsten Start werden jedoch die in der Ini-Datei eingetragenen Maschinenkonstanten geladen.

Speichern unter: Die Maschinenkonstanten werden unter anderem Namen gespeichert, aber nicht zur Steuerung übertragen.

Speichern: Die Maschinenkonstanten werden unter dem bekannten Namen gespeichert. Dieser steht in der Kopfzeile.

Als Standard übernehmen: Die aktuelle MK-Datei wird beim nächsten Einschalten in die Steuerung geladen.

Fertig: Der Dialog wird geschlossen.

MK-Datei ändern

Maschinenkonstanten-Datei im Editor bearbeiten. In der Übersicht "Maschinenkonstanten-Konfiguration" wird dargestellt, welche Achsen konfiguriert sind. Die Tabelle enthält als Zeilen die maximal mögliche Anzahl der Achsen der betreffenden Steuerung (hier 8 Achsen 0..7). Die Anzahl der Zeilen kann je nach Typ der Steuerung auch geringer oder größer sein.

ETC-MMI - [DIAGNOSE - CNC1]

EINRICHTEN F1 AUTOMATIK F10 PROGRAMMIEREN F11 DIAGNOSE F12 SPS-Tasten S9 13:59:30

DIAGNOSE Maschinenkonstanten Konfiguration

C:\Programme\LENZE\ETC\MMI\cnc\ETCHC_2G.mk

Ax Konfiguration	Nr.	Ax-Buchstab	Achsen-Art	Verbunden mit	Synchron
Ax Parameter	0	X	0,LIN	CAN Knoten Nummer: 17	
Spindel Parameter	1	Y	0,LIN	CAN Knoten Nummer: 18	
Bahn	2		0,LIN	Virtuelle Achse:2	
Voreinstellung	3	C	17,ROT	CAN Knoten Nummer: 19	
Kunden Spezial	4	U	0,LIN		
Diverse	5		0,LIN		
	6		0,LIN		
	7		0,LIN		
	8		0,LIN		
	9		0,LIN		
	10		0,LIN		
	11		0,LIN		

APPLACHSIDX 00

Interne Nummer der Achsbezeichnung
 0, # X-Achse */ 9, # u-Achse */
 1, # Y-Achse */ 10, # v-Achse */
 2, # Z-Achse */ 11, # w-Achse */
 3, # C-Achse */ 12, # x-Achse */
 4, # U-Achse */ 13, # y-Achse */

Speichern + Laden F1 Nur Laden F2 Speichern F3 Speichern unter F4 Speichern unter + Laden F5 als Standard übernehmen F7 Zurück ... F8

STOP

MK Datei öffnen

ETCN094

	Innerhalb der MK-Konfiguration werden die Maschinenkonstanten in 7 Gruppen unterteilt: Ax-Konfiguration ... Diverse. Die Tabellenspalten haben folgende Bedeutung: Nr.: In dieser Spalte wird die laufende Nummer einer Achse angezeigt. Je nach Ausbaustufe der Steuerung können bis zu 12 Achsen angeschlossen werden. Ax Buchstabe: Hier werden den physikalischen Achsen logische Achsen über Achsbuchstaben zugeordnet, über die sie eindeutig identifiziert werden können. In einem Auswahldialog werden nur Achsbuchstaben angeboten, die noch nicht vergeben sind. Achsen-Art: Typ der Achse; mögliche Typen: • Linear oder Rotationsachse • Endschalter Ignorieren • Spindel • Messachse • Modulo 360° (nur bei Rotationsachsen) • Modulo 360° kürzester Weg (nur Rotationsachsen) • Gantry Achse • Handrad Verbunden mit: Je nach Steuerung werden unterschiedliche Anschlüsse der Achse unterstützt: • CAN-Bus oder analoger Anschluss In einem Dialog kann nach Vorwahl des Bussystems angegeben werden, mit welcher Nummer der entsprechende Antrieb am Bussystem angeschlossen ist. Die möglichen Anschlüsse und deren maximal auswählbare Nummer wird durch eine entsprechende Maschinenkonstante durch die Steuerung mitgeteilt. CAN-Bus: CAN-Knotennummer der Achse Analoger Anschluss: physikalischer Achskanal der Achse Bereits aktivierte Adressen können nicht ausgewählt werden. Wenn keine Adresse ausgewählt ist, wird die Achse deaktiviert. Synchronanschluss: Hier kann einem Achsbuchstaben eine 2. Achse physikalisch zugeordnet werden. Für die Steuerung werden die beiden Achsen wie eine behandelt.
Notepad: MKs direkt ändern	Maschinenkonstanten-Datei im Notepad bearbeiten.
Aktuelle MKs ändern	Maschinenkonstanten aus der Steuerung bearbeiten.
MK-Datei zur NC laden	Maschinenkonstanten-Datei auswählen und zur Steuerung übertragen.
zurück...	Zurück zur vorherigen Ebene.
Passwort ändern	Nach Betätigen des Softkeys erscheint ein Dialog. Hier ist zunächst das Passwort zur Berechtigung für Passwortänderungen einzugeben (308). Anschließend wird eine Auswahlliste angezeigt, in der das zu ändernde Passwort markiert werden muss. Danach wird zweimal das neue Passwort abgefragt, um mögliche Fehleingaben abzufangen. Neue Passworte sind sofort nach der Änderung aktiv. Wenn für bestimmte Betriebsarten keine Passworte gewünscht sind, ist als aktives Passwort ein Leerstring einzugeben.

Vertikale Funktionstasten
Satz 1

Edit inis	INI-Dateien anzeigen und bearbeiten.
Delphmmi.ini	Konfigurationsdatei "Delphmmi.ini" anzeigen und ändern (📖 359). Hinter jedem Register des Dialogs verbirgt sich eine Sektion der Ini-Datei. Mit dem Button rechts unten kann innerhalb einer Sektion ein neuer Eintrag eingefügt werden. Beispielsweise können damit in der Sektion "programs" Zyklen eingetragen werden, die beim Start geladen werden sollen.
Interpreter.ini	Konfigurationsdatei "Interpreter.ini" anzeigen und ändern (📖 372).
Gateway	ETC-MMI-Gateway konfigurieren (📖 288).
NetConf	NetConf starten (📖 302).

Start	Startet das ausgewählte Programm bzw. die satzweise Bearbeitung im Einzelsatzbetrieb.
Stop	Beendet unmittelbar die Programmausführung, alle Achsen werden mit den eingestellten Bremsrampen angehalten. Bei einem erneuten Start wird die Bearbeitung von vorn gestartet.
Log In	In eine andere Zugriffsberechtigung wechseln. Dies ist auch in anderen Betriebsarten mit der Tastenkombination <Strg>+<L> möglich. Im folgenden Dialog muss sowohl ein Benutzername sowie ein Passwort für die gewünschte Zugriffsebene eingegeben werden. Jeder Log-In-Vorgang wird im Fehlerlogbuch mit Name und Berechtigung eingetragen.

Vertikale Funktionstasten
Satz 2

Fahren+	Handverfahrtaste für positive Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Fahren-	Handverfahrtaste für negative Achsrichtung der ausgewählten Achse.
Achse	Achse, die verfahren werden soll, auswählen. Alternativ kann die Achse mit den <Cursor>-Tasten ausgewählt werden.
Override+	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse vergrößern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.
Override-	Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit der angewählten Achse verkleinern (in Prozent von MK_VMAX). Der Wert wird oberhalb von 10 % in 10 %-Schritten verändert und unterhalb von 10 % in 1 %-Schritten.

Vertikale Funktionstasten
Satz 3

MK-Datei öffnen	Während der Konfiguration eine andere Maschinenkonstantendatei laden.
------------------------	---

7.9 Anhang

7.9.1 Sprachdateien und Zusatzinformationen

Die Dateien einer Sprache werden mit dem LanguageToken (Kennung der Sprache nach ISO 639-1) gekennzeichnet. und in einem Verzeichnis, dessen Namen der Kennung entspricht, abgelegt.

Die Sprache kann über einen Eintrag in der Konfigurationsdatei "delphmmi.ini" umgeschaltet werden (☞ 359, Section [config], Term "LanguageToken"); dieses ist auch während der Laufzeit möglich.

Ordner-Pfad (x:/.../Sprache/		Inhalt
Deutsch	Englisch	
...\DE\Sprache_DE.txt	...\EN\Sprache_EN.txt	Standard-Texte
...\DE\Sprache_DE.cfg	...\EN\Sprache_EN.cfg	Konfiguration der Texte (Farben von Tastern, Passworbene)
...\DE\SpracheSPS_DE.txt	...\EN\SpracheSPS_EN.txt	SPS-Meldungen, IO-Konfiguration (SPS-abhängig)
...\DE\SpracheSPS_DE.cfg	...\EN\SpracheSPS_EN.cfg	
...\DE\MKOrg_DE.txt	...\EN\MKOrg_EN.txt	Beschreibung der Maschinenkonstanten (Standard)
...\DE\MKUser_DE.txt	...\EN\MKUser_EN.txt	Beschreibung der freien Maschinenkonstanten (SPS-abhängig)
...\DE\mmi_fehl_DE.txt	...\EN\mmi_fehl_EN.txt	Fehlermeldungen Gateway, MMI, DLLs
...\DE\ncr_fehl_DE.txt	...\EN\ncr_fehl_EN.txt	Fehlermeldungen des NC
...\DE\sps_fehl_DE.txt	...\EN\sps_fehl_EN.txt	Fehlermeldungen der SPS

Sprache_xx.txt

Diese Sprachdatei enthält Anzeigen- und Meldungstexte. Sie kann mit einem beliebigen ANSI-Editor bearbeitet werden (z. B. dem Editor in der Betriebsart "Programmieren" der MMI-Software).

Der Anfang einer Textzeile wird immer durch eine Nummer gekennzeichnet. Diese Nummer dient der MMI-Software als Auswahlkriterium. Steht am Anfang einer Zeile keine Nummer, wird der Text mit Zeilenumbruch zum voran stehenden Text zugeschlagen.

Ist einem Text eine Tilde (~) angehängt, wird eine Anweisung "%Axx~" im entsprechenden Text durch den Kennbuchstaben der mit "xx" ausgewiesenen Achse ersetzt. Der Kennbuchstabe ergibt sich hierbei durch die aktuelle Maschinenkonfiguration. Der Index der Achse wird durch die Angabe "xx" festgelegt. Bei einer Maschinenkonfiguration XZC wird als Beispiel der Text "Das ist die %A2 Achse~" als "Das ist die C Achse" zur Anzeige gebracht.

Die Nummern -1 ... 2999 werden zur Beschriftung der Funktionstasten (Softkeys) verwendet.

Beschriftung analoger E/A:

50483001," a in 1 @S-3276"

@S Skalierungsfaktor (signed oder unsigned): Bei "-" wird der Analogwert als signed betrachtet, sonst als unsigned. Dann wird "Wert/ABS(@S)" angezeigt.

50484001," a out 1 [Volt] @O1000"

@O Offset für Analogkarte: Es wird Analogwert + @O angezeigt.

Natürlich können alle Zusatzinformationen weiterhin in die Sprachdatei eingetragen werden. Einträge in die Sprachdatei werden vorrangig ausgewertet.

Beispiele aus der Sprachdatei:

00002800," 1.te SPS-Taste@C12632256@FArial,8,1,0,3,6" Beschriftung für opt. SPS-Tasten
00002801," 2.te SPS-Taste@C12632256@FArial,8,1,0,3,6" (s. DELPHMMI.INI / [SPS-Tasten])

00002926,"127.te SPS-Taste@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"
00002927,"128.te SPS-Taste@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"

Ab Nr. 3000 folgen allgemeine Texte, sowohl für zusätzliche Tasten als auch für Hinweise, Eingaben usw.

00003000,"Ihr Passwort bitte :"
00003001,"Passwort Normal"

Text für Filtercombobox (Syntax beachten)
01000006,"MK-Datei|*.mk|alle Dateien|*.*"
01000007,"mk"

Zweizeiliger Text:
01000008,"Datei wurde geändert..
"Änderung speichern?"

Text mit Formatangaben:
01000017,"Zeile: (%d,%d) SatzNr: %d LogSatzNr: %d"
Meldungen der SPS ab 1020001:
01020001,"MX2.80.0"
01020002,"MX2.80.1"
bei textbasisnr=30000000 folgen hier die Texte der I/O Module:
30011000," E 0.0 1. lokale Karte E0"
30011001," E 0.1"

30012000," A 0.0 1.lokale Karte A0"
30012001," A 0.1"

40013000," analog AW32"
40013001," analog AW33"

CAN ID 48
50483000," a in 0"
50484000," a out 0"

Textzuordnung der Ein-/Ausgänge:

Die Texte der einzelnen Ein- und Ausgänge werden über Textnummern zugeordnet. Die Textnummern sind nach folgendem Schlüssel aufgebaut:

TKKKXNNN + textbasisnr

Jedes Zeichen entspricht einer Ziffer.

T: Typ

0 = Lokales digitales E/A-Modul (EC-IO)

1 = lokales analoges E/A-Modul (EC-ADA, EC-ADC)

2 = CAN-E/A-Modul (SLIO, CANOpen)

KKK: Knotennummer

001 - 127 bei CAN-Bus Modulen

001 - 008 bei lokalen Modulen

X: Typ des E/A-Signals

0 = unbenutzt

1 = digitaler Eingang

2 = digitaler Ausgang

3 = analoger Eingang

4 = analoger Ausgang

NNN: Nummer des E/A-Signals

000 - 063 für CAN-Bus digitale E/A-Signale

000 - 007 für CAN-Bus analoge E/A-Signale

000 - 023 für lokale Eingänge

000 - 015 für lokale Ausgänge

textbasisnr: Auf diese Nummer wird eine Basisnummer (textbasisnr) von 30000000 addiert. Diese Basisnummer lässt sich über einen Parameter im Konfigurationsfile ändern, können die Texte innerhalb der Sprachdatei auch verschoben werden.

Beispiel: Text in der Sprachdatei 30011000," E 0.0 hier ist e0"

30011000 =		
30000000		Textbasisnummer
0-----	T = 0	Ab dieser Nummer beginnen die Texte für die E/A-Signale
-001----	KKK = 1	Kartennummer 1. Lokale Karte
----1---	X = 1	Digitaler Eingang
-----000	NNN = 000	Nummer des digitalen Eingangs

Die Texte Nr. 01010100 ... 01010164 werden bei der Funktion "SPS-Signale -> Remote Ein/Aus Text" in der Betriebsart "Diagnose" verwendet. Man kann dadurch den externen CAN-Bus E/A-Modulen eindeutige Namen bzw. Bezeichnungen geben (E 0.0 ... E 3.7 sind die Eingänge).

```
01010100,"Remote IO's (CAN-Bus)"
01010101," E 0.0"
01010102," E 0.1"
.
.
01010131," E 3.6"
01010132," E 3.7"
01010133," A 0.0"
01010134," A 0.1"
.
.
01010163," A 3.6"
01010164," A 3.7"
```

Ab Nummer 01020000 (bis 01020255) folgen SPS-Meldungen. Diese werden in der MMI-Software in den Betriebsarten "Einrichten", "Automatik" und "Diagnose" im Dialog "SPS-Meldungen" angezeigt. Die Meldungen müssen fortlaufend angegeben werden. Das heißt, es dürfen keine Lücken in der Nummerierung vorhanden sein.

Die SPS kann die Meldungen ausgeben, in dem sie auf den Datenbaustein DB2 der Dual-Port-Ram-Schnittstelle die Bits DB 80.0 bis DB 95.15 setzt bzw. löscht. In der MMI-Software wird eine Meldung ausgegeben, wenn das entsprechende Bit gesetzt ist. Wird ein "!" dem Text vorangestellt, dann ändert das SPS-Meldungsfenster seine Hintergrundfarbe, wenn diese Meldung ausgegeben wird.

Sinnvoll ist es, diese Texte in einer gesonderten Sprachdatei zu speichern (s. Kapitel Konfigurationsdatei: Language). Die SPS-Texte können dann unabhängig von den MMI-Texten gepflegt werden.

```
01020000,""
01020001,"Bit01"
01020002,"Bit02"
01020003,"!Bit03"
.
.
.
01020027,"Bit27"
01020028,"Bit28"
01020029,"Bit29"
```

Ab Nr. 1020300 folgen wieder allgemeine Texte, Fehlermeldungen usw.

```
01020300,""
02000000,"Problem bei der Maschinenkonstantenübertragung"
02000001,"Zuviele Dateien gleichzeitig geöffnet"
.
.
.
20000005,"Schritt fahren (Schrittweite Achse +/-)"
20000006,"Modal fahren (Achse +/-)"
```

Softkey-Zuordnung

Die folgenden Textnummern sind den Softkeys zugeordnet:

00000037,"Karten Ein/Aus ...@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"
00001384,"Lokale dig. E/A@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"
00001385,"Lokale anal. E/A@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"
00001386,"Remote E/A@C12632256@FArial,8,1,0,3,6"

Überschrift-Zuordnung

Die folgenden Textnummern werden für Überschriften und Labels verwendet:

00011200,"IO Anzeige :"
00011201,"digital In"
00011202,"digital Out"
00011203,"analog In"
00011204,"analog Out"
00011205,"EC - IO"
00011206,"EC - ADA"
00011207,"CAN"
00011208,"Wert"

Kartenspezifische E/A-Anzeige

Im Pfad Diagnose\SPS Signale kann über den Softkey "F6" die kartenspezifische Anzeige der digitalen und analogen Ein-/Ausgänge angewählt werden. Die Ein-/Ausgangsmodule sind in 3 Kategorien gegliedert. Mit den folgenden Softkeys werden für den angewählten Typ die angeschlossenen Module in einer Listbox angezeigt.

Softkey "F1": Zeigt die lokalen digitalen Ein-/Ausgabemodule.

Softkey "F2": Zeigt die lokalen analogen Ein-/Ausgabemodule.

Softkey "F3": Zeigt die remote Ein-/Ausgabemodule, die über die CAN-Bus Schnittstelle angesprochen werden.

Mit <Enter> oder mit einem Doppelklick wird eine Karte ausgewählt. Die E/A-Anzeige wird entsprechend der Kartenkonfiguration aufgebaut. Die Anzeige ist in Zeilen und Spalten aufgebaut.

Digitale Eingänge: Der Ein-Zustand wird mit einem Farbumschlag gekennzeichnet.

Digitaler Ausgang: Über die <Cursor>-Tasten kann ein digitaler Ausgang angewählt werden. Mit der <Enter>-Taste wird der Ausgang entweder ein- oder ausgeschaltet.

Analoge Ein-/Ausgänge: Diese Anzeigen werden zweispaltig dargestellt. In einer Spalte erscheint die Beschreibung des Ein- bzw. Ausgangs und in der Spalte daneben erscheint der zugeordnete Wert. Der Wert wird als nicht normierter und vorzeichenloser 16-Bit-Wert dargestellt.

Der Dialog kann mit der <Esc>-Taste oder durch Anwahl der o. g. Softkeys verlassen werden.

Einstellungen in der Konfigurationsdatei "delphmmi.ini"

In der Konfigurationsdatei "delphmmi.ini" können im Abschnitt "e/a anzeige" die folgenden Parameter eingestellt werden:

textbasisnr: Basisnummer, ab der die E/A-Signal Texte beginnen.

separate_karten_texte: Darüber lässt sich einstellen, ob für jedes E/A-Modul separate Texte eingegeben werden sollen.

1: Für jedes Modul separate Texte

0: Für alle Module werden die Texte von Modul 1 genommen

Beispiel:

[e/a anzeige]

textbasisnr=30000000

seperate_karten_texte=1

Sprache_xx.cfg

Den Texten in der Sprachdatei können Zusatzinformationen zugeordnet werden:

- Direkt in der Sprachdatei "Sprache_xx.txt" oder
- indirekt über die Konfigurationsdatei "Sprache_xx.cfg".

Die Zusatzinformationen können in dieser Sprachkonfigurationsdatei zusammengefasst werden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit der Sprachdatei.

Über dieselbe Textnummer können den Texten der Sprachdatei die Zusatzinformationen zugeordnet werden (siehe unten).

Folgende Zusatzinformationen sind definiert:

Softkey: @C

Farbe (Color) im RGB Dezimalcode. @255 (FF) = rot, @65280 (FF00) = grün, @16711680 (FF0000) = blau.

Softkey: @B

Bild (Bitmap): @Bbitmap,1,2,3,4,5,6,7

bitmap.bmp ist Dateiname

1 ist Pixel links

2 ist Pixel oben Startbitmap

3 ist Anzahl Bilder in Bitmap

4 ist Startbitmap für gedrückte Taste

5 ist Endebitmap für gedrückte Taste

6 ist Startbitmap für gedrückte Taste

7 ist Endebitmap für gedrückte Taste

Softkey: @F

Schrift (Font) @Ffont,1,2,3,4,5

font ist Schriftart

1 ist Schriftgröße

2 ist Schriftstil: 1:fett, 2: kursiv, 4: Unterstrichen, 8: durchgestrichen auch kombiniert: 7

3 ist Schriftfarbe: RGB Code siehe @C

4 ist Schrift 3D: 0: kein 3D

5 ist Schriftausrichtung: 0: links oben, 1:Mitte oben, 2: rechts oben, 3: links Mitte, 4: Mitte Mitte, 5: rechts Mitte, 6 links unten 7: Mitte unten, 8: rechts unten

Softkey: @P

Passwortebene (Password) @P1

Passwortebene 1 Bediener, 2 Meister, 3 Spezialist

Beispiel:

-00000001,"@C12632256@FArial,8,1,0,0,6"

Eintrag -1 ist die Defaultbeschreibung für Softkeys. Allen Softkeys ohne Zusatzinformation wird diese Beschreibung zugeordnet. Erweiterungen dieser Beschreibung sind möglich:

00001012,"@C65280"

00001013,"@C255"

00001299,"@P1"

Die Tasten Start(1012) und Stop(1013) sollen Grün(@C65280) und Rot(@C255) dargestellt werden. Die Taste 1299 erhält zusätzlich die Passwordebene 1 normaler Bediener.

00001031,"@Bbitmap,5,5,1,0,0,0,0" mit einer Größe von 120 x 70 Pixel

Password-Ebene:

Es gibt vier Passwordebene:

- ▶ 0: ohne Passwort
- ▶ 1: normaler Bediener (über MMI einstellbar, siehe Bedienungshandbuch Passworte)
- ▶ 2: Meister (über MMI einstellbar)
- ▶ 3: Spezialist (über MMI einstellbar)

Allen Tasten kann eine Passwordebene zugeordnet werden. Die Passworteingabe ist überall mit <Strg>+<L> möglich. Nach erfolgreicher Eingabe erscheinen die frei geschalteten Tasten.

Passwordeingaben werden im Logbuch vermerkt.

M_fkt.txt

Für das Programmieren mit dem Blockeditor kann der SPS-Programmierer alle gültigen Maschinenfunktionen in der Datei "cfg\m_fkt.txt" vorgeben. Bei der Standardinstallation wird eingetragen:

M0 (Unterbrechen)
 M1 (Vorschub halt)
 M14 (Werkzeug senken)
 M15 (Werkzeug heben)
 M30 (Programm Ende)
 M6 (Werkzeugwechsel)

Newprgfile

Die DIN-Datei "neu.din" erscheint als Rahmenprogramm, wenn ein neues Programm geöffnet wird. Bei der Standardinstallation wird eingetragen:

%1 (neues Programm)
 G17 (XY Ebene)
 G1 F10000 (Geschwindigkeit)
 G60 X0 (Genauhalt aus)
 M30 (Programm Ende)

Maschinenkonstanten Beschreibung in Delphmmi.ini

In der Konfigurationsdatei "Delphmmi.ini" (📖 359) können in der Sektion [Texte] die Beschreibungstextdateien für die Maschinenkonstanten eingetragen werden z. B.:

```
[Texte]
mkhlp=. \Sprache\DE\mkorg.txt
mkhlp2=. \Sprache\DE\mkuser.txt
```

mkuser_xx.txt

Die Datei "mkuser.txt" ist dafür vorgesehen, applikationsspezifisch angepasst zu werden. Syntax für die Beschreibung einer Maschinenkonstante:

```
@MK-Name,Formatanweisung,Klassifizierung
Kurzbezeichnung
Text1
...
Textn
```

Beispiel:

```
@MK_TECHNOLOGIEDATEN1,%-10.3f,193
TECHNOLOGIEDATEN1
```

Formatbezeichner werden in der folgenden Form angegeben:

```
"%" [index ":" ] ["-"] [width] [". " prec] type
```

Jeder Formatbezeichner beginnt mit "%". Auf das Prozentzeichen folgt eine der nachstehenden Angaben (in der aufgeführten Reihenfolge):

- ▶ Ein optionaler Nulloffset-Argumentindex-Bezeichner (erstes Element hat den Index 0): [index ":"]
- ▶ Eine optionale Angabe für die linksbündige Ausrichtung: ["-"]
- ▶ Eine optionale Breitenangabe: [width]
- ▶ Eine optionale Genauigkeitsangabe: [". " prec]
- ▶ Das Zeichen für den Konvertierungstyp: type

Konvertierungstypen:

d Dezimal: Das Argument muss ein Integerwert sein. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der aus Dezimalzahlen besteht. Wenn der Format-String einen Bezeichner für die Genauigkeit enthält, muss der resultierende String mindestens die angegebene Anzahl von Stellen aufweisen. Enthält er weniger Stellen, wird der String auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt.

f Fest: Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String der folgenden Form umgewandelt: "-ddd.ddd...". Wenn es sich um eine negative Zahl handelt, beginnt der String mit einem Minus-Zeichen. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalkomma wird durch den Genauigkeitsbezeichner im Format-String festgelegt. Ist dieser nicht vorhanden, wird eine vorgegebene Genauigkeit von zwei Dezimalstellen verwendet.

x Hexadezimal: Das Argument muss ein Integerwert sein. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der aus hexadezimalen Stellen besteht. Wenn der Format-String einen Bezeichner für die Genauigkeit enthält, muss der resultierende String mindestens die angegebene Anzahl von Stellen aufweisen. Enthält er weniger Stellen, wird der String auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt.

s String: Das Argument muss ein Zeichen, ein String oder ein PChar-Wert sein. Der String bzw. das Zeichen wird anstelle des Formatbezeichners eingefügt. Wenn im Format-String ein Genauigkeitsbezeichner angegeben ist, bestimmt er die maximale Länge des resultierenden Strings. Ist das Argument ein String, der diese Maximallänge überschreitet, wird der String abgeschnitten.

Die Klassifizierung der applikations-spezifischen MK ist 193.

Beispiele für anwendungsspezifische Technologieparameter (werden ab P760 im Parameterfeld abgelegt):

P760: Referenzfahrtgeschw. für A1-Achse [steps/sec]

P761: Referenzfahrtgeschw. für B1-Achse [steps/sec]

P762: Referenzfahrtgeschw. für C1-Achse [steps/sec]

P763: Referenzfahrtgeschw. für Z1-Achse [steps/sec]

P764: Position Y-Achse für Kollisionsüberwachung Feeder ohne Grundoffset

P765:

P766: Durchdrückweg (Schaltweg) W-Achse beim Setzen

P767: Z-Pos. zum Setzen eines SM-Bauteils (untere Pos.)

P768: Z-Pos., um zur nächsten SM-Bauteilsetzpos. zu fahren

P769: Wartepos. für Holen aus SM-Feeder

Die Aussagen gelten für die anderen Technologiedaten 2..4 und für die SPS-spezifischen Einstellungen DW224..255 entsprechend.

Klassifizierung:

Die Klassifizierung der Maschinenkonstanten ordnet die Maschinenkonstanten folgenden Gruppen zu. Die Gruppen sind bitkodiert und können kombiniert werden:

- 1: alle MKs
- 2: Achsparameter
- 4: Achsparameter nur CAN Antrieb
- 8: Spindel
- 16: Bahnparameter
- 32: Voreinstellung
- 64: Mehrfachparameter
- 128: kundenspezifische Parameter
- 256: Diverse

Damit ist $193 = 1 \text{ (alle)} + 64 \text{ (Mehrfachparameter)} + 128 \text{ (kundenspezifisch)}$

Einzeleinträge:

Alle Parameter der Gruppe "64 (Mehrfachparameter)" haben mehrere Einzeleinträge, die nochmals separat beschrieben werden können. Die Beschreibung für einen Einzeleintrag einer Maschinenkonstante hat folgende Syntax (mit xx = 00..99:

```
@MK-Namexx,Formatanweisung,Klassifizierung
Kurzbezeichnung
Text1
...
Textn
```

Beispiel für Technologiedaten1:

```
@MK_TECHNOLOGIEDATEN100,%-10.3f,193
TECHNOLOGIEDATEN1
```

Anwendungsspezifische Technologieparameter, die ab P760 im Parameterfeld abgelegt werden

```
P760: Referenzfahrtgeschw. für A1-Achse [steps/sec]
@MK_TECHNOLOGIEDATEN101,%-10.3f,193
TECHNOLOGIEDATEN1
```

Anwendungsspezifische Technologieparameter, die ab P760 im Parameterfeld abgelegt werden

```
P761: Referenzfahrtgeschw. für B1-Achse [steps/sec]
```

7.9.2 Zyklusprogrammierung

Für jeden Zyklus ist ein Eintrag zu erstellen mit Angabe der Zyklusnummer in Form eines Sektionsnamens (Lxxxx, wobei $8000 \geq \text{xxxx} \geq 9999$) und einem Klartextnamen. Dieser Name wird in der Betriebsart "Programmieren" bei Auswahl des Zyklus angezeigt.

In den Sektionen Lxxxx werden die anzubietenden Eingabeparameter festgelegt. Darüber hinaus kann eine bmp-Datei angegeben werden, welches bei Auswahl des Zyklus angezeigt wird.

Ein Eingabeparameter wird definiert durch eine P-Feld-Nummer, in der der Eingabewert an den Zyklus übergeben wird.

- Defaultwert
- Minimalwert (optional)
- Maximalwert (optional)
- Kennung für zwingende Eingabe (optional)
- Anzeigetext

entry(n) = [pfeldnr.] = x.xx; [Min]; [Max]; [Flag]; [Text]

Nachfolgend einige Beispiele für Zyklen und deren Parameter:

Sektion	Term	Beschreibung
[Zyklen]		
	entry1 = L8000; Schleifen	entry1: wird zur Identifizierung benötigt. L8000: Sektionsnamen, unter dem der Zyklus und die Zyklusnummer beschrieben wird. Schleifen: Text zur Anzeige und zur Auswahl
	entry2 = L8001; Sägen	
	entry3 = L8002; Nähen	
	entry4 = L8003; frei	
	entry5 = L8004; frei	
[L8000]		
	entry1 = P1200 = 1.23; oben	entry1: Zur Identifizierung P1200: Definition des entsprechenden P-Feldes 1.23: Wert, der ins P-Feld gesetzt wird Oben: Text zur Anzeige und Auswahl
	entry2 = P1201 = 2.34; unten	
	entry3 = P1202 = 3.45; Mitte	
	entry4 = c:\stdmml\cnc20.bmp	Bilddatei, die angezeigt werden kann

Sektion	Term	Beschreibung
[L8001]		
	entry1 = P1200= 1.23; Min; Max; Flag; oben	P1200=: Definition des entsprechenden P-Feldes 1.23:: Wert, der ins P-Feld gesetzt wird Min:: Minimaler Wert, der eingegeben werden darf Max:: Maximaler Wert, der eingegeben werden darf Flag = 1: Dann muss der Wert eingegeben werden oben: Text zur Anzeige und Auswahl
	entry2 = P1201= 2.34;0;3.14;; unten	Bei diesem Beispiel prüft die Software eine Eingabe auf Min/Max ab. Erfolgt keine Eingabe, wird das Feld nicht im DIN-File eingetragen.
	entry3 = P1202= 3.45; Mitte	
	entry4 =	
[L8002]		
	Entry0 = c:\pro- gramme\Lenze\ETC\mmi\Len- ze.bmp, 25	Name einer Bilddatei, die angezeigt werden kann. Die 25 sagt aus, dass der Grafik nicht die halbe Bildschirmbreite, sondern nur 25% davon zur Verfügung steht. Der Wert kann eingegeben werden im Bereich von 0 ... 100%.

Sprachunabhängigkeit

Damit eine Sprachunabhängigkeit gewährleistet ist, können die Anzeigetexte auch aus einer anderen Datei als delphmmi.ini geholt werden. Als Quelldatei dient dabei die Datei, die in der INI-Datei (z. B. delphmmi.ini) bei der Sektion [config] unter dem Eintrag [language] angegeben wurde (ohne die Dateierweiterung ".txt").

Beispiel

Sektion	Term	Beschreibung
[Zyklen]		
	entry1 = L8000; #4100	Hier wird der Text mit der Nr. 4100 aus sprache.txt angezeigt.
[L8000]		
	entry1 = P1200= 1.23; Min; Max; Flag; #4151	Hier wird der Text mit der Nr. 4151 aus sprache.txt angezeigt.

7.9.3 SPS-Tasten

Die SPS-Tasten sind im MMI mit der Taste **<S8>** aus jedem Menü heraus anwählbar. Den SPS-Tasten sind feste Textnummern zugeordnet. Die Nummern 2800 bis 2899 bzw. 2900 bis 2999 sind dafür reserviert. Die ersten 11 SPS-Tasten sind direkt nach der Anwahl sichtbar. Alle weiteren Tasten werden sukzessive über die Taste **<S7>** eingeblendet.

Zuordnung Taste zu Textnummer - Beispiele:

Taste0 (F1 Taste) 2800,2900

Taste1 (F2 Taste) 2801,2901

...

Taste99 (F1 Taste nach 9mal S7 weiter) 2899,2999

Sind die beiden Texte in der Textdatei vorhanden, ist die Taste als Schalter verfügbar. Ist nur die erste Textnummer in der Textdatei vorhanden (z. B. 2801 und nicht 2901), ist die Taste als Taster verfügbar. In der SPS im Datenbaustein 1 meldet das MMI, ob eine Taste oder ein Schalter betätigt wurden. Es gelten folgende Regeln:

- ▶ Bei einem Taster (nur 1 Text definiert, 2. Text fehlt) wird der Zustand "nicht gedrückt" (0) und "gedrückt" (1) angezeigt.
- ▶ Bei einem Schalter (beide Texte definiert) wird nicht der Zustand "nicht gedrückt" oder "gedrückt" angezeigt, sondern nach jedem Drücken und wieder Loslassen toggelt das entsprechende Bit.

Konkret wird in DB1.212 bis DB1.219 der Zustand wie oben beschrieben eingetragen (Systemvariable DB1_NC2SPS_MMI_TASTEN_AW[0..7]).

Aus Kompatibilitätsgründen zu früheren MMI-Versionen können die SPS-Tasten auch in der Datei "Delphmmi.ini", in der Sektion [SPS-Tasten], definiert werden. Hier sind bis zu 256 Einträge und freie Text-Zuordnungen möglich. Die Tasten werden entsprechend der Reihenfolge ihrer Definition angeordnet. Leere Tasten müssen definiert werden, um Lücken zu erzeugen:

```
[SPS-Tasten]
Key00=2800,2900      // F1 Schalter
Key01=2801,2901      // F2 Schalter
Key02=2802,2902      // F3 Schalter
Key03=-1             // F4 keine Funktion
Key04=2804           // F5 Taster
```

SPS-Tastenkontrolle

Die SPS-Tastenkontrolle erlaubt der SPS, den Zustand der SPS-Tasten (ob die Taste gedrückt oder nicht gedrückt dargestellt wird) festzulegen. Ohne die SPS-Tastenkontrolle stellt das MMI einen Taster immer als nicht gedrückt dar und ein Schalter toggelt nach jedem Betätigen zwischen gedrückter und nicht gedrückter Darstellung.

Die SPS-Tastenkontrolle wird durch die SPS aktiviert: DB1.31.4=TRUE (Systemvariable DB1_SPS2NC_FREIGABEN_MMI_W)

Entsprechend der Einträge in DB2.8.0 bis DB2.15.15 werden die entsprechenden Tasten (sofern mindestens 1 Text definiert ist) vom MMI als nicht gedrückt oder gedrückt angezeigt.

Beispiel:

Texte für Taste 6 (F7-Taste) 2806, 2906 müssen in der Sprachdatei vorhanden sein, damit die Taste als Schalter definiert ist.

Definition in SPS:

```
M7          : BOOL;
F7_Taste    AT%MX2.8.6 : BOOL; (* F7 Spindel *)
// abhängig vom Eingang wird Taste als gedrückt/nicht gedrückt angezeigt.
F7_Taste:= NOT E80_8; // z. B. Spindel steht
// wenn Taste 6 Zustand wechselt, dann Aktion ausführen:
// einschalten oder ausschalten
// drückt der Bediener am MMI die SPS-Taste F7 (entspricht Taste 6)
// und lässt wieder los, dann ändert das Bit 1.212.6 // seinen Wert.
IF M7 <> DB1_NC2SPS_MMI_TASTEN_AW[0].6 THEN
    IF E80_8 THEN
        M_M3_bit := TRUE; // z.B. Spindel ein
    ELSE
        M_M5_bit := TRUE; // z. B. Spindel aus
    END_IF;
    M7:= DB1_NC2SPS_MMI_TASTEN_AW[0].6;
END_IF;
```

Beispiel:

Taste 6 als Taster definiert

Definition in SPS:

```
Flanke : R_TRIG;
// abhängig vom Eingang wird Taste als gedrückt/gedrückt angezeigt.
F7_Taste:= NOT E80_8;
// mit einer Flankenerkennung kann das Drücken der Taste erkannt werden
Flanke(CLK:=DB1_NC2SPS_MMI_TASTEN_AW[0].2);
IF Flanke.Q THEN
    A16_0 := NOT A16_0;
END_IF;
```

7.9.4 Konfigurationsdatei "delphmmi.ini"

Die Konfigurationsdatei enthält Einstellungen, die zum Betrieb des IPC und des NC-Rechners notwendig sind und sollte nur von geschultem Personal geändert werden.



Hinweis!

Sie können diese Datei auch über die MMI-Software bearbeiten (Betriebsart Diagnose - Funktion MMI-Konfig.).

Beachten Sie dabei:

- ▶ Einige Änderungen werden erst nach einem Neustart der Software aktualisiert (MMI neu starten)
- ▶ Andere Änderungen werden erst nach einem Zurücksetzen der Steuerung aktualisiert (Steuerung ein- und ausschalten).

Definitionen

Als Sektion bezeichnet man die Ausdrücke, die in "[]" eingeschlossen sind (Beispiel [config]).

Als Term bezeichnet man Ausdrücke, die innerhalb einer Sektion stehen (Beispiel: cfg=c:\programme\Lenze\ETC\mmi\cfg).

Sektionen und Terme



Tipp!

Alle Pfadangaben innerhalb der Konfigurationsdatei können auch relativ zum Pfad des ausführbaren Programms angegeben werden.

Das heißt, wenn das ausführbare Programm auf "c:\programme\Lenze\ETC\mmi" abgelegt ist, so erreichen Sie mit der Angabe ".\cfg" das gleiche Unterverzeichnis wie mit der Angabe "c:\programme\Lenze\ETC\mmi\cfg".

Sektion	Term	Beschreibung
[config]		
	demo=1	1 -> Betrieb ohne Steuerung (Demo Installation) 0 -> Betrieb mit Steuerung
	mmiTrace=0	Ereignisse festlegen, die zur Fehlersuche protokolliert werden sollen.
	axformat=%.3f	Formatierungsanweisung zur Darstellung der Achsanzeige, um mehr oder weniger Nachkommastellen anzuzeigen.
	nc=ETC_Kunde	Kennung, welche Steuerung angesprochen werden soll. Die Grundeinstellung erfolgt automatisch bei der Installation des MMI Gateway). Der Steuerungsname kann im MMI Gateway eingestellt werden.

Sektion	Term	Beschreibung
	touch=1	Touch-Screen-Anzeige konfigurieren. 0: Touch-Screen-Anzeige deaktiviert 1: Touch-Screen-Anzeige aktivieren 2: Zusätzliches Symbol für das Windows "OnScreen Keyboard" wird aktiviert. Voraussetzung ist, dass die Windows Eingabehilfe "osk.exe" installiert ist.
	cfg=. \cfg	Name des Verzeichnisses, in dem sich alle Dateien zur Konfiguration befinden. In dem hier angegebenen Verzeichnis wird u. a. auch die Fehlerdatei namens error-log.txt angelegt.
	prg=. \prg	Name des Verzeichnisses, in dem sich DIN-Programme befinden.
	initbta=2	Der hier angegebene Wert bestimmt die Betriebsart des IPC, die nach erfolgreichem Programmstart angezeigt wird. 1: Einrichten 2: Automatik 3: Programmieren 4: Diagnose
	LanguagePath	Pfad, in dem die Sprach-Dateien gesucht werden.
	Languagetoken=DE	Alle Sprachen werden mit einem Suffix versehen, der dem Languagetoken entspricht (z. B. Sprache_DE.TXT). Die Dateien für deutsch (DE) und englisch (EN) sind im Lieferumfang. Beim Erstellen der Dateien in anderen Sprachen müssen Sie selbst einen Languagetoken vergeben. Wir empfehlen, diese entsprechend der ISO 639-1 festzulegen.
	language=sprache	Hier kann der Name einer ASCII-Datei angegeben werden (Namenserweiterung ".txt" wird vorausgesetzt). In dieser Datei liegen allgemeine Anzeigetexte, weitere Fehlermeldungen, die Funktionstastenbelegung usw., die für den Betrieb der MMI-Software notwendig sind (s. auch "Sprachdatei"). Falls hier kein Eintrag steht, kann in einer Sektion "Language" eine Liste von Dateien eingetragen werden. Die vergebenen Textnummern, dürfen dabei nicht doppelt vergeben werden. Anmerkung: Alle ASCII-Dateien können mit jedem beliebigen Editor (auch mit der ETC-MMI-Software) bearbeitet werden. Alle Texte in den Dateien können somit auf eigene Bedürfnisse (z. B. in Bezug auf eine andere Landessprache) angepasst werden.
	BitmapPath	Verzeichnis, in dem unabhängig von der Sprache alle Bitmaps für die Softkeys liegen.
	newprgfile=neu.din	DIN-Datei-Rahmen, der beim Programmieren im Blockeditor erscheint, wenn ein neues Programm geöffnet wird.
	left=0	Linke Fensterposition, wenn doscal <> 0
	top=0	Obere Fensterposition, wenn doscal <> 0

Sektion	Term	Beschreibung
	doscal=0	Doscal = 0 bedeutet, dass die Software sich optisch so präsentiert, wie sie programmiert wurde. Mit doscal <> 0 kann man die Fenstergröße der MMI-Software verändern. Doscal = 1 bedeutet, dass der komplette Bildschirm für die Applikation zur Verfügung gestellt wird. Die linke obere Ecke wird durch die Terme left und top definiert. Doscal = 50 bis doscal = 1000 bedeutet, dass das Fenster in seiner Größe im Bereich von 50 % bis 100 % der kompletten Bildschirmgröße variiert werden kann.
	watchdog=0	Watchdog <> 0 gesetzt; bietet die Möglichkeit einer zyklischen Überprüfung, ob der IPC mit der SPS kommuniziert, d. h. ob die Verbindung noch besteht. Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit ist, dass das laufende SPS-Programm seinerseits die Watchdog-Funktion unterstützt. Da die Funktion watchdog vom SPS-Beispielprogramm "spsdummy.loc" nicht unterstützt wird, wird sie durch die Anweisung = 0 inaktiviert.
	QuitMode=0	Ein Wert von 1 führt Windows nach dem Beenden des MMI-Programms herunter. Bei Null wird Windows nicht beendet.
	DinDispSearchMode=1	0: DinDisplay sucht im Suchpfad nach Unterprogrammen  372 1: DinDisplay sucht in der Liste der geladenen Programme nach Unterprogrammen
	Scanzposfile= te-staufz.txt	Defaultname der ASCII-Datei, in der die Positionswerte abgelegt werden.
	Zpos1korrrfile= file1 Zpos2korrrfile= file2 Zpos3korrrfile= file3	3D Korrekturfile Bis zu 3 Dateien können hier eingetragen werden. Diese werden nacheinander in die Steuerung übertragen.
	OverrideSchrittweite	Der Parameter bezeichnet die Schrittweite * 10 zur Änderung des Overrides, wenn der Wert des Override > 10 ist. Bei Werten des Override < 10 bleibt die Schrittweite 1 %. Die Default-Einstellung (auch Maximalwert) ist 100. Das entspricht einer 10%-Schrittweite.
	History=90	In der Datei Errorlog.txt werden alle Einträge gelöscht, die älter sind als 90 Tage.
[machineconstants]		
	mk=default.mk	Diese Datei enthält Maschinenkonstanten, die an den NC-Rechner gesendet werden. Die Übertragung erfolgt nur, wenn die MMI-Software gestartet wird und auf dem NC-Rechner noch kein Betriebssystem läuft. Gegebenenfalls muss der NC-Rechner zurückgesetzt werden, damit die Maschinenkonstanten übertragen werden können.

Sektion	Term	Beschreibung
[e/a anzeige]		
	Textbasisnr=30000000	Basisnummer in der Sprache.txt, ab der die E/A-Signal-Texte beginnen.
	Separate_karten_texte=1	1: für jedes Modul separate Texte 0: für alle Module werden die Texte von Modul 1 genommen
[language]		
	Text0=Sprache.txt Text1=SPS.txt	Falls der Eintrag "Language" in Sektion [Config] leer ist, wird auf diese Sektion zugegriffen. Hier können Sie diverse Text-Dateien vorgeben (z. B. eine Datei wird vom MMI-Entwickler gepflegt, eine andere vom SPS-Programmierer und wieder eine andere vom Endkunden). Achten Sie auf eine strenge Vergabe der Textnummern.
[download]		
	entry1=ETCxC; .\cfg\ETC*.rsc;	Betriebssystem für den NC-Rechner: Das Betriebssystem wird nur nach einem Reset des NC-Rechners übertragen.
	entry2=ncr; .\cfg\spsdummy.prg;	SPS-Programm: Das SPS-Programm wird nur nach einem Reset des NC-Rechners übertragen. Anmerkung: An dieser Stelle muss nach jeder Installation manuell eingegriffen werden. Sie müssen hier die von Ihnen verwendete SPS-Datei eintragen.
[texte]		
	err=.cfg\ncr_fehl.db errsp=.cfg\sps_fehl.db errmmi=.cfg\mmi_fehl.db mkhlp=.cfg\mkorg.txt mkhlp2=.cfg\mkuser.txt	Hier können beliebig viele Textdateien eingetragen werden: NC-Fehlermeldungen, SPS-Fehlermeldungen, MMI-Fehlermeldungen, Beschreibung der allgemeinen Maschinenkonstanten, Beschreibung der applikationsabhängigen Maschinenkonstanten usw. Der Name kann beliebig gewählt werden. Alle Texte werden der internen Textdatenbank zugefügt.
[programs]		
	Entry 0=d:\demo\cfg\ 9000.zyk entry1=d:\demo\cfg\ 8010.din	DIN-Programm: Sollen mehrere DIN-Programme geladen werden, sind mehrere Terme (entry1=..., entry2=... usw.) anzugeben. Das Programm wird nur nach einem Reset des NC-Rechners übertragen.
[startup]		
	dinLoad=1	Dieser boolsche Wert definiert (=1), ob nach dem vollständigen(!) Download des NCR das zuletzt benutzte Automatik-DIN-Programm wieder in die Steuerung geladen und für den Programmstart vorbereitet werden soll.
	dinFile=c:\prog\beispiel.din	Der Name des zuletzt geladenen Automatik-DIN-Programms. Dieser Eintrag wird durch das MMI aktualisiert.

Sektion	Term	Beschreibung
	StartPrg=	Nummer des Programms (1 ... 7999) eingeben, das immer gestartet werden soll. Ist keine Nummer oder Null eingetragen, wird das zuletzt geladene Programm gestartet.
	AxeKorr=	Beim Programmstart wird eine Spindelsteigungskorrekturdatei übertragen.
	Scanzposfile= testaufz.txt	Defaultname der ASCII-Datei, in der die Positionswerte abgelegt werden.
	Zposkorrfile= testaufz.kor	3D-Korrekturfile; wird zur Steuerung übertragen.
	logo= c:\bilder\logo.bmp	Spezifiziert ein Bitmap, welches zur Anzeige kommen soll. Ist keine Datei angegeben, erscheint das Default-Bitmap der Applikation.
	wait=1	Der integer Wert (in Sekunden) legt fest, wie lange die Anwendung während der Anzeige des Logos warten soll (>0), bevor sie mit dem Hochlauf des Systems fortfährt. Der Wert wird auf die Vorgabe unter dem Term "time" begrenzt.
	time=5	Gibt die Zeitspanne (in Sekunden) an, die das Logo angezeigt wird. Ist ein Wert 0 eingetragen, so wird die Anzeige des Logos unterdrückt.
	top=10	Definiert die Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Bildes bei der Anzeige.
	left=10	Definiert die X-Koordinate der linken oberen Ecke des Bildes bei der Anzeige.
[BARANZ]		Konfiguration der Balkenanzeige
	ANZ1=0;800;10802;1;P30 ANZ2=0;800;10902;2;P31 ANZ3=0;3000;10920;3;4711;DOUBLE Anz4=0;4000;10930;4;D10;WORD	Siehe auch Abschnitt "BARANZ" im Anschluss an dieser Tabelle.
[WerkzeugVerwaltung]		Festlegung der internen Werkzeugverwaltung.
	Wsk=default.wsk	Name und Pfadangabe einer Datei mit Werkstückkorrekturdaten. Diese Datei wird nach einem vollständigen Download zur Voreinstellung an den NC-Rechner übertragen.
	wtk=default.wtk	Name und Pfadangabe einer Datei mit Werkzeugkorrekturdaten. Diese Datei wird nach einem vollständigen(!) Download zur Voreinstellung an den NC-Rechner übertragen.
	wtx=default.wtx	Name und Pfadangabe einer Datei mit Werkzeugkorrekturdaten und Zusatztexten. Diese Datei wird extrahiert und nach einem vollständigen Download zur Voreinstellung an den NC-Rechner übertragen.
[Tools]		
	F1=C:\programme\lenze\GDC_4_70\bin\gdc32.exe F2=C:\programme\lenze\ETC\MMI\axcop.exe F3=C:\programme\lenze\ETC\CoDeSys\CoDeSys.exe F4=C:\programme\lenze\GDO_1_20\osci.exe F5=c:\programme\lenze\etc\mmi\etchc1.ht	Mit <Shift>+<F9> oder <Strg>+<T> werden die Tools-Tasten aktiviert. Die Texte für die Tastenbeschriftung sind in der Sprachdatei ab Eintrag 1501 für F1 vorzunehmen.

Sektion	Term	Beschreibung
[pfielddisplay1] [pfielddisplay2] [pfielddisplay3] [pfielddisplay4]		Die Angaben in diesen Sektionen werden beim Betriebsartenwechsel durch das MMI ausgewertet, aber standardmäßig nicht benutzt. Jede Sektion beschreibt jeweils für eine Betriebsart die Indizes der P-Felder, die durch den NC-Rechner zyklisch im Bereich der "P-Feld-Permanent-Anzeige" des DPR=s aktualisiert werden sollen. Die Zuordnung der Sektionen zu den Betriebsarten ist hierbei fest: 1: Einrichten 2: Automatik 3: Programmieren 4: Diagnose
	P0=1200 . . P31=-1	Beispiel: Der Inhalt des P-Feldes 1200 wird im DPR unter nc2mmi_r.pfanz_r.val_ad[0] zyklisch aktualisiert. Bei -1 erfolgt keine Aktualisierung auf diesem Index.
[Zyklen]		(s. auch: "Zyklusprogrammierung",  355)
	entry0 = L8000; Schleifen	L8000 verweist auf eine Sektion, unter der der Zyklus näher beschrieben wird. Schleifen ist ein Text, der zur Zyklusauswahl benutzt wird.
[L800x]		(s. auch: "Zyklusprogrammierung",  355)
	entry1 = P1200= 1.23; oben entry2 = P1201= 2.34; Mitte entry3 = P1202= 3.45; unten	Die einzelnen Einträge beschreiben den Zyklus.
[SPS_EXEC]		Aufruf einer unter Windows ausführbaren Datei durch eine SPS-Nachricht: Entry=EXE-Datei;Parameter;[MAX MIN NORM] EXE-Datei: ausführbare Windowsdatei Parameter: Übergabeparameter an EXE-Datei MAX: maximales Fenster MIN: minimales Fenster NORM: normales Fenster Die SPS sendet eine Nachricht (SB0_PLC_EXECUTE (= \$8015)) an das HMI. Im ersten Wort der Nachricht steht die Entry-Nummer. Ist das zweite Datenwort ungleich Null, wird bei einem Fehler ein Fenster angezeigt. Das HMI sendet der SPS immer eine Nachricht zurück (SB0_MMI_EXECUTE (= \$8016)). Im ersten DW ist die Fehlernummer codiert: 0: kein Fehler 1: Fehler bei Ausführung des Programms 2: Ein Programm läuft bereits 3: Programm nicht gefunden 4: Kein Programm für den Entry eingetragen
	entry0=C:\WinNT\Notepad entry1=C:\WinNT\Notepad;Readme.txt entry2=C:\WinNT\Notepad;Readme.txt;Max entry3=C:\WinNT\Notepad;;Min	Beispiele (nur ein Programm aus der Liste kann ausgeführt werden.)

Sektion	Term	Beschreibung
[Joblist]		In der Auftragsliste kann jedem Auftrag ein S- und ein T-Koordinatensystem zugeordnet werden. Wird ein Programm eines Auftrags in den NC geladen, wird der Wert des Koordinatensystems in das angegebene P-Feld eingetragen. Die Koordinatensysteme müssen dann im DIN-Programm oder von der SPS umgeschaltet werden. Fehlt der Eintrag PFELD_S oder PFELD_T in der Ini-Datei, erscheint die entsprechende Spalte auch nicht in der Auftragsliste bzw. dem Auftragsdialog.
	PFELD_S=1210 PFELD_T=1211	S-Koordinatensystem wird in P-Feld 1210 eingetragen; T-Koordinatensystem wird in P-Feld 1211 eingetragen
[Auto]		In dieser Sektion werden beim Verlassen der Betriebsart "Automatik" die aktuellen Einstellungen gespeichert. Damit bleiben die Einstellungen über das Ausschalten hinaus erhalten. Wenn Sie diese Sektion löschen, werden die Default-Werte eingestellt.
[Prog]		In dieser Sektion werden beim Verlassen der Betriebsart "Programmieren" die aktuellen Einstellungen gespeichert. Damit bleiben die Einstellungen über das Ausschalten hinaus erhalten. Wenn die Sektion gelöscht wird, erhält man wieder die Default-Einstellungen.

BarAnz

Die Balkenanzeigen für Vist und Override können umkonfiguriert werden, um einen anderen Wert aus dem DPR angezeigt zu bekommen. Oberhalb dieser Balken können zwei weitere Balken definiert werden.

In der Betriebsart "Automatik" können ebenfalls zwei zusätzliche Balkenanzeigen unterhalb der Achspositionen konfiguriert werden.

Der Abschnitt [BarAnz] darf bis zu vier Einträge für die vier Balken enthalten. Beispiel:

```
[BARANZ]
ANZ1=0;800;10802;1;P30
ANZ2=0;800;10902;2;P31
ANZ3=0;3000;10920;3;4711;DOUBLE
Anz4=0;4000;10930;4;D10,WORD
```

Die Werte eines Eintrags haben folgende Bedeutung:

1. Min-Wert des Balkens bzw. der Beschriftung (derzeit werden Einträge < 0 nicht unterstützt)
2. Max-Wert des Balkens bzw. der Beschriftung (der Max-Wert muss größer als der Min-Wert sein)
3. Textnummer des beschreibenden Textes in der Sprache "Text"
4. Balken auf dem der Wert angezeigt werden soll.

rechte Seite (unter SPS-Meldungen):

- 1= zweiter von unten (Standard Vist)
- 2= unten (Standard Override)
- 3= ganz oben (Standard unsichtbar)
- 4= zweiter von oben (Standard unsichtbar)

linke Seite (unter Achspositionen):

- 5= erster von oben (Standard unsichtbar)
- 6= zweiter von oben (Standard unsichtbar)
- 7= dritter von oben (Standard unsichtbar)
- 8= vierter von oben (Standard unsichtbar)

Bei der Konfiguration muss auf eine sinnvolle Einteilung geachtet werden. Beachten Sie: Werden auf der rechten Seite Balken hinzugefügt, wird das Anzeigefeld für SPS-Meldungen verkleinert. Werden auf der linken Seite Balken definiert, kann es zu Überschneidungen mit der Achspositionsanzeige kommen.

5. Anzuzeigender Wert; es gibt drei Arten einen Wert anzugeben:

PXX: Index auf die Feld-Permanentanzeige; das entsprechende Feld muss in der "Delphmmi.ini" für die entsprechenden Anzeigen eingetragen werden.

DXX: SPS DB2 Anzeige aus 0 ... 63,

XXXX: Direkt die Adresse im DPR

6. Wenn die Angabe des anzuzeigenden Wertes über DB2 bzw. über eine direkte Adresse angegeben wird, muss noch das Wertformat angegeben werden. Folgende Werte sind erlaubt:

BYTE
DOUBLE
INTEGER
LONG
SINGLE
WORD

Bei P-Feldern ist der Datentyp immer double.

Werkzeugverwaltung

Die ETC ist in der Lage, bis zu 250 Werkzeuge zu verwalten. Die Werkzeuge werden aus dem Teileprogramm über die Adresse "T" angesprochen (T0-T249). Zu jedem "T" werden eine Reihe von Parametern gespeichert, die beim Aufruf des Werkzeugs teilweise automatisch umgerechnet werden.

Zusätzlich ist es möglich, die Werkzeuge einem Werkzeugmagazin zuzuordnen und einen automatischen oder manuellen Werkzeugwechsel vorzunehmen. Die Zuordnung der Werkzeuge zum Werkzeugwechsler erfolgt über die Bedienoberfläche. Dabei ist die Verwaltung von Standzeiten und Schwesternwerkzeugen vorgesehen. Die Werkzeugwechselpositionen werden über die Koordinatensysteme "S" verwaltet.

Der Ablauf des Werkzeugwechsels wird in Zyklen und im SPS-Programm programmiert. Hier werden auch die technologiespezifischen Parameter verwaltet. "T0" dient als Referenzwerkzeug und ist nicht frei verwendbar.

T0 darf nicht zur Belegung im Magazin verwendet werden.

Jedem Werkzeug sind Korrekturwerte in allen konfigurierten Achsen zugeordnet sowie 30 Parameter, die über das P-Feld verwaltet werden. Die aktuellen Parameter für das angewählte Werkzeug werden in den P-Feldern P700-P729 eingetragen.

Konfiguration der Sektion [Werkzeugverwaltung]:

- ▶ wsk=default.wsk
- ▶ wtk=default.wtk (Bemerkung: auskommentiert, da wtx aktiviert)
- ▶ wtx=default.wtx
- ▶ Daten1=X,12678,%Of
- ▶ Daten2=P708,12670
- ▶ Daten3=Zusatztexte,12675
- ▶ Magazin=1
;1= TRUE Magazin vorhanden
;0= FALSE Magazin nicht vorhanden
- ▶ AnzOriginalwerkzeuge=10
- ▶ Magazinplaetze=9
- ▶ Mgz1=X,12678,%Of
- ▶ Mgz2=P708,"P708 unter SPS Kontrolle"
- ▶ Mgz3=Zusatztexte,"Überschrift"
- ▶ KS10=1, 4-6, 9
- ▶ KS11=2,3
- ▶ KS12=7
- ▶ KS13=8
- ▶ Originalwerkzeug=703 (wenn nicht eingetragen, Default = 703, -1 Funktion ausgeschaltet)
- ▶ Schwesterwerkzeug=702 (wenn nicht eingetragen, Default = 702, -1 Funktion ausgeschaltet)
- ▶ Magazinplatz=704 (wenn nicht eingetragen, Default = 704)
- ▶ SMagazinplatz=705 (wenn nicht eingetragen, Default = 705)
- ▶ SPSKontrolle=P707,P708,P715,X
- ▶ Copie2Schwester=P710,X,P715,P716

**Hinweis!**

Originalwerkzeug, Schwesterwerkzeug, Magazinplatz und S-Magazinplatz sowie die in der SPS-Kontrolle angegebenen Felder sind in der Werkzeugverwaltung schreibgeschützt.

Syntax der Schlüsselworte

wsk	WSK-Datei, die beim Programmstart geladen werden soll.
wtk	WTK-Datei, die beim Programmstart geladen werden soll.
wtx	WTX-Datei enthält WTK-Daten, die beim Programmstart geladen werden sollen und Zusatztexte, die in die Werkzeugtabelle eingetragen werden.
Daten	Index gibt Spaltennummer im Werkzeugdaten-Grid an. Erster Parameter kann Achsbuchstabe oder P-Feldwert oder Zusatztext sein. Die Inhalte des ersten Parameters werden in der Spalte angezeigt. Zweiter Parameter ist Textnummer für Spaltenüberschrift oder Text direkt. Dritter Parameter ist optionale Formatierung: Default %.2f. Spalten ohne Einträge werden nicht angezeigt. Beispiel: P-Feldwert als ENUM:DATEN1=P710E11721,"Werkzeugtyp" In Spalte 1 wird der Wert aus P-Feld 710 eingetragen, allerdings als ENUM. Das heißt, es wird ein Text angezeigt. Dabei gelten folgende Regeln: • Eine Liste von beliebig vielen Texten wird zusammengestellt, beginnend mit der eingetragenen Textnummer (hier 11721). Die Liste endet, wenn keine Folgenummer mehr im Textfile gefunden wird. • Die erste Textnummer (hier 11721) steht für die Zahl 0. Jeder weitere Eintrag erhöht die Zahl um 1. Negative Zahlen und Zahlensprünge ungleich 1 sind nicht vorgesehen. Die Eingabe als ENUM erfolgt über den Select-Dialog, nicht wie sonst üblich über den Taschenrechner. Alle Texte werden hierin einer Liste beginnend mit dem ersten Text (hier 11721) angezeigt und sind anwählbar.
MGZ	Index gibt Spaltennummer im Magazinbelegungsgrid an. Erster Parameter kann Achsbuchstabe oder P-Feldwert oder Zusatztexte oder TXX (echtes T) sein. Die Inhalte des ersten Parameters werden in der Spalte angezeigt. Zweiter Parameter ist Textnummer für Spaltenüberschrift oder Text direkt. Dritter Parameter ist optionale Formatierung: Default %.2f. Nicht eingetragene Spalten werden nicht angezeigt.
KS	Index gibt S-Koordinatensystem an. Die Liste von Magazinplätzen wird zugeordnet und im Magazin-Wechselpositionen-Grid als Zeilen angezeigt.
AnzOriginalwerkzeuge	Anzahl Originalwerkzeuge. Die Werkzeugverwaltung wird auf die Anzeige der Originalwerkzeuge begrenzt. Weitere Ts werden als mögliche Schwesterwerkzeuge freigehalten. Beim Löschen eines Originalwerkzeugs, werden auch alle Schwesterwerkzeuge gelöscht.
Magazin	Angabe, ob ein Magazin vorhanden ist.
Originalwerkzeug	P-Feld, in das das Originalwerkzeug (0= programmiertes T) eingetragen werden soll. Default: 703, Funktion ausschalten = -1.
Schwesterwerkzeug	P-Feld, in das das MMI-Schwesterwerkzeug eingetragen werden soll. Default: 702, Funktion ausschalten = -1
Magazinplatz	P-Feld, in das der Magazinplatz eingetragen werden soll (nur wenn Magazin vorhanden ist). Default: 704
SMagazinplatz	P-Feld, in das das dem Magazinplatz zugehörige S eingetragen werden soll (nur, wenn Magazin vorhanden ist). Default: 705
SPSKontrolle	Liste mit P-Feldern, die von der SPS und/oder NC beschrieben und verwaltet werden (z. B. aktuelle Standzeit, Verschleiss, Abrieb, aktuelles Werkzeug). Diese P-Felder können zwar angezeigt, aber nicht direkt über die Werkzeugverwaltung editiert werden.

Copie2Schwester	Liste aller Einträge, die mit der Funktion Schwesterwerkzeug om Originalwerkzeug übernommen werden sollen. Eine vordefinierte Bedeutung im NC haben: • P700 Werkzeug Radius • P701 Werkzeug Orientierung (siehe G41) • P702 virtuelle Werkzeugnummer (T) nur, wenn D programmiert ist • P703 Unterwerkzeugnummer (D) nur, wenn D programmiert ist Die Korrekturwerte der einzelnen Achsen des angewählten Werkzeugs befinden sich in den Parametern ab P128. Die Reihenfolge der Achsen entspricht MK_APPLACHSIDX. Wenn keine Standard-Werkzeugverwaltung verwendet wird, sind die oben aufgeführten Parameter frei verwendbar. P700 nur, wenn keine WRK im Teileprogramm verwendet wird. Die Werkzeugkorrekturdaten können gespeichert werden: • im NC (erfordert CMOS-RAM) • im PC (wsk, wtk oder wtx in Delphmmi.ini) Wenn die Daten im PC gespeichert werden, müssen sie in der Hochlaufphase an den NC geschickt werden. Bei einer Speicherung im NC muss dieses unterbleiben!
-----------------	--

Beispiel 1: Werkzeugverwaltung

[WERKZEUGVERWALTUNG]
 Daten1=P710,'Durchmesser'
 Daten2=P711,'Drehzahl'
 Daten3=P712,'Standzeit'

WzNr (= programmiertes T)	Durchmesser	Drehzahl	Standzeit
1	25	1000	87
2	35	875	92

Beispiel 2: Magazinwechselpositionen

[WERKZEUGVERWALTUNG]
 KS15=1-12
 KS16=13,15

Magazinplatz	S-Koordinatensystem	X Offset	Y Offset	C Offset
1-12	15	100	23	0
13,15	16	100	34	92

Beispiel 3: Werkzeugverwaltung mit Magazinbelegung

[WERKZEUGVERWALTUNG]
 Originalwerkzeug=703
 Schwesterwerkzeug=702
 Magazinplatz=704
 SMagazinplatz=705
 SPSKontrolle=715
 Copie2Schwester=P710,X,P715,P716
 Mgz1=P703,'Originalwerkzeugnummer'
 Mgz2=P712,'Gesamtstandzeit'
 Mgz3=P715,'Aktuelle Standzeit'

Magazinplatz	Originalwerkzeugnummer	Gesamtstandzeit	Aktuelle Standzeit
1	0	87	65
2	1	87	37

In diesem Beispiel gelten folgende Regeln:

- ▶ 2 Magazinplätze sind mit Werkzeugen belegt
- ▶ Werkzeug in Magazinplatz 2 ist Schwesternwerkzeug zu Werkzeug in Magazinplatz 1. Originalwerkzeug = 0 ist Kennung für Originalwerkzeug. Schwesterwerkzeuge haben > 0 in Originalwerkzeug eingetragen.
- ▶ Werkzeug in Magazinplatz 2 wird ein virtuelles T zugeordnet: erstes freies T nach allen definierten Original-werkzeugen (z. B. T3), wenn T1 und T2 als Originalwerkzeuge bereits definiert sind.
- ▶ In der Dateneingabe kann nur die Originalwerkzeugnummer eingegeben werden, da die aktuelle Standzeit unter SPS-Kontrolle steht und nicht editierbar ist.
- ▶ In Seite 2 der Dateneingabe können Durchmesser, Drehzahl und Standzeit eingegeben werden. Diese Daten werden automatisch von Originalwerkzeug übernommen.

Folgende Zuordnung ergibt sich im WTK-File:

T	P702	P703	P704	P705	P710	P711	P712	P715
1	3	0	1	15	25	1000	87	65
2	0	0	0	0	35	875	92	0
3	0	1	2	15	25	1000	87	37

7.9.5 Konfigurationsdatei "interpreter.ini"

Die Konfigurationsdatei enthält Einstellungen, die zum Betrieb des IPC und des NC-Rechners notwendig sind und sollte nur von geschultem Personal geändert werden.



Hinweis!

Sie können diese Datei auch über die MMI-Software bearbeiten (Betriebsart Diagnose - Funktion MMI-Konfig.).

Beachten Sie dabei:

- ▶ Einige Änderungen werden erst nach einem Neustart der Software aktualisiert (MMI neu starten)
- ▶ Andere Änderungen werden erst nach einem Zurücksetzen der Steuerung aktualisiert (Steuerung ein- und ausschalten).

Definitionen

Als Sektion bezeichnet man die Ausdrücke, die in "[]" eingeschlossen sind (Beispiel [config]).

Als Term bezeichnet man Ausdrücke, die innerhalb einer Sektion stehen (Beispiel: cfg=c:\programme\Lenze\ETC\mmi\cfg).

Sektionen und Terme



Tipp!

Alle Pfadangaben innerhalb der Konfigurationsdatei können auch relativ zum Pfad des ausführbaren Programms angegeben werden.

Das heißt, wenn das ausführbare Programm auf "c:\programme\Lenze\ETC\mmi" abgelegt ist, so erreichen Sie mit der Angabe ".\cfg" das gleiche Unterverzeichnis wie mit der Angabe "c:\programme\Lenze\ETC\mmi\cfg".

Sektion	Term	Beschreibung
[Color]		Drei Formate der Farbangaben werden unterstützt (Farbname, Farbcode dezimal und Farbcode hexadezimal)
	;Hintergrundfarbe Background = clBlack Background = 0 Background = \$000000	M-Funktion zur Umschaltung der allgemeinen Zeichenfarbe: M14BR = clYellow M15BR = clRed M14AR = clMaroon M15AR = clGray
	;Rahmenfarbe Frame = clPurple Cross = clFuchsia Default = clWhite	Definierte Farbnamen: clBlack ;clMaroon ;clOlive ;clNavy ;clPurple ;clTeal ;clGray ;clSilver
	;Farbe für Linien-Selektion DefaultSel = clAqua	;clRed ;clLime ;clYellow ;clBlue
	;BR (Before Run) vor Bearbeitung DefaultBR = clGreen	;clFuchsia ;clAqua ;clWhite ;clBtnFace
[Work]		Unterscheidung Leerfahrt und Produktionsfahrt. Muss eingestellt werden, damit die Funktion "Leerfahrten ausblenden" im Automatik-Betrieb funktioniert.
	Start = 14 End = 15	Produktionsfahrt beginnt mit M14 und endet mit M15
[Text]		Text Layout für Maßangaben wie (Dimension und Koordinaten des Frames)
	Color = clWhite Size = 6	
[Initial]		Abschaltkriterium bei Endlosschleifen wie G20
	;Maximal so viele Schleifendurchläufe sind erlaubt Maxjump = 10 ; rel(ativ) oder abs(olut) PosAbsRelX = abs PosAbsRelY = abs ;Grafik Ansicht bei Reset Rotation RotateX=0 RotateY=180 RotateZ=0	
[Dimension]		Anfängliche Anzeigegröße der DIN-Datei
	Zoom = 99	Größe im Fenster: 99 %
[Searchpath]		Suchpfad für Unterprogramme
	entry0='c:\' entry1='c:\xxx\	
[Temporary]		Temporäre Auslagerungsdatei für Anzeige von DIN-Programmen beim Bearbeiten
	File=c:\temp\dinint.tmp	Wenn ein Programm im Editorfeld angezeigt werden soll, wird dieses in die hier genannte Datei gespeichert.

Sektion	Term	Beschreibung
[Mouse]		Rechts- oder Linkshänder-Maus
	Maustaste=right	right: für Rechtshänder left: für Linkshänder
[Scale]		Skalierung für Lineale
	ScaleColor=clTeal ;Linienfarbe ScaleFontCol=clYellow ;Schriftfarbe ScaleLeftLim=35 ;linker Rand ScaleRightLim=30 ;rechter Rand ScaleTopLim=3 ;Rand oben ScaleBottomLim=25 ;Rand unten ScaleCount=20 ;Anzahl Skalenteile Showscale=1 ;Lineal einblenden; 0 ausblenden	
[Pattern]		Gitter einrichten
	ShowPattern=1 ;Gitter einblenden DeltaX=500 ;Gitterabstand X DeltaY=500 ;Gitterabstand Y PatternColor=clGray ;Gitterfarbe	0: Gitter ausblenden

8 SPS-Programmierung

8.1 ETC-SPS-Programmierung mit CoDeSys

CoDeSys ist eine komplette Entwicklungsumgebung zum Erstellen und Testen von SPS-Programmen für die ETC.

CoDeSys bietet Möglichkeiten zum Debuggen von Programmen, ähnlich den heutigen Hochsprachenentwicklungssystemen (Setzen von Haltepunkten, Monitoring von Variablen, Aufzeichnung eines Traces (Oszilloskopfunktion) usw.).

Eine Einführung in die SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 mit CoDeSys enthält das CoDeSys-Handbuch (siehe "Docu"-Verzeichnis im CoDeSys-Installationspfad).

Dieses Benutzerhandbuch ist als Ergänzung zum CoDeSys-Handbuch zu verstehen. Es enthält Beschreibungen zu Funktionen bzw. Anpassungen im Zusammenhang mit CoDeSys und der ETC.

8.2 CoDeSys installieren**8.2.1 Systemvoraussetzungen für CoDeSys V2.xx**

- ▶ Pentium-Prozessor (Pentium II, ab 350 MHz empfohlen)
- ▶ 32 MB RAM (64 MB empfohlen)
- ▶ Windows 2000 oder XP
- ▶ MS Internet Explorer ab Version 4.0

8.2.2 Software installieren

1. Legen Sie die CoDeSys-Setup-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
Wenn das Autostart-Feature des CD-ROM-Laufwerks in Windows aktiviert ist, startet das Setup automatisch.
2. Sollte das Setup nicht automatisch starten:
 - Wählen Sie im Startmenü den Menüpunkt "Ausführen".
 - Geben Sie in der Befehlszeile den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks gefolgt von "setup.exe" ein (z. B. "d:\setup.exe") und bestätigen Sie mit "OK".
3. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.
CoDeSys wird im Verzeichnis "c:\programme\lenze\CoDeSys2 V2.3" installiert.

**Stop!**

Die Datei "codesys.ini" im Installationsverzeichnis kann nach der Installation von CD schreibgeschützt sein. Der Schreibschutz muss aufgehoben werden, da sonst die CoDeSys-Einstellungen nicht gespeichert werden.

8.3 ETC und PC verbinden

Die Verbindung zur ETC kann über eine der folgenden Schnittstellen hergestellt werden:

- Serielle Schnittstelle (V.24)
- Ethernet-Schnittstelle

8.3.1 V.24-Schnittstelle


Für die Kommunikation über die serielle Schnittstelle muss der RS232- oder CAN2-Anschluss der ETC über ein Nullmodemkabel mit einem freien COM-Port des PCs verbunden werden. In den Kommunikationsparametern von CoDeSys muss der Treiber "3S Serial RS232 driver" ausgewählt werden. In den Einstellungen zu diesem Treiber müssen folgende Werte für die entsprechende Schnittstelle der Steuerung ausgewählt werden:

Anschluss ETC	RS232	CAN2
Baudrate	115200	38400
Parity	No	No
Stop bits	1	1
Motorola byteorder	Yes	Yes

8.3.2 Ethernet-Schnittstelle

Für die Kommunikation über Ethernet muss der ETC-Ethernet-Anschluss über ein Netzkabel mit dem PC verbunden werden.

In den Kommunikationsparametern von CoDeSys muss der Treiber "3S Tcp/Ip level2 driver" ausgewählt werden. In den Einstellungen zum Treiber müssen folgende Werte eingetragen werden:

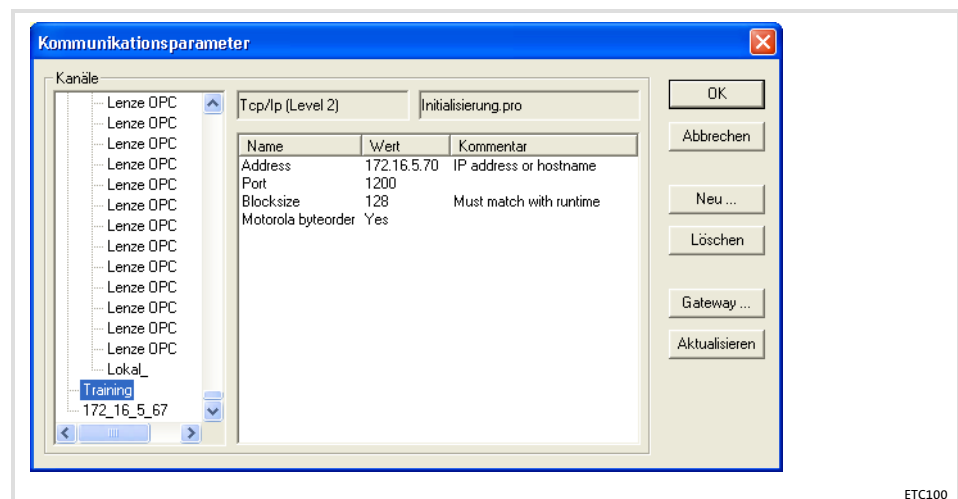

8.4 **Projektierung**

8.4.1 **Zielsystem einstellen**

Beim Anlegen eines neuen Projekts in CoDeSys öffnet sich automatisch ein Dialog, der nach der verwendeten Hardware (=Zielsystem) fragt. Nach dem Anlegen ist der Konfigurationsdialog über den Menüpunkt "Zielsystemeinstellungen" im Registerblatt "Ressourcen" aufrufbar.



Hinweis!

Das gewählte Zielsystem wird beim Einloggen in die Steuerung überprüft, so dass ein SPS-Programm durch CoDeSys nicht zu einem falschen Zielsystem übertragen werden kann.

Bei einem Bootprojekt (📖 393) ist darauf zu achten, dass das ausgewählte Zielsystem zu der verwendeten Firmware der Steuerung passt, da beim Laden eines Bootprojekts, zum Beispiel durch ein ETC-MMI, dieses nicht überprüft wird.

► Steuerungsvariante CNC: Zielsystemvorwahl = ETCxC

Die Parameter unter "Zielsystemeinstellungen" werden anhand des gewählten Zielsystems voreingestellt und brauchen in der Regel nicht verändert werden.

Eine Beschreibung der Zielsystemeinstellungen finden Sie im CoDeSys-Handbuch.

8.4.2 SPS-Tasks der ETCxC konfigurieren

SPS-Tasks einbinden


Die ETCxC besitzt im Gegensatz zur ETCxM nur 2 Tasks, wobei Task 1 die Haupttask ist. Die 2. (niederpriore) Task dient als Schnittstelle zu steuerungsinternen Signalen zur Bedienung (z. B. Fehlermanagement).

Um einen benutzerspezifischen Baustein (IEC-Programmbaustein: PROGRAM) innerhalb der Task anstatt der steuerungsinternen Funktion ablaufen zu lassen, sind folgende Schritte notwendig:

Schritt 1:

In der Taskverwaltung von CoDeSys sind zwei Tasks einzufügen:

1. Taskeintrag:

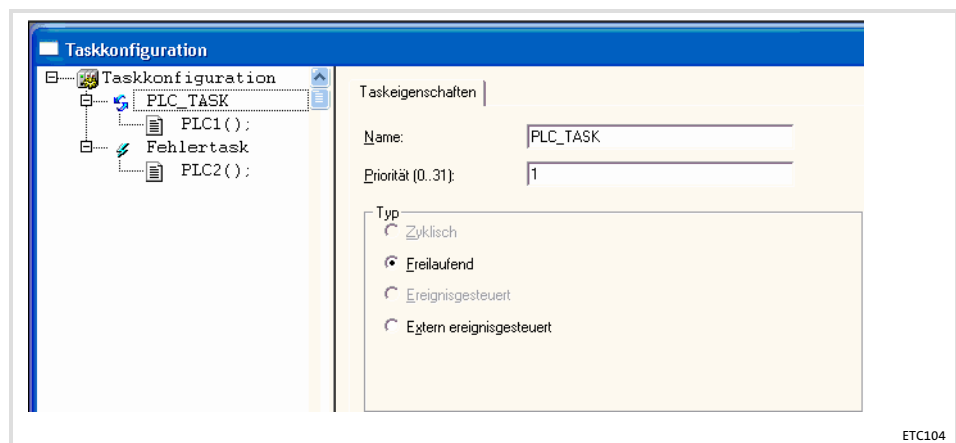


Schritt 2:

Zur Kennzeichnung für die Steuerung, dass es sich bei diesem Taskeintrag um die 2. (niederpriore) Task handelt, ist im Feld "Ereignis" "PLC_PRG2" einzugeben (oder OB20, wenn der Programmbaustein, der mit der Task verknüpft werden soll "PLC_PRG2" benannt wurde).

2. Taskeintrag:

Sobald die Taskverwaltung von CoDeSys genutzt wird, muss auch ein Task-eintrag für den Hauptbaustein "PLC_PRG" eingetragen werden, da sonst dieser Baustein nicht mehr aufgerufen wird:

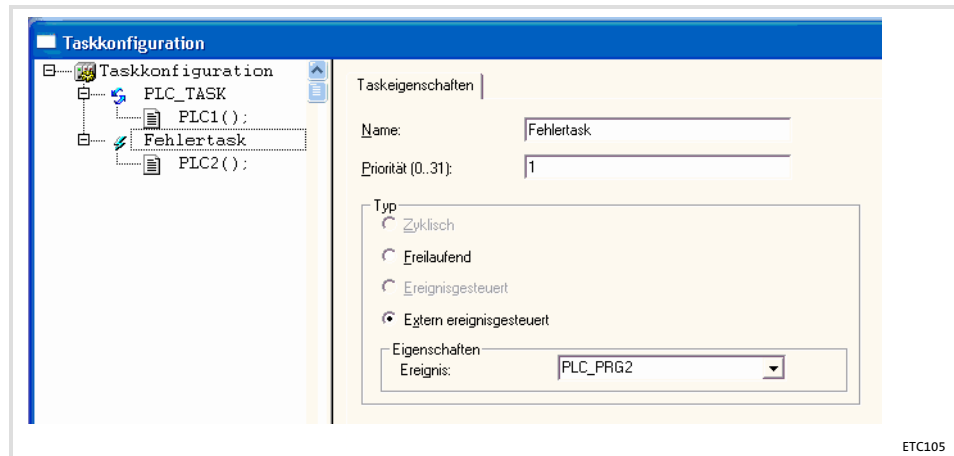

Wird nur die Haupttask benötigt, ist eine Editierung der Taskkonfiguration nicht notwendig.

Schritt 3:

Verknüpfen Sie die Tasks mit IEC-Programmbausteinen.

Mit dem 1. Taskeintrag kann ein beliebiger IEC-Programmbaustein verknüpft werden. Da der Bausteinbezeichner "PLC_PRG" eine besondere Bedeutung hat, sollte dieser umbenannt werden (z. B. "PLC_PRG1") und dann mit dem 2. Taskeintrag verknüpft werden.

**Hinweis!**

Beim Zugriff auf Daten bzw. beim Aufruf von Bausteinen, die in beiden Tasks (PLC_TASK (PLC_PRG1), z. B. Name: BDT_TASK (PLC_PRG2)) verwendet werden, muss beachtet werden, dass keine Synchronisation zwischen beiden Tasks besteht.

Der SPS-Programmierer muss dafür Sorge tragen, dass sich dadurch keine Probleme ergeben.

8.4.3 E/A-Module konfigurieren

CoDeSys beinhaltet einen CAN-Bus-Konfigurator. Der Konfigurator stützt sich auf sogenannte EDS-Dateien (EDS = Electronic Data Sheet), die im Unterverzeichnis "ETC" des Targets-Verzeichnisses abgelegt sein müssen.

Eine allgemeine Beschreibung zur Konfiguration eines CAN-Moduls finden Sie in der CoDeSys-Dokumentation.

8.4.3.1 CAN-Master konfigurieren (globale CAN-Einstellungen)

Basisparameter

Adresse automatisch: Der Schalter sollte abgewählt werden, da CoDeSys sonst die Adressen automatisch vergibt.

CAN-Parameter

Baudrate: Die Baudrate für den CAN-Bus muss entsprechend den Einstellungen der angeschlossenen CAN-Module ausgewählt werden.



Hinweis!

Die Eingabe der Baudrate ist nur für die ETCxM aktiv. Für die ETCxC hat dieser Parameter keine Funktion. Es gilt nur die Einstellung in den Maschinenkonstanten.

Com. Cycle Period: Wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

Sync. Window Length: Wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

Sync COB-ID: Wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

Node-ID: Geben Sie hier eine "0" ein.

Automatisch Starten: Wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

DSP301 ...: Wird ausgewertet und schaltet beim modularen IP20-I-/O-System die CAN-Modulauswahl aktiv.

Heartbeat Master: Wird von der Steuerung ausgewertet.

8.4.3.2 CAN-Slave konfigurieren

Basisparameter

The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Modul-ID: 8
- Knotennummer: 0
- Eingabeadresse: %IW64
- Ausgabeadresse: %QW64
- Diagnoseadresse: %MB12

The 'CAN Parameter' tab is selected, and the 'Basisparameter' tab is visible in the background. The interface is labeled ETC107 in the bottom right corner.

Modul-ID: Idennummer des Moduls.

Knotennummer: Die Node-ID wird unter der Registerkarte CAN-Parameter eingegeben.

Eingabe-/Ausgabeadresse: Die Basisadressen sind als Wortadressen im Bereich von %QW64 / %IW64 bis %QW127 / %IW127 zu vergeben.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Adressierung" (386).

Diagnoseadresse: Dieses Feld wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

CAN-Parameter

The screenshot shows the 'CAN Parameter' configuration window. It includes the following settings:

- Allgemein:** Node ID: 80; DCF schreiben: ☐; Alle SDO's erzeugen: ☐; Knoten zurücksetzen: ☐.
- Nodeguard:** ☒ Nodeguarding; Guard COB-ID: 1792+NodeID; Guard Time (ms): 500; Life Time Factor: 3. An 'Info...' button is located to the right.
- Heartbeat Einstellungen:** ☐ Heartbeat Erzeugung aktivieren; Heartbeat Producer Time: 0 ms; ☐ Heartbeat Verbrauch aktivieren.
- Emergency Telegram:** ☒ Emergency; COB-ID: 128+NodeID.

ETC108

Allgemein: Bei Node-ID ist die an dem Modul eingestellte CAN-ID (Knotennummer) einzutragen.

Nodeguarding: Das Nodeguarding dient zum Erkennen, ob ein CANopen-Modul am Bus angeschlossen ist. Dazu sendet die Steuerung im Intervall von "Guard time" eine Nachricht zum Modul und erwartet eine Antwort.

Empfängt die Steuerung nach "Life-Time Factor"-Anforderungen keine Antwort, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

Ist keine "Guard Time" und kein "Life Time Factor" angegeben, wird das CAN-Modul nicht überwacht; das heißt, ein Ausfall wird nicht bemerkt.

Heartbeat Einstellungen: Wird von der Steuerung nicht ausgewertet.

Emergency: Ist dieser Eintrag abgewählt, ignoriert die Steuerung "Emergency-Telegramme" der Steuerung.

PDO-Mapping

Per PDO (Process Data Object) werden bei CANopen die Prozessdaten übertragen; das heißt die Zustände der digitalen und analogen Ein-/Ausgänge.

Jeder PDO ist eine eindeutige COB-ID (385-1407) zugewiesen, wobei die COB-IDs bei den CANopen-IO-Modulen mit der Annahme von maximal 127 Modulen folgendermaßen vergeben sind:

1. Tx-PDO: 384 + NodeID
1. Rx-PDO: 512 + NodeID
2. Tx-PDO: 640 + NodeID
2. Rx-PDO: 768 + NodeID
3. Tx-PDO: 896 + NodeID
3. Rx-PDO: 1024 + NodeID
4. Tx-PDO: 1152 + NodeID
4. Rx-PDO: 1280 + NodeID

(Tx = Transmit, Rx = Receive ist aus Sicht des CANopen-Moduls zu sehen)

Es können also ohne Einschränkung der maximalen Anzahl von Modulen 4 Receive- und Transmit-PDOs pro Modul vergeben werden. Sollen abweichend vom Standard mehr PDOs pro Modul definiert werden, ist darauf zu achten, dass die COB-ID's nicht doppelt vergeben werden.

Die erste Tx/Rx-PDO enthält die digitalen Daten und die zweite Tx/Rx-PDO die analogen Daten. Für die zweite PDO sollte bei "Transmission Type" immer "asynchron-nur RTR" eingetragen sein, da dies die Standardeinstellung der meisten Module für die Übertragung von analogen Werten ist.

Service Data Objects

Diese Einträge werden von der Steuerung nicht ausgewertet.

8.4.3.3 Überprüfung der Anzahl von Eingängen und Ausgängen

Die Steuerung führt eine implizite Überprüfung der Anzahl der digitalen/ analogen Ein- und Ausgänge durch.

Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass die digitalen Daten in der ersten Tx/Rx-PDO und die analogen Werte in der zweiten Tx/Rx-PDO liegen. Diese Annahme und die daraus folgende Überprüfung wird nur durchgeführt, wenn in der EDS-Datei zu dem CANopen-Modul für den Objekteintrag 1000_{hex} (Device Profil Number) in den zusätzlichen Informationen (höchstwertigen 16-bit) die IO-Unterstützung für digitale und analoge Ein-/Ausgänge markiert ist (s. CiA DS401: Device Profil for Generic I/O Modules).

**Hinweis!**

Die Steuerung erzeugt eine Fehlermeldung, wenn die Anzahl der konfigurierten digitalen/analogen Ein-/Ausgänge einer PDO die tatsächliche Anzahl übersteigt.

Auszug aus einer EDS-Datei

```
[1000]
ParameterName=DeviceType
ObjectType=0x7
DataType=0x7
AccessType=ro
PDOMapping=0
DefaultValue=0x30191
```

Beschreibung Objektindex
1000hex

Zusätzliche Information				Allgemeine Information	
Spez. Funktionalität		I/O Funktionalität		Device Profile Number	
31	24	23	16	15	0

I/O-Funktionalität

Bit 16: Digitale Eingänge
Bit 17: Digitale Ausgänge
Bit 18: Analoge Eingänge
Bit 19: Analoge Ausgänge

Überprüfung ausschalten

Um die Überprüfung der Anzahl der IOs auszuschalten, muss DefaultValue = 0x191 gesetzt werden. Falls ein Modul auch mit der 1. Tx/Rx-PDO analoge Daten überträgt, muss DefaultValue = 0xC0191 gesetzt werden, also die Unterstützung für digitale E/A's ausgeschaltet werden.

8.4.3.4 Suchen von konfigurierten CANopen-Modulen

Die Steuerung sucht nach allen in der Steuerungskonfiguration konfigurierten Modulen bevor die eigentliche Kommunikation (per PDO) mit dem Modul gestartet wird.

Das Suchen der Module erfolgt, per NodeGuarding, falls konfiguriert, ansonsten per SDO-Transfer (Auslesen von Objektindex 1000_{hex}).

Suchen ausschalten

Für CANopen-Module, die kein NodeGuarding oder SDO-Transfer unterstützen, kann das Suchen der Module ausgeschaltet werden. Dazu muss in der EDS-Datei zu dem CANopen-Modul für den Objekteintrag 1000_{hex} (Device Profil Number) eine 0 eingetragen werden.

8.4.4 Adressierung

Die ETC arbeitet nach dem Big-Endian-Datenmodell, dabei liegen alle Datentypen mit dem hochwertigsten Byte beginnend, also dem "dicken Ende", zuerst im Speicher. Dies muss vor allem bei der Kommunikation mit einem PC-HMI (z. B. ETC-MMI) über den DB2 (ETCxC) berücksichtigt werden, da PC's nach dem Little-Endian-Datenmodell arbeiten. Die Steuerung stellt hierfür einige Funktionen zur Verfügung, um dies zu erleichtern (📖 430).

Die direkte Darstellung einer einzelnen Speicherzelle erfolgt mittels spezieller Zeichenreihen. Diese entsteht aus dem Prozentzeichen "%", einem Bereichspräfix, einem Präfix für die Datenbreite und zwei oder drei natürlichen Zahlen, die durch Punkte voneinander getrennt sind.

Bereichspräfix	Bedeutung
I	Eingang
Q	Ausgang
M	Datenbaustein (DBO ... DB15) der ETC

Datenbreiten-Präfix	Bedeutung
X	1 Bit
B	Byte (8 Bits)
W	Word (16 Bits)
D	Doppelwort (32 Bits)

8.4.4.1 E/A-Module adressieren

Die E/A-Adressierung ist grundsätzlich wortweise organisiert. Die Adressen der I/O's ergeben sich aus der internen Organisation des Prozessabbildes der Steuerung.

Zugriffsart	Syntax	Bemerkung
Bitweise	%IX x.y / %QX x.y	x: Nummer des Datenwortes (0 ... 127) y: Bit in dem Wort (0 ... 15)
Byteweise	%IB x / %QB x	x: Nummer des Bytes (0 ... 254)
Wortweise	%IW x / %QW x	x: Nummer des Datenwortes
Doppelwortweise	%ID x / %QD x	x: Nummer des Doppelwortes

**Stop!**

Wortweiser Zugriff: Wegen der internen Datenorganisation ist bei einem byteweisen Zugriff darauf zu achten, dass im Speicher zuerst das High-Byte und dann das Low-Byte steht (siehe Beispiel).

Doppelwortweiser Zugriff: Wegen der internen Datenorganisation macht ein doppelwortweiser Zugriff normalerweise keinen Sinn, da High- und Low-Word vertauscht wären (siehe Beispiel).

8.4.4.2 Datenbausteine adressieren

Die Datenbausteine (DB0 - DB15) werden über den Bereichspräfix "M" angesprochen.

Zugriffsart	Syntax	Bemerkung
Bitweise	%MX x.y.z	x: Nummer des Datenbausteins y: Wort in dem Datenbaustein (0 ... 255) z: Bit in dem Wort (0 ... 15)
Byteweise	%MB x.y.z	x: Nummer des Datenbausteins y: Wort in dem Datenbaustein (0 ... 255) z: linkes (höherwertiges) oder rechtes (niederwertiges) Byte des Wortes (links = 1, rechts = 0)
Wortweise	%MW x.y	x: Nummer des Datenbausteins y: Wort in dem Datenbaustein (0 ... 255)
Doppelwortweise	%MD x.y	x: Nummer des Datenbausteins y: Doppelwort in dem Datenbaustein (0 ... 127)



Stop!

Doppelwortweiser Zugriff: Wegen der internen Daten-Organisation macht ein doppelwortweiser Zugriff keinen Sinn, da High- und Low-Word vertauscht wären.

8.4.5 Remanente Variablen

Mit dem Schlüsselwort "RETAIN" können bei der Variablendeklaration in CoDeSys remanente Daten festgelegt werden (siehe CoDeSys-Dokumentation). Es stehen insgesamt 12 kB für remanente Daten zur Verfügung. Die ETC unterstützt nur die Variablen-Typen VAR und VAR RETAIN.

8.4.6 Objektverzeichnis (Parametermanager)

In CoDeSys ist es möglich, ein sogenanntes CANopen-Objektverzeichnis anzulegen, das durch ein CANopen-Gerät (z. B. CANopen-Bedienteil) gelesen und beschrieben werden kann.

Um die Übertragung eines Objektverzeichnisses über den CAN-Bus zu aktivieren, muss der Steuerung über die Funktion "InitServerSdo()" (siehe Bibliothek "ServerSdo.lib") das Objektverzeichnis bekannt gegeben werden.




Hinweis!

Beim Einfügen der Bibliothek "ServerSdo.lib" in der Bibliotheksverwaltung von CoDeSys werden automatisch weitere Bibliotheken (SysExtensions.lib, SysLibCallback.lib, 3S_CANopenNetVar.lib, 3S_CANopenManager.lib und 3S_CanDrv.lib) eingefügt.


Ein Objektverzeichnis kann über den Objektverzeichnis-Editor von CoDeSys erstellt werden. Um den Objektverzeichnis-Editor benutzen zu können, muss im CoDeSys unter **ZielsystemEinstellungen -> Netzfunktionen** (siehe folgendes Bild) die Unterstützung von Objektverzeichnissen und Netzvariablen aktiviert sein.

Definieren Sie Index- bzw. Subindex-Bereiche für SDO-Parameter und Variablen und geben Sie "CAN" für den Namen unterstützter Netzwerkinterfaces ein.

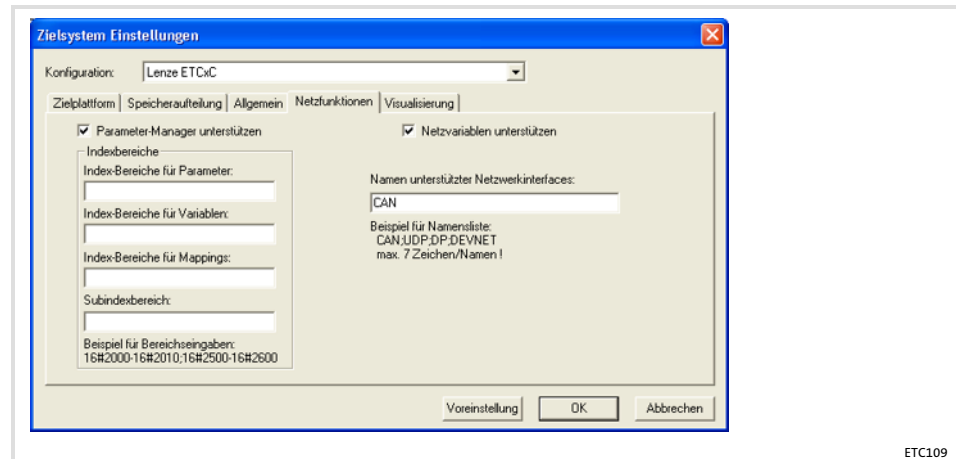

ETC109

Die CANopen-Adresse der Steuerung ist unter **Steuerungskonfiguration -> CAN-Master -> CAN Parameter->Node-Id** festzulegen.

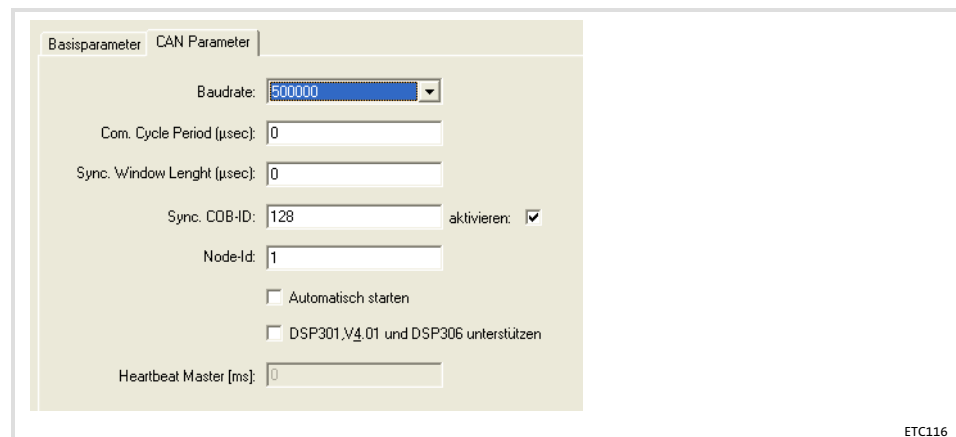

ETC116


Für die Festlegung der Node-Id ist Folgendes zu beachten:

Wenn die Node-Id im Bereich 1 ... 63 liegt, werden zwei Server-SDO-Kanäle mit den Adressen "Node-Id" und "Node-Id + 64" erzeugt, d. h. die Steuerung erhält 2 CANopen-Adressen. Da die Verwendung von 2 SDO-Kanälen im Allgemeinen nicht notwendig ist, sollte eine Node-Id im Bereich 64 ... 127 vergeben werden, da dann nur ein SDO-Kanal angelegt wird.

Im Objektverzeichnis-Editor von CoDeSys dürfen nur Einträge in der Registerkarte "Variable" eingetragen werden.

8.4.7 Einstellungen in den globalen Variablenlisten im Objektverzeichnis

Legen Sie ein neues Objektverzeichnis an. Hier definieren Sie die Variablen, die mit anderen Steuerungen ausgetauscht werden sollen.

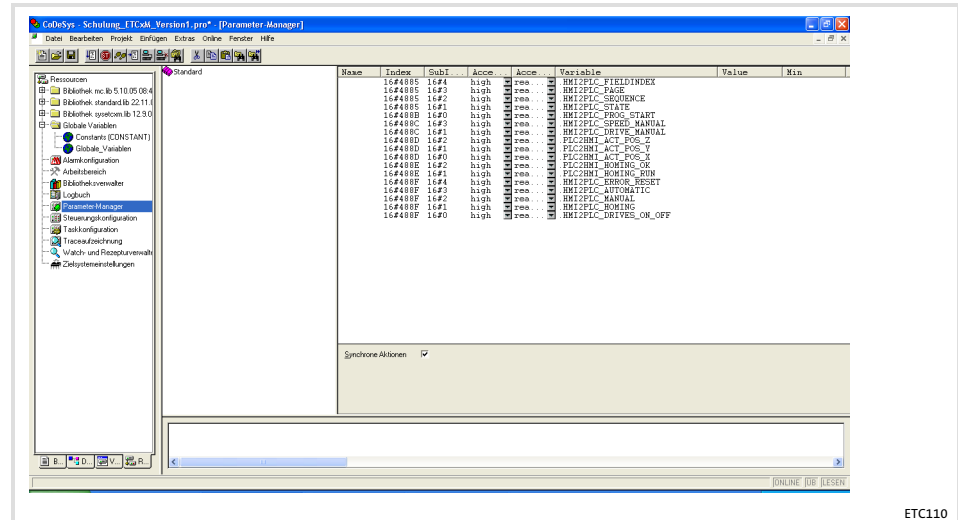

ETC110

Die Registerkarte Variable muss angewählt sein. Nun können die Indexe mit ihren Variablennamen eingegeben werden.

Index: In hexadezimaler Schreibweise

Subindex: Der Bereich der Subindexe ist in den Zieleinstellungen festgelegt.

Zugriff: Zugriffshäufigkeit

Attribut: Eigenschaft der Variablen (Schreiben, Lesen)

Variable: Name der Variablen (Achtung: vor dem Text muss ein Punkt stehen.)

8.5 Netzwerkvariablen


Netzwerkvariablen sind eine Möglichkeit, Daten zwischen zwei oder mehreren Steuerungen auszutauschen. Derzeit sind Netzwerkvariablen auf Basis von UDP implementiert. Die Variablenwerte werden dabei auf der Basis von Broadcast-Nachrichten automatisch ausgetauscht. Diese Dienste sind vom Protokoll her nichtbestätigte Dienste, d. h. es gibt keine Kontrolle, ob die Nachricht auch beim Empfänger ankommt. Der Netzwerkvariablenaus-tausch entspricht einer 1 (Sender) zu n (Empfänger)-Verbindung.

Voraussetzung

Die Bibliotheken "NetVarUdp_LIB.lib", "SysLibCallback.lib" und "SysLibSocket.lib" sind in der Bibliotheksverwaltung von CoDeSys eingefügt.

8.5.1 Einstellungen in den Zielsystemeinstellungen


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Netzvariablen unterstützen" im Reiter "Netzfunktionen" der Dialogbox "Zielsystemeinstellungen". Bei "Namen unterstützter Netzwerkinterfaces" geben Sie den "UDP" an.

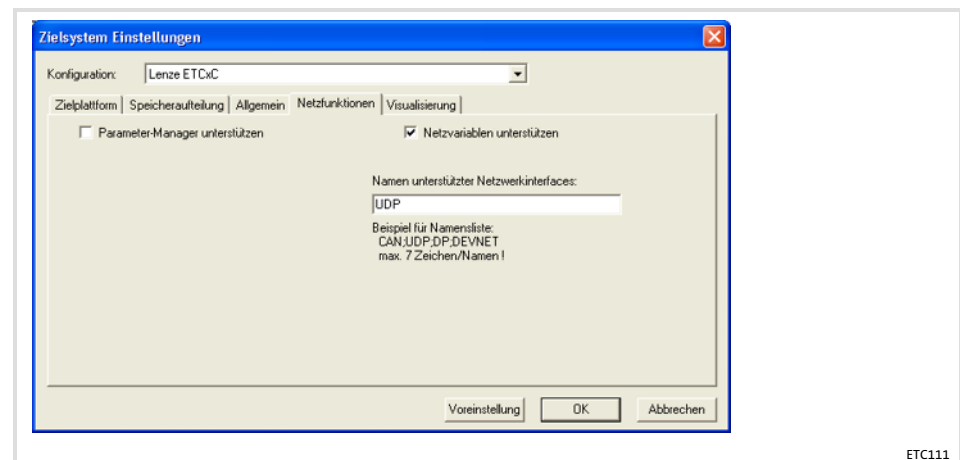

ETC111

8.5.2 Einstellungen in den globalen Variablenlisten

Legen Sie eine neue globale Variablenliste an. Hier definieren Sie die Variablen, die mit anderen Steuerungen ausgetauscht werden sollen. Über den Eigenschaftsdialog der Variablenliste lassen sich die Übertragungseigenschaften festlegen.

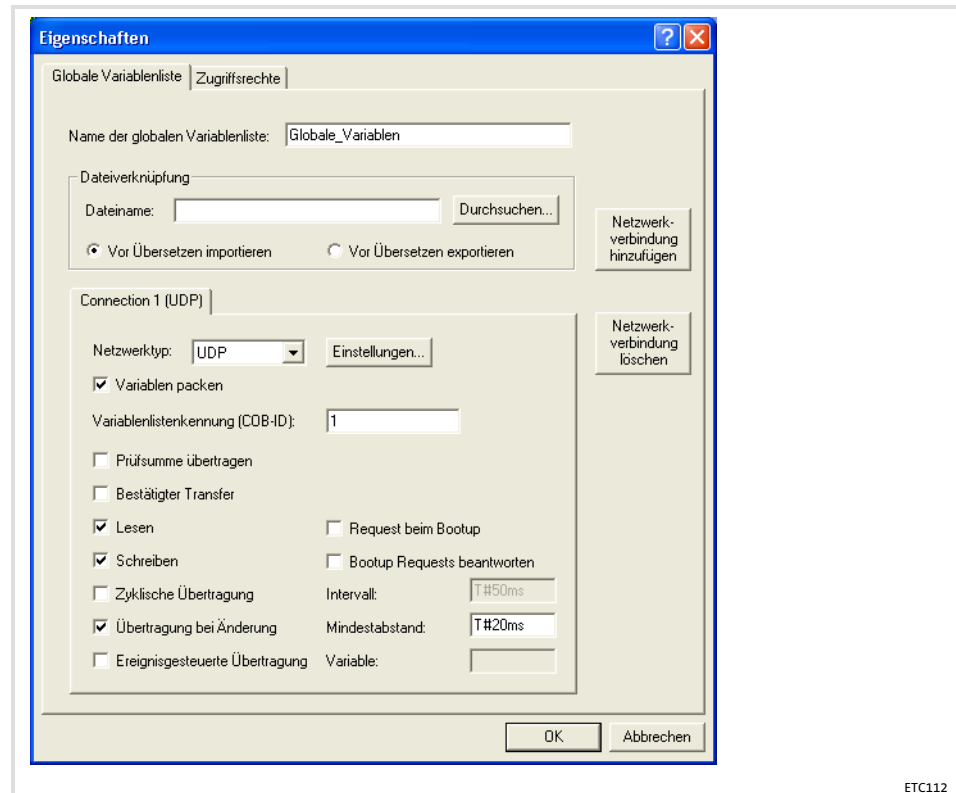

Wenn Sie die Schaltfläche **Netzwerkverbindung hinzufügen** drücken, können Sie die Netzwerkeigenschaften dieser Variablenliste definieren. Die Optionen haben dabei folgende Bedeutung:

Netzwerktyp: Als **Netzwerktyp** muss UDP ausgewählt werden.

Lesen: Lesen bedeutet, dass die Variablenwerte von einer (oder mehreren) anderen Steuerungen gelesen werden.

Schreiben: Schreiben bedeutet, dass die Variablen dieser Variablenliste zu anderen Steuerungen gesendet werden. Es wird empfohlen, für eine Variablenliste nur eine der Möglichkeiten zu wählen, also entweder nur Lesen oder nur Schreiben. Sollen verschiedene Variablen eines Projekts gelesen und geschrieben werden, so verwenden Sie mehrere Variablenlisten: eine zum Lesen, eine zum Schreiben. Außerdem wird empfohlen, dass in einem Netzwerk nur eine Steuerung die gleiche Variablenliste sendet.

Zyklische Übertragung: Nur gültig, wenn "Schreiben" aktiviert ist. Die Werte werden in der angegebenen Intervallzeit gesendet, unabhängig davon, ob sie sich geändert haben.

Übertragung bei Änderung: Die Werte werden nur gesendet, wenn sich der Wert geändert hat, oder wenn die bei Mindestintervall angegebene Zeit abgelaufen ist.

Variablen packen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Variablen nach Möglichkeit in einer Übertragungseinheit zusammengefasst. Bei UDP ist eine Übertragungseinheit 256 Bytes groß. Passen nicht alle Variablen der Liste in eine Übertragungseinheit, werden für diese Liste mehrere Übertragungseinheiten gebildet. Ist die Option nicht aktiviert, kommt jede Variable in eine eigene Übertragungseinheit.

Wenn "Übertragung bei Änderung" konfiguriert ist, wird für jede Übertragungseinheit getrennt geprüft, ob sie geändert ist und gesendet werden muss.

Basisidentifizier: Der Basisidentifizier wird als eindeutige Kennung benutzt, um Variablenlisten verschiedener Projekte auszutauschen. Variablenlisten mit gleichem Basisidentifizier werden ausgetauscht.

Es ist darauf zu achten, dass die Definitionen der Variablenlisten mit gleichem Basisidentifizier in den verschiedenen Projekten übereinstimmen.

Hierzu kann das Feature "Dateiverknüpfung" verwendet werden. Aus einem Projekt wird die Variablenliste exportiert. Die anderen Projekte importieren sie, wodurch der Inhalt nicht neu eingegeben werden muss.

Damit die Daten korrekt zwischen zwei Steuerungen ausgetauscht werden, müssen die globalen Variablenlisten in den beiden Projekten übereinstimmen. Ein Projekt kann die Datei vor dem Übersetzen exportieren, die anderen Projekte sollten die vor dem Übersetzen importieren.

Neben einfachen Datentypen kann eine Variablenliste auch Strukturen und Arrays enthalten. Die Elemente dieser zusammengesetzten Datentypen werden einzeln versendet. Wenn eine Variablenliste größer als eine Übertragungseinheit ist, werden die Daten auf mehrere Übertragungseinheiten aufgeteilt. Es kann darum nicht zugesichert werden, dass alle Daten der Variablenliste in einem Zyklus empfangen werden.

Teile der Variablenliste können in verschiedenen Zyklen empfangen werden. Dies ist auch für Variablen mit Struktur- und Arraytypen möglich.

8.6 Programm generieren

Nach der Erstellung eines Projektes in CoDeSys in den Programmiersprachen nach IEC61131-3, muss das Projekt in ein für die Steuerung ausführbares Programm übersetzt werden.

Über den Menüpunkt **Online -> Einloggen** wird automatisch aus dem aktuell bearbeiteten Projekt ein ausführbares Programm erzeugt und ins RAM der Steuerung übertragen.

Besteht eine Online-Verbindung zur Steuerung, ist es über den Menüpunkt **Online -> Bootprojekt erzeugen** möglich, das aktuelle Projekt ins Flash-PROM der Steuerung zu übertragen. Zusätzlich wird auf der Festplatte im Projektverzeichnis eine Datei "Projektname.prg" erzeugt, wenn unter **Projekt -> Optionen -> Symbolkonfiguration** das Kontrollfeld "Binärfile der Applikation erzeugen" angewählt ist.

Diese Datei kann dann auch über die Monitorschnittstelle der Steuerung per Z-Modem-Übertragung in die Steuerung geladen werden, wobei der Dateiname des Bootprojektes in "default.prg" geändert werden muss. Für die ETCxC kann diese Datei auch über das ETC-MMI in die Steuerung übertragen werden.

8.7 Schnittstelle zur ETC

8.7.1 Datenbausteine

Der integrierten SPS steht ein interner RAM-Bereich zur Verfügung, der in 16 sogenannte Datenbausteine unterteilt ist. Jeder Datenbaustein (DB) umfasst 256 Datenworte (DW) zu 16 Bit.

8.7.2 Systemvariablen der ETCxC

Die Systemvariablen stellen eine vordefinierte Menge von Variablen aus den Datenbausteinen dar.

In CoDeSys können die Systemvariablen über den Menüpunkt **Einfügen → Operand → Systemvariablen** oder die Eingabehilfe (über Funktionstaste "F2") in ein Projekt eingefügt werden.

Nachfolgend eine Liste der definierten Systemvariablen:

Datenbaustein 0

DB0_sps2nc_taste_an_funktion_w	%MW0.0	
DB0_sps2nc_nc_fehlerquittung_w	%MW0.1	
DB0_nc2sps_fehlertext_s	%MW0.16	
DB0_nc2sps_fehlerinfo_s	%MW0.96	
DB0_nc2sps_aktuelles_menu_w	%MW0.128	
DB0_nc2sps_ob20_ereignis_w	%MW0.129	
DB0_nc2sps_einzeltastenmeldung_w	%MW0.130	
DB0_nc2sps_tastenummer_b	%MB0.130.0	
DB0_nc2sps_tastenzustand_b	%MB0.130.1	
DB0_nc2sps_eingabeabschluss_w	%MW0.131	
DB0_nc2sps_funktionsstatus_w	%MW0.132	
DB0_nc2sps_nc_fehlerzaehler_w	%MW0.133	
DB0_nc2sps_nc_fehlerklasse_w	%MW0.134	
DB0_nc2sps_nc_fehlermodul_w	%MW0.135	
DB0_nc2sps_nc_fehlernummer_w	%MW0.136	
DB0_nc2sps_aktuelles_untermenu_w	%MW0.137	
DB0_nc2sps_g253_textausgabe_s	%MW0.148	

Datenbaustein 1

DB1_sps2nc_notaus_bit	%MX1.0.0	
DB1_sps2nc_vorschubfreigabe_bit	%MX1.0.1	
DB1_sps2nc_soforthalt_bit	%MX1.0.2	
DB1_sps2nc_einzelfunktionsperre_bit	%MX1.0.3	
DB1_sps2nc_vorschubfreigabe_w	%MW1.1	
DB1_sps2nc_position_halt_w	%MW1.2	
DB1_sps2nc_verfahrtastenfreigabe_plus_w	%MW1.3	
DB1_sps2nc_verfahrtastenfreigabe_minus_w	%MW1.4	
DB1_sps2nc_reglerfreigabe_w	%MW1.5	
DB1_sps2nc_einlesefreigabe_bit:	%MX1.7.0	
DB1_sps2nc_einlesefreigabe_k1_bit:	%MX1.7.1	
DB1_sps2nc_programmstart_b	%MB1.9.0	
DB1_sps2nc_use_spsoverride_b	%MB1.9.1	

DB1_sps2nc_spindel_ein_aus_b	%MB1.10.0	
DB1_sps2nc_spindel_richtung_b	%MB1.11.0	
DB1_sps2nc_programmstop_b	%MB1.12.0	
DB1_sps2nc_unterbrechen_bit	%MX1.12.8	
DB1_sps2nc_einzel_folgesatz_bit	%MX1.13.0	
DB1_sps2nc_satzausblenden_bit	%MX1.13.8	
DB1_sps2nc_rueckzug_bit	%MX1.14.0	
DB1_sps2nc_rueckzug_k1_bit	%MX1.14.1	
DB1_sps2nc_tastensignale_aw	%MW1.16	ARRAY[0..1] OF WORD
DB1_sps2nc_qbit_signale_aw	%MW1.18	ARRAY[0..3] OF WORD
DB1_sps2nc_freigaben_mmi_w	%MW1.31	
DB1_sps2nc_mfkt_quitt_bit	%MX1.32.0	
DB1_sps2nc_mfkt_quitt_k1_bit	%MX1.32.1	
DB1_sps2nc_hfkt_quitt_bit	%MX1.33.0	
DB1_sps2nc_hfkt_quitt_k1_bit	%MX1.33.1	
DB1_sps2nc_tfkt_quitt_bit	%MX1.34.0	
DB1_sps2nc_tfkt_quitt_k1_bit	%MX1.34.1	
DB1_sps2nc_extsync_enable_bit	%MX1.35.0	
DB1_sps2nc_programmhalt_aktiv_bit	%MX1.35.8	
DB1_sps2nc_qin_mask_aw	%MW1.36	ARRAY[0..1] OF WORD
DB1_sps2nc_qout_mask_aw	%MW1.38	ARRAY[0..1] OF WORD
DB1_sps2nc_qin_offset_ab	%MW1.42	ARRAY[0..1] OF BYTE
DB1_sps2nc_qout_offset_ab	%MW1.43	ARRAY[0..1] OF BYTE
DB1_sps2nc_spsoverride_allg_w	%MW1.80	
DB1_sps2nc_spsoverride_spindel_w	%MW1.81	
DB1_sps2nc_spsoverride_ozillation_w	%MW1.82	
DB1_sps2nc_spsoverride_sps_w	%MW1.83	
DB1_sps2nc_verfahr_ab	%MB1.84.0	ARRAY[0..11] OF BYTE
DB1_nc2sps_betriebsbereit_1_bit	%MX1.128.0	
DB1_nc2sps_betriebsbereit_2_bit	%MX1.128.1	
DB1_nc2sps_referenzpunkt_w	%MW1.129	
DB1_nc2sps_referenzfahrt_laeuft_w	%MW1.130	
DB1_nc2sps_betriebsart_w	%MW1.131	
DB1_nc2sps_nc_programm_laeuft_bit	%MX1.132.0	
DB1_nc2sps_nc_programm_laeuft_1_bit	%MX1.132.1	
DB1_nc2sps_satzvorlauf_aktiv_bit	%MX1.132.2	
DB1_nc2sps_einzelsatz_laeuft_bit:	%MX1.132.3	
DB1_nc2sps_unterbrechen_aktiv_bit	%MX1.132.4	
DB1_nc2sps_alle_achsen_stehen_bit	%MX1.132.8	
DB1_nc2sps_wahlweise_halt_b	%MB1.133.0	
DB1_nc2sps_programmstartzaehler_b	%MB1.133.1	
DB1_nc2sps_achse_faehrt_w	%MW1.134	
DB1_nc2sps_modal_am_ziel_w	%MW1.135	
DB1_nc2sps_spindel_aktiv_w	%MW1.136	
DB1_nc2sps_programmstart_b	%MB1.137.0	
DB1_nc2sps_einzel_folgesatz_w	%MB1.137.8	
DB1_nc2sps_canmodul_vorhanden_w	%MW1.138	
DB1_nc2sps_can_status_w	%MW1.139	
DB1_nc2sps_programmstop_b	%MB1.142.0	

DB1_nc2sps_vorschub_halt_b	%MB1.144.0	
DB1_nc2sps_mfkt_strobe_bit	%MX1.150.0	
DB1_nc2sps_mfkt_strobe_k1_bit	%MX1.150.1	
DB1_nc2sps_mfkt_w	%MW1.151	
DB1_nc2sps_mfkt_k1_w	%MW1.152	
DB1_nc2sps_hfkt_strobe_bit	%MX1.159.0	
DB1_nc2sps_hfkt_strobe_k1_bit	%MX1.159.1	
DB1_nc2sps_hfkt_w	%MW1.160	
DB1_nc2sps_hfkt_k1_w	%MW1.161	
DB1_nc2sps_tfkt_strobe_bit	%MX1.168.0	
DB1_nc2sps_tfkt_strobe_k1_bit	%MX1.168.1	
DB1_nc2sps_tfkt_w	%MW1.169	
DB1_nc2sps_tfkt_k1_w	%MW1.170	
DB1_nc2sps_refpunkt_angefahren_w	%MW1.177	
DB1_nc2sps_endschalter_plus_w	%MW1.178	
DB1_nc2sps_endschalter_minus_w	%MW1.179	
DB1_nc2sps_referenznocken_w	%MW1.180	
DB1_nc2sps_reserveingang_w	%MW1.181	
DB1_nc2sps_slave_endschalter_plus_w	%MW1.182	
DB1_nc2sps_slave_endschalter_minus_w	%MW1.183	
DB1_nc2sps_slave_referenznocken_w	%MW1.184	
DB1_nc2sps_slave_reserveingang_w	%MW1.185	
DB1_nc2sps_reglerfreigabe_aktiv_w	%MW1.186	
DB1_nc2sps_copmodul_vorhanden_aw	%MW1.192	ARRAY[0..7] OF WORD
DB1_nc2sps_spsoverride_allg_w	%MW1.200	
DB1_nc2sps_spsoverride_spindel_w	%MW1.201	
DB1_nc2sps_spsoverride_ozillation_w	%MW1.202	
DB1_nc2sps_spsoverride_sps_w		%MW1.203
DB1_nc2sps_verfahr_ab	%MB1.204.0	ARRAY[0..11] OF BYTE
DB1_nc2sps_mmi_tasten_aw	%MW1.212	ARRAY[0..7] OF WORD

Datenbaustein 2

DB2_sps2mmi_zustand_aw	%MW2.0	ARRAY[0..15] OF WORD
DB2_sps2mmi_anzeige_aw	%MW2.16	ARRAY[0..63] OF WORD
DB2_sps2mmi_hinweis_aw	%MW2.80	ARRAY[0..15] OF WORD
DB2_sps2mmi_quit_cnt_w	%MW2.96	
DB2_sps2mmi_msg_cnt1_w	%MW2.97	
DB2_sps2mmi_msg_auftrag_w	%MW2.98	
DB2_sps2mmi_msg_laenge_w	%MW2.99	
DB2_sps2mmi_msg_daten_aw	%MW2.100	ARRAY[0..25] OF WORD
DB2_sps2mmi_msg_cnt2_w	%MW2.126	
DB2_sps2mmi_ok_cnt_w	%MW2.127	
DB2_mmi2sps_zustand_aw	%MW2.128	ARRAY[0..15] OF WORD
DB2_mmi2sps_tasten_aw	%MW2.144	ARRAY[0..15] OF WORD
DB2_mmi2sps_quit_cnt_w	%MW2.160	
DB2_mmi2sps_msg_cnt1_w	%MW2.161	
DB2_mmi2sps_msg_auftrag_w	%MW2.162	
DB2_mmi2sps_msg_laenge_w	%MW2.163	
DB2_mmi2sps_msg_daten_aw	%MW2.164	ARRAY[0..25] OF WORD
DB2_mmi2sps_msg_cnt2_w	%MW2.190	
DB2_mmi2sps_ok_cnt_w	%MW2.191	
DB2_nc2sps_technodaten_aw	%MW2.192	ARRAY[0..31] OF WORD
DB2_nc2sps_maschinenkonstante_aw	%MW2.224	ARRAY[0..31] OF WORD

Datenbaustein 13

DB13_nc2mmi_achskennung_ab	%MW13.12	ARRAY[0..15] OF BYTE
----------------------------	----------	----------------------

8.7.3 Maschinenkonstanten verwenden

In der ETCxC stehen die Maschinenkonstanten **MK_DW224_255** zur freien Verfügung, um dort maschinenspezifische Werte abzulegen.

Für die ETCxC werden diese im Datenbaustein 2 ab Datenwort 224 eingebundet, so dass dort der Inhalt von der SPS ausgelesen werden kann. Die Systemvariable "DB2_nc2sps_maschinenkonstante_aw" zeigt auf die Werte dieser Maschinenkonstanten.

Die Maschinenkonstanten **MK_TECHNOLOGY_DATA_1** bis **MK_TECHNOLOGY_DATA_4** stehen für technologieabhängige Daten zur Verfügung. Die Inhalte dieser Maschinenkonstanten werden im Parameterfeld abgelegt.

Index	Maschinenkonstante
760 ... 769	MK_TECHNOLOGY_DATA_1
770 ... 779	MK_TECHNOLOGY_DATA_2
780 ... 789	MK_TECHNOLOGY_DATA_3
790 ... 799	MK_TECHNOLOGY_DATA_4

Diese Parameterfeldeinträge können über die Funktionen **READ_PARAM_INT**, **READ_PARAM_DINT** usw. ausgelesen werden.

8.7.4 Parameterfeld

Die ETCxC stellt ein sogenanntes Parameterfeld (P-Feld) zur Verfügung, das u. a. verschiedene Systemparameter enthält, die eventuell interessant für die SPS sind.

In der "SysEtc.LIB" stehen Funktionen zur Verfügung, mit denen lesend und schreibend auf Parametereinträge zugegriffen werden kann (siehe "READ_PARAM_INT" bzw. "WRITE_PARAM_INT" usw.).

Die einzelnen Einträge in dem Parameterfeld sind im Kapitel "ETC-Programmierung NC-Betriebssystem" beschrieben.

8.7.5 Betriebsdaten

Die Steuerung hat ein Betriebsdatenfeld, in dem bisher nur 2 Einträge von der Steuerung verwendet werden. Über die Funktionen **READ_SYSPARAM** und **WRITE_SYSPARAM** kann auf die Einträge zugegriffen werden.

Index	Beschreibung
101	Zykluszeit einer zweiten Task (PLC_PRG2) [10 ms]
102	Zykluszeit der SPS (PLC_PRG) [ms]



Hinweis!

Die Zykluszeit der SPS muss gleich dem Grobinterpolationstakt sein (siehe auch Maschinenkonstante **MK_DELTAT**).

8.8 Bibliothek

Die Funktionen und Funktionsblöcke stehen in der System-Bibliothek

- "SysETCxx.LIB" (ETC 1. Gerätegeneration).
- "SysETCHx_2g.LIB" (ETC 2. Gerätegeneration)

Im Folgenden werden alle Funktionen dieser Bibliothek beschrieben.

8.8.1 Allgemeine Funktionen

8.8.1.1 CenterString

Deklaration

```
FUNCTION CenterString: INT
VAR_INPUT
    string_s      : STRING(255)      (* String, der umformatiert werden soll *)
    linelen_di    : DINT              (* Zeilenlänge für Zentrierung *)
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion fügt Leerzeichen zur Zentrierung in den String ein. Der Returnwert entspricht der resultierenden Gesamtlänge des Strings.

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Stringvariable groß genug ist, um den resultierenden String aufzunehmen!

Beispiel

```
test_s      : STRING(20) := 'Hallo';
CenterString(test_s, 20);
```

Durch den Aufruf von CenterString werden 7 Leerzeichen vor "Hallo" eingefügt.

8.8.1.2 FMOD

Deklaration

```
FUNCTION FMOD: LREAL
VAR_INPUT
    x: LREAL;
    y: LREAL;
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion liefert den floating point Rest der Division x/y (mit Vorzeichen von x).

Beispiel

```
Ergebnis_Ir      : LREAL;
Ergebnis_Ir      := FMOD(10.5, 3.2); Ergebnis_Ir = 0.9
```

8.8.1.3 Format

Deklaration

```

FUNCTION FORMAT: INT
VAR_INPUT
    STRING_S      : STRING(255);      (* Zielstring *)
    FORMAT_S      : STRING(80);      (* Formatstring *)
    PARAMETER_P   : DINT;             (* Adresse einer Struktur oder Variablen *)
END_VAR

```

Beschreibung

Alle Zeichen im Formatstring, die nicht zu einer Formatangabe gehören, werden in STRING_S kopiert.

Formatstring: Das %-Zeichen in einem Formatstring eröffnet eine Formatangabe mit der allgemeinen Form:

% Flag Ausgabefeldlänge Genauigkeit Datentypangabe

Flag	
<nichts>	rechtsbündig, führende Leerzeichen / Nullen
-	linksbündig, nachfolgende Leerzeichen / Nullen
+	Vorzeichen immer ausgeben
Ausgabefeldlänge	
0n	min. n Stellen, mit Nullen auffüllen
n	min. n Stellen, mit Leerzeichen auffüllen
Genauigkeit	
<nichts>	6 Stellen
.0	keinen Dezimalpunkt ausgeben
.n	max. n Nachkommastellen ausgeben
Datentyp (CoDeSys)	Datentypangabe (Formatstring)
DWORD	u
DINT	d
LREAL	lf
STRING	s

Der Returnwert entspricht der Anzahl der Zeichen, die in den String STRING_S kopiert wurden.

Beispiel

```
TYPE TEST_R
STRUCT
    Dw          : DWORD;
    L           : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE

s_s           : STRING(80);
ret_i         : INT;
di            : DINT;
t_r           : TEST_R;
```

Ein Parameter:

```
di          : 345;
ret_i       := FORMAT(s_s, '%d', ADR(di)); ret_i = 4; s_s = '>-345'
```

Mehrere Parameter:

```
t_r.dw      := 123;
t_r.lr      := 4.321;
ret_i       := FORMAT(s_s, '1: %u, 2: %f', ADR(t_r)); ret_i = 19; s_s = '1: 123, 2: 4.321000'
```

8.8.1.4 GetFirmwareVersion

Deklaration

```
FUNCTION GetFirmwareVersion: STRING(80)
VAR_INPUT
    type_i      : INT;
END_VAR
```

Parameter

type_i	Versionsstring
1	NCR
2	Bootloader

Beschreibung

Die Funktion liefert Versionsstrings.

8.8.1.5 IO_SET

Deklaration

```

FUNCTION IO_SET: BOOL
VAR_INPUT
    byte_w      : WORD;
    bit_w       : WORD;
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion invertiert den Zustand eines Ausgangs. In dem Ausgangsbyte *byte_w* (Wertebereich 0 ... 31) wird das Bit *bit_w* (Wertebereich 0 ... 7) invertiert. Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```
IO_SET(1,3);
```

invertiert den Ausgang Q0.10

8.8.1.6 Load_Param

Deklaration

```

FUNCTION LOAD_PARAM : DINT
VAR_INPUT
    dateiname_s  : STRING(15);      (* "device:Dateiname" *)
    pindex_di    : DINT;            (* P-Feldindex *)
    anzahl_di    : DINT;            (* Anzahl der P-Feldwerte *)
END_VAR

```

Beschreibung

LOAD_PARAM liest *anzahl_di* P-Feldwerte von der RAM-Disk (device: rd), dem FLASH-PROM (device: sd), einer SD-Card (SC) oder einem USB-Massenspeicher (MS), die vorher mit SAVE_PARAM in der Datei gespeichert wurden, und trägt die Werte ab dem Index *pindex_di* in das P-Feld ein.

Ein Returnwert ungleich 0 signalisiert einen Fehler (📖 426).

Beispiel

```

ret_di      : DINT;
ret_di      := LOAD_PARAM('rd:daten.dat', 1200, 30);

```

Es werden 30 P-Feldwerte aus der Datei "daten.dat" von der RAM-Disk gelesen und ab Index 1200 im P-Feld abgelegt.

8.8.1.7 READ_PARAM_INT (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION READ_PARAM_INT: INT
VAR_INPUT
    idx_di      : DINT;            (* Parameterindex *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liefert den Wert des Parameters *idx_di* (als Datentyp INT) aus dem P-Feld.

8.8.1.8 READ_PARAM_DINT (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION READ_PARAM_DINT: DINT
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liefert den Wert des Parameters *idx_di* (als Datentyp DINT) aus dem P-Feld.

8.8.1.9 READ_PARAM_REAL (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liefert den Wert des Parameters *idx_di* (als Datentyp REAL) aus dem P-Feld.

8.8.1.10 READ_PARAM_LREAL (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION READ_PARAM_LREAL: LREAL
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liefert den Wert des Parameters *idx_di* (als Datentyp LREAL) aus dem P-Feld.

8.8.1.11 READ_SYSPARAM (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION READ_SYSPARAM: WORD
VAR_INPUT
    IDX_I      : DINT;
END_VAR

```

Beschreibung

READ_SYSPARAM liest einen Wert aus den Betriebsdaten.

Beispiel

```

wert_w      : WORD;
wert_w      := READ_SYSPARAM(101);

```

Liefert den Wert des Betriebsdatenworts 101.

8.8.1.12 READ_TOOLDATA (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION READ_TOOLDATA: INT
VAR_INPUT
    tnr_dw      : DWORD;      * T (Werkzeugnummer) *)
    anzahl_dw   : DWORD;      (* Anzahl der Werkzeugdaten *)
    puffer_p    : DINT;       (* Adresse, ab der die Daten abgelegt werden sollen *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liest die Werkzeugdaten für das angegebene T (Werkzeug).

Beispiel

```

TYPE WERKZEUG_TR
STRUCT
    radius_lr      : LREAL; (* Werkzeugradius in mm *)
    typ_lr         : LREAL; (* Werkzeugtyp *)
    schwester_lr   : LREAL; (* Nr. des Schwesterwerkzeuges *)
    original_lr    : LREAL; (* Nr. des Originalwerkzeuges *)
    magazin_lr     : LREAL; (* Magazinplatz *)
    s_zugeordnet_lr : LREAL; (* dem Magazinplatz zugeordnetes S *)
    s_zeit_vorgabe_lr : LREAL; (* vorgegebene Standzeit *)
    s_zeit_aktuell_lr : LREAL; (* aktuelle Standzeit *)
    wz_aktuell_lr  : LREAL; (* aktuelles Werkzeug *)
    drehzahl_lr    : LREAL; (* Drehzahl des Werkzeuges *)
END_STRUCT
END_TYPE

wzdaten_tr : WERKZEUG_TR;
ret_i      : INT;
ret_i      := READ_TOOLDATA(2, 10, ADR(wzdaten_tr));

```

Die Werkzeugdaten für Werkzeug 2 (T2) werden in der Strukturvariable `wzdaten_tr` abgelegt.

8.8.1.13 SAVE_PARAM (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION SAVE_PARAM: DINT
VAR_INPUT
    dateiname_s      : STRING(15);      (* "device:Dateiname" *)
    pindex_di        : DINT;            (* P-Feldindex *)
    anzahl_di        : DINT;            (* Anzahl der P-Feldwerte *)
END_VAR

```

Beschreibung

SAVE_PARAM speichert *anzahl_di* P-Feldwerte ab Index *pindex_di* unter dem Dateinamen "dateiname_s" auf der RAM-Disk (device: rd), im FLASH-PROM (device: sd) oder auf einer Diskette (device: fd).

Ein Returnwert ungleich 0 signalisiert einen Fehler (📖 426).

Beispiel

```

ret_di      : DINT;
ret_di      := SAVE_PARAM('rd:daten.dat', 1200, 30);

```

Es werden 30 P-Feldwerte ab Index 1200 in die Datei "daten.dat" auf der RAM-Disk gespeichert.

8.8.1.14 SETINPUT_BIT

Deklaration

```

FUNCTION SETINPUT_BIT: BOOL
VAR_INPUT
    WORD_W          : WORD;            (* Nr. des Datenwortes *)
    BIT_W           : WORD;            (* Eingang der IO-Karte *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion setzt ein Bit im Eingangsprozessabbild. Im Eingangsprozessabbild des Datenwortes *word_w* (Wertebereich 0 ... 63) wird Bit *bit_w* (Wertebereich 0 ... 31) gesetzt. Damit kann eine Testumgebung (ohne Hardware) geschaffen werden.

Der Returnwert FALSE signalisiert einen falschen Übergabeparameter.

8.8.1.15 SETINPUT_WORD

Deklaration

```

FUNCTION SETINPUT_WORD: BOOL
VAR_INPUT
    WORD_W      : WORD;          (* Nr. des Datenwortes *)
    VAL_W        : WORD;
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion führt eine boolesche ODER-Verknüpfung mit dem Wert *val_w* und dem Datenwort *word_w* des Eingangsprozessabbildes durch und schreibt das Ergebnis in das selbe Datenwort.

Returnwert FALSE signalisiert einen falschen Übergabeparameter.

Die Funktion ermöglicht es einem Entwickler eine Testumgebung (ohne Hardware) zu schaffen.

8.8.1.16 SINGLEBLOCK (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION SINGLEBLOCK: BOOL
VAR_INPUT
    Satzstring    : STRING(80);    (* Satzstring *)
    parameter_p    : DINT          (* Adresse einer Struktur *)
END_VAR

```

Beschreibung

Diese Funktion sendet einen Einzelsatz an den NC-Rechner. (Der Satzstring ist zu verwenden, wie unter SPSError beschrieben.)

Beispiel 1

```
SINGLEBLOCK('G0 X100.2 Y50.73', 0);
```

Ein Einzelsatz ohne Parameter wird an den NC-Rechner gesendet.

Beispiel 2

```

TYPE PARAMETER_TR
STRUCT
    pos_X_lr      : LREAL;
    pos_Y_di      : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE

param_tr:          PARAMETER_TR;
SINGLEBLOCK('G0 X%f Y%d', ADR(param_tr));

```

Ein Einzelsatz mit Parametern wird an den NC-Rechner gesendet.

8.8.1.17 SPSERROR

Deklaration

```

FUNCTION SPSERROR: BOOL
VAR_INPUT
    fehler_di      : DINT;      (* Fehlernummer *)
    klasse_dw      : DWORD;     (* Fehlerklasse *)
    formatstring   : STRING(80); (* Formatstring *)
    parameter_p    : DINT;      (* Adr. einer Struktur, die die Parameter beinhaltet *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion setzt eine Fehlermeldung ab, die auf einem angeschlossenen Bedienteil zur Anzeige gebracht wird. Die Fehlernummer *fehler_di* dient gleichzeitig als Referenz auf einen Fehlertext. Die Fehlertexte können auf einem angeschlossenen PC (für beide ETC Varianten) oder auf dem ETC-MMI (nur ETCxC) angezeigt werden.

Die Fehlerklassen *klasse_dw* sind folgendermaßen unterteilt:

- 1: lokal leichter Fehler
- 2: lokal schwerer Fehler
- 3: global leichter Fehler
- 4: global schwerer Fehler

Die Fehlerklassen 3 und 4 führen zum Abbruch eines Programms bzw. einer Achsbewegung.

Zu dem über die Fehlernummer referenzierten Fehlertext kann eine zusätzliche Information ausgegeben werden. Über den Formatstring können weiterer Text bzw. numerische Werte übergeben werden.

Formatstring: Das %-Zeichen in einem Formatstring eröffnet eine Formatangabe mit der allgemeinen Form:

% Flag Ausgabefeldlänge Genauigkeit Datentypangabe

Flag	
<nichts>	rechtsbündig, führende Leerzeichen / Nullen
-	linksbündig, nachfolgende Leerzeichen / Nullen
+	Vorzeichen immer ausgeben
Ausgabefeldlänge	
0n	min. n Stellen, mit Nullen auffüllen
n	min. n Stellen, mit Leerzeichen auffüllen
Genauigkeit	
<nichts>	6 Stellen
.0	keinen Dezimalpunkt ausgeben
.n	max. n Nachkommastellen ausgeben
Datentyp (CoDeSys)	Datentypangabe (Formatstring)
DWORD	u
DINT	d
REAL	f e
LREAL	lf le
STRING	s

Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel 1

```
SPSError(304, 4, 'Spindel läuft nicht an', 0);
```

Beispiel 2

```
TYPE PARAMETER_TR
STRUCT
    auftragsnr_dw      : DWORD;
    text_ps            : POINTER TO STRING;
    pos_lr             : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE
param_tr
string_s
param_tr.auftragsnr_dw
param_tr.text_ps
param_tr.pos_lr
SPSError(303, 1, 'Auftragsnr%u %s %9.3lf', ADR(param_tr));
```


8.8.1.18 STRTOF

Deklaration

```
FUNCTION STRTOF: REAL
VAR_INPUT
    SString      : STRING(255);
    PIndex       : POINTER TO INT;
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion konvertiert die Zeichen in *sString* ab der Position *Index* in einen REAL. Index enthält nach der Ausführung die Einleseendposition.

8.8.1.19 STRTOL10

Deklaration

```
FUNCTION STRTOL10: DINT
VAR_INPUT
    sString      : STRING(255);
    pIndex       : POINTER TO INT;
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion konvertiert die Zeichen in *sString* ab der Position *Index* in einen DINT. Index enthält nach der Ausführung die Einleseendposition.

8.8.1.20 SYSERROR

Deklaration

```
FUNCTION SYSERROR: BOOL
VAR_INPUT
    fehler_di      : DINT;      (* Fehlernummer *)
    klasse_dw      : DWORD;    (* Fehlerklasse *)
    formatstring   : STRING(80); (* Formatstring *)
    parameter_p    : DINT;      (* Adr. einer Struktur, die die Parameter beinhaltet *)
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion SYSERROR wird wie die Funktion SPSError verwendet.
Mit dieser Funktion können steuerungsinterne Fehler zur Anzeige gebracht werden.

8.8.1.21 TRACE

Deklaration

```

FUNCTION TRACE: BOOL
VAR_INPUT
    Idx          : DINT;          (* Traceindex *)
    Formatstring  : STRING(80);    (* Formatstring *)
    parameter_p   : DINT;          (* Adresse einer Struktur *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Trace-Funktion kann sehr hilfreich beim Debuggen von dynamischen Vorgängen sein. Jeder Trace kann im Diagnose-Monitor gezielt aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dazu wird beim Aufruf der Trace-Funktion eine Nummer angegeben, anhand derer der Trace identifiziert wird. Die Tracenummern *idx* 100 ... 200 sind für die SPS reserviert, alle anderen bleiben dem NC-Rechner vorbehalten.

Der Trace-Puffer im NC-Rechner fasst 512-Trace-Meldungen. Werden die Trace-Meldungen schneller in den Puffer eingetragen als sie über die Diagnose-Schnittstelle (RS232) gesendet werden können, kann der Puffer überlaufen und Meldungen verloren gehen.

Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```

TYPE PARAMETER_TR
STRUCT
    param1_r      : REAL;
    param2_di     : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE

param_tr:          PARAMETER_TR;
parameter_tr.param1_r := 30.2
parameter_tr.param2_di := 20;
TRACE(100, 'REAL:%f DINT:%d', ADR(param_tr));

```

8.8.1.22 WordWrap

Deklaration

```

FUNCTION WordWrap: INT
VAR_INPUT
    string_s      : STRING(255);    (* String, der umformatiert werden soll *)
    linelen_di    : DINT;            (* maximale Zeilenlänge *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion fügt automatisch einen Zeilenumbruch (Linefeeds) in den String ein, wenn die Zeilenlänge den angegebenen Wert überschreitet. Der Returnwert ist die resultierende Gesamtlänge des Strings.

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Stringvariable groß genug ist, um den resultierenden String aufzunehmen!

8.8.1.23 WRITE_PARAM_INT (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION WRITE_PARAM_INT: BOOL
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
    VAL_I       : INT;           (* Wert *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion schreibt den Wert *val_i* an die Stelle *idx_di* ins P-Feld.
Der Returnwert FALSE signalisiert einen Fehler.

8.8.1.24 WRITE_PARAM_DINT (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION WRITE_PARAM_DINT: BOOL
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
    VAL_DI      : DINT;          (* Wert *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion schreibt den Wert *val_i* an die Stelle *idx_di* ins P-Feld.
Der Returnwert FALSE signalisiert einen Fehler.

8.8.1.25 WRITE_PARAM_REAL (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION WRITE_PARAM_REAL: BOOL
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
    VAL_R       : REAL;          (* Wert *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion schreibt den Wert *val_i* an die Stelle *idx_di* ins P-Feld. Der Returnwert FALSE signalisiert einen Fehler.

8.8.1.26 WRITE_PARAM_LREAL (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION WRITE_PARAM_LREAL: BOOL
VAR_INPUT
    IDX_DI      : DINT;          (* Parameterindex *)
    VAL_LR      : LREAL;         (* Wert *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion schreibt den Wert *val_i* an die Stelle *idx_di* ins P-Feld.
Der Returnwert FALSE signalisiert einen Fehler.

8.8.1.27 WRITE_SYSPARAM (nur ETCxC)

Deklaration

```

FUNCTION WRITE_SYSPARAM: BOOL
VAR_INPUT
    IDX_I          : INT;          (* 0 ... 127 *)
    VAL_W          : WORD;
END_VAR

```

Beschreibung

WRITE_SYSPARAM schreibt den Wert *val_w* an die Stelle *idx_i* in die Betriebsdaten.

Returnwert 0 bedeutet falscher Index.

Beispiel

```

ret_bit          : BOOL;
et_bit           := WRITE_SYSPARAM(101, 100);

```

Schreibt den Wert 100 in das Betriebsdatenwort 101. Damit wird festgelegt, dass das PROGRAMM PLC_PRG2 (falls vorhanden) zyklisch alle 100 * 10 ms aufgerufen wird.

8.8.1.28 Returncodes der Funktionen LOAD, SAVE, LOAD_PARAM, SAVE_PARAM

Returncode	Beschreibung
-1	EEPROM defekt
-2	Checksummenfehler im EEPROM
-3	EEPROM voll
-4	Datei ist bereits geöffnet, Zugriff verweigert
-5	zu viele gleichzeitig geöffnete Dateien
-6	EEPROM Inhaltsverzeichnis ist voll
-7	Datei nicht vorhanden
-93	Checksummenfehler in der RAM-Disk
-94	nicht genug Speicher zum Anlegen der File-Buffer
-95	RAM-Disk Inhaltsverzeichnis ist voll
-96	RAM-Disk ist voll
-110	Unbekannter Devicename
-111	V24-Schnittstelle zum Diskettenlaufwerk ist belegt
-112	Diskettenlaufwerk ist nicht frei
-113	Timeout beim Zugriff auf Diskettenlaufwerk
-114	Fehler beim Zugriff auf Diskettenlaufwerk
-115	Diskettenlaufwerk meldet Übertragungsfehler
-116	Diskettenlaufwerk meldet V24-Overrun
-117	Diskette ist schreibgeschützt
-118	keine Diskette eingelegt
-119	Schreib-/Lesefehler auf der Diskette
-121	Dateiname enthält unzulässige Zeichen

Speziell für READ_PARAM, WRITE_PARAM

Returncode	Beschreibung
1	P-Feldindex außerhalb des erlaubten Bereichs

8.8.2 V24-Funktionen

8.8.2.1 ALLOCV24

Deklaration

```

FUNCTION AllocV24: DINT
VAR_INPUT
    unit_di      : DINT;          (* Schnittstelle: COM1 (X3), COM2 (X4) *)
    pri_di       : DINT;          (* Priorität (-128 ... +127) *)
END_VAR

```

Beschreibung

Eine V24-Schnittstelle muss vor Benutzung mit AllocV24() allociert werden. Danach kann sie mit InitV24() nach eigenen Bedürfnissen initialisiert werden.

Die Anforderung wird nur bedient, wenn die Schnittstelle frei ist oder die Priorität der Anforderung höher als die aktuelle Priorität ist. Eine allocierte V24-Schnittstelle kann mittels FreeV24() wieder freigegeben werden, damit wird der letzte Zustand vor der Allocation wieder hergestellt.

Mögliche Schnittstellen sind COM1 (*unit_di* = 0) und COM2 (*unit_di* = 1). Für die Priorität können Werte zwischen -128 (niedrigste) und +127 (höchste) verwendet werden, wobei eine Priorität von 127 bedeutet, dass die Schnittstelle nicht "gestohlen" werden kann.

Die Funktion liefert die Adresse der allocierten V24-Request Struktur zurück. Wird 0 zurück geliefert konnte die Schnittstelle nicht allociert werden.

Beispiel

```

request_p      : DINT;
request_p      := ALLOCV24(0, 110);

```

Die erste V24-Schnittstelle (X3-Stecker) wird mit Priorität 110 allociert.

8.8.2.2 INITV24

Deklaration

```

FUNCTION InitV24 : DINT
VAR_INPUT
    req_pr      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
    mode_dw     : DWORD;
    flags_dw    : DWORD;
END_VAR

```

Beschreibung

Diese Funktion dient zur Einstellung der Schnittstellenparameter einer mit AllocV24 allocierten V24-Schnittstelle.

► *mode_dw* ergibt sich aus der Veroderung von Mode-Bits (📖 426).

► *flags_dw* entsteht durch Veroderung von Flag-Bits (📖 426).

Eine Returnwert ungleich 0 signalisiert einen Fehler (📖 426).

Beispiel

```

ret_di      : DINT;
requestV24_p : DINT;
requestV24_p := ALLOCV24(1, 127);
ret_di      := InitV24(requestV24_p,
    mode_no_parity OR mode_8_bits_per_char OR
    mode_no_rts_cts_control OR mode_stop_bit_len_2 OR
    mode_rx_baudrate_9600 OR mode_tx_baudrate_9600 OR
    mode_rx_buffersize_2k OR mode_tx_buffersize_2k, flags_no_protocol);

```

8.8.2.3 FREEV24

Deklaration

```

FUNCTION FreeV2 : BOOL
VAR_INPUT
    req_pr      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
END_VAR

```

Beschreibung

Mit dieser Funktion werden die Zugriffsrechte auf die allocierte V24-Schnittstelle wieder abgegeben und die Schnittstelle wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt.

Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```

requestV24_p : DINT;
requestV24_p := ALLOCV24(1, 127);
REEV24(requestV24_p);

```

8.8.2.4 READBLOCKV24

Deklaration

```

FUNCTION ReadBlockV24: DINT
VAR_INPUT
    pRequest      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
    pBuffer       : DINT;          (* Adresse eines Datenpuffer *)
    BufSize       : INT;           (* Größe des Puffer in Byte *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion liest maximal *BufSize* Zeichen in den angegebenen Datenpuffer *pBuffer* aus dem V24 Empfangspuffer.

Die Funktion liefert die Anzahl der aus dem Empfangspuffer gelesenen Zeichen.

8.8.2.5 READV24

Deklaration

```

FUNCTION ReadV24: DINT
VAR_INPUT
    req_pr        : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
END_VAR

```

Beschreibung

Ein Zeichen aus dem Empfangspuffer lesen. Der Empfangspuffer ist als FIFO implementiert, es wird immer zeichenweise gelesen und geschrieben.

Diese Funktion kehrt in jedem Fall sofort zurück. Returnwerte kleiner 0 zeigen einen Fehler an (📖 426). Wenn das FIFO leer ist, wird -1 (EOF) zurückgegeben.

Beispiel

```

requestV24_p      : DINT;
zeichen_di        : DINT;
zeichen_di        := READV24(requestV24_p);

```

8.8.2.6 WRITEBLOCKV24

Deklaration

```

FUNCTION WriteBlockV24: DINT
VAR_INPUT
    pRequest      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
    pBuffer       : DINT;          (* Adresse eines Datenpuffer *)
    BufSize       : INT;           (* Anzahl der zu schreibenden Zeichen *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion versucht *BufSize* Zeichen von der angegebenen Adresse *pBuffer* in den V24-Sendepuffer einzutragen. Sofern genug Platz im Sendepuffer ist, werden alle *BufSize*-Zeichen eingetragen.

Die Funktion liefert die Anzahl der in den Sendepuffer geschriebenen Zeichen zurück.

8.8.2.7 WRITEV24

Deklaration

```

FUNCTION WriteV24: DINT
VAR_INPUT
    req_pr      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
    chr_di      : DINT;          (* zu schreibendes Zeichen *)
END_VAR

```

Beschreibung

Ein Zeichen in den Sendepuffer schreiben. Der Sendepuffer ist als FIFO implementiert, es wird immer zeichenweise gelesen und geschrieben.

Diese Funktion kehrt in jedem Fall sofort zurück, auch wenn das FIFO voll ist. In diesem Fall wird das Zeichen nicht geschrieben und -1 (EOF) zurückgegeben. Generell zeigt ein Returnwert kleiner 0 einen Fehler an (📖 426).

Beispiel

```

requestV24_p    : DINT;
zeichen_di      : DINT;
ret_di          : DINT;

zeichen_di      := 65;
ret_di          := WRITEV24(requestV24_p, zeichen_di);

```

8.8.2.8 CLRRXBUFFER

Deklaration

```

FUNCTION ClrRxBuffer: BOOL
VAR_INPUT
    req_pr      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
END_VAR

```

Beschreibung

Mit dieser Funktion kann das Empfangs-FIFO komplett gelöscht werden. Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```

requestV24_p    : DINT;
requestV24_p    := ALLOCV24(1, 127);
CLRRXBUFFER(requestV24_p);

```

8.8.2.9 CLRTXBUFFER

Deklaration

```
FUNCTION ClrTxBuffer: BOOL
VAR_INPUT
    req_pr      : DINT;          (* Adresse der V24-Request Struktur *)
END_VAR
```

Beschreibung

Mit dieser Funktion kann das Sender-FIFO gelöscht werden.
Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```
requestV24_p      : DINT;
requestV24_p      := ALLOCV24(1, 127);
CLRTEXTBUFFER(requestV24_p);
```

8.8.2.10 Globale Konstanten zu V24 Funktionen

(* Fehlercodes: *)	
V24_WRONG_UNIT_KDI	: DINT := -100; (* falsche V24-Schnittstellenr. *)
V24_OUTOFMEMORY_KDI	: DINT := -101; (* nicht genug RAM zum Anlegen der V24-FIFO-Puffer*)
V24_OVERRUN_ERROR_KDI	: DINT := -102; (* Overrun *)
V24_PARITY_ERROR_KDI	: DINT := -103; (* Parity-Fehler *)
V24_FRAMING_ERROR_KDI	: DINT := -104; (* Framing-Fehler *)
V24_RECEIVED_BREAK_KDI	: DINT := -105; (* Received break *)
(* Mode-Bits: *)	
MODE_EVEN_PARITY_KDW	: DWORD := 16#00000000;
MODE_ODD_PARITY_KDW	: DWORD := 16#00000004;
MODE_NO_PARITY_KDW	: DWORD := 16#00000010;
MODE_7_BITS_PER_CHAR_KDW	: DWORD := 16#00000000;
MODE_8_BITS_PER_CHAR_KDW	: DWORD := 16#00000001;
MODE_RTS_CTS_CONTROL_KDW	: DWORD := 16#00001080;
MODE_NO_RTS_CTS_CONTROL_KDW	: DWORD := 16#00000000;
MODE_STOP_BIT_LEN_1_KDW	: DWORD := 16#00000000;
MODE_STOP_BIT_LEN_2_KDW	: DWORD := 16#00000800;
MODE_BAUDRATE_2400_KDW	: DWORD := 16#00080000;
MODE_BAUDRATE_4800_KDW	: DWORD := 16#00090000;
MODE_BAUDRATE_9600_KDW	: DWORD := 16#000B0000;
MODE_BAUDRATE_19200_KDW	: DWORD := 16#000C0000;
MODE_BAUDRATE_38400_KDW	: DWORD := 16#000E0000;
MODE_BAUDRATE_57600_KDW	: DWORD := 16#000D0000;
MODE_BAUDRATE_115200_KDW	: DWORD := 16#000F0000;
MODE_RX_BUFFERSIZE_1K_KDW	: DWORD := 16#0A000000;

(* Mode-Bits: *)	
MODE_RX_BUFFERSIZE_2K_KDW	: DWORD := 16#0B000000;
MODE_RX_BUFFERSIZE_3K_KDW	: DWORD := 16#0C000000;
MODE_RX_BUFFERSIZE_4K_KDW	: DWORD := 16#0D000000;
MODE_TX_BUFFERSIZE_1K_KDW	: DWORD := 16#A0000000;
MODE_TX_BUFFERSIZE_2K_KDW	: DWORD := 16#B0000000;
MODE_TX_BUFFERSIZE_3K_KDW	: DWORD := 16#C0000000;
MODE_TX_BUFFERSIZE_4K_KDW	: DWORD := 16#D0000000;
(* Flag-Bits: *)	
FLAGS_NO_PROTOCOL_KDW	: DWORD := 16#00000000;
FLAGS_PLC_PROTOCOL_KDW	: DWORD := 16#00000001;
FLAGS_XON_XOFF_PROTOCOL_KDW	: DWORD := 16#00000002;
FLAGS_NAK_ON_RX_ERROR_KDW	: DWORD := 16#00000100;
FLAGS_MELD_RX_ERROR_KDW	: DWORD := 16#00000200;
FLAGS_USER_POLLING_KDW	: DWORD := 16#00001000;
FLAGS_CHANNEL_STOLEN_KDW	: DWORD := 16#80000000;

8.8.3 FILE IO-Funktionen

8.8.3.1 LOAD

Deklaration

```

FUNCTION LOAD: DINT
VAR_INPUT
    Name          : STRING(15); (* 'device:Dateiname' *)
    daten_paten_p : DINT;        (* Adr. ab der die Daten gespeichert werden sollen *)
    len           : INT;         (* Länge der Daten in Bytes *)
END_VAR

```

Beschreibung

Mit dieser Funktion werden Daten von einem Gerät gelesen (📖 425).

Aus der Datei *name* werden von dem angegebenen Gerät *len* Bytes gelesen und ab der Speicheradresse *daten_p* abgelegt. Ohne Device-Angabe wird versucht, die Datei vom FLASHPROM zu lesen.

Ein Returnwert kleiner 0 signalisiert einen Fehler (📖 426).

Beispiel

```

werte_adi      : ARRAY[0..5] OF DINT;
anzahl_di      : DINT;
anzahl_di      := LOAD('RD:daten.dat', ADR(werte_adi), 24);

```

Sechs DINT-Werte aus der Datei "daten.dat" werden von der RAM-Disk gelesen und im Array *werte_di* abgelegt.

8.8.3.2 SAVE

Deklaration

```

FUNCTION SAVE: DINT
VAR_INPUT
    name          : STRING(15);  (* 'device:Dateiname' *)
    daten_p       : DINT;        (* Adr. ab der die Daten gespeichert werden sollen *)
    len           : INT;         (* Länge der Daten in Bytes *)
END_VAR

```

Beschreibung

Mit dieser Funktion können Daten auf einem Gerät (📖 425) gespeichert werden.

Unter *name* werden *len* Bytes ab der Speicheradresse *daten_p* auf dem angegebenen Gerät (device) gespeichert. Ohne device-Angabe wird die Datei ins FLASH-PROM geschrieben.

Ein Returnwert kleiner 0 zeigt einen Fehler beim Speichern an (📖 426).

Beispiel

```

werte_adi        : ARRAY[0..5] OF DINT;
anzahl_di        : DINT;
anzahl_di        := SAVE('RD:daten.dat', ADR(werte_adi), 24);

```

Sechs DINT-Werte aus dem Array *werte_di* werden in der Datei "daten.dat" auf der RAM-Disk gespeichert.

8.8.3.3 SetCurrentPath

Deklaration

```

FUNCTION SetCurrentPath: DINT
VAR_INPUT
    path_s        : STRING(40);  (* Gerätenamen und Pfad *)
END_VAR

```

Beschreibung

Legt das aktuelle Default-Laufwerk und den Verzeichnispfad für die File-IO Funktionen der Gerätetreiber (📖 425) fest. Mit dem Verzeichnispfad kann die IP-Adresse des CNC-Data Servers (Net-Disk) festgelegt werden.

Returnwert: Die Funktion liefert einen Fehlercode zurück (📖 426).

Beispiel

```

SetCurrentPath('ND:172.16.5.66');

```

8.8.3.4 SYSOPENFILE

Deklaration

```

FUNCTION SYSOPENFILE : DINT
VAR_INPUT
    filename_s      : STRING(15);
    accessmode_di   : DINT;
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion dient zum Öffnen einer Datei auf dem angegebenen Gerät (📖 425). Sie liefert ein Filehandle, das für die Funktionen SysReadFile() und SysWriteFile() benötigt wird. Es können insgesamt 4 Dateien gleichzeitig geöffnet werden.

Parameter

filename_s:	Name der zu öffnenden Datei. Optional mit vorangehender Devicekennung und Doppelpunkt.
accessmode_di:	Zugriffsmode O_RDONLY oder O_WRONLY (in globalen Konstanten definiert)

Returnwert: Filehandle (Größer oder gleich 0, wenn erfolgreich, kleiner 0 bei einem Fehler (📖 426)).

Beispiel

```

handle_di      : DINT;
handle_di      := SYSOPENFILE('RD:daten.dat', O_RDONLY);

```

8.8.3.5 SYSCLOSEFILE

Deklaration

```

FUNCTION SYSCLOSEFILE: DINT
VAR_INPUT
    handle_di      : DINT;
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion dient zum Schließen einer zuvor mit SysOpenFile() geöffneten Datei. Das Inhaltsverzeichnis des FLASH-PROMs wird erst im FLASH-PROM upgedatet, wenn die letzte zum Schreiben geöffnete Datei geschlossen wird. Der Returnwert der Funktion ist kleiner 0 bei einem Fehler (alle Fehlercodes sind in den globalen Konstanten der Bibliothek definiert).

Parameter

Handle_di	Filehandle (von SysOpenFile() geliefert wurde)
-----------	--

8.8.3.6 SYSREADFILE

Deklaration

```

FUNCTION SYSREADFILE: DINT
VAR_INPUT
    handle_di      : DINT;    (* Filehandle, das von SysOpenFile geliefert wurde *)
    buffer_p       : DINT;    (* Adresse eines Puffer, in dem die Daten abgelegt werden *)
    maxlen_di      : DINT;    (* Länge des Puffers in Byte *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion dient zum blockweisen Lesen (sequenziell) aus einer zuvor mit SysOpenFile() geöffneten Datei. Dabei werden maximal *maxlen_di* Zeichen aus der Datei in den mit *buffer_p* angegebenen Puffer gelesen. Weniger als *maxlen_di* Zeichen werden nur gelesen, wenn vorher das Dateiende erreicht wird oder ein Fehler beim Lesen auftritt.

Returnwert: Tatsächlich gelesene Anzahl von Zeichen; 0 bei Dateiende oder kleiner 0 bei einem Fehler (📖 426).

Beispiel

```

handle_di      : DINT;
anz_di         : DINT;
ret_di         : DINT;
buffer_ab      : ARRAY[0..100] OF BYTE;

handle_di      := SYSOPENFILE('test.dat', O_RDONLY);
anz_di         := SYSREADFILE(handle_di, ADDR(buffer_ab), 20);
ret_di         := SYSCLOSEFILE(handle_di);

```

8.8.3.7 SYSREADLINE

Deklaration

```

FUNCTION SYSREADLINE: DINT
VAR_INPUT
    handle_di      : DINT;    (* Filehandle, das von SysOpenFile geliefert wurde *)
    buffer_p       : DINT;    (* Adresse eines Puffer, in dem die Daten abgelegt werden *)
    maxlen_di      : DINT;    (* Länge des Puffers in Byte *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktion dient zum zeilenweisen Lesen (sequenziell) aus einer zuvor mit SysOpenFile() geöffneten Datei. Dabei wird jeweils bis zum Zeilenende aber maximal *maxlen_di* Zeichen gelesen. Die Zeile wird nur nullterminiert, falls weniger als *maxlen_d* Zeichen gelesen wurden. Das Linefeed am Ende der Zeile wird mitgelesen.

Returnwert: Tatsächlich gelesene Anzahl von Zeichen, 0 bei Dateiende oder kleiner 0 bei einem Fehler (📖 426).

8.8.3.8 SYSWRITEFILE

Deklaration

 FUNCTION SYSWRITEFILE: DINT

VAR_INPUT

handle_di : DINT; (* Filehandle, das von SysOpenFile geliefert wurde *)

buffer_p : DINT; (* Adresse eines Puffer *)

len_di : DINT; (* Anzahl der zuschreibenden Zeichen *)

END_VAR

Beschreibung

Die Funktion dient zum blockweisen Schreiben (sequenziell) in eine zuvor mit SysOpenFile() geöffnete Datei. Dabei werden *len_di* Zeichen in die Datei geschrieben. Wenn beim Schreiben ein Fehler auftritt, wird die Datei gelöscht und ein Wert kleiner 0 zurückgegeben.

Returnwert: Anzahl der geschriebenen Daten, oder kleiner 0 bei einem Fehler (📖 426).

Beispiel

```

handle_di      : DINT;
anz_di         : DINT;
ret_di         : DINT;
buffer_s       : STRING(10) := 'Hallo';
  
```

```

handle_di      := SYSOPENFILE('test.dat', O_WRONLY);
anz_di         := SYSWRITEFILE(handle_di, ADDR(buffer_s), 5);
ret_di         := SYSCLOSEFILE(handle_di);
  
```

8.8.3.9 SYSREMOVEFILE

Deklaration

 FUNCTION SYSREMOVEFILE: DINT

VAR_INPUT

filename_s : STRING(15); (* Dateiname *)

END_VAR

Beschreibung

Die Funktion dient zum Löschen einer Datei aus dem FLASH-PROM, der RAM-Disk oder der FLOPPY.

Parameter

filename_pc:	Name der zu löschenden Datei. Optional mit vorangehender Device-Kennung und Doppelpunkt 📖 425.
--------------	--

8.8.3.10 SYSDISKFORMAT**Deklaration**

```

FUNCTION SYSDISKFORMAT: DINT
VAR_INPUT
    device_s      : STRING(15);
END_VAR

```

Beschreibung

Mit der Funktion wird das FLASH-PROM, die RAM-Disk bzw. die FLOPPY formatiert. Dabei werden alle Daten gelöscht!

Parameter

device_pc:	Devicename  425. Leerstring (" ") für das Default-Device (FLASH-PROM).
------------	---

Returnwert: Kleiner 0 bei einem Fehler (alle Fehler sind in den globalen Konstanten der Bibliothek definiert).

8.8.3.11 SYSFIRSTFILE, SYSNEXTFILE**Deklaration**

```

FUNCTION SYSFISRTFILE: DINT
VAR_INPUT
    info_p      : DINT;           (* Adr. einer Variablen vom Typ FILEINFO_TR *)
    pattern_s   : STRING(15);    (* Suchpattern *)
END_VAR

```

```

FUNCTION SYSNEXTFILE: DINT
VAR_INPUT
    info_p      : DINT;           (* Adr. einer Variablen vom Typ FILEINFO_TR *)
    pattern_s   : STRING(15);    (* Suchpattern *)
END_VAR

```

Beschreibung

Diese Funktionen werden benötigt um das Inhaltsverzeichnis des FLASH-PROMs, der RAM-Disk bzw. der FLOPPY auszulesen. Mit SysFirstFile() wird die angegebene Fileinfo-Struktur initialisiert und Informationen zur ersten Datei in der Struktur abgelegt. Alle folgenden Aufrufe von SysNextFile(), mit derselben Fileinfo-Struktur, legen die Informationen, der jeweils nächsten Datei in der Struktur ab.

Die Fileinfo-Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

```

TYPE FILEINFO_TR
STRUCT
    filename_s   : STRING(15); (* Dateiname *)
    filesize_dw  : DWORD;      (* Dateigröße in Byte *)
    filenum_di   : DINT;       (* Nr. des Directory-Eintrags *)
END_STRUCT
END_TYPE

```

Parameter

info_p:	Zeiger auf die Fileinfo-Struktur, in der Dateiname und Dateilänge gespeichert werden sollen.
pattern_s:	Suchpattern mit MS-DOS-Wildcards. Es wird jeweils die nächste Datei geliefert, deren Dateiname zum Pattern passt.

Returnwert: 0, wenn ok. DSK_FILE_NOT_EXIST_KDI, wenn keine weitere Datei mehr vorhanden. Alle anderen Werte signalisieren einen Fehler (alle Fehler sind in den globalen Konstanten der Bibliothek definiert).

Beispiel

```
info_st      : FILEINFO_TR;
err_di      : DINT;
```

```
err_di = SYSFIRSTFILE(ADR(info_st), 'SD:*.DIN'); (* Info zum ersten File holen *)
```

```
err_di = SYSNEXTFILE(ADR(info_st), 'SD:*.DIN'); (* Info zum nächsten File holen *)
```

8.8.3.12 SYSDISKINFO

Deklaration

```
FUNCTION SYSDISKINFO: DINT
VAR_INPUT
    info_p      : DINT;      (* Adresse einer Variablen vom Typ DISKINFO_TR *)
    pattern_s    : STRING(15); (* Suchpattern *)
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion ermittelt die Belegungsdaten eines Devices und legt sie in der angegebenen Diskinfo-Struktur ab.

Die Diskinfo-Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

```
TYPE DISKINFO_TR
STRUCT
    blocksize_w    : WORD; (* Größe eines logischen Blocks in Bytes *)
    blockanz_w     : WORD; (* Formatierte Gesamtkapazität in Blöcken *)
    blockused_w    : WORD; (* Belegte Kapazität in Blöcken *)
    blockfree_w    : WORD; (* Freie Kapazität in Blöcken *)
END_STRUCT
END_TYPE
```

Parameter

info_p:	Zeiger auf die Diskinfo-Struktur.
device_pc:	Zeiger auf den Devicenamen  425. Leerstring ("") für das Default-Device.

8.8.3.13 Gerätetreiber

Die Steuerung unterstützt verschiedene Geräte, auf die schreibend (w) und je nach Gerät lesend (r) zugegriffen werden. Der Zugriff erfolgt über ein Dateisystem. Eine Datei muss vor dem Zugriff durch die Funktion SysOpenFile() geöffnet werden. Außer auf dem Gerät "Drucker" können auf einem Gerät mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet werden. Insgesamt sind vier gleichzeitig geöffnete Dateien möglich. Die Dateinamen müssen der DOS 8.3-Konvention entsprechen, also maximal 8 Zeichen für den Dateinamen und 3 Zeichen für die Datei-Erweiterung enthalten (Sonderzeichen dürfen nicht verwendet werden).

Gerät	Kennung	Zugriff	Beschreibung
Silicon-Disk	SD	rw	Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf das Flash-PROM der Steuerung.
RAM-Disk	RD	rw	Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf die so genannte RAM-Disk (batteriegepuffertes RAM).
Net-Disk	ND	rw	Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf die Festplatte eines PC's. Das Gerät kann nur genutzt werden, wenn die Steuerung über eine Ethernet-Schnittstelle verfügt. Auf dem PC muss der Lenze ETC Data Server gestartet sein. Die SPS kann auf das Verzeichnis zugreifen, das in der Konfigurationsdatei des Servers eingetragen wurde. Um die Verbindung zwischen Steuerung und PC herzustellen, wird der Steuerung über die Funktion SetCurrentPath() die IP-Adresse des PC's bekannt gegeben. Dazu ist es notwendig, dass in den Netzwerkeinstellungen des PC's eine feste IP-Adresse eingetragen wird.
PC-Disk	PC	rw	Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf die Festplatte eines PC's. Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn auf dem PC eine Applikation läuft, die das Lenze Gateway benutzt (z. B. ETC-MMI). Mit Hilfe der Gateway Konfigurationssoftware kann ein Verzeichnis festgelegt werden, auf das die SPS dann zugreifen kann.
Programmspeicher	PS	w	Dieser Treiber ermöglicht es DIN-Programme durch die SPS in den internen DIN-Programmspeicher zu schreiben. Hierbei ist zu beachten, dass der Dateiname gleichzeitig der Programmnummer entspricht und damit im DIN-Programm keine Programmnummer (mit %-Anweisung) enthalten sein darf. Beispiel: SysOpenFile('PS:12.din', O_WRONLY); öffnet ein DIN-Prog. mit der Programmnummer %12.
Drucker	PR	rw	Dieser Treiber ermöglicht es, über eine serielle Schnittstelle Zeichen auszugeben. Die serielle Schnittstelle wird über die Maschinenkonstanten MK_DRUCKER und MK_DRUCKER_V24MODE konfiguriert.
SD-Karte		rw	Nur ETC 2. Gerätegeneration: Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf die SD-Karte einer
USB-Massenspeicher		rw	Nur ETC 2. Gerätegeneration: Dieser Treiber ermöglicht den Zugriff auf einen USB-Massenspeicher

8.8.3.14 Globale Konstanten zu File IO-Funktionen

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_EEPROM_NOT_READY_KDI	-1	Flash-PROM defekt
DSK_EEPROM_CHECKSUM_KDI	-2	Checksummenfehler in der Flash-Disk
DSK_EEPROM_DISK_FULL_KDI	-3	Flash-Disk ist voll, Datei kann nicht übernommen werden
DSK_ACCESS_DENIED_KDI	-4	Datei ist bereits geöffnet, Zugriff verweigert
DSK_TOO_MANY_FILES_KDI	-5	Zu viele gleichzeitig geöffnete Dateien, Zugriff verweigert
DSK_EEPROM_DIR_FULL_KDI	-6	Flash-Disk-Inhaltsverzeichnis ist voll, zu viele Dateien
DSK_FILE_NOT_EXIST_KDI	-7	Datei nicht vorhanden
DSK_INVALID_ACCESSMODE_KDI	-8	Nicht erlaubter Zugriffsmodus bei SysOpenFile
DSK_UNKNOWN_EEPROM_TYPE_KDI	-9	Unbekannten Flash-Typ gefunden
DSK_FILE_NOT_OPEN_KDI	-10	Datei nicht zum Lesen oder Schreiben geöffnet
DSK_EEPROM_OUT_OF_MEMORY_KDI	-11	Flash-Disk: Nicht genug Speicher zum Anlegen der Flash-Disk
DSK_LONGNAME_NOT_SUPPORTED_KDI	-12	Lange Dateinamen werden vom angesprochenen Gerät nicht unterstützt

Programmspeicher (1)

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_PS_BLOCK_TOO_LONG_KDI	-60	DIN-Satz länger als erlaubt
DSK_PS_INVALID_PRG_KDI	-61	Fehler bei der Programmanlage
DSK_PS_DIN_ERR_KDI	-62	Fehler im DIN-Programm
DSK_PS_NO_DATA_KDI	-63	Leeres DIN-Programm, keine Satzdaten
DSK_PS_CANNOT_OPEN_KDI	-64	Fehler beim Öffnen des Programms
DSK_PS_PRGNUM_NON_FOUND_KDI	-65	Keine Programmnummer gefunden
DSK_PS_NO_EOL_KDI	-66	Kein Abschlusszeichen am Satzende
DSK_PS_TRANSFER_ERR_KDI	-67	Block zu lang bei Online-Programmübertragung

RAM-Disk

Konstante	Wert	Bedeutung
XT3_TIMEOUT_WHILE_BOOTING_KDI	-90	Fehler beim Booten der XT3-Karte
DSK_SRAM_TIMEOUT_KDI	-91	XT3-Erweiterungskarte meldet sich nicht
DSK_SRAM_COM_ERROR_KDI	-92	Kommunikationsfehler mit XT3-Erweiterungskarte
DSK_SRAM_CHECKSUM_KDI	-93	Checksummenfehler in der RAM-Disk
DSK_SRAM_OUTOFMEMORY_KDI	-94	Nicht genug Heap-Speicher zum Anlegen der File-Buffer
DSK_SRAM_DIR_FULL_KDI	-95	Kein Platz mehr im RAM-Disk-Directory, zu viele Dateien
DSK_SRAM_DISK_FULL_KDI	-96	RAM-Disk ist voll
DSK_SRAM_VALIDATE_ERR_KDI	-97	Validieren der RAM-Disk: Datei war nicht zu retten und wurde gelöscht
DSK_SRAM_BATT_EMPTY_KDI	-98	Batterie ist leer, bitte wechseln
DSK_SRAM_RAM_ERROR_KDI	-99	RAM-Fehler im CMOS-RAM

Floppy-Disk

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_UNKNOWN_DEVICE_KDI	-110	Unbekannter Devicename
DSK_FLOPPY_V24_INUSE_KDI	-111	V24-Schnittstelle zum Diskettenlaufwerk ist bereits anderweitig belegt
DSK_FLOPPY_INUSE_KDI	-112	Diskettenlaufwerk ist nicht frei, Zugriff verweigert
DSK_FLOPPY_TIMEOUT_KDI	-113	Timeout beim Zugriff auf das Diskettenlaufwerk
DSK_FLOPPY_PROG_ERROR_KDI	-114	Fehler beim Zugriff auf das Diskettenlaufwerk
DSK_FLOPPY_TRANSMIT_ERROR_KDI	-115	Diskettenlaufwerk meldet Übertragungsfehler
DSK_FLOPPY_OVERRUN_ERROR_KDI	-116	Diskettenlaufwerk meldet V24-Overrun
DSK_FLOPPY_WRITE_PROTECT_KDI	-117	Diskette ist schreibgeschützt
DSK_FLOPPY_NO_DISK_KDI	-118	Keine Diskette eingelegt
DSK_FLOPPY_NOT_FORMATTED_KDI	-119	Schreib-/Lesefehler auf der Diskette
DSK_FUNCTION_NOT_SUPPORTED_KDI	-120	Die auszuführende Funktion wird vom Device-Treiber nicht unterstützt
DSK_INVALID_FILENAME_KDI	-121	Dateiname enthält unzulässige Buchstaben
DSK_ILLEGAL_FILENAME_KDI	-125	Der angegebene Dateiname ist nicht zulässig

Drucker

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_PRINTER_v24_INUSE_KDI	-122	V24-Schnittstelle zum Drucker ist bereits anderweitig belegt
DSK_PRINTER_INUSE_KDI	-123	Drucker wird bereits benutzt, Zugriff verweigert
DSK_PRINTER_TIMEOUT_KDI	-124	Drucker nicht angeschlossen oder nicht bereit

Filesystem

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_BLOCK_OUT_OF_RANGE	-200	Datei-Blocknummer nicht im erlaubten Bereich
DSK_DUPLICATE_BLOCK_KI	-201	Datei-Block doppelt belegt
DSK_ERR_UNKNOWN_KDI	-202	Unbekannter Dateisystemfehler
DSK_ERR_INVALIDDRIVE_KDI	-203	Ungültiger Laufwerksbuchstabe
DSK_ERR_NOTFORMATTED_KDI	-204	Medium ist nicht formatiert
DSK_ERR_INVALIDNAME_KDI	-206	Ungültiger Datei oder Verzeichnisname
DSK_ERR_DUPLICATED_KDI	-207	Datei oder Verzeichnis existiert bereits
DSK_ERR_NOMOREENTRY_KDI	-208	Kein freier Verzeichniseintrag mehr verfügbar
DSK_ERR_NOTOPEN_KDI	-209	Datei nicht geöffnet
DSK_ERR_EOF_KDI	-210	Unerwartetes Dateiende
DSK_ERR_NOTUSEABLE_KDI	-211	Falsches Argument bei Seek-Funktion
DSK_ERR_LOCKED_KDI	-212	Datei ist in Benutzung, Zugriff verweigert
DSK_ERR_ACCESSDENIED_KDI	-213	Datei ist schreibgeschützt, Zugriff verweigert
DSK_ERR_NOTEMPTY_KDI	-214	Verzeichnis ist nicht leer und kann nicht gelöscht werden
DSK_ERR_INITFUNC_KDI	-215	Initialisierungsfehler
DSK_ERR_CARDREMOVED_KDI	-216	Medium wurde entfernt
DSK_ERR_INVALIDSECTOR_KDI	-218	Dateisystemfehler, unzulässige Sektornummer
DSK_ERR_READ_KDI	-219	Sektor konnte nicht gelesen werden
DSK_ERR_WRITE_KDI	-220	Sektor konnte nicht geschrieben werden
DSK_ERR_INVALIDMEDIA_KDI	-221	Nicht unterstütztes Mediumformat
DSK_ERR_NOMORETASK_KDI	-222	Kein freier Eintrag mehr in Task-Tabelle
DSK_ERR_WRITEPROTECT_KDI	-223	Medium ist schreibgeschützt
DSK_ERR_INVFATTYPE_KDI	-224	Nicht unterstütztes FAT-Format
DSK_ERR_MEDIATOOSMALL_KDI	-225	Medium zu klein für File-Allocation-Table
DSK_ERR_MEDIATOOLARGE_KDI	-226	Medium zu groß für File-Allocation-Table
DSK_ERR_NOTSUPPSECTORSIZE_KDI	-227	Nicht unterstütztes Sektorformat
DSK_ERR_DRVALREADYMNT_KDI	-228	Laufwerk schon angemeldet
DSK_ERR_TOOLONGNAME_KDI	-229	Zu langer Dateiname
DSK_ERR_ALLOCATION_KDI	-230	Speichermangel
DSK_ERR_CHAINERROR_KDI	-241	File allocation chain error
DSK_ERR_PATHNOTFOUND_KDI	-242	Pfad nicht gefunden
DSK_ERR_DRIVEERROR_KDI	-243	Physikalischer Laufwerksfehler
DSK_ERR_NOPERMISSION_KDI	-244	Zugriff verweigert
DSK_ERR_INVALIDMODE_KDI	-245	Ungültiger Zugriffsmodus
DSK_ERR_NOFREEHANDLE_KDI	-246	Kein freies Filehandle verfügbar
DSK_ERR_DISKFULL_KDI	-247	Disk ist voll

Programmspeicher (2)

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_PCDISK_IOERR_KDI	-301	Unbekannter IO-Fehler
DSK_DLL_TIMEOUT_KDI	-302	Timeout bei IO-Operation
DSK_DLL_OUT_OF_MEMORY_KDI	-303	PSpeichermangel bei IO-Operation

Net-Disk

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_NET_NOT_CONFIGURED_KDI	-331	Laufwerk nicht initialisiert
DSK_NET_COM_ERR_KDI	-332	Kommunikationsfehler, falscher Befehlscode
DSK_NET_ANSWER_ERR_KDI	-333	Kommunikationsfehler, falsche Quittung
DSK_NET_TIMEOUT_ERR_KDI	-334	Timeout beim Zugriff auf das Laufwerk
DSK_NET_CANNOT_OPFEN_FILE_KDI	-335	Server meldet Fehler bei FileOpen
DSK_NET_CANNOT_CLOSE_FILE_KDI	-336	Server meldet Fehler bei FileClose
DSK_NET_HANDLE_ERROR_KDI_KDI	-337	Server meldet Handle-Fehler
DSK_NET_READ_ERROR_KDI_KDI	-338	Server meldet Fehler bei FileRead
DSK_NET_WRITE_ERROR_KDI_KDI	-339	Server meldet Fehler bei FileWrite
DSK_NET_FILE_NOT_EXISTS_KDI	-340	Datei nicht vorhanden
DSK_NET_DIR_NOT_CREATED_KDI	-341	Server meldet Fehler bei CreateDir
DSK_NET_DIR_NOT_DELETED_KDI	-342	Server meldet Fehler bei DeleteDir
DSK_NET_FILE_NOT_CREATED_KDI	-343	Server meldet Fehler bei CreateFile
DSK_NET_FILE_NOT_DELETED_KDI	-344	Server meldet Fehler bei DeleteFile
DSK_NET_BUSY_KDI	-345	Laufwerk ist nicht frei, Zugriff verweigert

CMOS-Daten

Konstante	Wert	Bedeutung
DSK_CMS_INIT_KDI	-401	CMOS-RAM ungültig: Remanente Daten wurden gelöscht
DSK_CMS_BATT_EMPTY_KDI	-402	CMOS-RAM: Batterie ist leer, bitte wechseln
DSK_CMS_OLD_BOOTLOADER_KDI	-403	CMOS-RAM: alte Version des Bootloaders, bitte updaten
O_RDONLY	0	
O_WRONLY	1	

8.8.4 Speicherzugriffsfunktionen

8.8.4.1 DEFDATATYPES

Deklaration

```
FUNCTION DEFDATATYPES: BYTE
VAR_INPUT
    iBereich      : INT;
    sDescriptor    : STRING(255);
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktion definiert die Datentypen im DB2 und damit das notwendige Byte-Swapping beim Datenaustausch zwischen NCR und MMI.

Zurzeit werden zwei Bereiche unterschieden:

Bereich 1 von Wort 0 ... 127 enthält Daten von SPS an MMI, Bereich 2 von Wort 128 ... 191 enthält Daten von MMI an SPS. Zur Definition der Datentypen wird ein Descriptor-String verwendet. Der Descriptorstring hat folgendes Format:

<Anzahl><Typ><Anzahl><Typ>...

Anzahl ist eine Dezimalzahl und gibt die Menge der Daten vom nachfolgenden Typ an.

Typ ist ein Kleinbuchstabe, der die Größe des zugehörigen Datentyps wie folgt beschreibt:

Typ	Codesys-Datentyp	Größe
b	BYTE	8 Bit
w	BOOL, WORD, INT	16 Bit
d	DWORD, DINT, REAL	32 Bit
l	LREAL	64 Bit

Die Funktion liefert den Wert 1, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde, ansonsten den Wert 0.

Beispiel

Am Anfang vom DB2 im Bereich 1 von %MW2.0 bis %MW2.16 liegen 10 BYTE, 2 WORD, 3 DINT und 1 LREAL. Im Bereich 2 von %MW2.128 bis %MW2.158 liegen 5 WORD, 8 DWORD und 5 WORD in dieser Reihenfolge. Die Definition erfolgt folgendermaßen:

```
DEFDATATYPES(1,'10b2w3d1l')
DEFDATATYPES(2,'5w8d10w')
```

Wenn eine Nachrichtenschnittstelle im DB2 zur Kommunikation zwischen SPS und HMI verwendet wird und in den Nachrichten andere Datentypen als WORD verwendet werden, sind weitergehende Anpassungen notwendig. Die ETC kennt zu diesem Zweck typengerechte Funktionen:

GET_BYTE	PUT_BYTE
GET_WORD	PUT_WORD
GET_INT	PUT_INT
GET_DWORD	PUT_DWORD
GET_DINT	PUT_DINT
GET_REAL	PUT_REAL
GET_LREAL	PUT_LREAL

Die Funktionen GET_... lesen den entsprechenden Datentyp von der angegebenen Adresse und führt das notwendige Byte-Swapping für das HMI durch. Die Funktionen PUT_... schreiben den entsprechenden Datentyp gewapped an die angegebene Adresse.

Voraussetzung dafür, dass die Daten dann richtig beim HMI ankommen, wenn die obigen Funktionen verwendet werden, ist die Definition der Nutzdaten der Nachricht als Byte mit DEFDATATYPES. Für das Standard-HMI sieht das dann wie folgt aus:

```
DEFDATATYPES(1,'96w4w52b2w'); (* 96 WORD, 4 WORD, 52 BYTE, 2 WORD *)
DEFDATATYPES(2,'32w4w52b2w'); (* 32 WORD, 4 WORD, 52 BYTE, 2 WORD *)
```

Die Definition ergibt sich aus der Festlegung der Daten im DB2, die zwischen ETC-MMI und SPS ausgetauscht werden:

Datenwort	Name	Richtung
000.00 – 015.15	Zustände (256 Bits)	PLC → HMI
016.00 – 079.15	Anzeigen (64 Datenwort)	PLC → HMI
080.00 – 095.15	Hinweise/statische Fehler (256 Bits)	PLC → HMI
096.00 – 096.15	Nachrichtenpuffer: Quittungszähler	PLC → HMI
097.00 – 097.15	Nachrichtenpuffer: Zähler 1	PLC → HMI
098.00 – 125.15	Nachrichtenpuffer: Nutzdaten (28 Datenworte)	PLC → HMI
126.00 – 126.15	Nachrichtenpuffer: Zähler 2	PLC → HMI
127.00 – 127.15	Überwachung SPS läuft	PLC → HMI
128.00 – 143.15	Zustände (256 Bits)	PLC ← HMI
144.00 – 159.15	Tasten (256 Bits)	PLC ← HMI
160.00 – 160.15	Nachrichtenpuffer: Quittungszähler	PLC ← HMI
161.00 – 161.15	Nachrichtenpuffer: Zähler 1	PLC ← HMI
162.00 – 189.15	Nachrichtenpuffer: Nutzdaten (28 Datenwort)	PLC ← HMI
190.00 – 190.15	Nachrichtenpuffer: Zähler 2	PLC ← HMI
191.00 – 191.15	Überwachung ETC-MMI läuft	PLC ← HMI

8.8.4.2 GET_BYTE, GET_WORD, GET_DWORD, GET_INT, GET_DINT, GET_REAL, GET_LREAL

Deklaration

```

FUNCTION GET_TYPE : BYTE
VAR_INPUT
    pAddress      : DINT;          (* Speicheradresse *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktionen GET_TYPE lesen den entsprechenden Datentyp TYPE von der angegebenen Adresse und führen das notwendige Byte-Swapping durch (siehe auch DEFDATATYPES).

8.8.4.3 MEMCOMP

Deklaration

```

FUNCTION MEMCOMP: INT
VAR_INPUT
    pMem1         : DINT;          (* Speicheradresse *)
    pMem2         : DINT;          (* Speicheradresse *)
    diSize        : DINT;          (* Anzahl Bytes *)
END_VAR

```

Beschreibung

Es werden die Speicherbereiche Mem1 und Mem2 byteweise verglichen.

Returnwert

0: wenn der Inhalt gleich ist

1: wenn der Inhalt von Mem1 > Mem2 ist

-1: wenn der Inhalt von Mem1 < Mem2 ist

8.8.4.4 MEMCOPY

Deklaration

```

FUNCTION MEMCOPY: BOOL
VAR_INPUT
    ziel_p        : DINT;          (* Speicheradresse *)
    quelle_p      : DINT;          (* Speicheradresse *)
    anzahl_di     : DINT;          (* Anzahl der Bytes *)
END_VAR

```

Beschreibung

Es werden *anzahl_di* Bytes ab Speicheradresse *quelle_p* gelesen und ab Speicheradresse *ziel_p* eingetragen.

Der Returnwert der Funktion hat keine Bedeutung.

Beispiel

```

ret_bit          : BOOL;
feld1_ab         : ARRAY[0..10] OF BYTE;
feld2_ab         : ARRAY[0..5] OF BYTE;

MEMCOPY(ADR(feld1_ab[4]), ADR(feld2_ab[2]), 4);
MEMCOPY(ADR(feld2_ab[0]), ADR(feld1_ab[2]), SIZEOF(feld2_ab));

```

8.8.4.5 MEMSET

Deklaration

```
FUNCTION MEMSET: BOOL
VAR_INPUT
    pMem      : DINT;          (* Speicheradresse *)
    bValue     : DINT;          (* Wert *)
    dwSize     : DINT;          (* Anzahl der Bytes *)
END_VAR
```

Beschreibung

Es werden *dwSize* Bytes ab Speicheradresse *pMem* mit Wert *bValue* geschrieben.

Beispiel

```
feld_ab      : ARRAY[0..10] OF BYTE;
MEMSET( ADR(feld_ab[0]), 0, SIZEOF(feld_ab) );
```

8.8.4.6 OVESWAPPED

Deklaration

```
FUNCTION MOVESWAPPED: DINT
VAR_INPUT
    pDestination : DINT;          (* Speicheradresse *)
    pSource       : DINT;          (* Speicheradresse *)
    sDescstring   : STRING(255);  (* Datenbeschreibungsstring *)
END_VAR
```

Beschreibung

Die Funktionen kopiert Daten von der Speicheradresse *pDestination* zu Speicheradresse *pSource*. Die Daten werden entsprechend des angegebenen Descriptor-Strings gewappt kopiert.

Der Descriptorstring hat folgendes Format:

<Anzahl><Typ><Anzahl><Typ>...

Anzahl ist eine Dezimalzahl und gibt die Menge der Daten vom nachfolgenden Typ an.

Typ ist ein Kleinbuchstabe, der die Größe des zugehörigen Datentyps wie folgt beschreibt:

Typ	Codesys-Datentyp	Größe
b	BYTE	8 Bit
w	BOOL, WORD, INT	16 Bit
d	DWORD, DINT, REAL	32 Bit
l	LREAL	64 Bit

Die Funktion liefert als Returnwert die Anzahl der kopierten Bytes.

Beispiel

```

TYPE DATA_TR :
STRUCT
    var1          : DINT;
    var2          : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE

byte_di          : DINT;
descstring_s     : STRING(10) := '2d';
data_st          : DATA_TR := (var1:=16#FF, var2:=16#123456);
buf_ab           : ARRAY[0..20] OF BYTE;

byte_di := MOVESWAPPED(ADR(buf_ab), ADR(data_st), descstring_s);

```

Ergebnis:

```
byte_di = 8, buf_ab[0] = 16#FF, buf_ab[4] = 16#56, buf_ab[5] = 34, buf_ab[6] := 16#12
```

Alle anderen Elemente des Arrays sind gleich 0.

8.8.4.7 PUT_BYTE, PUT_WORD, PUT_DWORD, PUT_INT, PUT_DINT, PUT_REAL, PUT_LREAL

Deklaration

```

FUNCTION PUT_TYPE: BYTE
VAR_INPUT
    pAddress      : DINT;          * Speicheradresse *)
    Value         : TYPE;         (* zu schreibender Wert *)
END_VAR

```

Beschreibung

Die Funktionen PUT_TYPE schreiben den entsprechenden Datentyp TYPE gewappt an die angegebene Adresse (siehe auch DEFDATATYPES).

8.8.5 CANopen Funktionen

8.8.5.1 CopDefineDS403

Deklaration

```
FUNCTION CopDefineDS403: BOOL
VAR_INPUT
    (* Def. die Global-Database für ein CanOpen-Bedienteil nach DS403 *)
    NodeID      : BYTE;
    DataBase    : DINT;
    DataSize    : WORD;
    Datatypes   : STRING(255);
    ReadDataObject : WORD;
    WriteDataObject : WORD;
END_VAR
```

Parameter

NodeID	Knotennummer des Bedienteils
DataBase	Adresse der Global-Database mit den Ein-/Ausgabedaten des Bedienteils
DataSize	Größe der Global-Database in Byte, max. 1020 Byte
Datatypes	Descriptor-String zur Definition der Datentypen in der Global-Database
ReadDataObject	Objektnummer zum Lesen der "Local-Database"
WriteDataObject	Objektnummer zum Beschreiben der "Local-Database"

Beschreibung

Diese Funktion gibt dem Laufzeitsystem einen Datenbereich der SPS zum Datenaustausch mit einem CANopen-Bedienteil bekannt. Dieser Datenbereich wird in der SPS am einfachsten als Datenstruktur oder als Array angelegt und mit den anzuzeigenden Daten initialisiert. Nach Aufruf der Funktion wird diese Global-Database einmal komplett in die Local-Database des entsprechenden Knotens übertragen. Anschließend werden nur noch die Änderungen der Anzeigedaten von der Steuerung übertragen.

ReadDataObject und WriteDataObject sind die Objektnummern des Objektverzeichnisses des CANopen-Displays, die vom Laufzeitsystem zum Lesen und Schreiben der Local-Database verwendet werden müssen.

Der Descriptorstring hat folgendes Format:

<Anzahl><Typ><Anzahl><Typ>...

Anzahl ist eine Dezimalzahl und gibt die Menge der Daten vom nachfolgenden Typ an.

Typ ist ein Kleinbuchstabe, der die Größe des zugehörigen Datentyps wie folgt beschreibt:

Typ	Codesys-Datentyp	Größe
b	BYTE	8 Bit
w	BOOL, WORD, INT	16 Bit
d	DWORD, DINT, REAL	32 Bit

Der Returnwert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt werden konnte. Andernfalls konnte die Funktion, z. B. wegen Speichermangel, nicht ausgeführt werden.



Hinweis!

Die Database sollte nur so groß sein, wie die tatsächlich verwendeten Daten es erfordern.

Die SPS sollte immer nur die Daten in der Global-Database aktualisieren, die auch aktuell im Display zur Anzeige kommen, um die Buslast auf dem CAN-Bus nicht unnötig zu erhöhen. Zyklische Änderungen in jedem SPS-Takt sollten generell vermieden werden.

Beispiel

```

TYPE DATABASE_TR :
STRUCT
    dummy_dw      : DWORD;
    pad1_dw       : DWORD;
    pad2_b        : BYTE;
    pad3_b        : BYTE;
    pad4_w        : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
data_st          : DATABASE_TR;
COPDEFINEDS403( 127, ADR(data_st), SIZEOF(data_st), '2d2b1w', 16#6700, 16#8100 );

```

Die Funktion definiert für ein CANopen-Bedienteil mit der Knotennummer 127, das entsprechend in der Steuerungskonfiguration von CoDeSys eingefügt wurde, eine Global-Database mit den durch den Descriptor-String definierten Elementen.

8.8.5.2 CopReadObjekt, DrvReadObject

Deklaration

```

FUNCTION CopReadObject: BOOL                (an CAN1)
(* Auslesen von Objekten des Objektverzeichnisses von CANopen-Geräten an CAN1 *)
VAR_INPUT
    NodeID          : BYTE;
    ObjectNum        : WORD;
    SubIndex         : BYTE;
    DataType         : WORD;
    Buffer            : DINT;
    BufSize          : WORD;
    Status           : POINTER TO BYTE;
END_VAR

```

```

FUNCTION DrvReadObject: BOOL                (an CAN2)
(* Auslesen von Objekten des Objektverzeichnisses von CANopen-Geräten an CAN2 *)
VAR_INPUT
    NodeID          : BYTE;
    ObjectNum        : WORD;
    SubIndex         : BYTE;
    DataType         : WORD;
    Buffer            : DINT;
    BufSize          : WORD;
    Status           : POINTER TO BYTE;
END_VAR

```

Parameter

NodeID	Knotennummer des CANopen-Knotens
ObjectNum	Nummer des Objekts, welches gelesen werden soll
SubIndex	Index des Unterobjekts, welches gelesen werden soll
DataType	Datentyp nach CiA DS301
Buffer	Adresse des Puffers, in dem die gelesenen Daten abgelegt werden
BufSize	Größe des Puffers in Byte
Status	Adresse einer Variablen zur Ablage des Transferstatus

Beschreibung

Diese Funktion ermöglicht es der SPS, einzelne Objekte von CANopen-Geräten auszulesen. Der Lesevorgang erfolgt dabei im Hintergrund während die SPS weiter läuft. Die Transferqueue kann bis zu 15 Schreib-/Leseaufträge puffern.

Durch Abfrage des Transferstatus kann die SPS überprüfen, ob die Übertragung noch läuft, beendet ist, oder ein Fehler bei der Übertragung aufgetreten ist. Sollen mehrere Transferaufträge parallel ausgeführt werden, so muss für jeden Auftrag eine eigene Statusvariable definiert werden.

Der Returnwert ist TRUE, wenn der Auftrag zum Auslesen in die Transferqueue übertragen werden konnte, andernfalls ist die Transferqueue bereits voll.

Status	Bedeutung
0	Inaktiv
1	Auftrag in der Transferqueue
2	Transfer aktiv
3	Transfer erfolgreich beendet
4	Transfer abgebrochen
5	Timeout

Beispiel

```
status_b
devicetype_dw
```

```
CopReadObject(1, 16#1000, 0, COP_UNSIGNED32_KW, ADR(devicetype_dw),
SIZEOF(devicetype_dw), ADR(status_b));
```

8.8.5.3 CopWriteObject, DrvWriteObject**Deklaration**

```
FUNCTION CopWriteObject: BOOL (an CAN1)
(* Beschreiben von Objekten im Objektverzeichnis von CANopen-Geräten an CAN1 *)
```

```
VAR_INPUT
```

```
  NodeID      : BYTE;
  ObjectNum    : WORD;
  SubIndex     : BYTE;
  DataType     : WORD;
  Buffer        : DINT;
  BufSize      : WORD;
  Status       : POINTER TO BYTE;
```

```
END_VAR
```

```
FUNCTION DrvWriteObject: BOOL (an CAN2)
(* Beschreiben von Objekten im Objektverzeichnis von CANopen-Geräten an CAN2 *)
```

```
VAR_INPUT
```

```
  NodeID      : BYTE;
  ObjectNum    : WORD;
  SubIndex     : BYTE;
  DataType     : WORD;
  Buffer        : DINT;
  BufSize      : WORD;
  Status       : POINTER TO BYTE;
```

```
END_VAR
```

Parameter

NodeID	Knotennummer des CANopen-Gerätes
ObjectNum	Nummer des Objekts, welches geschrieben werden soll
SubIndex	Index des Unterobjekts, welches geschrieben werden soll
DataType	Datentyp nach CiA DS301
Buffer	Adresse des Puffers, in dem die zu schreibenden Daten abgelegt sind
BufSize	Anzahl zu schreibender Bytes
Status	Adresse einer Variablen zur Ablage des Transferstatus

Beschreibung

Diese Funktion ermöglicht es der SPS, einzelne Objekte von CANopen-Geräten zu beschreiben. Der Schreibvorgang erfolgt dabei im Hintergrund während die SPS weiter läuft. Die Transferqueue kann bis zu 15 Schreib-/Leseaufträge puffern.

Durch Abfrage des Transferstatus kann die SPS überprüfen, ob die Übertragung noch läuft, beendet ist oder ein Fehler bei der Übertragung aufgetreten ist. Sollen mehrere Transferaufträge parallel ausgeführt werden, so muss für jeden Auftrag eine eigene Statusvariable definiert werden.

Die Funktion liefert TRUE, wenn der Auftrag zum Schreiben in die Transferqueue übertragen wurde, andernfalls ist die Transferqueue bereits voll.

Status	Bedeutung
0	Inaktiv
1	Auftrag in der Transferqueue
2	Transfer aktiv
3	Transfer erfolgreich beendet
4	Transfer abgebrochen
5	Timeout

Beispiel

```
status_b      : BYTE;
wert_di       : DINT := 1000;
```

```
CopWriteObject(5, 16#607A, 0, COP_INTEGER32_KW, ADR(wert_di), sizeof(wert_di),
ADR(status_b));
```

Eintragen der Zielposition für einen DS402-Antrieb.

8.8.5.4 CopyChannelDisplayData (nur ETCxC)

Deklaration	FUNCTION CopyChannelDisplayData : BOOL (* aktualisiert die kanalabhängigen Daten des NCR's in der übergebenen Struktur *)	
	VAR_INPUT kanal_b : BYTE; data_pst : POINTER TO CHANNELDATA_TR; END_VAR	
Parameter	kanal_b	Auswahl des NC-Kanals (0/1)
	data_pst	Zeiger auf eine Variable vom Typ CHANNELDATA_TR
Beschreibung	Die Funktion aktualisiert die Werte der in der Struktur enthaltenen Variablen.	

8.8.5.5 CopyCyclicDisplayData (nur ETCxC)

Deklaration	FUNCTION CopyCyclicDisplayData : BOOL (* aktualisiert die Daten in der übergebenen Struktur *)	
	VAR_INPUT data_pst : POINTER TO CYCLICDATA_TR; END_VAR	
Parameter	data_pst	Zeiger auf eine Variable vom Typ CYCLICDATA_TR
Beschreibung	Die Funktion aktualisiert die Werte der in der Struktur enthaltenen Variablen.	

8.8.5.6 CopyDiagDisplayData (nur ETCxC)

Deklaration	FUNCTION CopyDiagDisplayData : BOOL (* aktualisiert die Daten der Struktur *)	
	VAR_INPUT data_pst : POINTER TO DIAGDATA_TR; END_VAR	
Parameter	data_pst	Zeiger auf eine Variable vom Typ CYCLICDATA_TR
Beschreibung	Die Funktion aktualisiert die Werte der in der Struktur enthaltenen Variablen.	

8.8.5.7 Globale Konstanten zu CANopen Funktionen

Diese Konstanten sind als Übergabeparameter "DataType" für die Funktionen CopReadObject() und CopWriteObject() gedacht. Die Werte der Konstanten entsprechen CiA DS301 "Application Layer and Communication Profile".

Konstante	Wert	Bedeutung
COP_BOOLEAN_KW	16#1	
COP_INTEGER8_KW	16#2	
COP_INTEGER16_KW	16#3	
COP_INTEGER32_KW	16#4	
COP_UNSIGNED8_KW	16#5	
COP_UNSIGNED16_KW	16#6	
COP_UNSIGNED32_KW	16#7	
COP_REAL32_KW	16#8	
COP_VISIBLE_STRING_KW	16#9	
COP_OCTET_STRING_KW	16#A	
COP_UNICODE_STRING_KW	16#B	
COP_BIT_STRING_KW	16#E	
COP_REAL64_KW	16#11	

Definitionen für Systemvariable db0_can_errorstatus_adw

CAN_TXOVERRUN_KDW	16#20000	Sendequeue ist voll
CAN_OVERRUN_KDW	16#10000	Overrun beim Empfang
CAN_BITERR_KDW	16#C000	Transmit-Bit-Error
CAN_ACKERR_KDW	16#2000	Acknowledge-Error
CAN_CRCERR_KDW	16#1000	CRC-Error
CAN_FORMERR_KDW	16#0800	Message-Format-Error
CAN_STUFERR_KDW	16#0200	Transmit-Error-Counter >= 96
CAN_RXWARN_KDW	16#0100	Recieve-Error-Counter >= 96
CAN_IDLE_KDW	16#0040	kein Fehler
CAN_FCS_KDW	16#0030	Fault-Confinement-State
CAN_BOFFINT_KDW	16#0004	Bus-Off
CAN_ERRINT_KDW	16#0002	Error-Interrupt
CAN_WAKEINT_KDW	16#0001	kein Fehler

8.8.6 MMI-Kommunikationsfunktionen

8.8.6.1 GetApplicationMessage

Deklaration

```

FUNCTION_BLOCK GetApplicationMessage  (* holt eine Nachricht mit bis zu 512 Byte Nutz-
                                     daten vom MMI ab *)

VAR_INPUT
    data_pab      : POINTER TO ARRAY[0..511] OF BYTE;
    datatypes_s   : STRING(255);
END_VAR
VAR_OUTPUT
    sb1_b         : BYTE;
    sb2_b         : BYTE;
    index_b       : BYTE;
    handle_b      : BYTE;
    len_w         : WORD;
    ok            : BOOL;
END_VAR

```

Parameter

<code>data_pab</code>	Zeiger auf empfangene Nutzdaten
<code>datatypes_s</code>	optionaler Datendeskriptor, siehe DefDataTypes
<code>sb1_b</code>	Steuerblock 1 der Nachricht vom HMI
<code>sb2_b</code>	Steuerblock 2, optional
<code>index_b</code>	Blockzähler, optional
<code>handle_b</code>	Kennung für Absender, reserviert
<code>len_w</code>	Länge der empfangenen Nutzdaten in Bytes
<code>ok</code>	TRUE, wenn eine Nachricht empfangen wurde

Beschreibung

Mit dieser Funktion kann die SPS eine Nachricht vom Typ SB0_SPSAUFRAG_KUC (SB0=14) mit bis zu 512 Byte Nutzdaten vom HMI abholen. Dabei wird der Nachrichtenpuffer zwischen NCR und MMI im Dual-Port-RAM verwendet. Die Funktion kann zusammen mit PutApplicationMessage verwendet werden, um eine schnelle Nachrichtenkommunikation zwischen SPS und HMI aufzubauen.

In *data_pab* kann ein Pointer auf einen Puffer übergeben werden, in dem die empfangene Nachricht abgelegt werden soll. Dabei ist sicherzustellen, dass dieser Puffer groß genug ist, um die empfangene Nachricht aufzunehmen. Beim Start oder Reset der SPS wird dieser Pointer automatisch auf den Anfang von DB7 (%MW7.0) initialisiert.

Wenn das Format der zu empfangenden Nachricht vorher bekannt ist, kann der Datendeskriptor *datatypes_s* verwendet werden, um das eventuell notwendige Byte-Swapping der Nutzdaten automatisch vornehmen zu lassen. Andernfalls muss dies anschließend mit MOVESWAPPED durchgeführt oder die Funktionen GET_WORD, GET_DWORD, usw. verwendet werden, um die Daten aus der Nachricht zu holen. Sollte der angegebene Descriptorstring fehlerhaft sein, werden die Daten ohne Byte-Swapping übernommen.

Wenn beim Aufruf von `GetApplicationMessage` eine Nachricht vom HMI bereit steht, wird `ok` auf `TRUE` gesetzt und die Nachricht in den angegebenen Puffer kopiert. Die Funktion kehrt in jedem Fall sofort zurück, auch wenn keine Nachricht vom HMI bereit steht. In diesem Fall wird `ok` auf `FALSE` gesetzt.

Durch Auswertung von `sb1_b` kann die Nachricht von der SPS identifiziert werden. Die Festlegung der Steuerblöcke muss zwischen SPS- und MMI-Entwickler erfolgen. Die Länge der Nutzdaten wird in `len_w` in Bytes abgelegt.

Die Variablen `sb2_b` und `index_b` sind optional. Ihre Verwendung muss zwischen SPS- und HMI-Entwickler abgeklärt werden. `handle_b` ist für die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Applikationen reserviert.



Hinweis!

Die Übertragung dieser Nachrichten erfolgt grundsätzlich unsynchronisiert. In der Steuerung können bis zu 10 Nachrichten dieses Typs von MMI an SPS gepuffert werden, jede weitere geht verloren. In diesem Fall meldet die Steuerung eine entsprechende Fehlermeldung. Falls erforderlich müssen Synchronisationsmechanismen zwischen HMI und SPS vereinbart werden.

8.8.6.2 PutApplicationMessage

Deklaration

FUNCTION_BLOCK PutApplicationMessage (* Sendet eine Nachricht mit bis zu 512 Byte Nutzdaten ans MMI *)

```
VAR_INPUT
    data_pab      : POINTER TO ARRAY[0..511] OF BYTE;
    datatypes_s   : STRING(255);
    sb1_b         : BYTE;
    sb2_b         : BYTE;
    index_b       : BYTE;
    handle_b      : BYTE;
    len_w         : WORD;
END_VAR
VAR_INPUT
    ok            : BOOL;
END_VAR
```

Parameter

<code>data_pab</code>	Zeiger auf zu sendende Nutzdaten
<code>datatypes_s</code>	optionaler Datendeskriptor, siehe <code>DefDataTypes</code>
<code>sb1_b</code>	Steuerblock 1 der Nachricht ans HMI
<code>sb2_b</code>	Steuerblock 2, optional
<code>index_b</code>	Blockzähler, optional
<code>handle_b</code>	Kennung für Empfänger, reserviert
<code>len_w</code>	Länge der empfangenen Nutzdaten in Bytes
<code>ok</code>	TRUE, wenn eine Nachricht gesendet wurde

Beschreibung

Mit dieser Funktion kann die SPS eine Nachricht vom Typ `SB0_SPSAUFTRAG_KUC` (`SB0=14`) mit bis zu 512 Byte Nutzdaten ans HMI senden. Dabei wird der Nachrichtenpuffer zwischen NCR und MMI im Dual-Port-RAM verwendet. Die Funktion kann zusammen mit `GetApplicationMessage` verwendet werden, um eine schnelle Nachrichtenkommunikation zwischen SPS und MMI aufzubauen.

In `data_pab` kann ein Pointer auf einen Puffer mit den zu sendenden Nutzdaten übergeben werden. Beim Start oder Reset der SPS wird dieser Pointer automatisch auf den Anfang von `DB6 (%MW6.0)` initialisiert.

Der Datendeskriptor `datatypes_s` kann verwendet werden, um das eventuell notwendige Byte-Swapping der Nutzdaten automatisch vornehmen zu lassen. Andernfalls muss dies vorher mit `MOVESWAPPED` durchgeführt oder die Funktionen `PUT_WORD`, `PUT_DWORD`, usw. verwendet werden, um die Daten in die Nachricht zu schreiben.

Wenn `datatypes_s` einen Leerstring enthält, muss die Anzahl der zu sendenden Nutzdatenbytes in `len_w` angegeben werden. Sonst ergibt sich die Länge aus dem Datendeskriptor.

Mit `sb1_b` wird der Typ der Nachricht bestimmt. Für jedes verwendete Nutzdatenformat sollte ein eigener Steuerblock verwendet werden. Die Festlegung muss zwischen SPS- und MMI-Entwickler erfolgen.

Die Variablen `sb2_b` und `index_b` sind optional. Ihre Verwendung muss zwischen SPS- und HMI-Entwickler abgeklärt werden. `handle_b` ist für die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Applikationen reserviert.

Nach dem Eintragen der Nachricht in den Sendepuffer zum HMI, wird `ok` auf `TRUE` gesetzt. Bei einem fehlerhaften Deskriptorstring `datatypes_s` oder einem Sendepufferüberlauf wird `ok` auf `FALSE` gesetzt. Die Funktion kehrt in jedem Fall sofort zurück, auch wenn die Nachricht nicht gesendet werden konnte. Im Falle eines Sendepufferüberlaufs kann der Aufruf natürlich später wiederholt werden.

**Hinweis!**

Die Übertragung dieser Nachrichten erfolgt grundsätzlich unsynchronisiert. In der Steuerung können insgesamt bis zu 30 Nachrichten von NCR an MMI gepuffert werden, jede weitere geht verloren. In diesem Fall meldet die Steuerung eine entsprechende Fehlermeldung. Falls erforderlich müssen Synchronisationsmechanismen zwischen HMI und SPS vereinbart werden.

8.8.7 Feldbusmodul-Funktionen für 2. Gerätegeneration

8.8.7.1 CAN_BAUDRATE

Deklaration

```
FUNCTION CAN_BAUDRATE: BOOL
VAR_INPUT
    bd_b          : BYTE;
END_VAR
```

Beschreibung

Mit dieser Funktion kann eine Baudrate für den CAN-Bus eingestellt werden. Die Funktion ist nur dann wirksam, wenn der CAN-Bus angehalten wurde.

0	1 MBit/s
1	500 kBit/s
2	250 kBit/s
3	200 kBit/s
4	125 kBit/s (Standard)
5	100 kBit/s
6	50 kBit/s
7	25 kBit/s
8	20 kBit/s
9	10 kBit/s

Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.



Hinweis!

Mit XIO-Modulen (SLIO) sind max. 125 kBit/s möglich.

Beispiel

```
CAN_BAUDRATE(8);    Baudrate wird auf 20 kBit/s eingestellt.
```

8.8.7.2 CAN_START

Deklaration

```
FUNCTION CAN_START: BOOL
VAR_INPUT
    dummy          : BYTE;
END_VAR
```

Beschreibung

Die Kommunikation über den CAN-Bus wird aufgenommen.

8.8.7.3 CAN_STOP

Deklaration

```

FUNCTION CAN_STOP: BOOL
VAR_INPUT
    dummy          : BYTE;
END_VAR

```

Beschreibung

Die Kommunikation über den CAN-Bus wird gestoppt. In diesem Zustand werden keine Nachrichten über den CAN-Bus gesendet oder empfangen. Der Returnwert der Funktion ist ohne Bedeutung.

8.8.7.4 CAN_XIOKONFIG

Deklaration

```

FUNCTION CAN_XIOKONFIG: BOOL
VAR_INPUT
    id_b          : BYTE;          (* Adresse des XIO-Moduls *)
    typ_b          : BYTE;          (* digital = 0, analog = 1 *)
    inanz_b        : BYTE;          (* Anzahl der digitalen bzw. ana-
                                     logen Eingänge *)
    outanz_b       : BYTE;          (* Anzahl der digitalen bzw. ana-
                                     logen Ausgänge *)
    index_b        : BYTE;          (* Anfangsindex im erweiterten
                                     E/A-Feld (128-254) *)
END_VAR

```

Beschreibung

Mit dieser Funktion werden die XIO-Module (SLIO) konfiguriert. Die Funktion ist nur wirksam, wenn der CAN-Bus angehalten wurde. 0-15 sind gültige Adressen für die XIO-Module (max. 16 Module möglich).

Folgende Standardzuordnung ist vorgesehen:

Adresse 0: Index 128

Adresse 1: Index 130

...

...

Adresse 7: Index 142

...

Der Returnwert ist ohne Bedeutung.

Beispiel

```

XIOKONFIG(2, 0, 8, Baudrate wird auf 20 kBit/s eingestellt.
132);

```

Fehlermeldungen

Zustand des CAN-BUS-Master-Controllers

(Systemvariable DB1_NC2SPS_CAN_STATUS_W)

Bit 0 1 = Übertragung gestört	CAN_ERROR_STATUS
Bit 1 1 = Bus inaktiv, 0=Bus aktiv	CAN_BUS_STATUS
Bit 2 1 = overrun	CAN_DATA_OVERRUN

Falsche Konfiguration

(Systemvariable DB1_NC2SPS_CAN_STATUS_W)

Bit 4 1 = Baudrate außerhalb des erlaubten Bereichs	PLC_BAUDRATE
Bit 5 1 = falscher Typ	PLC_KARTENTYP

Zustand von XIO-Modulen

(DB1_NC2SPS_CANMODUL_VORHANDEN_W)

Bit 0 1 = XIO-Modul 0 aktiv, 0 = XIO-Modul0 inaktiv
Bit 1 1 = XIO-Modul 1 aktiv, 0 = XIO-Modul0 inaktiv
...
Bit 7 1 = XIO-Modul 7 aktiv, 0 = XIO-Modul0 inaktiv

8.9 Bibliothek ServerSDO.lib

8.9.1 InitServerSdo

Deklaration

```

FUNCTION InitServerSdo: BOOL
VAR_INPUT
    Max_NetVarODIdx    : UINT;
    pNetVarOD           : POINTER TO NetVarOD_CAN;
END_VAR
  
```

Parameter

MAX_NetVarODIdx	maximal Index
pNetVarOD	Zeiger auf das Objektverzeichnis

Beschreibung

Diese Funktion gibt dem Laufzeitsystem ein Objektverzeichnis zum Datenaustausch mit einem CANopen-Client bekannt.

Beispiel

Um das CoDeSys-Objektverzeichnis zu aktivieren, muss folgender Funktionsaufruf einmalig im SPS-Programm durchgeführt werden:

```
InitServerSdo(MAX_NetVarOD_CAN, ADR(pNetVarOD_CAN[0]));
```

9 Telnet- und FTP-Schnittstelle

In der ETC-Firmware ab der 2. Gerätegeneration ist ein Telnet- und ein FTP-Server integriert. Darüber ist eine Diagnose und eine Wartung der Maschine über die Ethernet-Schnittstelle möglich; sowohl im lokalen Netzwerk als auch über Internet.

Um unerwünschte Zugriffe zu verhindern, ist eine Benutzererkennung mit Passwort-Schutz implementiert.



Stop!

Datenübertragung nicht sicher

Eine Verbindung über das Telnet- bzw. FTP-Protokoll ist keine sichere Verbindung, da alle Daten unverschlüsselt übertragen werden.

Mögliche Folgen:

- Passwörter und Daten können durch unbefugte Stellen mitgeschrieben werden.

Schutzmaßnahmen:

- Bei Internet-Fernwartung bzw. -Ferndiagnose geeignete zusätzliche Maßnahmen für den Datenschutz ergreifen (z. B. Gateway, Firewall mit Benutzerverwaltung oder VPN-Tunnel einsetzen).

9.1 Telnet-Server

Der Telnet-Server erweitert die Funktionalität des Monitor-Programms; d. h. er stellt über die Ethernet-Schnittstelle jedem Telnet-kompatiblen Client-Programm alle Funktionen des ETC-Monitors zur Verfügung. Zum Beispiel:

- ▶ Monitorkommandos
- ▶ Einstellungen
- ▶ Trace-Informationen
- ▶ Dateiübertragung mit Z-Modem Protokoll

**Hinweis!**

Der Server ist in der Firmware von ETC-Steuerungen ab der 2. Generation implementiert.

Funktionsweise

Bei jeder Verbindungsanfrage von einem Telnet-Client wird das Passwort abgefragt. Wenn dieses gültig ist, wird die Verbindung aufgebaut und von der Steuerung überwacht.

Das Monitor-Programm schaltet in folgenden Fällen selbstständig von der Telnet-Verbindung auf die serielle Schnittstelle um:

- ▶ bei Abbruch durch den Telnet-Client
- ▶ bei Kommunikationsproblemen, nach einem Timeout von 30 Sekunden
- ▶ wenn von der seriellen Schnittstelle ein Zeichen gesendet wurde
- ▶ wenn der Telnet-Server von der seriellen Schnittstelle ein Zeichen empfängt.

Die aktuelle Telnet-Verbindung wird dabei u. U. automatisch geschlossen. Auf diese Weise hat der lokale Benutzer die höchste Priorität und kann über die serielle Schnittstelle jederzeit die Steuerung kontrollieren.

Der Telnet-Server unterstützt nur eine aktive Verbindung. Bei einer bereits aktiven Telnet-Verbindung werden weitere Client-Verbindungen vom Server abgelehnt.

Einstellungen des Clients

Hostadresse: IP-Adresse der ETC-Steuerung

Port- oder Anschlussnummer: 23

Verbindung herstellen: TCP/IP (Winsock)

Terminal-Emulation: VT100


Lokales Echo: deaktiviert

Password: clavis




Hinweis!

HyperTerminal® ist ein Standard-Kommunikationsprogramm in allen Microsoft-Betriebssystemen. Einen Telnet-kompatiblen Client aktivieren Sie, indem Sie bei den Einstellungen die TCP/IP-Winsock-Verbindung auswählen.

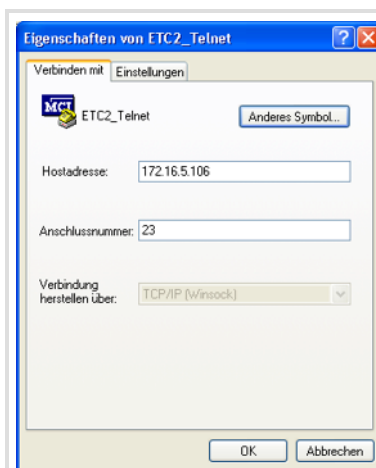


ETCN130

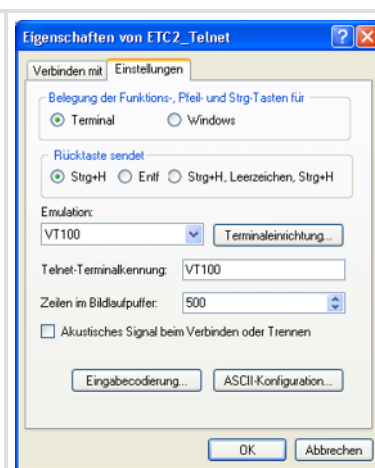

ETCN131

Bedienoberfläche

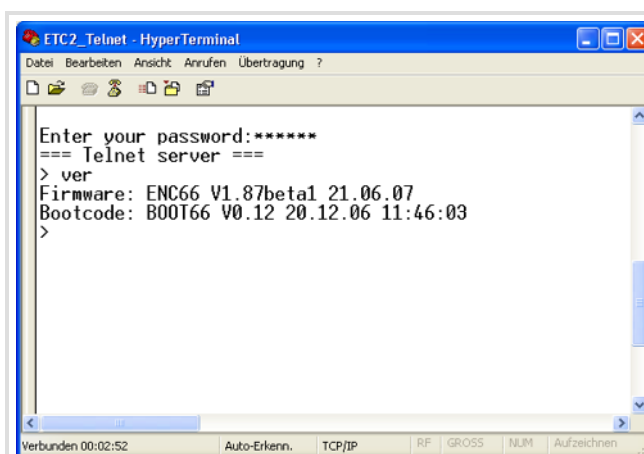

ETCN132

9.2 FTP-Server

Der FTP-Server stellt das File-System der ETC-Steuerung auf einem FTP-Client dar; d. h. Sie können über einen FTP-Client auf die Massenspeicher der ETC-Steuerung zugreifen und Dateien lesen, schreiben und ändern.

**Hinweis!**

Der Server ist in der Firmware von ETC-Steuerungen ab der 2. Generation implementiert.

Funktionsweise

Beim Starten der Steuerung wird für die FTP-Zugriffe ein Benutzerkonto "admin" mit dem Passwort "clavis" angelegt und folgende Laufwerke freigegeben:

- ▶ SD: Flash Disk (Vollzugriff)
- ▶ RD: RAM Disk (Vollzugriff)
- ▶ SC: SD-Karte (Vollzugriff)
- ▶ MS: USB Disk (Vollzugriff)
- ▶ ND: Net Disk (Vollzugriff)

Bis zu 5 Client-Verbindungen werden vom Server gleichzeitig unterstützt.

Eine FTP-Verbindung, die nicht benutzt wird, wird vom Server nach einem Timeout von 60 s automatisch geschlossen und bei einer Aktivität des FTP-Clients automatisch wieder hergestellt.

Einstellungen des Clients

Hostadresse: IP-Adresse der ETC-Steuerung

Port- oder Anschlussnummer: 21

Benutzername: admin


Password: clavis

**Hinweis!**

Microsoft Internet Explorer® ab Version 6 hat einen eingebauten FTP-Client. Damit dieser einwandfrei funktioniert, muss unter **Extras → Internetoptionen → Erweitert** das Kontrollfeld **"Ordneransicht für FTP-Sites aktivieren"** markiert sein.


Bedienoberfläche

Für den Zugriff auf die ETC-Steuerung muss am FTP-Client die Zieladresse im Format **ftp://ipaddr** in der Adressezeile eingegeben werden:

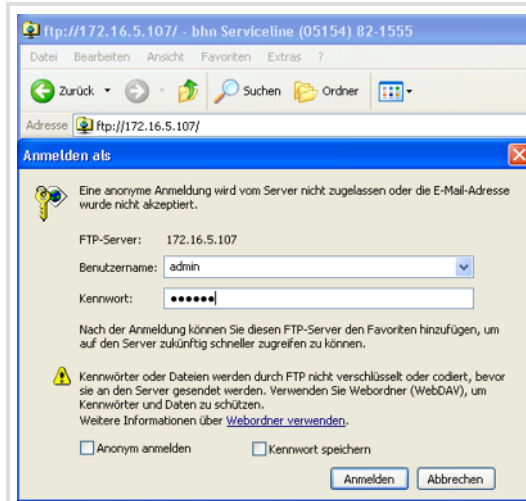

ETCN133

Wenn die Verbindung steht, kann zwischen den Laufwerken umgeschaltet werden. Dateien können wie bei lokalen Ordnern kopiert, gelöscht, verschoben werden.

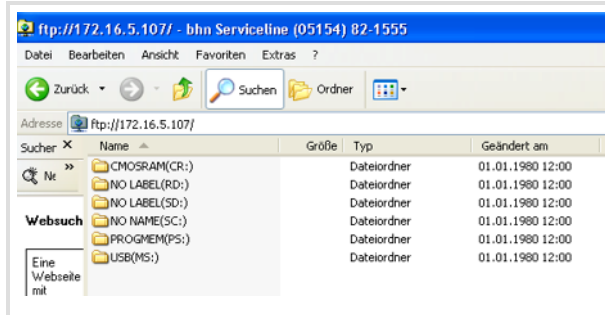

ETCN134

10 Stichwortverzeichnis

A

Ablaufsteuerung, 62

Adressierung

- Datenbaustein, 387
- E/A-Modul, 386

Adressierung, 386

ALLOCV24, 413

Anhang, 344

Antriebe, parametrieren, 33

Antriebe überprüfen, mit ETC-MMI, 43, 44

B

Beispiel

- CNC-Programm, 47
- SPS-Programm, 58

Betriebsart MMI

- "Automatik", 317
- "Diagnose", 333
- "Einrichten", 309
- "Programmieren", 324

Betriebsarten ETCxH, 21

Betriebsdaten, 398

Bibliothek, 399

Bibliothek, ServerSDO.lib, 448

Bootloader, 401

Bootmonitor, Aufruf, 77

C

CAN

- Master konfigurieren, 381
- Module suchen, 385
- Slave konfigurieren, 382

CAN-BAUDRATE, 445

CAN_START, 445

CAN_STOP, 446

CAN_XIOKONFIG, 446

CenterString, 399

CLRRXBUFFER, 416

CLRTXBUFFER, 417

CNC-Programm

- eingeben, 48
- erweitern, 50
- Fehlermeldung, 73
- laden, 49
- speichern, 48
- starten, 49
- testen, 71

CNC-Programmierung, 45

CoDeSys, 376, 378, 400

- Adressierung, 386
- Datenbaustein, 387
- E/A-Modul, 386
- Betriebsdaten, 398
- Bibliothek, 399
- Bibliothek, ServerSDO.lib, 448
- CAN-Master konfigurieren, 381
- CAN-Slave konfigurieren, 382
- CANopen-Module suchen, 385
- Datenbausteine, 394
- E/A-Anzahl überprüfen, 384
- E/A-Module konfigurieren, 381
- Funktionen
 - allgemein, 399
 - ALLOCV24, 413
 - CAN-BAUDRATE, 445
 - CAN_START, 445
 - CAN_STOP, 446
 - CAN_XIOKONFIG, 446
 - CANopen-Funktionen, 441
 - CLRRXBUFFER, 416
 - CLRTXBUFFER, 417
 - CopDefinedS403, 435
 - CopReadObject, 437
 - CopWriteObject, 438
 - CopyChannelDisplayData, 440
 - CopyCyclicDisplayData, 440
 - CopyDiagDisplayData, 440
 - DEFDATATYPES, 430
 - DrvReadObject, 437
 - DrvWriteObject, 438
 - Feldbusmodule, 445
 - FMOD, 399
 - Format, 400
 - FREEV24, 414
 - Gerätetreiber, 425
 - GET_BYTE, 432
 - GET_DINT, 432
 - GET_WORD, 432
 - GET_INT, 432
 - GET_LREAL, 432
 - GET_REAL, 432
 - GetApplicationMessage, 442
 - GetFirmwareVersion, 401
 - Konstanten V24-Funktionen, 417, 426
 - INITV24, 414
 - IO_SET, 402

LOAD, 412, 418
 LOAD_PARAM, 412
 Load_Param, 402
 MEMCOMP, 432
 MEMCOPY, 432
 MEMSET, 433
 OVESWAPPED, 433
 PUT_BYTE, 434
 PUT_DWORD, 434
 PUT_INT, 434
 PUT_LREAL, 434
 PUT_DINT, 434
 PUT_WORD, 434
 PutApplicationMessage, 443
 READ_PARAM_DINT, 403
 READ_PARAM_INT, 402
 READ_PARAM_LREAL, 403
 READ_PARAM_REAL, 403
 READ_SYSPARAM, 403
 READ_TOOLDATA, 404
 READBLOCKV24, 415
 READV24, 415
 SAVE, 412, 419
 SAVE_PARAM, 405, 412
 CenterString, 399
 SetCurrentPath, 419
 SETINPUT_BIT, 405
 SETINPUT_WORD, 406
 SINGLEBLOCK, 406
 SPSERROR, 407
 STRTOF, 409
 STRTOL10, 409
 SYSCLOSEFILE, 420
 SYSDISKFORMAT, 423
 SYSDISKINFO, 424
 SYSERROR, 409
 SYSFIRSTFILE, 423
 SYSNEXTFILE, 423
 SYSOPENFILE, 420
 SYSREADFILE, 421
 SYSREADLINE, 421
 SYSREMOVEFILE, 422
 SYSWRITEFILE, 422
 TRACE, 410
 WordWrap, 410
 WRITE_PARAM_DINT, 411
 WRITE_PARAM_INT, 411
 WRITE_PARAM_LREAL, 411
 WRITE_PARAM_REAL, 411
 WRITE_SYSPARAM, 412
 WRITEBLOCKV24, 415
 WRITEV24, 416
 - installieren, 376
 - Maschinenkonstanten, 398
 - Netzwerkvariablen, 390
 - Objektverzeichnis, 387
 - Parameterfeld, 398
 - Parametermanager, 387
 - Variablenliste, global, 389, 391, 393
 - programmieren mit, 51, 375
 - Projekt anlegen, 51
 - Remanente Variablen, 387
 - Schnittstelle zur ETC, 394

- SPS-Tasks konfigurieren, 379
 - starten, 51
 - Steuerung konfigurieren, 51
 - Systemvariablen, 394
 - Zielsystem einstellen, 378
 - Zielsystemeinstellungen, 390

CopDefineDS403, 435

CopReadObject, 437

CopWriteObject, 438

CopyChannelDisplayData, 440

CopyCyclicDisplayData, 440

CopyDiagDisplayData, 440

D

Datei

- delphmm.ini, 359
 - EDS-, 55
 - ETC*.mk, 35
 - interpreter.ini, 372
 - M_fkt.txt, 351
 - mkuser_xx.txt, 352
 - Newprgfile, 351
 - Sprache.cfg, 350
 - Sprache_xx.txt, 344

Datenbaustein, 60

Datenbaustein 0, 248

Datenbaustein 1, 253

Datenbaustein 15, 285

Datenbaustein 2, 280

Datenbaustein 8 ... 14, 282

Datenbausteine, 394

Datenfelder

- P-Feld, 177
 - Q-Feld, 186

DEFDATATYPES, 430

DrvReadObject, 437

DrvWriteObject, 438

E

E/A-Anzahl überprüfen, 384

E/A-Module konfigurieren, 63, 381

Editor, 47

EDS-Datei, 55

Ein-/Ausgänge definieren, 63

Erste Schritte, 12

ETC, Applikationen, 13

ETC und PC verbinden, 377

ETC-MMI

- Antriebe überprüfen, 43, 44
- bedienen, 305, 306
- Beschreibung, 299
- Betriebsart "Automatik", 317
- Betriebsart "Diagnose", 333
- Betriebsart "Einrichten", 309
- Betriebsart "Programmieren", 324
- Bildaufteilung, 305
- delphmm.ini, 359
- Editor, 47
- installieren, 28, 299
- interpreter.ini, 372
- Konfigurationsdatei, 359, 372
- konfigurieren, 27
- Maschinenkonstanten anpassen, 40
- Maschinenkonstanten überprüfen, 43, 44
- Meldungen, 308
- Passwort, 308
- Sprachdatei, 344
- Sprache umschalten, 30
- SPS-Tasten, 75, 357
- starten, 29, 301, 302
- Verbindung herstellen, 31
- Zyklenprogrammierung, 355

ETC-MMI-Gateway

- Beschreibung, 288
- Fehlerlogbuch, 293, 296
- Funktionsweise, 289
- installieren, 288
- Kommunikationswerte im DPR Bereich, 298
- Kompatibilität, 298
- Konfigurationsoberfläche, 289
- konfigurieren, 27, 289
- konfigurierte Verbindungen, 290
- Mmigtway.ini, 296
- starten, 289
- Verbindung herstellen, 31
- Versionsinformationen, 295

ETC-Programmierung

- Datenfelder, 177, 186
- Formelprozessor, 169
- G-Funktionen, 86
- H-Funktionen, 172
- M-Funktionen, 172
- Modale Funktionen, 84
- Parameterzuweisung P, 171
- Programm übertragen, 81
- Programm-Komponenten, 81
- Q-Funktionen, 174
- Rechenoperationen, 169
- Satzerweiterungen, 171
- Satzvorverarbeitung, 85
- S-Funktionen, 175, 176
- Varianten der Programm-Erstellung, 81
- Wegbedingung G, 83
- Zeitsynchronisation, 85

ETC-Schnittstelle SPS-NC

- Datenbaustein 0, 248
- Datenbaustein 1, 253
- Datenbaustein 15, 285
- Datenbaustein 2, 280
- Datenbaustein 8 ... 14, 282

ETC*.mk, 35

ETCHx

- Betriebsart, 21
- IP-Adresse, 25
- mit PC verbinden, 16
- starten, 16

Ethernet-Schnittstelle, 377

F

Firmware, Update, 77

FMOD, 399

Format, 400

Formelprozessor, 169

FREEV24, 414

FTP-Schnittstelle, Beschreibung, 449

FTP-Server, 452

Funktionen

- allgemein, 399
- ALLOCV24, 413
- CAN-BAUDRATE, 445
- CAN_START, 445
- CAN_STOP, 446
- CAN_XIOKONFIG, 446
- CANopen-Funktionen, 441

- CLRRXBUFFER, 416
- CLRTXBUFFER, 417
- CopDefineDS403, 435
- CopReadObject, 437
- CopWriteObject, 438
- CopyChannelDisplayData, 440
- CopyCyclicDisplayData, 440
- CopyDiagDisplayData, 440
- DEFDATATYPES, 430
- DrvReadObject, 437
- DrvWriteObject, 438
- Feldbusmodul-Funktionen, 445
- FMODE, 399
- Format, 400
- FREEV24, 414
- Gerätetreiber, 425
- GET_BYTE, 432
- GET_DINT, 432
- GET_WORD, 432
- GET_INT, 432
- GET_LREAL, 432
- GET_REAL, 432
- GetApplicationMessage, 442
- GetFirmwareVersion, 401
- I/O-Funktionen, 426
- INITV24, 414
- IO_SET, 402
- Konstanten V24-Funktionen, 417
- LOAD, 412, 418
- LOAD_PARAM, 412
- Load_Param, 402
- MEMCOMP, 432
- MEMCOPY, 432
- MEMSET, 433
- OVESWAPPED, 433
- PUT_BYTE, 434
- PUT_DINT, 434
- PUT_DWORD, 434
- PUT_INT, 434
- PUT_REAL, 434
- PUT_WORD, 434
- PutApplicationMessage, 443
- READ_PARAM_DINT, 403
- READ_PARAM_INT, 402
- READ_PARAM_LREAL, 403
- READ_PARAM_REAL, 403
- READ_SYSPARAM, 403
- READ_TOOLDATA, 404
- READBLOCKV24, 415
- READV24, 415
- SAVE, 412, 419

- SAVE_PARAM, 405, 412
- CenterString, 399
- SetCurrentPath, 419
- SETINPUT_BIT, 405
- SETINPUT_WORD, 406
- SINGLEBLOCK, 406
- SPSERROR, 407
- STRTOF, 409
- STRTOL10, 409
- SYSCLOSEFILE, 420
- SYSDISKFORMAT, 423
- SYSDISKINFO, 424
- SYSERROR, 409
- SYSFIRSTFILE, 423
- SYSNEXTFILE, 423
- SYSOPENFILE, 420
- SYSREADFILE, 421
- SYSREADLINE, 421
- SYSREMOVEFILE, 422
- SYSWRITEFILE, 422
- TRACE, 410
- WordWrap, 410
- WRITE_PARAM_DINT, 411
- WRITE_PARAM_INT, 411
- WRITE_PARAM_LREAL, 411
- WRITE_PARAM_REAL, 411
- WRITE_SYSPARAM, 412
- WRITEBLOCKV24, 415
- WRITEV24, 416

G

G-Funktion

- Einzelbeschreibungen, 89
- Grundlagen, 45
- Übersicht, 86

G00 Lineare Zustellung im Eilgang, 89

G01 Geradeninterpolation, 91

G02 Kreisinterpolation, 92

G04 Verweilzeit, 96

G05 Spline - Interpolation, 96

G06 Polynom - Interpolation, 98

G100 Polarkoordinaten: Geradeninterpolation im Eilgang, 120

G101 Polarkoordinaten: Geradeninterpolation, 121

G102/G103 Polarkoordinaten: Kreisinterpolation, 122

G110 Polarkoordinaten: Mittelpunkt übernehmen, 123

G111 Polarkoordinaten: Mittelpunktprogrammierung, 123

G112 Tangentiale Nachführung ein, 124

- G113 Tangentiale Nachführung aus, 125
- G114 6-Achsen-Transformation, 125
- G115 Mantel-Transformation, 126
- G116 Rotationsachsen-Transformation, 127
- G120 Abs. Koordinatenverschiebung über modalen Offset, 128
- G121 Programmieren des modalen Offsets, 129
- G122 Konfigurieren der Wirkung der Verfahrtaasten, 130
- G125 Parameterfeldvergleich, 131
- G130 Parameterfeldvergleich, 132
- G131 Modale Vergleichsoperation löschen, 134
- G132 Modale Programmverzweigung sperren, 134
- G133 Modale Programmverzweigung erlauben, 134
- G134 Parameterfeldvergleich, 135
- G140/G141/G142 Unrundscheifen, 136
- G143 Parameter von Schleifphasen beim Unrundscheifen, 138
- G144/G145 Programmieren einer Korrekturtabelle beim Unrundscheifen, 139
- G150 Q-Bit Vergleich, 140
- G151 Q-Bit Vergleich, 142
- G152 Q-Bit Vergleich, 143
- G153 Warten auf die Terminierung eines Kanal 1, 144
- G158/G159 Intermittierender Betrieb, 145
- G16 Auswahl der Haupt- und Nebenachsen, 100
- G161 Istpositionsübernahme, 146
- G162 Achsverbund definieren, 147
- G17, G18, G19 Ebenenauswahl, 101
- G175 Achstausch, 148
- G180 Modales Fahren einschalten, 149
- G181 Modales Fahren ausschalten, 150
- G187 Handrad, 150
- G193 Absolutes Nullpunktsetzen, 151
- G194 Programmieren eines zus. Grundoffsets, 151
- G195 Absolute Koordinatenverschiebung, 152
- G20 Satzsprung, 101
- G200 Ein-/Ausschalten des Geometriefilters, 153
- G201 Ändern der Beschleunigungs- und Bremsrampen, 154
- G209 Setzen des Geometriezählers, 155
- G211 Transformation für zweiachsige Handlingskinematik, 157
- G211 Transformation für zweiachsige Knickarmroboterkinematik, 155
- G22 Unterprogrammaufruf, 103
- G226 Hardwareendschalter umkonfigurieren, 160
- G233 2D/3D-Achsenkorrektur, 161
- G234 Richtungsabhängige Höhenkorrektur, 163
- G24 Pos. Verfahrbereichsgrenze definieren, 104
- G25 Neg. Verfahrbereichsgrenze definieren, 105
- G251 Sprungantwort einer Achse aufnehmen, 164
- G252 Eingabe eines Wertes über Anzeigegerät, 165
- G253 Ausgabe eines Kommentars, 167
- G26 Verfahrbereichsgrenzen aktivieren, 105
- G27 Sprungfunktion mit Wiederholungszähler, 106
- G30, G31 Strecken- bzw. Bahnsteuerung, 106
- G33 Kopplung einschalten, 107
- G34 Kopplung ausschalten, 108
- G36 Modales Oszillieren einschalten, 108
- G37 Modales Oszillieren ausschalten, 109
- G40 Aufheben der Werkzeugkorrektur, 109
- G41, G42 Werkzeugbahnkorrektur, 110
- G53 Temp. Koordinatenverschiebung aufheben, 111
- G54 Temporäre Nullpunktverschiebung, 111
- G60 Genauhalt Ein/Aus, 112
- G61 Satzvorverarbeitung anhalten, 113
- G74 Referenzpunktfahrt, 113
- G75 Maßstabsfaktoren für Eingabeeinheiten, 114
- G76 Maßstabsfaktoren für Impulsbewertung, 114
- G88 Grunddrehung, 115
- G89 Konturdrehung, 116
- G90 Absolute Maßangaben (Bezugsmaß), 117
- G91 Inkrem. Maßangaben (Kettenmaßprogr.), 117
- G92 Relative Nullpunktverschiebung, 118
- G93 Absolute Nullpunktverschiebung, 119
- G99 Rücksprung, 119
- Gerätetreiber, 425
- GET_BYTE, 432
- GET_DINT, 432
- GET_DWORD, 432
- GET_INT, 432
- GET_LREAL, 432
- GET_REAL, 432

GET_WORD, 432

GetApplicationMessage, 442

GetFirmwareVersion, 401

Guard Time, 56

H

H-Funktionen, 172

HyperTerminal, 17

I

Inbetriebnahme, Inbetriebnahmeschritte, Übersicht, 15

INITV24, 414

IO_SET, 402

IP-Adresse, 25

IPC, Applikationen, 14

K

Kompatibilität MMI-Gateway, 298

Konstanten

- CANopen-Funktionen, 441
- I/O-Funktionen, 426
- V24-Funktionen, 417

L

Life Time Factor, 56

LOAD, 412, 418

LOAD_PARAM, 412

Load_Param, 402

M

M-Funktion, Grundlagen, 46

M-Funktionen, 172

MAC-Adresse, 26

Maschinenkonstanten, 90, 106, 154, 398

- Datei anpassen, 38, 40
- Datei in Steuerung laden, 37
- ETC*.mk, 35
- Konfiguration der Achsen, Achskorrektur, 219
- Konfiguration der Achsen, Arbeitsfeld, 209
- Konfiguration der Achsen, Auflösung, 207
- Konfiguration der Achsen, Geschwindigkeit und Beschleunigung, 217
- Konfiguration der Achsen, Grundlegendes, 200
- Konfiguration der Achsen, Handräder, 221
- Konfiguration der Achsen, Referenzierung, 215
- Konfiguration der Achsen, Reglereinstellung, 210
- Konfiguration der Achsen, Synchronachsen, 224
- Konfiguration der Achsen, Überwachungen, 225
- Konfiguration der Achsen, Zuordnung und Auswertung, 204
- Software-Konfiguration, 190
- Speicherplatzreservierung, 198
- Technologiespezifische Einstellungen, 227
- Testeinstellungen, 189
- überprüfen, 43, 44
- Übersicht, 33, 232

MEMCOMP, 432

MEMCOPY, 432

MEMSET, 433

MK_ACHSEINGÄNGE, 201

MK_ACHSENART, 205, 221, 224

MK_APPLACHSIDX, 202, 205, 221

MK_BAHNBESCHL, 218

MK_BAHNBREMS, 218

MK_BESCHL, 217

MK_BREMS, 217

MK_CANDRIVES, 200, 204, 221

MK_CANOPEN_BAUDRATE, 196

MK_CONST_REL_INCH, 192

MK_CONST_REL_MM, 192

MK_DELTAT, 196

MK_DRIFTABGLEICH, 214

MK_DW224_255, 231

MK_EPSILONGRAD, 194

MK_EPSILONMM, 194

MK_FEHLERRESTART, 195

MK_GENAUHALTZEIT, 209

MK_GEWINDE_VMAX, 230

MK_GRUNDOFFSET, 209

MK_HANDRADFAKTOR, 222
 MK_HANDRADFILTER, 222
 MK_HANDRADZUORDNUNG, 222
 MK_HARDKONF, 201
 MK_IMPULSE, 207 , 221
 MK_KANALANZAHL, 198
 MK_KARTESISCH_ACHSNR, 228
 MK_KB, 212
 MK_KF, 212
 MK_KONTURFEHLER, 192
 MK_KP, 210
 MK_KUNDE, 190
 MK_LAH_GRENZWINKEL, 193
 MK_LAH_RUECKLAUFGRENZE, 199
 MK_LAH_VORLAUFTIEFE, 198
 MK_MASCH_POLAR_KART, 228
 MK_MASSSTAB, 208
 MK_METRISCH, 191
 MK_MFKT_UPR_TABELLE, 227
 MK_MODVMAX, 217
 MK_NCPROG_NICHT_INS_EEPROM, 191
 MK_NCPROG_OHNE_KOMMENTARE, 191
 MK_OVERRIDEMAX, 194
 MK_PFELD_GROESSE, 199
 MK_POLAR_ACHSNR, 229
 MK_RADIUS_B_BEWERTUNG, 193
 MK_REF_BMAX, 216
 MK_REF_RICHTUNG_UND_FOLGE, 215
 MK_REF_TYP, 215
 MK_REF_VMAX, 216
 MK_REGLER_MODE, 210 , 223
 MK_S_VERSATZSPERRE, 195
 MK_S0T0_VERSATZ_ERLAUBT, 195
 MK_SCHLEPPABSTAND, 226
 MK_SCHLEPPGENAUHALT, 209
 MK_SCHLEPPZÄHLER, 226
 MK_SPINDELUMKEHRSPIEL, 219
 MK_SPS_DUMMY, 189
 MK_SSIKONF, 225
 MK_SW_ENDS_MINUS, 209

MK_SW_ENDS_MIT_RAMPE, 209
 MK_SW_ENDS_PLUS, 209
 MK_SYNCHRONABWEICHUNG, 224
 MK_SYNCHRONOFFSET , 224
 MK_T_BAHNBESCHL, 218
 MK_T_BESCHL , 217
 MK_T2, 214
 MK_TECHNOLOGIEDATEN, 227
 MK_TEST_OHNEMECHANIK, 189
 MK_TN, 213
 MK_TV, 213
 MK_UA0, 225
 MK_UA12, 225
 MK_US, 225
 MK_VBAHNMAX, 218
 MK_VIRTUALDRIVES, 200
 MK_VMAX, 217
 MK_VOREINSTELLUNG, 190
 MK_WEG, 208 , 221
 MK_WLK_C_GRENZWINKEL, 229
 MK_WLK_C_OFFSET, 229
 MK_WLK_VERWEILZEIT, 230
 MK_X_WINKEL, 230
 Mmigtway.ini, 296
 Monitor-Schnittstelle
 - aktivieren, 17
 - Befehle, 19
 - Störungsbeseitigung, 20
 MUSTER.MK, 232

N

Netzwerkvariablen, 390
 Nodeguarding, 56 , 383 , 385

O

Objektverzeichnis, 387
 OVESWAPPED, 433

P

P-Feld, 177

Parameter

- Achs-spezifische, 178
- Programmverwaltung, 180
- System, 178
- Technologie-spezifische, 183
- Technologie-spezifische Anwenderparameter, 184
- Zeiterfassung, 184

Parameterfeld, 398**Parametermanager, 387****Parameterzuweisung P, 171****Parametrieren, Antriebe, 33****PC, Applikationen, 14****PC und ETC verbinden, 377****Produktkennung, 11****Programm generieren, 393****Programmierung mit CoDeSys, 51 , 375****PUT_BYTE, 434****PUT_DINT, 434****PUT_DWORD, 434****PUT_INT, 434****PUT_LREAL, 434****PUT_REAL, 434****PUT_WORD, 434****PutApplicationMessage, 443****Q****Q-Feld, 186****Q-Funktionen, 174****R****READ_PARAM_DINT, 403****READ_PARAM_INT, 402****READ_PARAM_LREAL, 403****READ_PARAM_REAL, 403****READ_SYSPARAM, 403****READ_TOOLDATA, 404****READBLOCKV24, 415****READV24, 415****Rechenoperationen, 169****Remanente Variablen, 387****S****S-Funktionen, 175****Satzerweiterungen, 171****Satzvorverarbeitung, 85****SAVE, 412 , 419****SAVE_PARAM, 405 , 412****Schnittstelle**

- Ethernet, 377
- Monitor-, 17 , 19
- V.24, 377

Schnittstelle zur ETC, 394**ServerSDO.lib, 448****SetCurrentPath, 419****SETINPUT_BIT, 405****SETINPUT_WORD, 406****SINGLEBLOCK, 406****Sprachdatei**

- M_fkt.txt, 351
- mkuser_xx.txt, 352
- Newprgfile, 351
- Sprache_xx.cfg, 350
- Sprache_xx.txt, 344

Sprache umschalten, ETC-MMI, 30**SPS-Programm**

- Ablaufsteuerung, 62
- bedienen, 70
- Beispiel, 58
- Bibliotheken einfügen, 59
- erstellen, 58
- konfigurieren, 59
- laden, 67 , 70
- starten, 59 , 70
- testen, 71

SPS-Tasks konfigurieren, 379**SPS-Tasten, 75 , 357****SPSERROR, 407****Steuerung konfigurieren, 51****Störungsbeseitigung, Monitor-Schnittstelle, 20****STRTOF, 409****STRTOL10, 409****SYSCLOSEFILE, 420****SYSDISKFORMAT, 423****SYSDISKINFO, 424****SYSERROR, 409****SYSFIRSTFILE, 423****SYSNEXTFILE, 423****SYSOPENFILE, 420**

SYSREADFILE, 421

SYSREADLINE, 421

SYSREMOVEFILE, 422

Systemvariablen, 60 , 394

SYSWRITEFILE, 422

T

T-Funktionen, 176

Telnet-Schnittstelle, Beschreibung, 449

Telnet-Server, 450

Terminalprogramm, 17

Testen

- CNC-Programm, 71

- SPS-Programm, 71

TRACE, 410

Typenschild, 11

Typenschlüssel, 11

U

Übersicht

- G-Funktion, 86

- Maschinenkonstanten, 33 , 232

- Rechenoperationen, 169

Update, Firmware, 77

V

V.24-Schnittstelle, 377

Variablenliste, global, 389 , 391

W

Wegbedingung G, 83

WordWrap, 410

WRITE_PARAM_DINT, 411

WRITE_PARAM_INT, 411

WRITE_PARAM_LREAL, 411

WRITE_PARAM_REAL, 411

WRITE_SYSPARAM, 412

WRITEBLOCKV24, 415

WRITEV24, 416

Z

Modale Funktionen, 84 , 85

Zielsystem einstellen, 378

Zielsystemeinstellungen, 390

Zyklusprogrammierung, 355



Lenze Digitec Controls GmbH
Grünstr. 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0) 2132 9904-0



Service

+49 (0) 2132 9904-67



Service

+49 (0) 2132 72190

E-Mail

info@Lenze-Digitec.de

Internet

www.Lenze-Digitec.de

EDSTCXN2G
DE 1.0
© 01/2008
TD29